

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220284/9/26-11401	Data raportu	03-09-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	31-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/79390/26/08/25Miejsce oględzin MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VWVZZZAUZKP524804
Marka, model	VOLKSWAGEN Golf VII Varia...
Typ, wersja	Golf VII 1.6 TDI BMT Comfortline
Numer rejestracyjny	SK148YE
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/85 kW
Stan licznika	187 972 km
Data 1. rej./rok prod.	05-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	26-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Asystent podjazdu i zjazdu, Czujnik ciśnienia w oponach, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, Elementy dekoracyjne wnętrza - New Brushed Dark Metal, Felgi aluminiowe 16 Toronto z ogumieniem 205/55, Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze i dźwignia zmiany biegów w skórze, Klimatyzacja półautomatyczna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Konsola środkowa Polar Night Black, Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Odblokowywanie oparcia kanapy tylnej z bagażnika, Podłoga w bagażniku, podwójna z dodatkowymi przegródkami z lewej i prawej strony, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Relingi dachowe - czarne, Schowek w konsoli dachowej - podwójny, zamykany, System Start/Stop, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył, Tapicerka materiałowa Zoom/Merlin, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Lakier metalik, Pakiet business, Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania skrzyżowań

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, SINCERA SN832B	205/55 16 91V	3,0 mm
	lewe	FALKEN, SINCERA SN832B	205/55 16 91V	3,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, SINCERA SN832B	205/55 16 91V	4,0 mm
	lewe	FALKEN, SINCERA SN832B	205/55 16 91V	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Drzwi przednie prawe	150 - 200
4	Drzwi tylne lewe	150 - 200
5	Drzwi tylne prawe	150 - 200
6	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka konsoli środkowej tył	uszkodzone sterowanie powietrza	WY	0.2
2	Osłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk	NA	0.3
3	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Nakładka konsoli środkowej	zabrudzenie	NA	0.1
5	Podsufitka	zabrudzenie	NA	1
6	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
8	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
11	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk		
12	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
13	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
14	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
15	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		
16	Pokrywa schowka	zarysowanie		
17	Nakładka słupka B dół R	zarysowanie		
18	Nakładka słupka C dół L	zarysowanie		
19	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

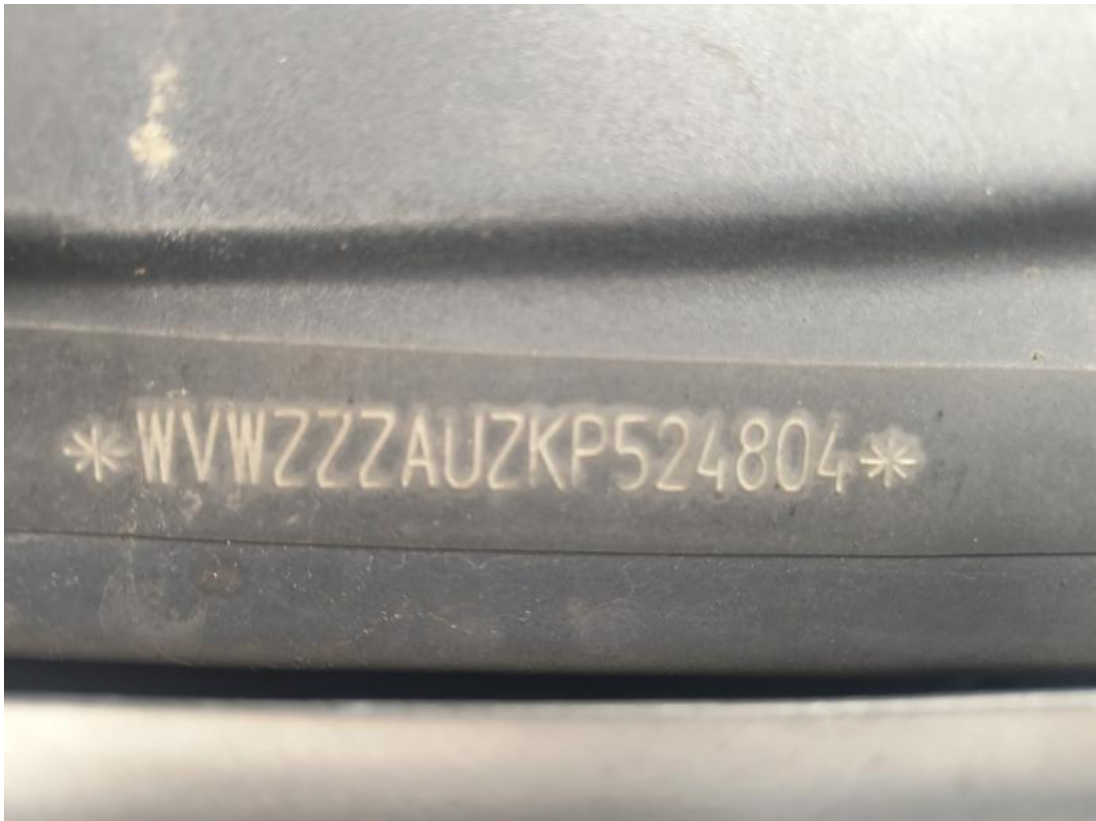

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

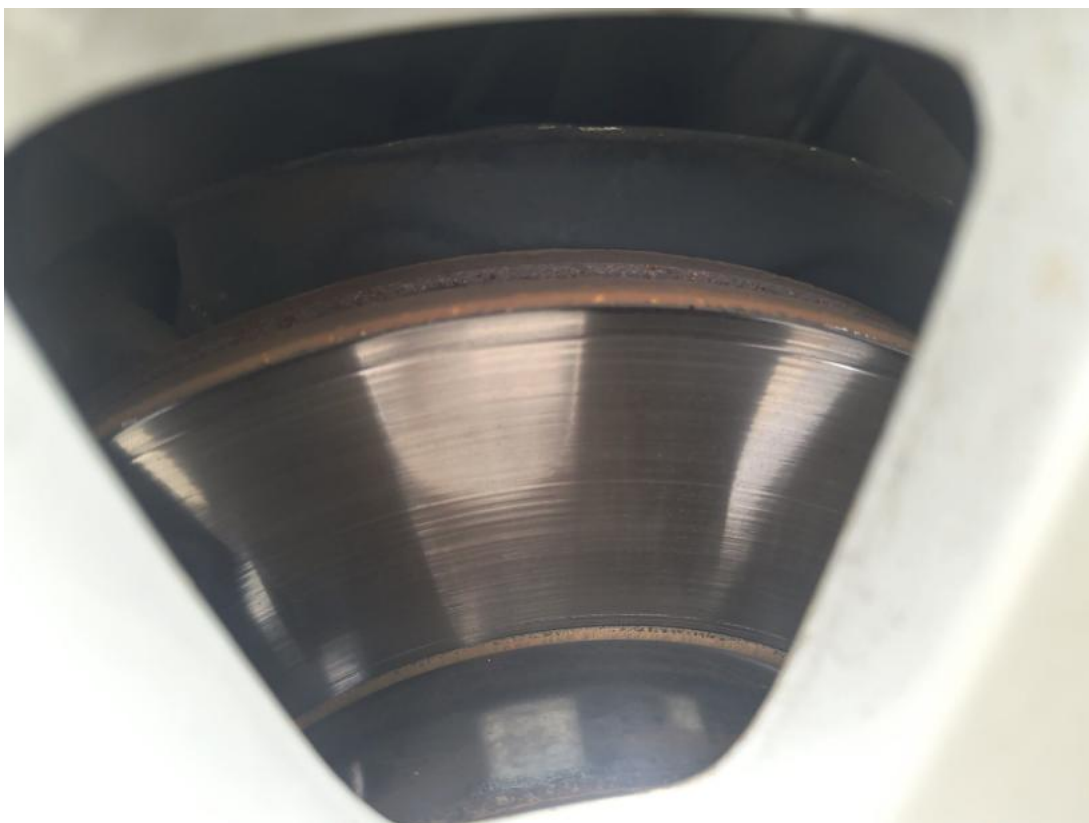

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1




Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje

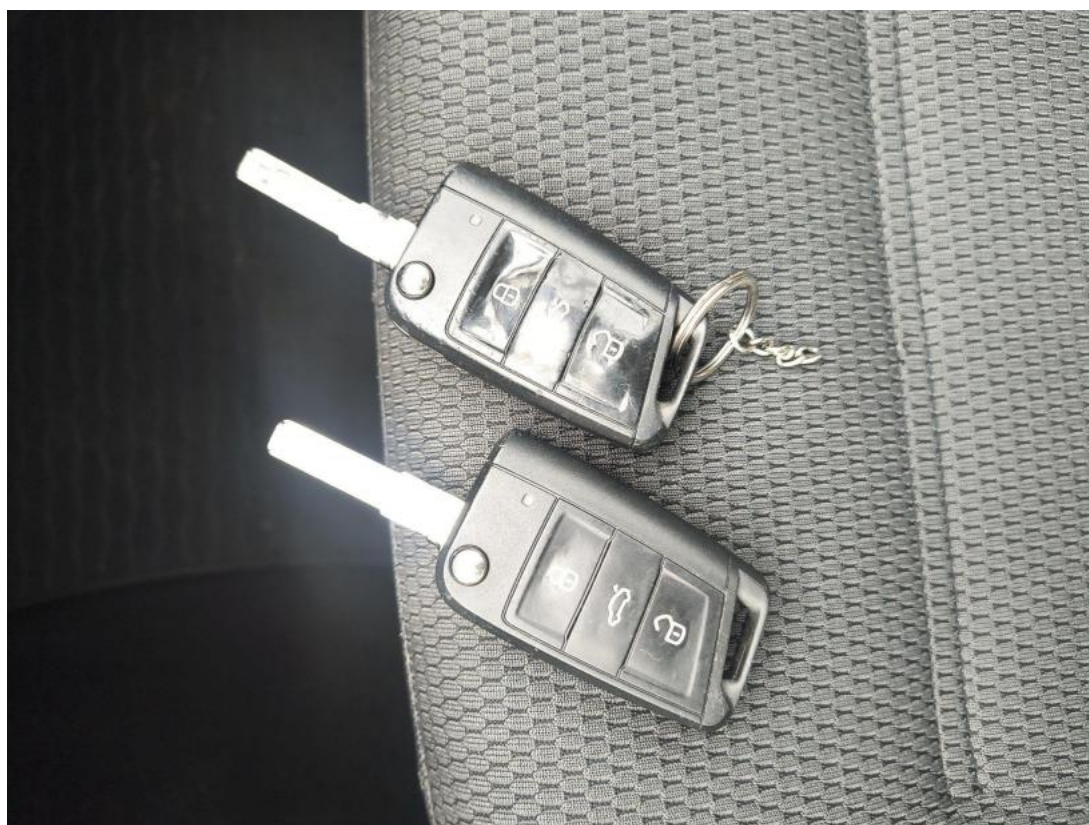

Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

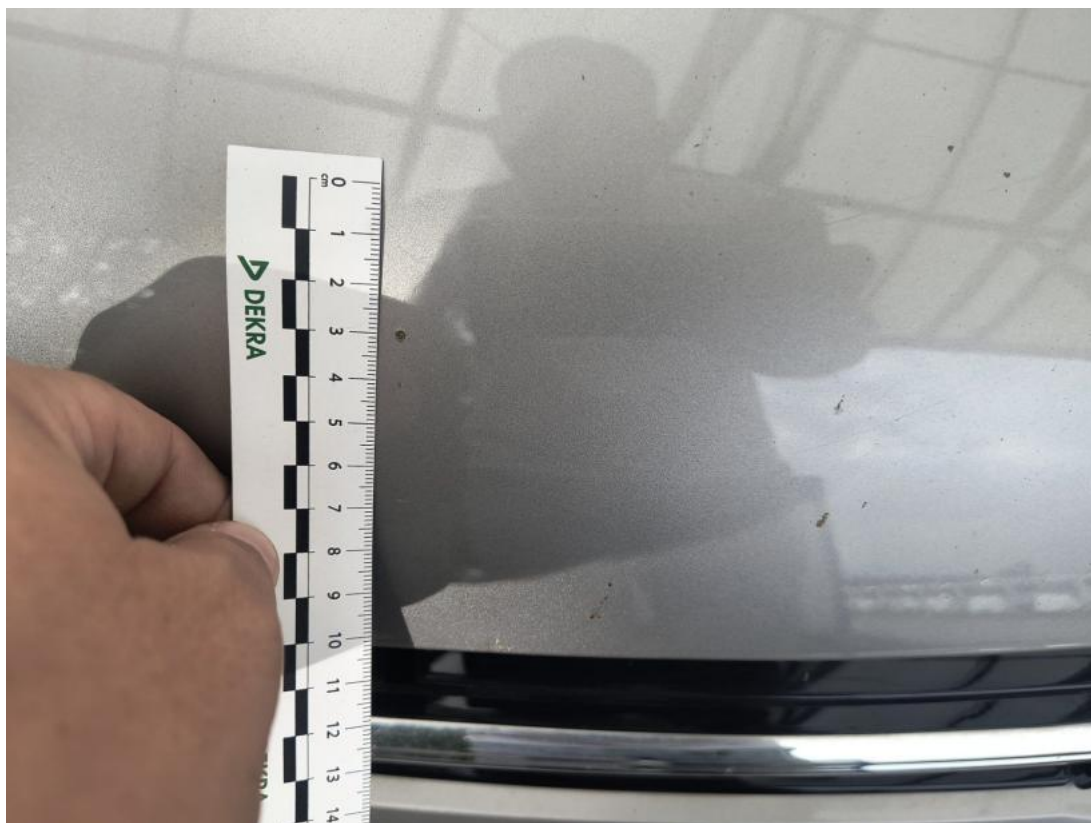

Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Inne 2



Fot. 40

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

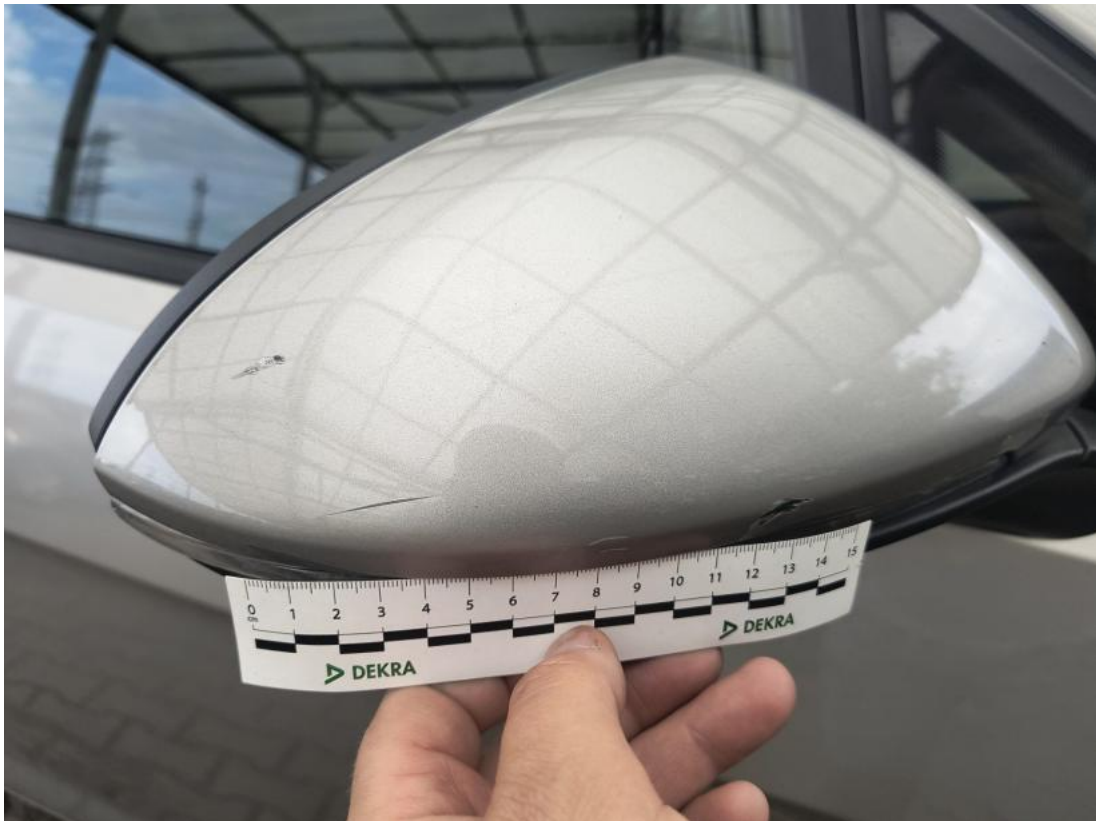

Fot. 47


Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

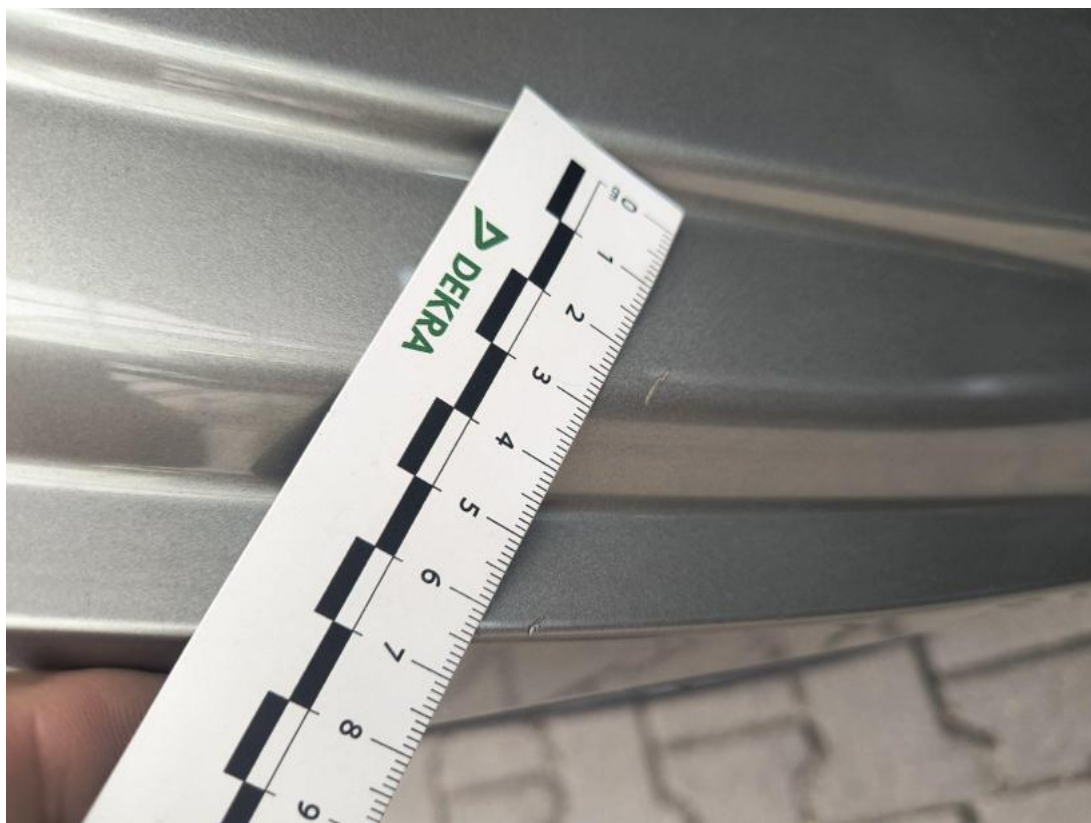

Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50


Felga tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga tylna P - Rysa/odprysk 1

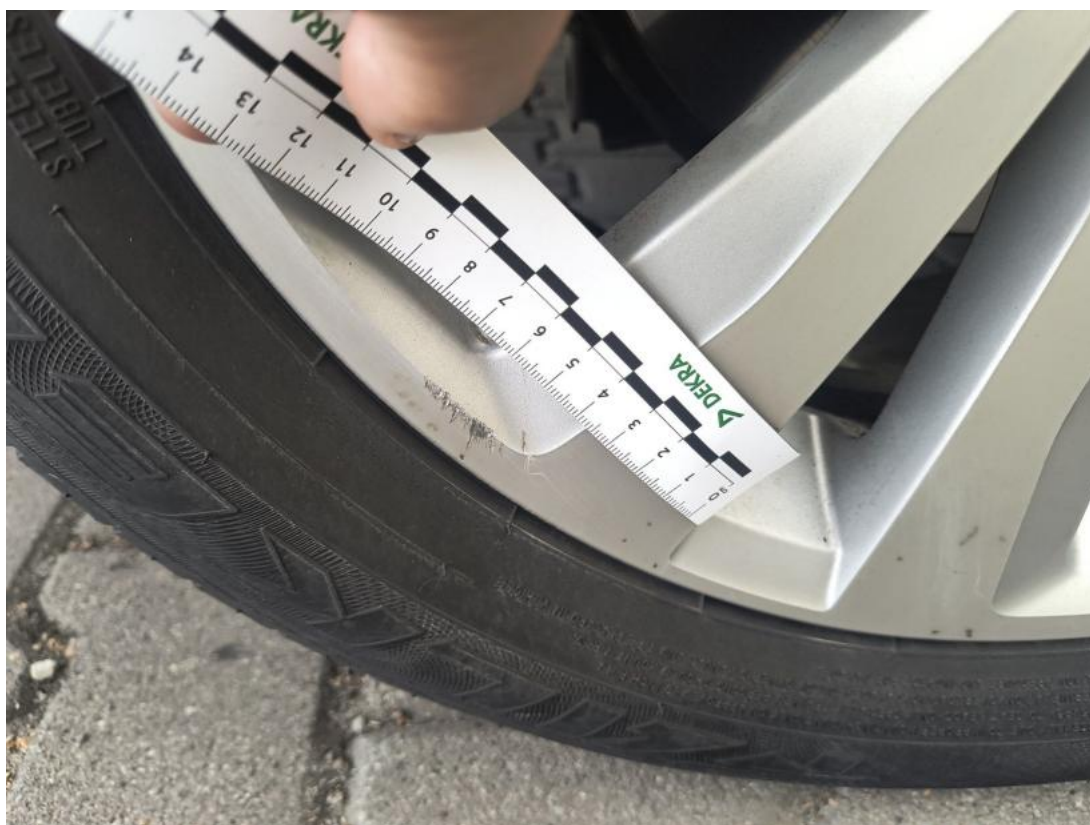

Fot. 52

Felga tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70

Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Konsola tunelu śr. - Inne 1



Fot. 72

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Ostony kanapy tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Ostony kanapy tyl. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Wykładzina(y) słupka środkowego P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 80

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 82

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2