

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220265/9/26-11401	Data raportu	03-09-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP)	Data oględzin	31-08-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Przemysław Ostap PKOM(DZS)/GDA/79981/26/08/26	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZAUZLP538527
Marka, model	VOLKSWAGEN Golf VII Varia...
Typ, wersja	Golf VII 1.6 TDI BMT Comfortline
Numer rejestracyjny	WD8863R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/85 kW
Stan licznika	204 507 km
Data 1. rej./rok prod.	12-05-2020/2019
Data nast. bad. techn.	27-08-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czerwony/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Asystent podjazdu i zjazdu, Czujnik ciśnienia w oponach, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, Elementy dekoracyjne wnętrza - New Brushed Dark Metal, Felgi aluminiowe 16 Toronto z ogumieniem 205/55, Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze i dźwignia zmiany biegów w skórze, Klimatyzacja półautomatyczna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Konsola środkowa Polar Night Black, Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Odblokowywanie oparcia kanapy tylnej z bagażnika, Podłoga w bagażniku, podwójna z dodatkowymi przegródkami z lewej i prawej strony, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Radio CD/MP3 Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/SD/AUX, Relingi dachowe - czarne, Schowek w konsoli dachowej - podwójny, zamykany, System Start/Stop, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył, Tapicerka materiałowa Zoom/Merlin, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Koło zapasowe - dojazdowe 16, Lakier metalik, Pakiet business

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTI WINTER CONTACT	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI WINTER CONTACT	205/55 16 91H	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTI WINTER CONTACT	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI WINTER CONTACT	205/55 16 91H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Pokrywa ozdobna koła przód L	brak	WY	0.2
3	Pokrywa ozdobna koła przód R	brak	WY	0.2
4	Pokrywa ozdobna koła tył L	brak	WY	0.2
5	Pokrywa ozdobna koła tył R	brak	WY	0.2
6	Tapicerka drzwi, przód L	trwale zanieczyszczenie	WY	0.7
7	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
8	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Błotnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
13	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
14	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
15	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
16	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
17	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
18	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
19	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony

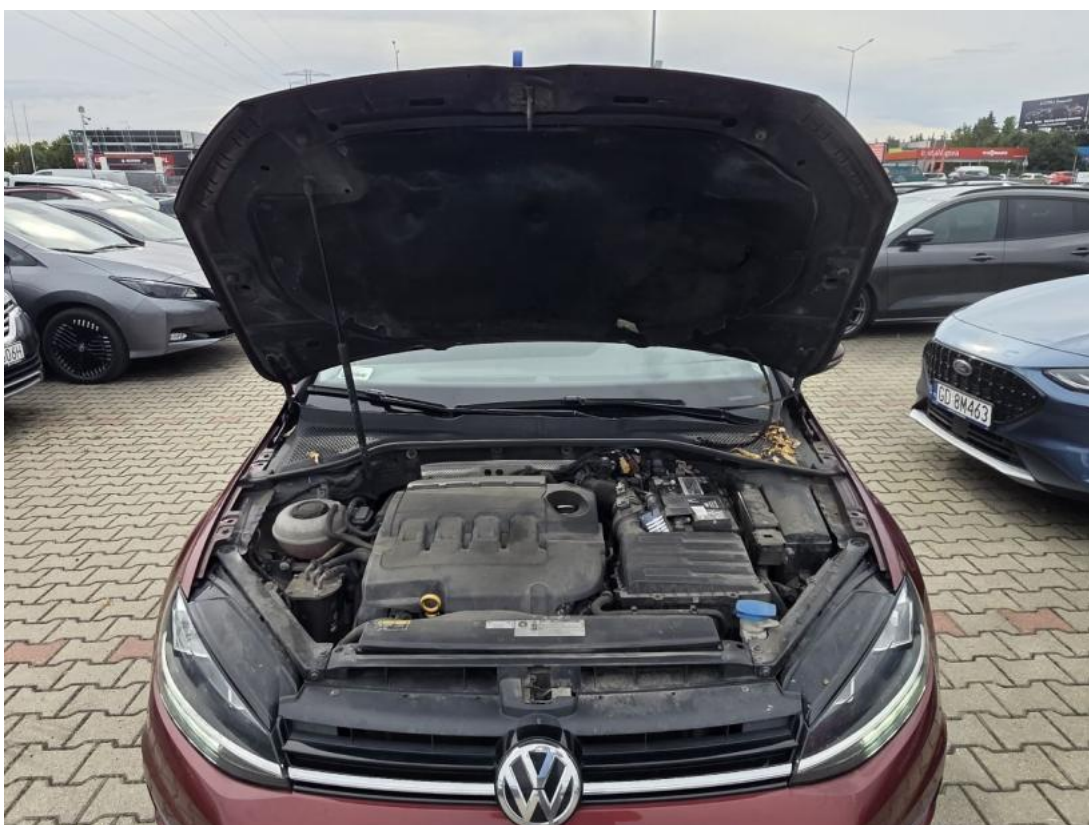

Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

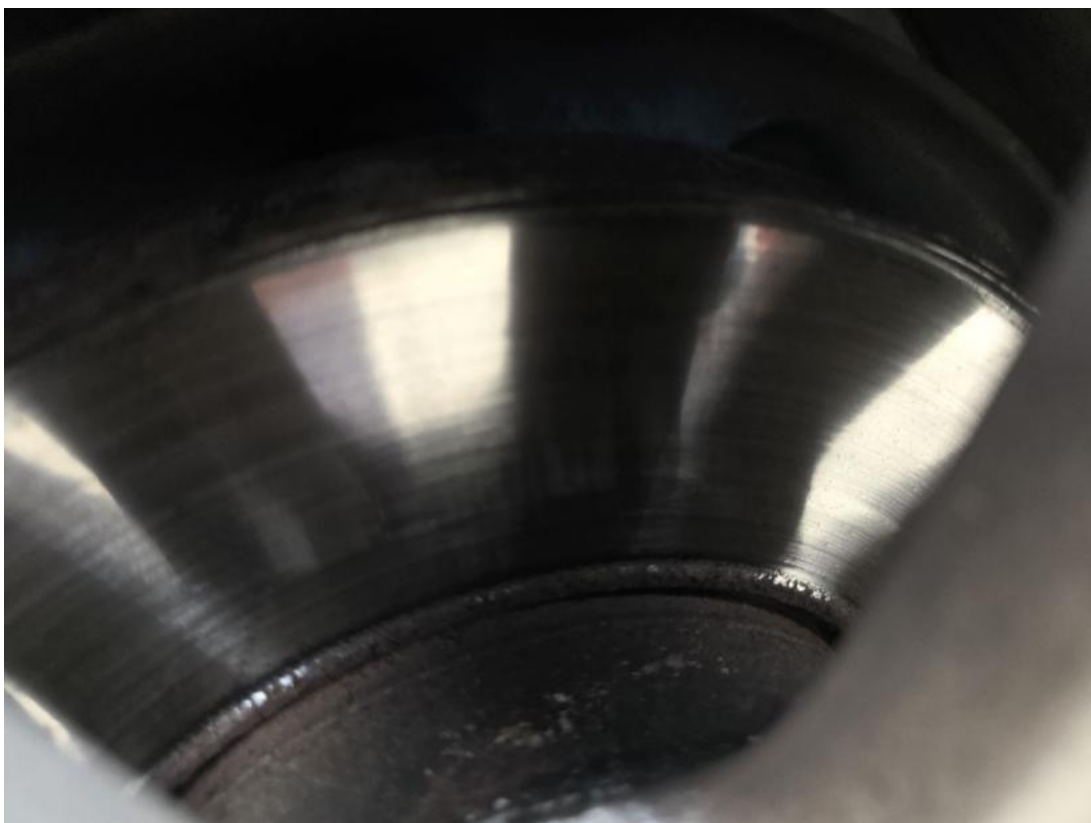

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Kołpak przedni P - Inne 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

A close-up photograph of the rear quarter panel of a red car. A white DEKRA inspection sticker is affixed to the bodywork, featuring a large red circle and various text including 'DEKRA', '30 Jahre DEKRA', and 'REIFEN LAUFWEITEN'. Below the sticker, a small black and white 'VORSICHT' (Caution) label with an arrow points towards the rear wheel. The rear wheel, with a silver multi-spoke alloy rim and a black tire, is visible at the bottom of the frame. The car is parked on a paved surface made of interlocking bricks.

Blotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Kołpak tylny P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Kołpak tylny L - Inne 1



Fot. 62

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 70

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74

Słupiek przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78

Kołpak przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 80

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1