

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13372/8/26-15201	Data raportu	31-08-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik	Data oględzin	26-08-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/74262/26/08/10	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT6EG0J1123502
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Elite S&S aut
Numer rejestracyjny	WD2384U
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1956 ccm/125 kW
Stan licznika	152 345 km
Data 1. rej./rok prod.	17-04-2018/2018
Data nast. bad. techn.	05-08-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Antena radiowa w tylnej szybie, Antena zdywersyfikowana w tylnej szybie, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Felgi aluminiowe 18, 15 ramion, Opony 245/45, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdka USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika, Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lampy tylne LED, Lane Keep Assist, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Listwa czarna matowa w lini dachu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterka w osłonie przeciwsłonecznej bez podświetlenia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie halogenowe, Regulacja wysokości świecenia reflektorów - automatyczna, Sterowanie radiem z kierownicy, System Opel OnStar, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne, Tapicerka materiałowa Oxford z elementami z sztucznej skóry Morroccana, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 40/60, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki tylny, środkowy, Zawieszenie Flex Ride, Zestaw Dobrej Widoczności, Światła do jazdy diennej LED, Alarm, Felgi aluminiowe 18 - 5 podwójnych ramion dwukolorowe z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją elektryczną, pakiet, Fotel pasażera AGR z ręczną regulacją długości siedz., wysokości i nachylenia, elektryczną leżadłową, Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe, Koło zapasowe dojazdowe 17, Lakier metalik, Pakiet Asystent Kierowcy 3, Przyciemniana szyba z tyłu i tylne boczne, Tylna kanapa składana na płasko, dzielona 40/20/40, Wyświetlacz projekcyjny, pakiet

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SAILUN, ATREZO	245/45 18 100W	6,0 mm
	lewe	SAILUN, ATREZO	245/45 18 100W	6,0 mm
tylna	prawe	SAILUN, ATREZO	245/45 18 100W	6,0 mm
	lewe	SAILUN, ATREZO	245/45 18 100W	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	1.2
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.4
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.4
4	Okladzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie, zarysowanie	NA	2.5
6	Błotnik tylny L	wgniecenie, zarysowanie	NA	3
7	Błotnik tylny R	liczne, wgniecenie, zarysowanie	NA	2.5
8	Błotnik przedni L	wgniecenie, zarysowanie		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
10	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	zarysowanie		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie, wgniecenie		
12	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

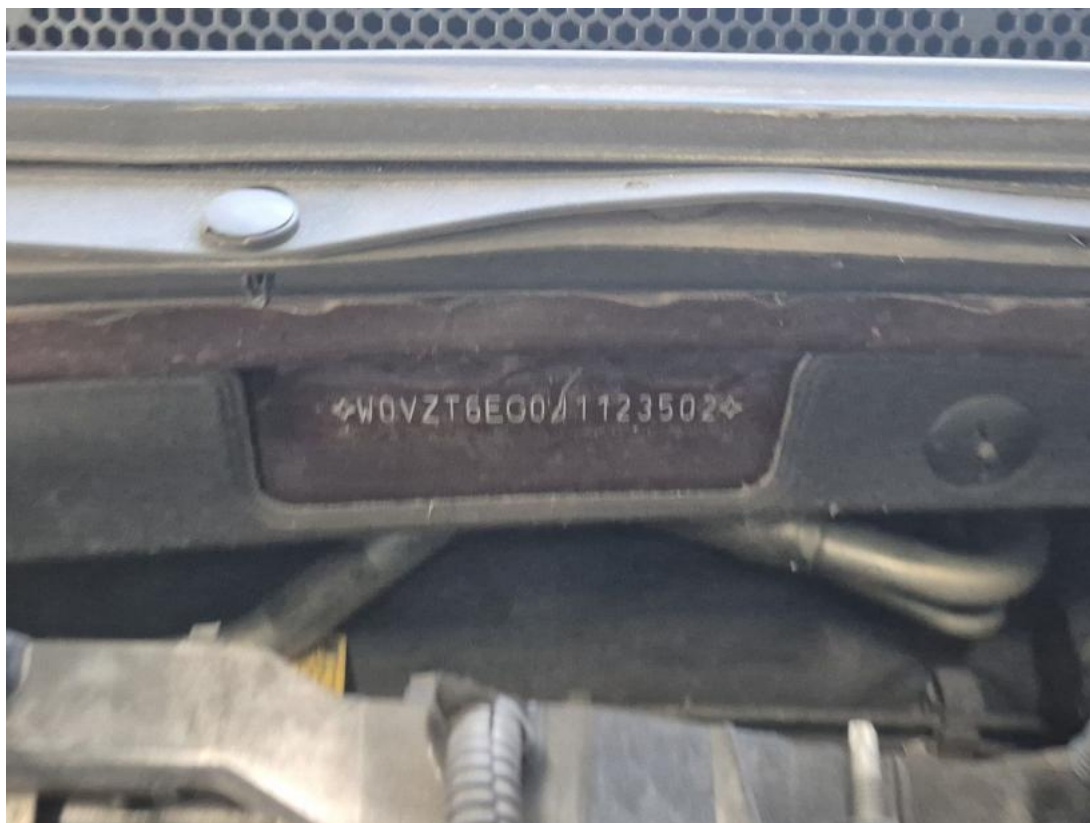

Fot. 13

Numer identyfikacyjny




Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg

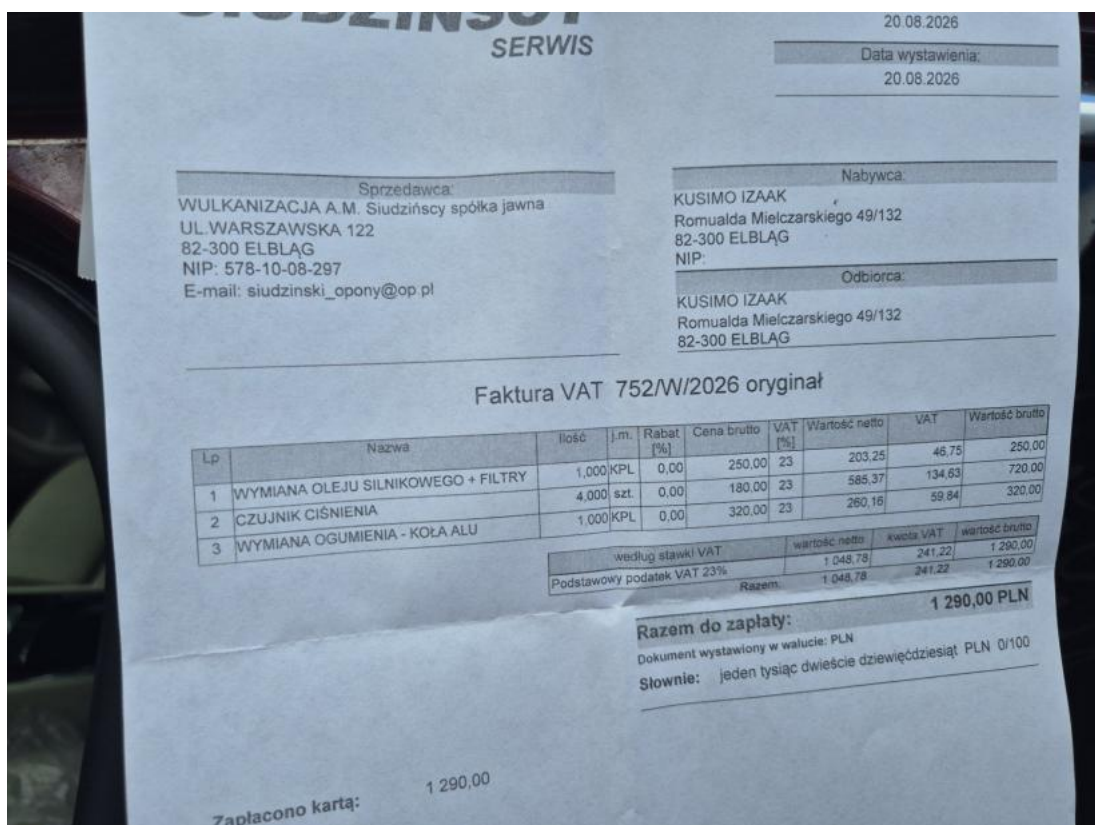**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

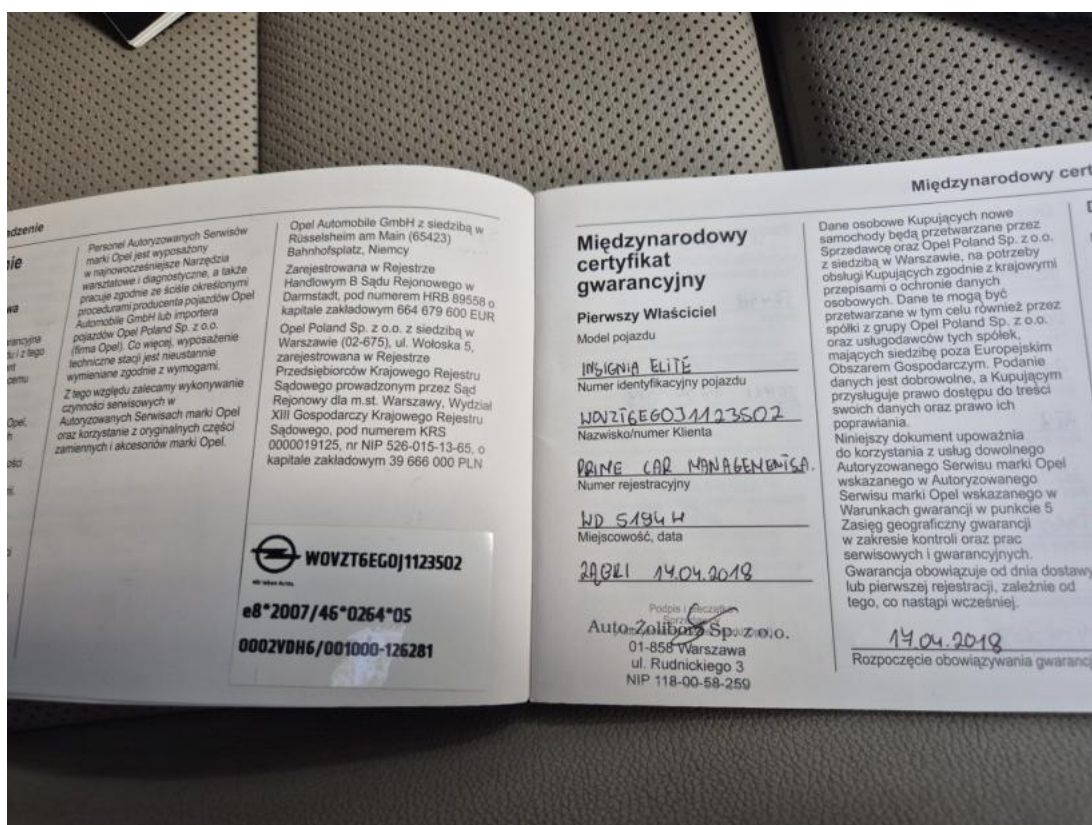

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

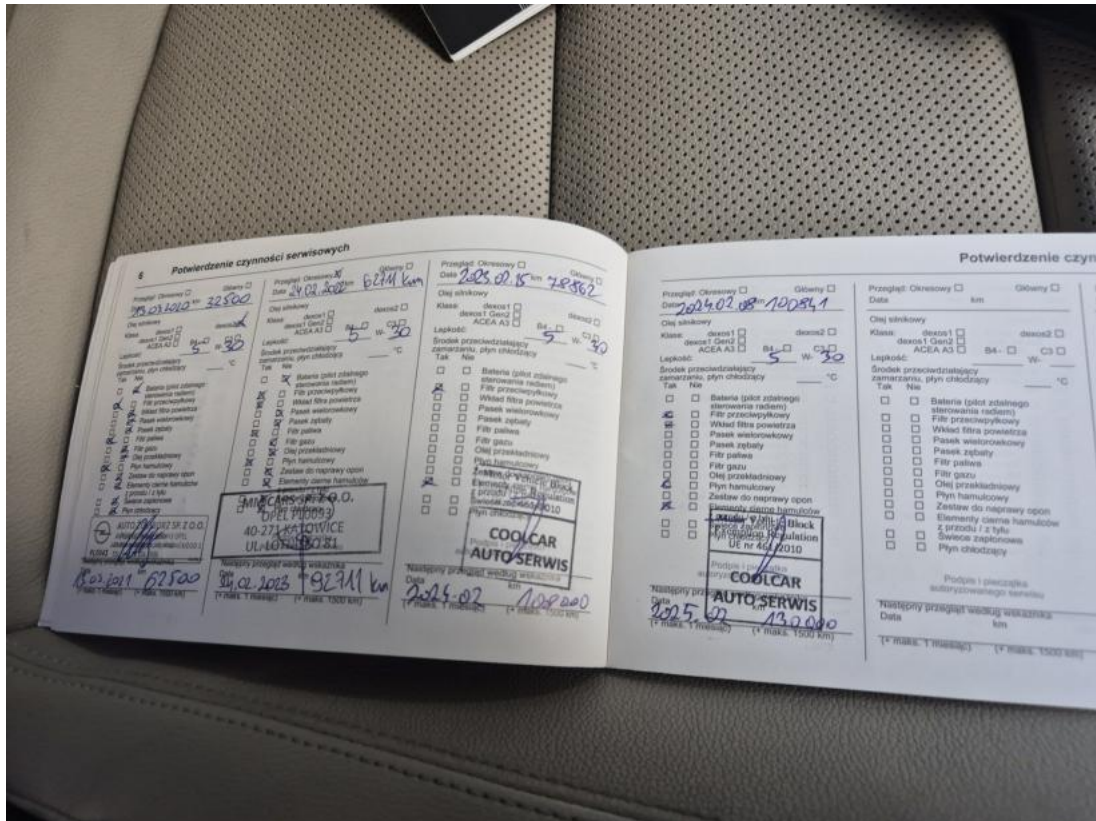

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje

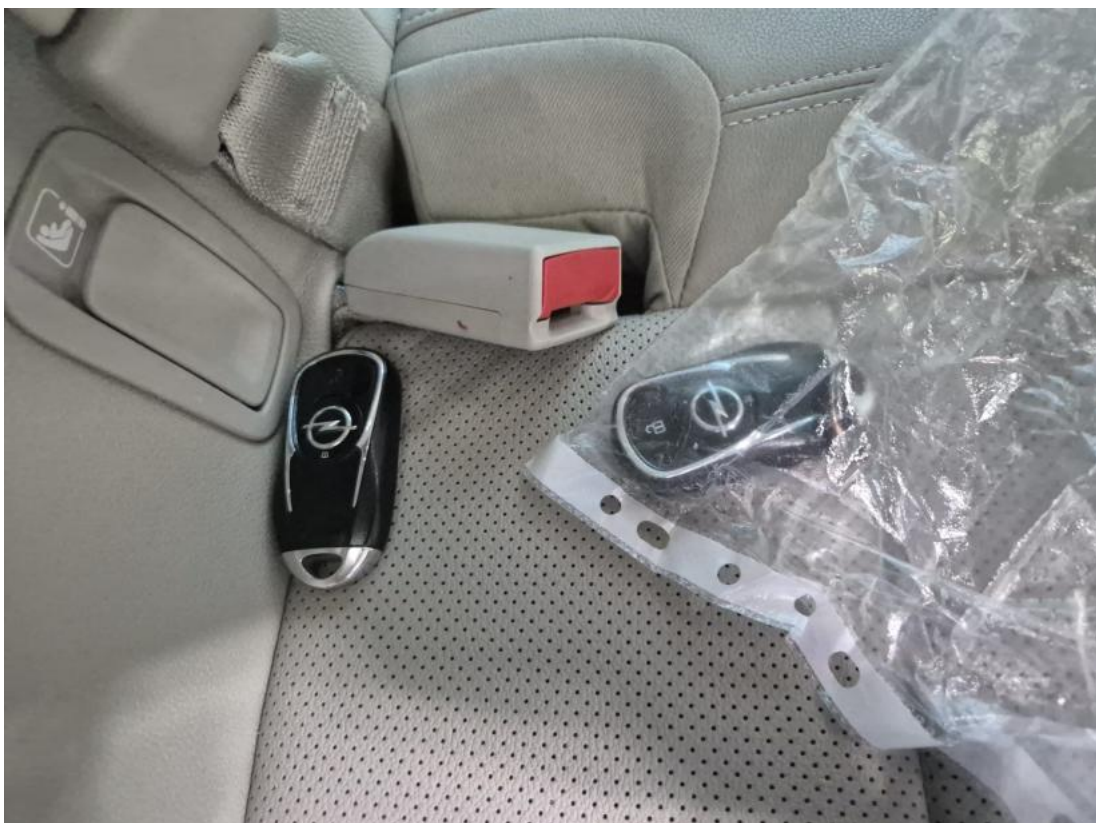

Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Oświadczenie kierującego o uprawnieniach i trzeźwości

Dotyczy zgłoszenia / szkody nr 517.09.9.3.21/0.0.1

1. Oświadczam, że w chwili kolizji / wypadku z dnia 21.08.2026
w miejscowości Lickbank Warmiński byłem/-am kierowcą
pojazdu marki OPEL INGENIA nr rej. LD 2384U

2. Posiadam uprawnienia do kierowania pojazdem będącym przedmiotem szkody

Posiadane kategorie uprawnień:

☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
A1	A2	A	B1	B	C1	C	D1	D	B+E	C+E	D+E

Data wydania prawa jazdy 14.07.2011
Data ważności prawa jazdy 11.11.2029
Numer prawa jazdy 00517/11/2209
Kraj wydania prawa jazdy Polska
PESEL kierującego 93033111539

3. Oświadczam, że w chwili kolizji / wypadku NIE BYŁEM/-AM ☒ BYŁEM/-AM ☐
w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków
odurzających, substancji psychotropowych lub substancji zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie złożyłem zgodnie z prawdą.

Elbląg, 25.08.2026
(miejsce, data)
Paula Kurino
(imię i nazwisko oraz podpis osoby składającej oświadczenie)

Fot. 39

Zdjęcie do protokołu

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group

ZAWIADOMIENIE
o szkodzie z ubezpieczenia OC
POSIADACZ POJAZDU MECHANICZNEGO

Nr zgłoszenia szkody:
Nr szkody: 5708932/001

Data zdarzenia: 21.08.2026 Godzina: 19:37 Miejsce: Lickbank Warmiński

WŁAŚCICIEL POJAZDU
PESEL: 93033111539
Imię, nazwisko (nazwa firmy): Paula Kurino
Adres: Odnowa 80-308, ul. Polanki 4
Nr telefonu: 58 340 44 00

UŻYTKOWNIK POJAZDU
PESEL: 93033111539
Imię, nazwisko (nazwa firmy): Paula Kurino
Adres: 82-300 Elbląg, ul. Mielniarskiego 49/132
Nr telefonu: 537 510 374
Podstawa użytkowania pojazdu: umowa leasingu

KIERUJĄCY POJAZDEM
PESEL: 93033111539
Imię, nazwisko: Paula Kurino
Adres: Mielniarskiego 49/132, 82-300 Elbląg
Prawo jazdy nr: 00517/11/2209 Kategoria: B Rok wydania: 2011
Kierujący pojazdem: Kierującym w ramach umowy leasingu


POJAZD (przedmiot szkody)
Rodzaj pojazdu: Xenon Coda Octagon Marka, model, rok: Opel Insignia
Nr rejestracyjny: WD 2384U Nr nadwozia/VIN: W0VZ16E6031123501
Rok produkcji: 2018 Kolor nadwozia: ciemnoniebieski
Nr silnika: 4079484 Rodzina techniczna silnika: 1956 cm³ Data zakupu: 05.08.2027
Nr polisy ubezpieczeniowej: 480012579463 Wydana przez: ERDO HESTIA
Nadawca polisy ubezpieczeniowej: ERDO HESTIA Data wypłaty: 43038,11 zł netto

WARIANTY RUCHU (w miejscu zdarzenia)
Rodzaj nawierzchni drogi: asfalt Stan nawierzchni: normalny Kierunek ruchu: mię
Dopuszczalna prędkość: 50 Wiatru pogodowy: cięższy / pochmurno
Sytuacja w ruchu drogowym: droga prosta, zjazd, zjazd i skręt, drogi, wjeżdżanie, wjeżdżanie, wjeżdżanie, jechał na przemyśle
Inne uwagi dotyczące warunków ruchu: droga prosta, zjazd, zjazd i skręt, drogi, wjeżdżanie, wjeżdżanie, wjeżdżanie, jechał na przemyśle

Fot. 40


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

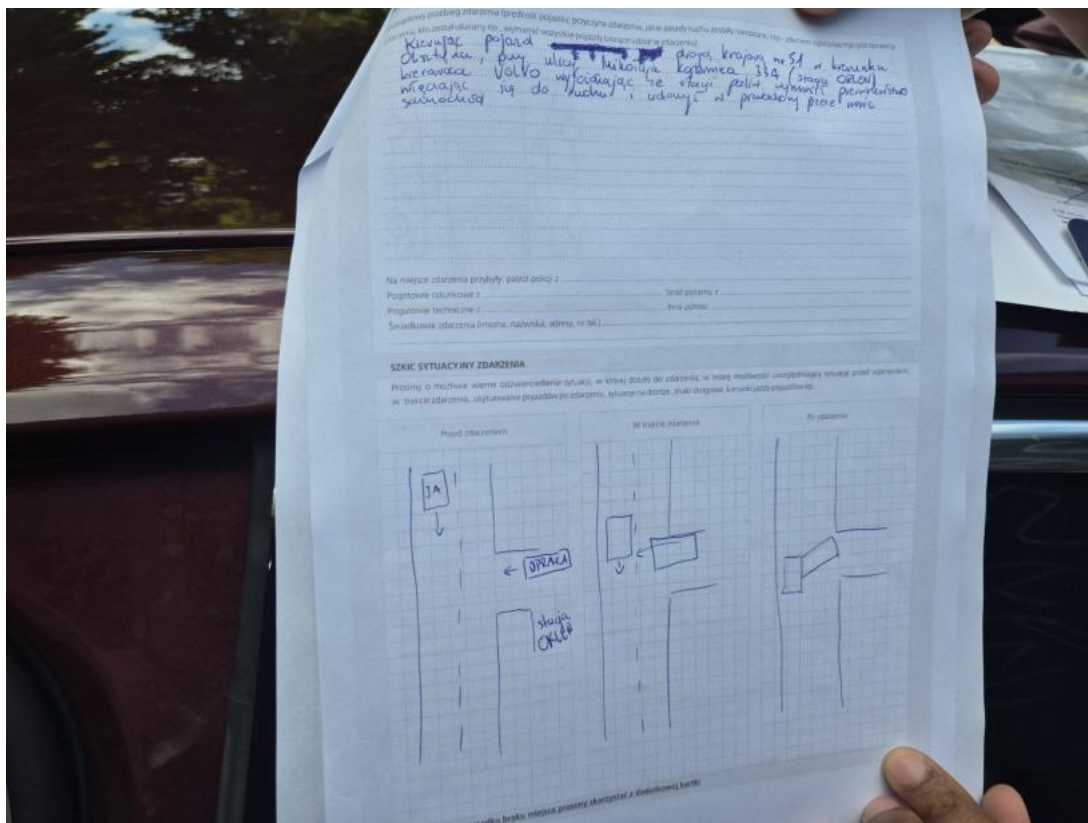

Fot. 41

Zdjęcie do protokołu

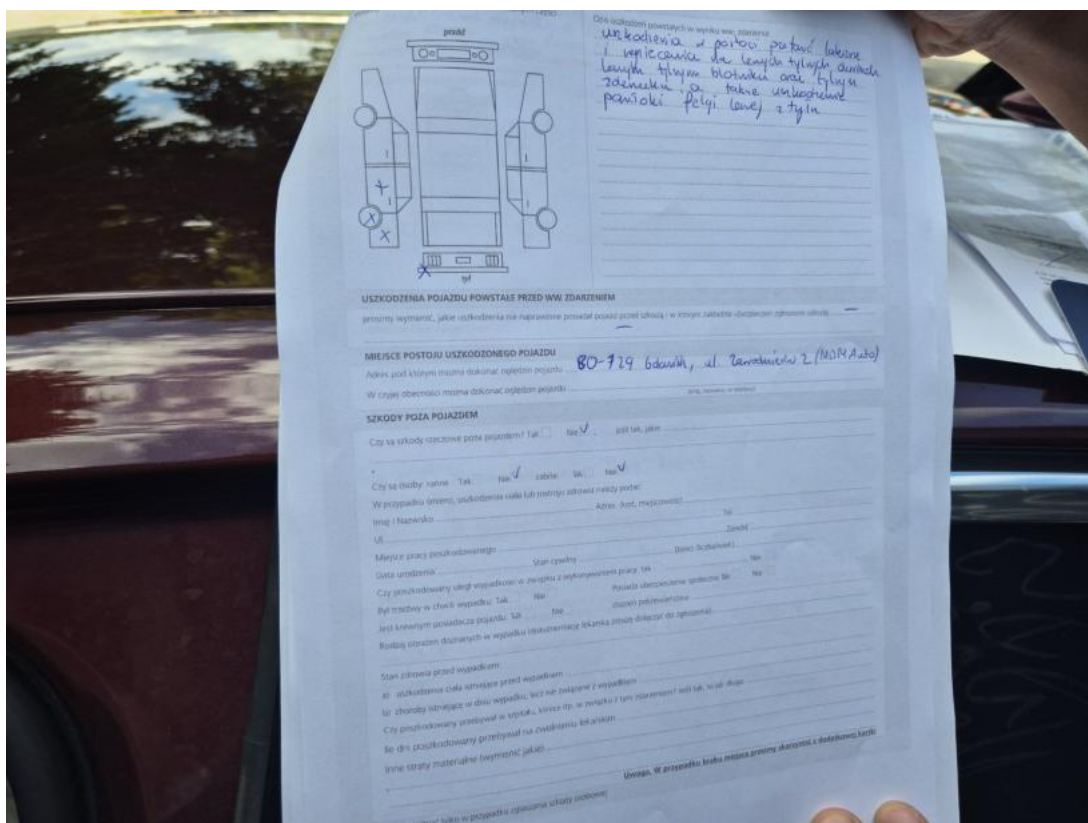

Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54


Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

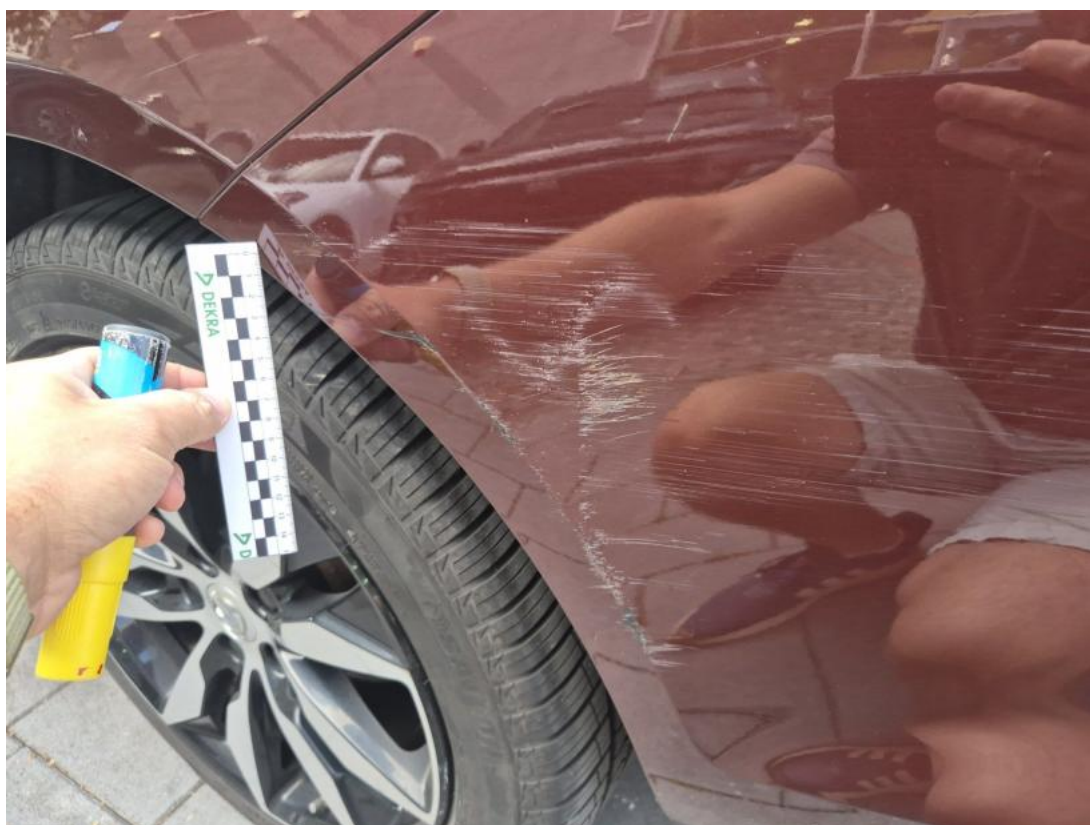

Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

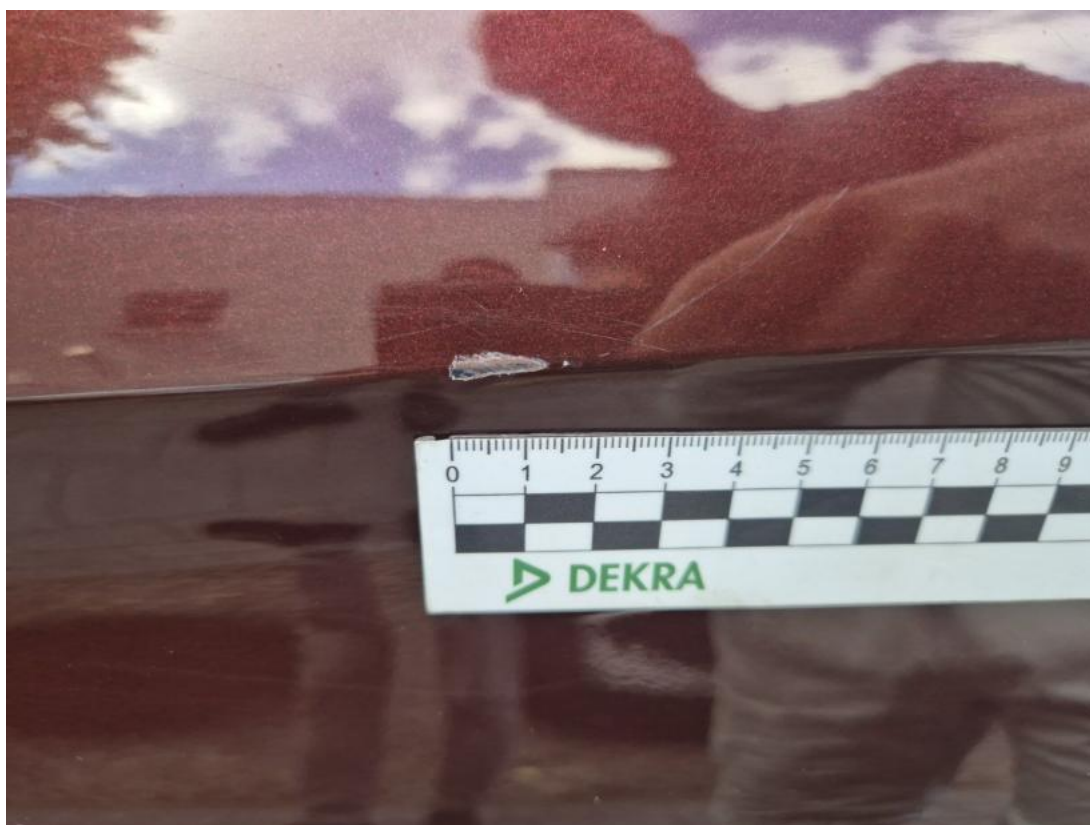

Fot. 64

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 68

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1