

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13210/8/26-15201	Data raportu	20-08-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	18-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/75868/26/08/13	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD6EK2JG122075
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 15-19
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy
Numer rejestracyjny	WX2268A
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/81 kW
Stan licznika	208 298 km
Data 1. rej./rok prod.	21-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	14-08-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Spojler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, QUADRAXER 3	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewe	KLEBER, QUADRAXER 3	205/55 16 91H	4,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, QUADRAXER 3	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	KLEBER, QUADRAXER 3	205/55 16 91H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300
2	Drzwi tylne lewe	150 - 300
3	Drzwi tylne prawe	150 - 300
4	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	pęknięcie	WY	1
2	Okladzina zderzaka przedniego	zarysowanie, inne	NA	
3	Błotnik przedni L	wgniecenie	NA	1
4	Dach	odpryski lakieru	NA	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie	NA	1.2
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	1.2
7	Słupek środkowy (B) L	wgniecenie	NA	1.2
8	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
9	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie		
10	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
11	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
12	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
13	Kołpak koła tył R	zarysowanie		
14	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

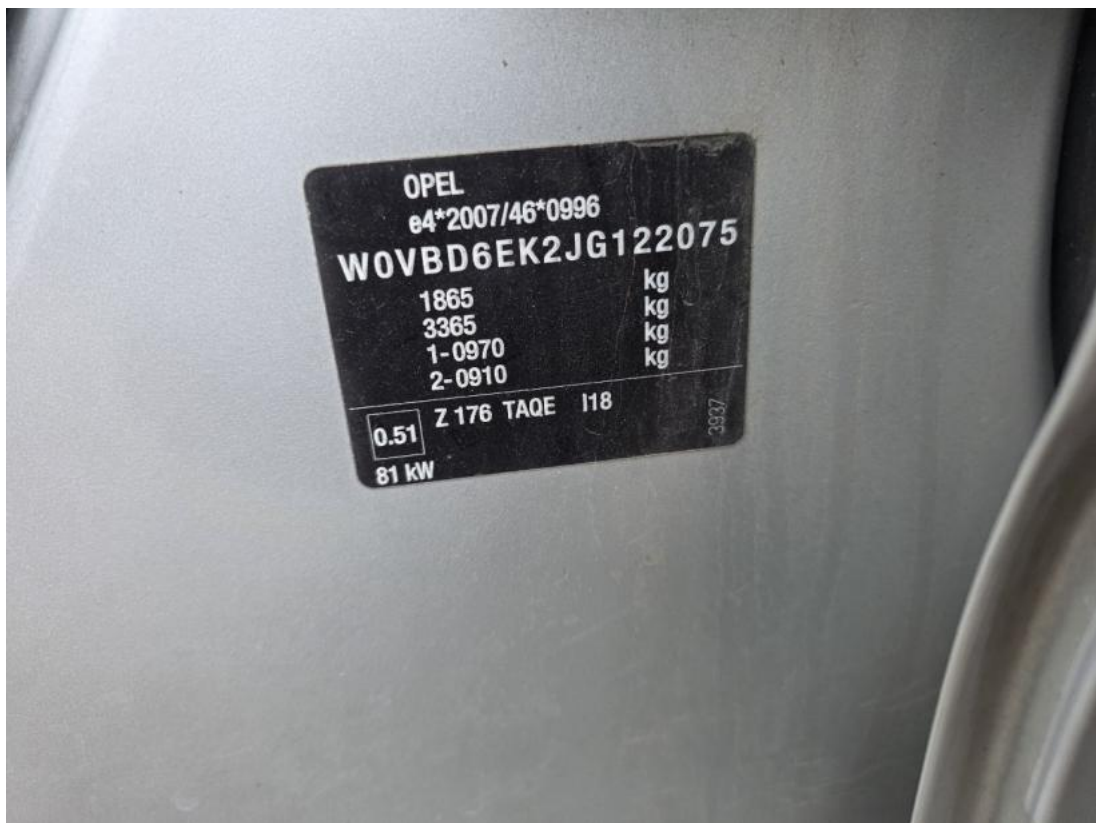

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

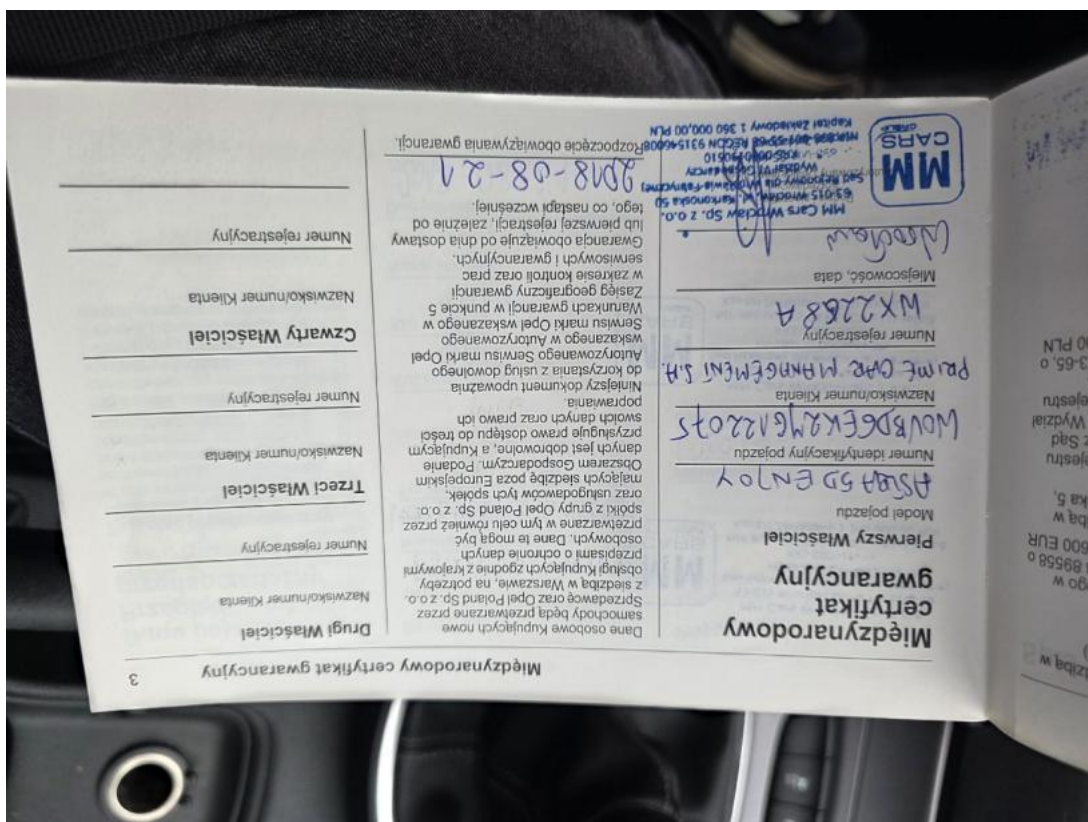

Fot. 33


Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

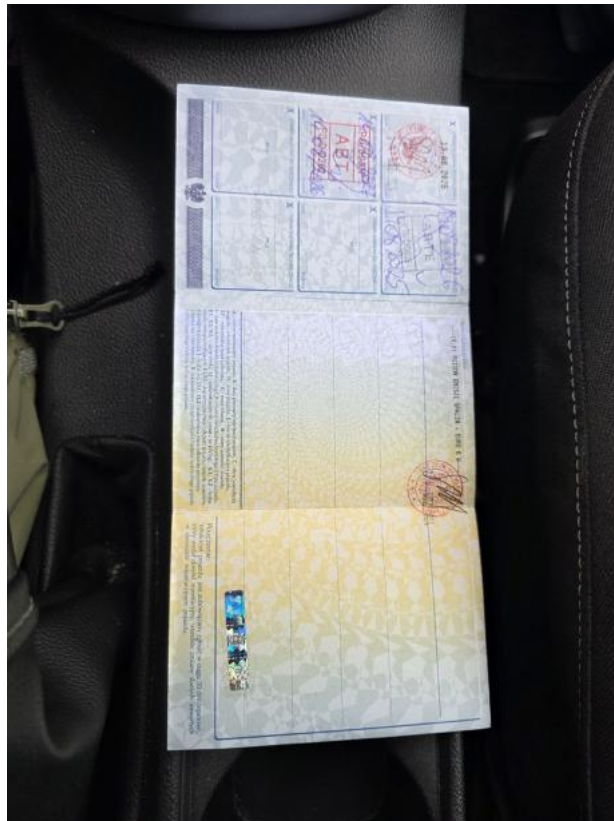

Fot. 35
Dowód rej. str. 2



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Kołpak tylny P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 64

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Reflektor L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Reflektor L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Reflektor L - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2