

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13267/8/26-15201	Data raportu	24-08-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	20-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/76554/26/08/17	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WMWXS510502H16790
Marka, model	MINI [BMW] Cooper 5dr [F55] ...
Typ, wersja	Cooper aut
Numer rejestracyjny	WJ1795M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1499 ccm/100 kW
Stan licznika	91 551 km
Data 1. rej./rok prod.	24-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	08-11-2026
Nadwozie	hatchback 5/4
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik ciśnienia w oponach, Dach w kolorze karoserii, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 15", Heli Spoke, z ogumieniem 175/65, Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości, Immobilizer, Kierownica 2-ramienna, Klimatyzacja, Kluczyk zapasowy z pilotem radiowym, Kolor wnętrza: Carbon Black, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Lakier metalizowany, Moonwalk Grey, Linia kolorystyczna: Carbon Black, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX z przodu, Ogrzewane lusterka zewnętrzne i ogrzewane dysze spryskiwaczy szyb, Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone symetrycznie (60:40), Pakiet Service Inclusive - 5 lat / 60 000 km, Podsufitka w kolorze Satellite Grey, Powierzchnie wewnętrzne Hazy Grey, Przycisk Start/Stop, Radio z 4 wierszowym wyświetlaczem, 4 głośniki, złącze USB + Aux-In, Servotronic, Szyby przednie elektryczne, Tapicerka materiałowa Firework, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Wloty powietrza w kolorze czarnym z wbudowanym kierunkowskazem, Wystrój wnętrza: Carbon Black, Zagłówki dla wszystkich siedzeń, manualnie regulowane, Zamek centralny z pilotem, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej, Asystent parkowania, Białe lampy kierunkowskazów, Czujniki parkowania (PDC) z przodu i z tyłu, Felgi aluminiowe 16, Victory Spoke (czarne) z ogumieniem, Fotele przednie sportowe, Kierownica wielofunkcyjna, Lakier metalizowany, Listwy ozdobne Piano Black, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, MINI Connected, Ogrzewanie przednich foteli, Pakiet Corporate (oferta dla klientów flotowych), Pakiet Pepper, Pakiet Visibility, Pakiet do lusterek zewnętrznych (składane, ogrzewane z pamięcią ustawienia i funkcją parkingową), Pasy na pokrywie silnika - czarne, Podsufitka w kolorze antracytowym, Podłokietnik z przodu, Polska wersja językowa, Przełącznik trybów jazdy MINI, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System nawigacji MINI, Tapicerka z tkaniny i skóry ekologicznej Black Pearl, Tempomat z funkcją hamowania, Zintegrowana instrukcja obsługi w języku polskim, Światła przeciwmgielne diodowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	195/55 16 87V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	195/55 16 87V	4,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	195/55 16 87H	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	195/55 16 87H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 500

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka zewn.przednia drzwi tylnych L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
2	Uszczelka zewn.przednia drzwi tylnych R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
3	Okladzina zderzaka tylnego	pęknięcie, zarysowanie	WY	1.2
4	Spojler zderzaka tylnego	zarysowanie	WY	0.2
5	Czujnik odstępu tylny, boczny zew. R	brak	WY	
6	Zestaw kleju tylnego czujnika odstępu		WY	
7	Lampa tylna kompletna R	pęknięcie	WY	
8	Listwa ochronna ściany bocznej L	zarysowanie	WY	0.1
9	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie	WY	0.1
10	Oslona z tworzywa, wewnętrzna R	inne	WY	0.2
11	Tapicerka drzwi tylnych L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.9
12	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, zarysowanie	NA	
13	Rama drzwi, przód R	wgniecenie, wgniecenie	NA	1.5
14	Błotnik tylny L	wgniecenie	NA	1.2
15	Pokrywa tylna	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.5
16	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
17	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
18	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

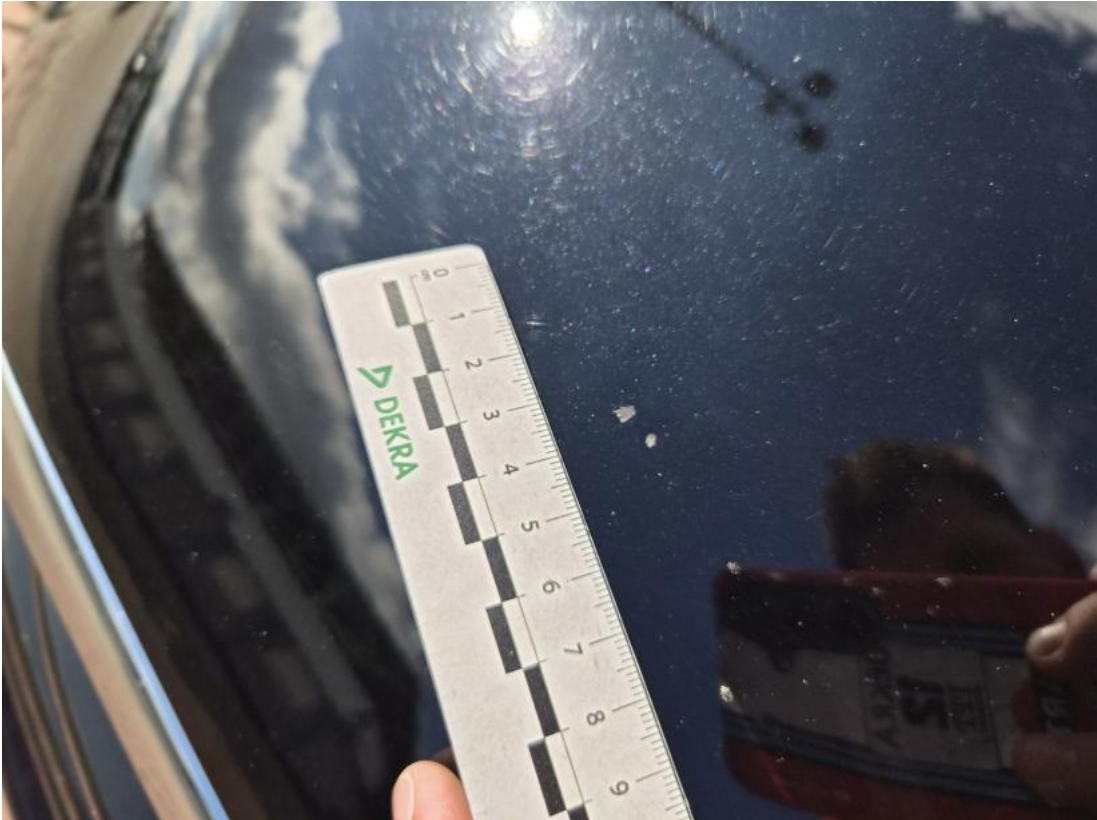

Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Lampa tylna zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Nadkole tylne P - Inne 1



Fot. 48

Czujniki parkowania tył - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

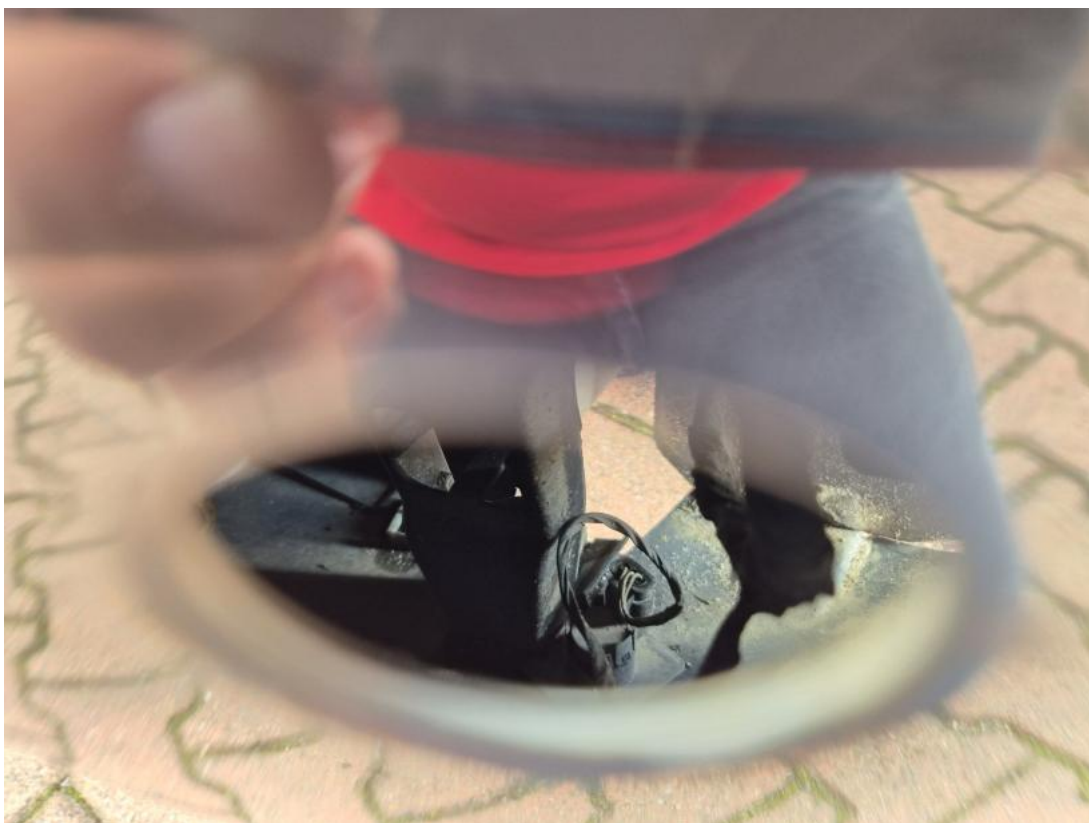

Fot. 49

Czujniki parkowania tył - Inne 2



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62

Uszczelka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1