

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220237/8/26-11401	Data raportu	27-08-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	24-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/75283/26/08/12	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAJ3811AJJ617341
Marka, model	HYUNDAI Tucson 15-19
Typ, wersja	Tucson 1.6 GDI BlueDrive Co...
Numer rejestracyjny	RZ7452U
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1591 ccm/97 kW
Stan licznika	118 121 km
Data 1. rej./rok prod.	22-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	27-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, Automatyczne światła, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu tyłem, DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy z zarządzaniem stabilnością przyczepy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/60, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Gniazda AUX i USB, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica pokryta skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki wewnętrzne - chromowane, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Lampki do czytania LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Osłony zderzaków - przód/tył, Radio RDS/MP3, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, System Flex Steer, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne boczne szyby oraz szyba tylna dodatkowo przyciemnione, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Zestaw naprawczy do opon, Lakier perłowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/60 17 99H	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/60 17 99H	7,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/60 17 99H	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/60 17 99H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rozerwanie	WY	1.2
2	Nakładka zderzaka przedniego, dół	zarysowanie	WY	
3	Pokrycie	pęknięcie	WY	
4	Przysłona boczna L	zarysowanie	WY	
5	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie, pęknięcie	WY	0.4
6	Światło do jazdy dziennej L	pęknięcie	WY	
7	Refl. przeciwmgłowy kpl. L	pęknięcie	WY	

8	Wykładzina tłumiąca pokrywę przednią	rozerwanie	WY	0.2
9	Nakładka wew. bagażnika L	połamana(y)	WY	0.5
10	Światnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
12	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
13	Listwa ochronna rantu błotnika L	zarysowanie		
14	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

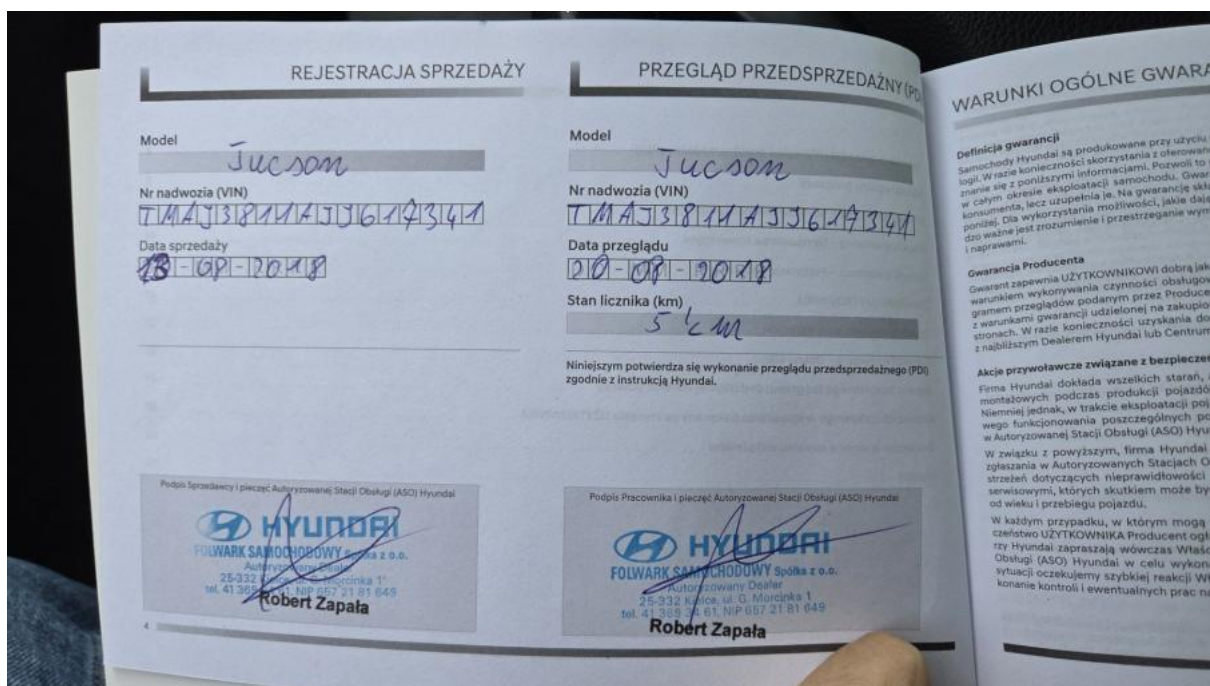

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

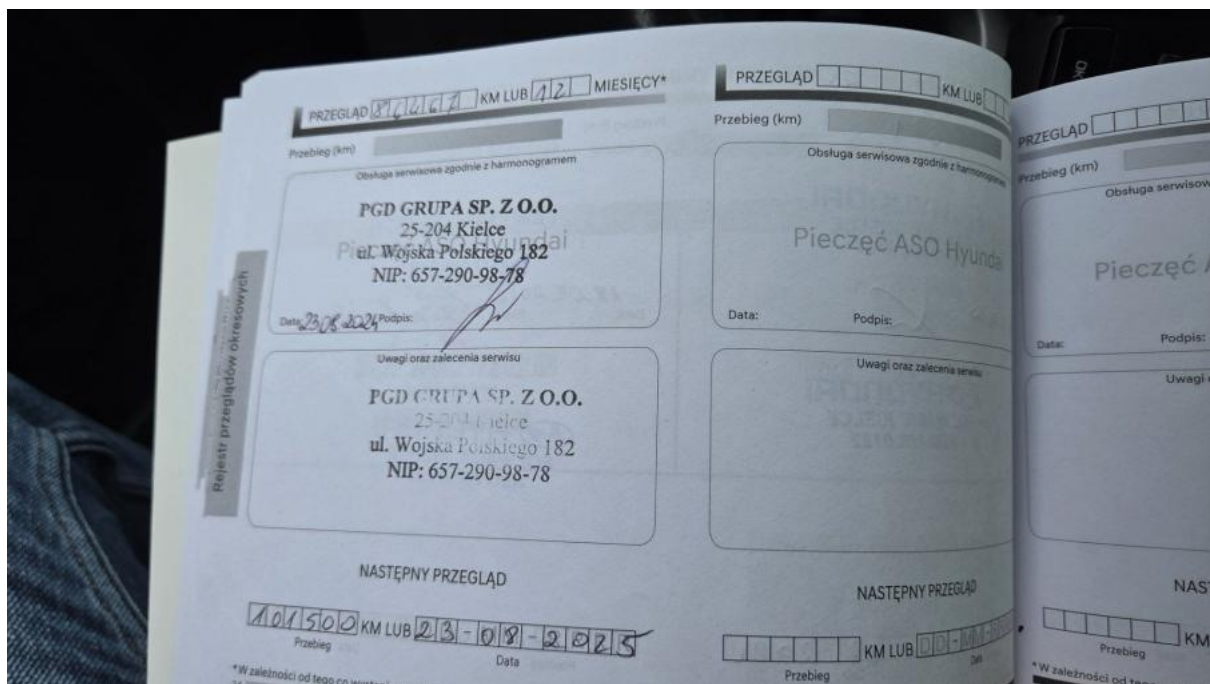

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zestaw naprawczy koła



Fot. 38

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Krata zderzaka prz. - Inne 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 46

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

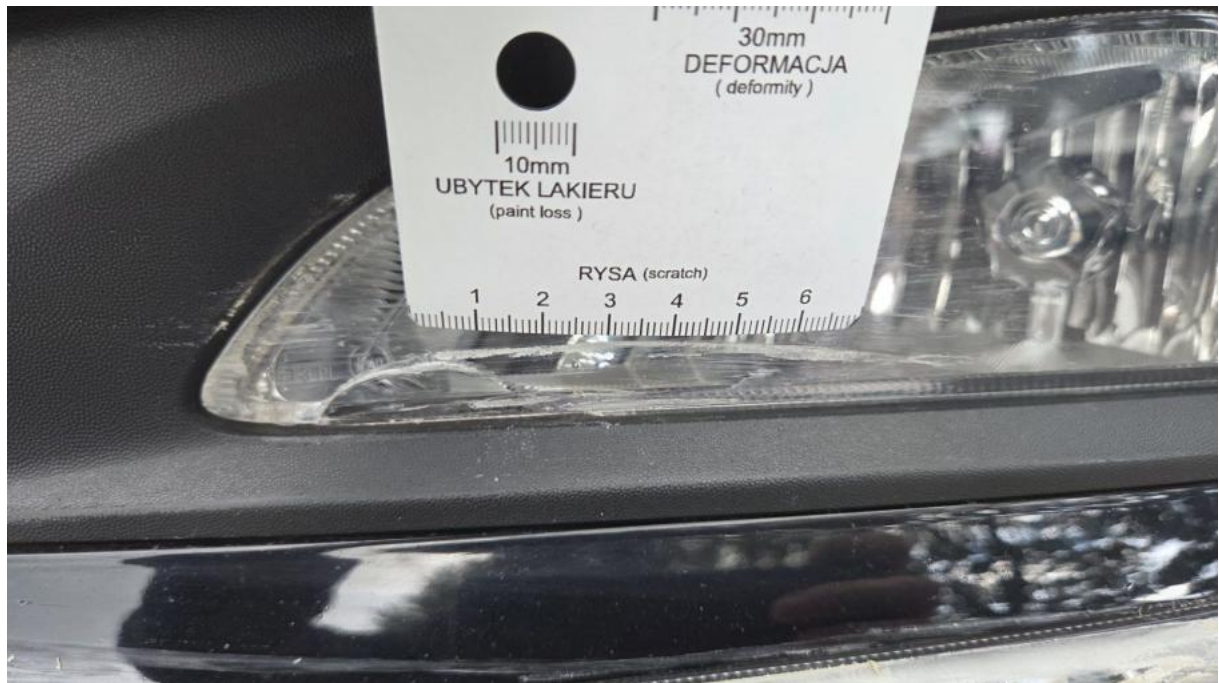

Fot. 53

Reflektor przeciwmgielny L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Reflektor przeciwmgielny L - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1