

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216739/10/25-11401	Data raportu	14-10-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Wilga mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	08-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/75415/25/10/03	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAJA811DPJ185366
Marka, model	HYUNDAI Tucson 20-24
Typ, wersja	Tucson 1.6 T-GDi HEV N Line ...
Numer rejestracyjny	WD7648R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/132 kW
Stan licznika	75 312 km
Data 1. rej./rok prod.	17-05-2023/2023
Data nast. bad. techn.	17-05-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czerwony/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS+ESC, Alarm, Asystent inteligentny ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA), Asystent podążania po pasie ruchu (LFA), Asystent ruszania pod górę (HAC), Asystent stabilizacji przyczepy (TSA), Asystent unikania kolizji czołowych, z wykryw. pieszych i rowerzystów oraz funkcją Junction Turning, Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, Dostęp bezkluczkowy, Dźwignia zmiany biegów z logo N Line, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 19", logo N Line, z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania, Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Funkcja wyboru trybu jazdy, Gazetowniki w oparciach foteli przednich, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Grill przedni, z wykończeniem w kolorze ciemnego chromu, logo N Line, Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat, Gwarancja na baterię wysokiego napięcia - 8 lat, Głośniki w drzwiach, przód i tył, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Hamulec pokolizyjny (MCB), Hamulec postojowy - elektryczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna, składana w proporcji 40:20:40, Kanapa tylna, składana zdalnie od strony bagażnika, Kanały nawiewu powietrza w drugim rzędzie, Kierownica obszyta skórą, Kierownica sportowa, z logo N Line, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Kontrola stanu technicznego bezpłatna - 5 lat, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Lakier uni, Lampy tylne LED, Listwa ozdobna czarna, Listwy ochronne na zderzaku przednim i tylnym, w kolorze srebrnym, Listwy ozdobne dolne, w kolorze nadwozia, Listwy ozdobne na zderzaku przednim i tylnym, w kolorze chromu, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym, Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach, Nakładki na pedały - metalowe, Ogranicznik prędkości, Opony Michelin, Osłony pod zderzakami N Line w kolorze srebrnym, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera rozsuwane, z lusterkami i oświetleniem, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie nastrojowe wnętrza, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu, Panel do obsługi klimatyzacji z tyłu, trzecia strefa, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód, Poduszka powietrzna centralna, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Podłokietnik centralny z uchwytami na napoje, Port USB do ładowania, Port USB w konsoli centralnej, Port USB x2 z boku konsoli centralnej, Przyciski do zmiany biegów z logo N Line, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory przednie LED z systemem doświetlania zakrętów i asystentem świateł drogowych (HBA), Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek pod podłogą bagażnika, Siatka do mocowania bagażu, Spoiler tylny z trzecim światłem Stop LED N Line, Sterowanie skrzynią biegów za pomocą przycisków, System Bluetooth z obsługą komend głosowych, System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania tylnej kanapy (RSA) z czujnikami ultradźwiękowymi, System monitorujący poziom koncentracji kierowcy (DAW), System multimedialny z naw. satelitarną, ekran dotykowy 10.25", DAB, Bluelink, AppleCarPlay, AndroidAuto, System ostrzegania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), System ratunkowy eCall, Szyba czołowa akustyczna, Szyba tylna z funkcją podgrzewania i wyłącznikiem czasowym, Szyby przednie atermiczne, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórano-zamszowa N-Line, Tempomat inteligentny z funkcją Stop&Go, Układ wspomagania kierownicy sterowany elektronicznie, Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawienia pojazdu na miejscu), Zagłówki z regulacją wysokości, przód i tył, Zamek centralny, Zegary cyfrowe, z kolorowym wyświetlaczem 10,25", Zestaw naprawczy, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Łopatk do zmiany biegów, Światła do jazdy dziennej LED, Światła pozycyjne LED, Światła przeciwmgielne, tył, Kłapa bagażnika inteligentna, z regulacją wysokości i prędkości otwierania

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150

7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Ścianka tylna lewa/ściana boczna lewa	do 150
14	Ścianka tylna prawa/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Ścianka przednia prawa	150 - 500
2	Drzwi przednie prawe	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
2	Nakładka zderzaka tylnego, dół	rysa/odprysk	NA	0.8
3	Osłona chłodnicy, kpl.	rysa/odprysk		
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
5	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
6	Osłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Próg R	wgniecenie/odkształcenie		
9	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
10	Dywanik środkowy	przytopenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

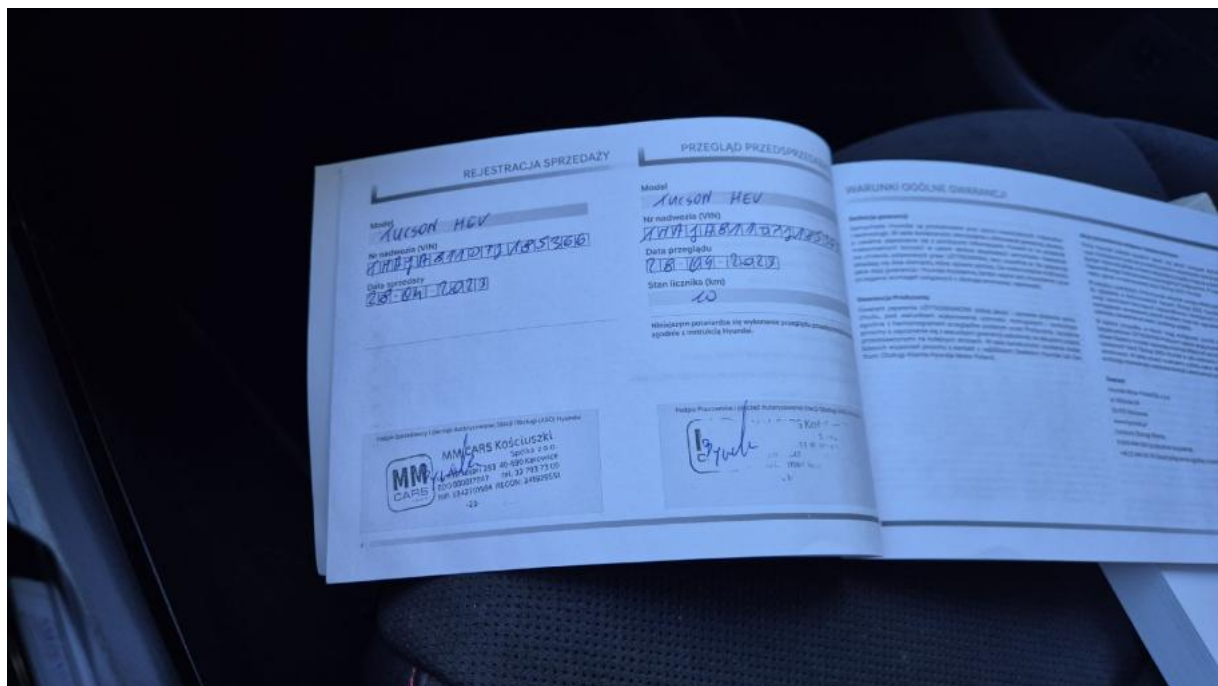

Fot. 29

Książka serwisowa – dane

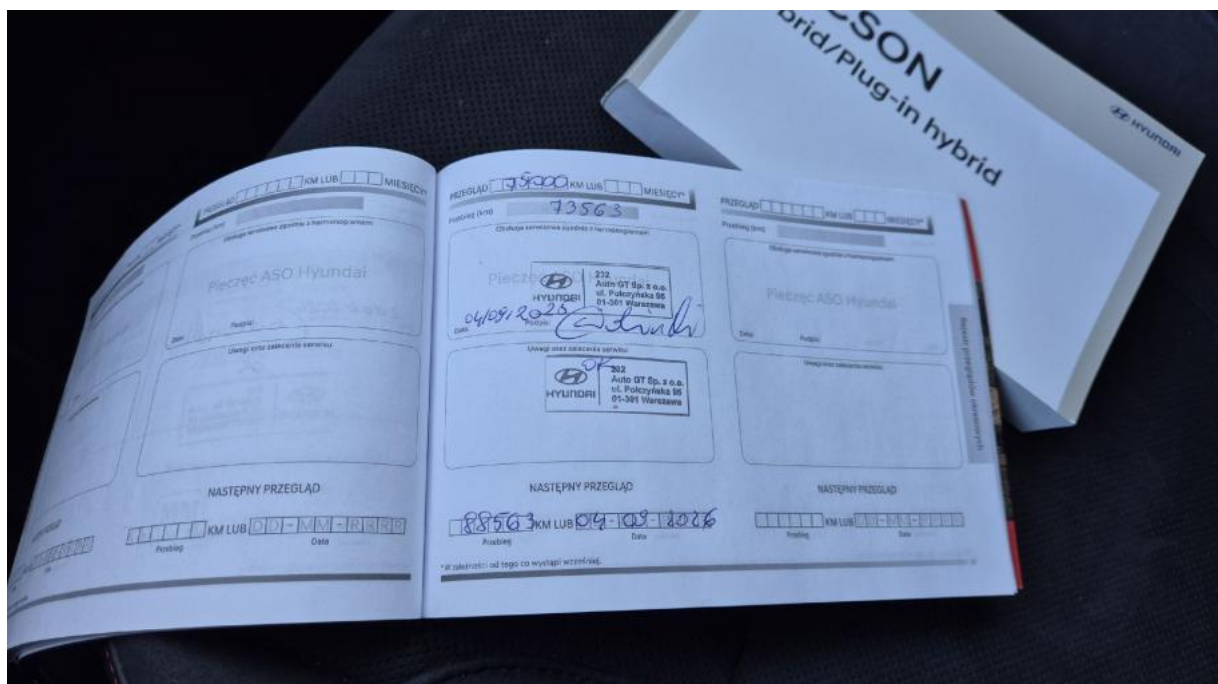

Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Atrapa przednia - Inne 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Wykładzina podłogi - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Wykładzina podłogi - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1