

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09179/1/26-15201	Data raportu	12-01-2026
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	30-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/98223/25/12/12	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBY11CF000CP83876
Marka, model	BMW iX [i20] 21-25
Typ, wersja	iX xDrive40 76.6kWh
Numer rejestracyjny	WD8166R
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/0 ccm/240 kW
Stan licznika	34 549 km
Data 1. rej./rok prod.	05-01-2024/2023
Data nast. bad. techn.	05-01-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu, Asystent uwagi, Asystent świateł drogowych, BMW ID, BMW IconicSounds Electric, symulacja dźwięku napędu, BMW Live Cockpit Professional, nawigacja, zakrzywiony wys. wskaźników 12.3" i dotyk. 14.9", Head-up, BMW iDrive, Bateria wysokiego napięcia, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu i automatyczne sterowanie światłami drogowymi, Czujnik zderzenia, Dostęp komfortowy z BMW Digital Key, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Felgi aluminiowe 20", Aero 1002 Frozen Midnight Grey, z ogumieniem 235/60, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie standardowe, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazda USB Typ-C, Gniazdko 12V, Gwarancja na baterie wysokiego napięcia - 8 lat z limitem 160.000 km, Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata, Haczyki wielofunkcyjne, Hamulec parkingowy, elektromechaniczny, Immobilizer elektroniczny, Integracja ze smartfonem bezprzewodowa, Apple CarPlay i Android Auto, Kierownica standardowa, Klakson dwutonowy, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Kłapka do ładowania, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana, Kontroler iDrive, Lakier niemetalizowany, Legal Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Lusterka zewnętrzne z funkcją automatycznego parkowania, Lusterko wewnętrzne bezramkowe, Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie, elektrochromatyczne, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ochrona akustyczna pieszych, symulowany odgłos silnika podczas jazdy z prędkością do 20 km/h, Ochrona pieszych - pasywna, Oczka mocujące, Ogranicznik prędkości, Oparcie przednich foteli z kieszenią na kłapie, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Opcje przechowywania, Ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu z aktywnym powrotem, wykrywanie pojazdów w martwym polu, Ostrzeżenie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, Ostrzeżenie przed kolizją z tyłu, Ostrzeżenie przed ruchem poprzecznym z tyłu, Osłony przeciwsłoneczne, Oznaczenia modelu, Oś przednia z podwójnymi wahaczami, Oświetlenie ambientowe, nastrojowe i konturowe oświetlenie wnętrza i otoczenia pojazdu, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie wewnętrzne, Panel podłogowy bagażnika z wbudowanym schowkiem, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z aut. regulacją i napinaczami z przodu, Podręcznik użytkownika zintegrowany, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Podłokietnik środkowy z tyłu, Przewód Professional do szybkiego ładowania (tryb 3) do ładowania z gniazd publicznych, Przełącznik centralnej blokady, Przełącznik właściwości jezdnych, Przycisk Start/Stop, Real Time Traffic Information, Reflektory LED, Remote Services (Usługi zdalne), Schowek na rękawiczki, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową, Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości w tym powiadomienie o zakazie wyprzedzania, System Active Protection (auto. zamykanie szyb i hamowanie, aktywacja świateł, odblokowanie drzwi), System alarmowy (czujnik ruchu wnętrza i przechylu, syrena z zasilaniem awaryjnym), System głośników HiFi profesjonalny, System kontroli zjazdu ze stoku (HDC), System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, System odzyskiwania energii hamowania, System rekuperacji, System uderzeniowy zderzakowy, System zamykania z centralnym zamkiem, Szyby elektryczne, Taca do ładowania bezprzewodowego urządzeń, Tapicerka Atelier ze sztuczną skóry z perforacją, Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Trzecie światło stop w technologii LED, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie funkcji, Układ hamulcowy zintegrowany, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, Wycieraczka szyby tylnej, Zagłówki dla wszystkich siedzeń, Zarządzanie ciepłem akumulatora dla zoptymalizowanego ładowania DC, Zestaw naprawczy do opon, Ładowanie AC/DC, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej, Światła hamowania dynamiczne, Światła tylne LED, Asystent parkowania plus (system Surround View, Remote 3D View), Lakier metalizowany, Pakiet ogrzewania Comfort, Pakiet sportowy, Podsufitka w kolorze antracytowym, Przystosowanie do profesjonalnego ładowania prądem przemiennym (22kW, 3-fazowa, max. prąd 32A), System łagodnego domykania drzwi, Systemy asystujące kierowcy Professional, Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, Szyby przeciwsłoneczne, mocniej przyciemnione szyby tylna i boczne tylne, Tapicerka Loft z tkaniny i mikrofibry, Ładowarka elastyczna (tryb 2)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	255/50 R21 109H	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	255/50 R21 109H	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	255/50 R21 109H	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	255/50 R21 109H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

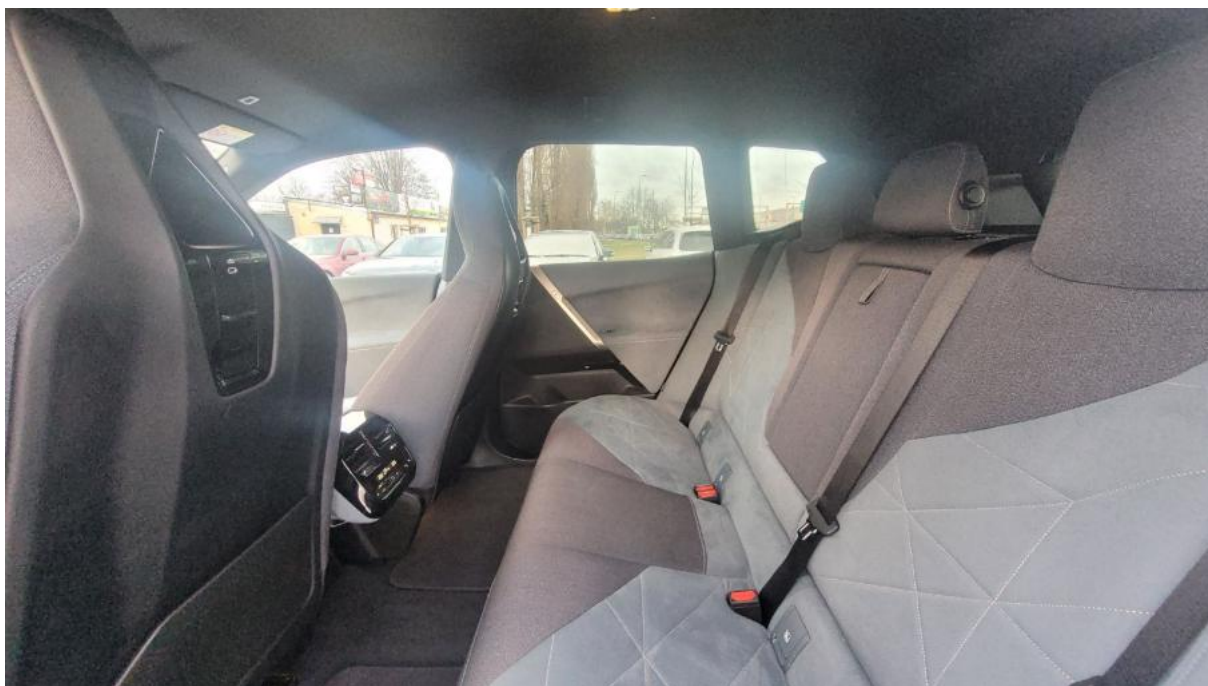

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze

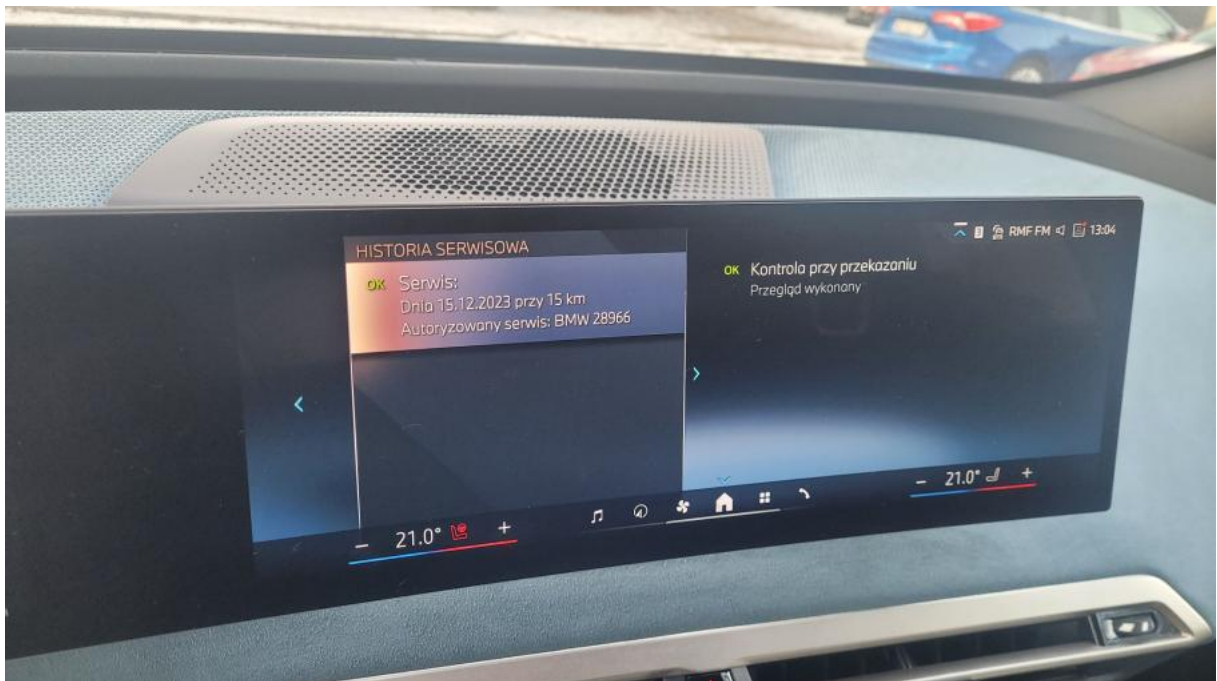

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zestaw naprawczy koła



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1