

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                          |                  |                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Numer raportu | 13507/9/26-15201                                         | Data raportu     | 05-09-2026                                |
| Rzeczoznawcy  | Radosław Szukalski (WSP)<br>mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) | Data oględzin    | 01-09-2026                                |
| Nr zlecenia   | PKOM(DZS)/GDA/80255/26/08/27                             | Miejsce oględzin | Toruńska 85, 87-162 Lubicz Dolny, 87-1... |

### Dane pojazdu

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | U5YH4812ANL120446     |
| Marka, model                | KIA Ceed Kombi 21-    |
| Typ, wersja                 | Ceed 1.0 T-GDI S      |
| Numer rejestracyjny         | CT661AC               |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./998 ccm/74 kW   |
| Stan licznika               | 158 299 km            |
| Data 1. rej./rok prod.      | 29-04-2022/2022       |
| Data nast. bad. techn.      | 11-04-2027            |
| Nadwozie                    | KOM 5/5               |
| Lakier                      | biały/2-warstwowy uni |
| Skrzynia biegów             | manualna              |



### Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Antena dachowa standardowa, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gwarancja, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy i o ruszeniu poprzedz. pojazdu, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z f. wykrywania pieszych, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Sortownik pod podłogą w bagażniku, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ     | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | DEBICA, PRESTO HP2 | 195/65 15 91H | 6,0 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, PRESTO HP2 | 195/65 15 91H | 6,0 mm           |
| tylna    | prawe | DEBICA, PRESTO HP2 | 195/65 15 91H | 5,6 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, PRESTO HP2 | 195/65 15 91H | 5,8 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Blotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Blotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji              | Opis uszkodzeń       | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|----------------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 1    | Tapicerka oparcia 1.rząd L | pęknięcie/rozerwanie | WY        | 0.8           |

|    |                                 |             |    |  |
|----|---------------------------------|-------------|----|--|
| 2  | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | zarysowanie | NA |  |
| 3  | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R    | zarysowanie | NA |  |
| 4  | Próg L                          | zarysowanie | NA |  |
| 5  | Tapicerka siedziska 1.rząd L    | zabrudzenie | NA |  |
| 6  | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | zarysowanie |    |  |
| 7  | Oslona lusterka zewnętrznego R  | zarysowanie |    |  |
| 8  | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L    | zarysowanie |    |  |
| 9  | Światnik tylny R                | zarysowanie |    |  |
| 10 | Przysłona pokrywy tylnej        | zarysowanie |    |  |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu




**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny

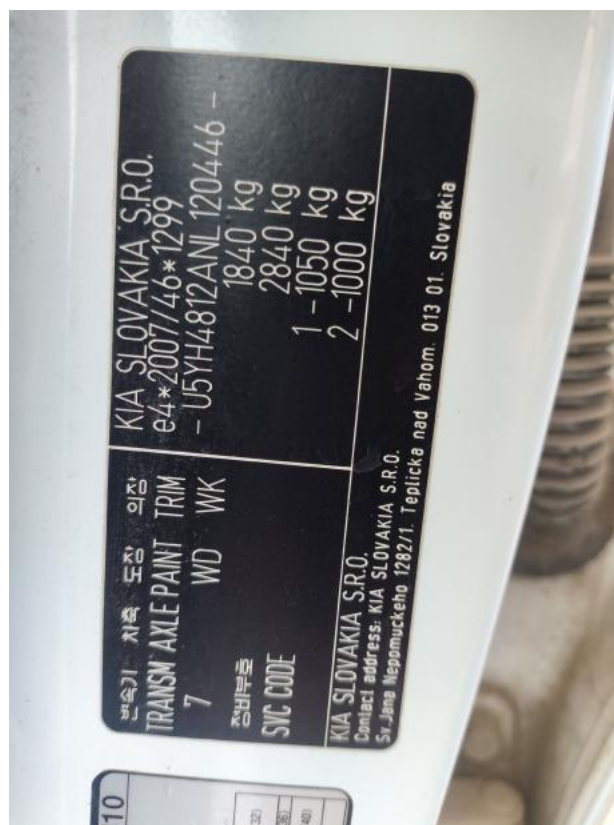

**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34**

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 38**

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 42**

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 44**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 46**

Lusterko zew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Lusterko zew P - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 48**

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 50**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 54**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 56**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58**


Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

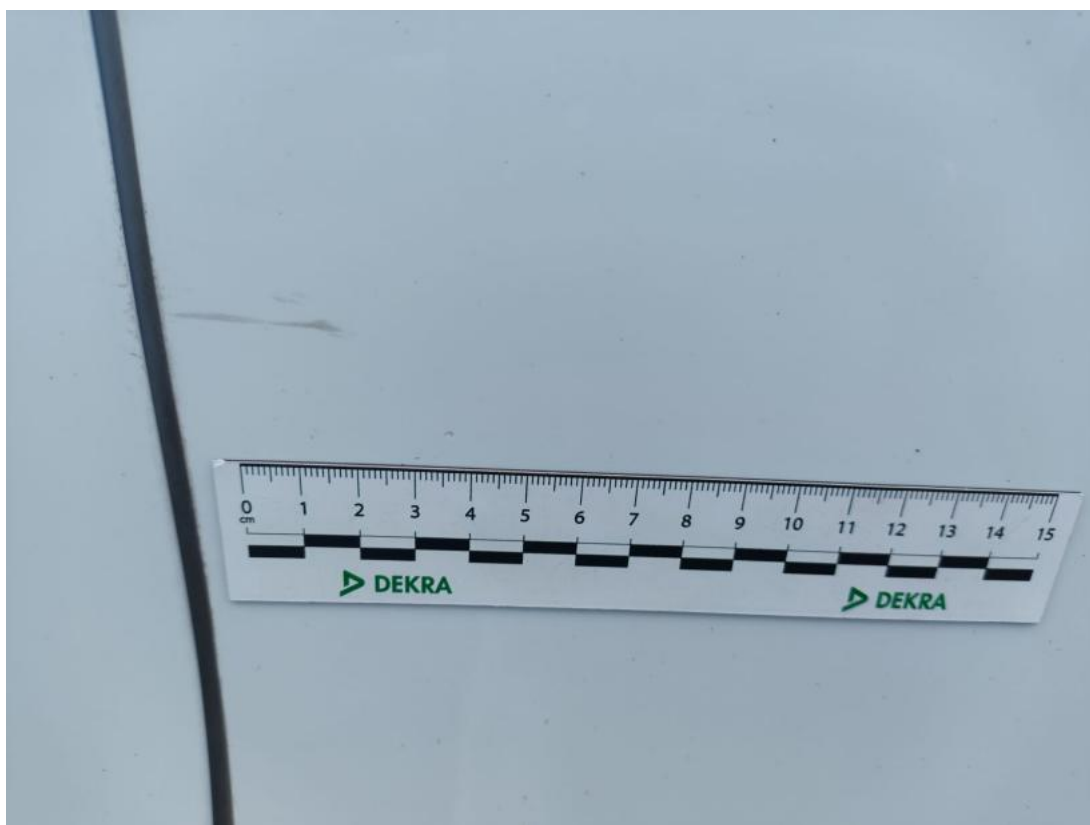

**Fot. 60**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 62**

Próg L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Próg L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 64**

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 66**

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1