

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220121/8/26-11401	Data raportu	04-08-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/69127/26/07/24	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH281CANJ104851
Marka, model	HYUNDAI i30 Wagon 20-24
Typ, wersja	i30 1.5 DPI Classic +
Numer rejestracyjny	GD8N305
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/81 kW
Stan licznika	105 644 km
Data 1. rej./rok prod.	26-01-2022/2021
Data nast. bad. techn.	23-01-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	bordowy/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent podjazdu (HAC), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Felgi stalowe 15", z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, Grill wykończony w kolorze czarnym, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampy przednie projekcyjne (mijania), Listwa ozdobna, czarna, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, z lusterkami, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Radio DAB+RDS, Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek centralny na okulary nad głową, Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Down, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie, Lakier metalik, Pakiet Drive

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	195/65 15 91T	7,2 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	195/65 15 91T	6,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	195/65 15 91T	7,4 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	195/65 15 91T	6,9 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5

3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
5	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
6	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
7	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
8	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
9	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
10	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
11	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk		
12	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
13	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
14	Kołpaki	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

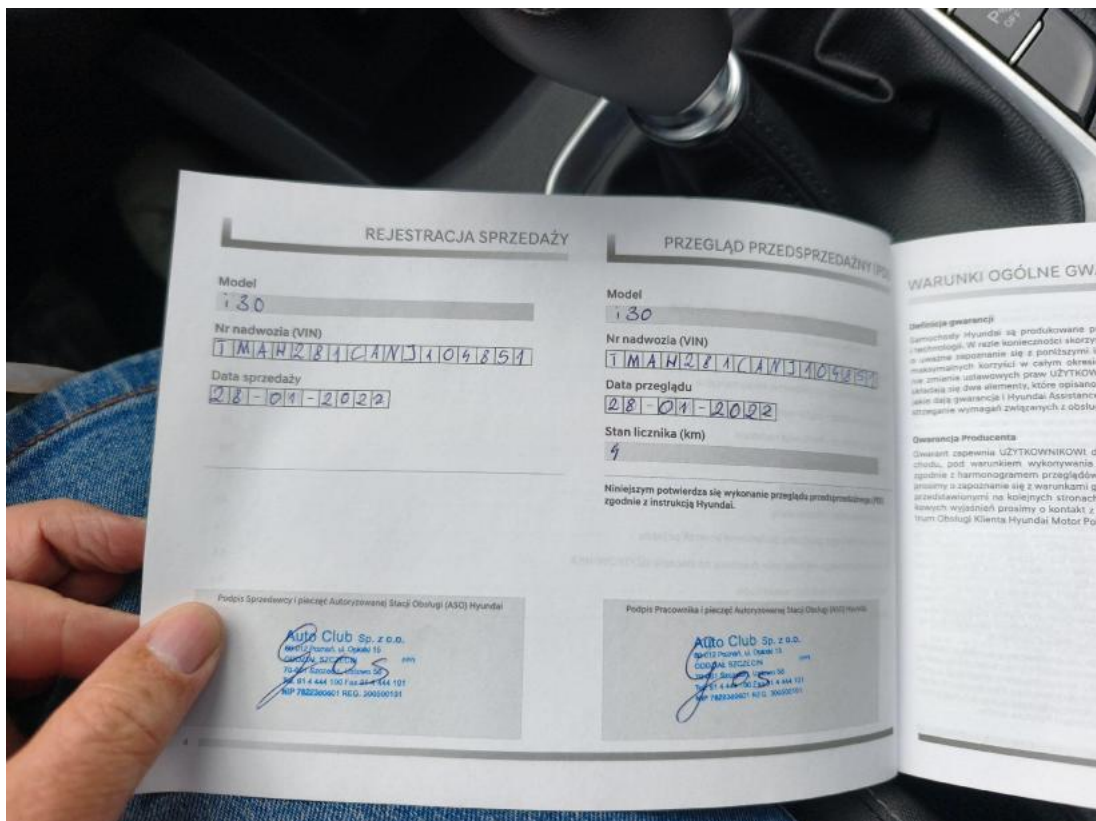

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

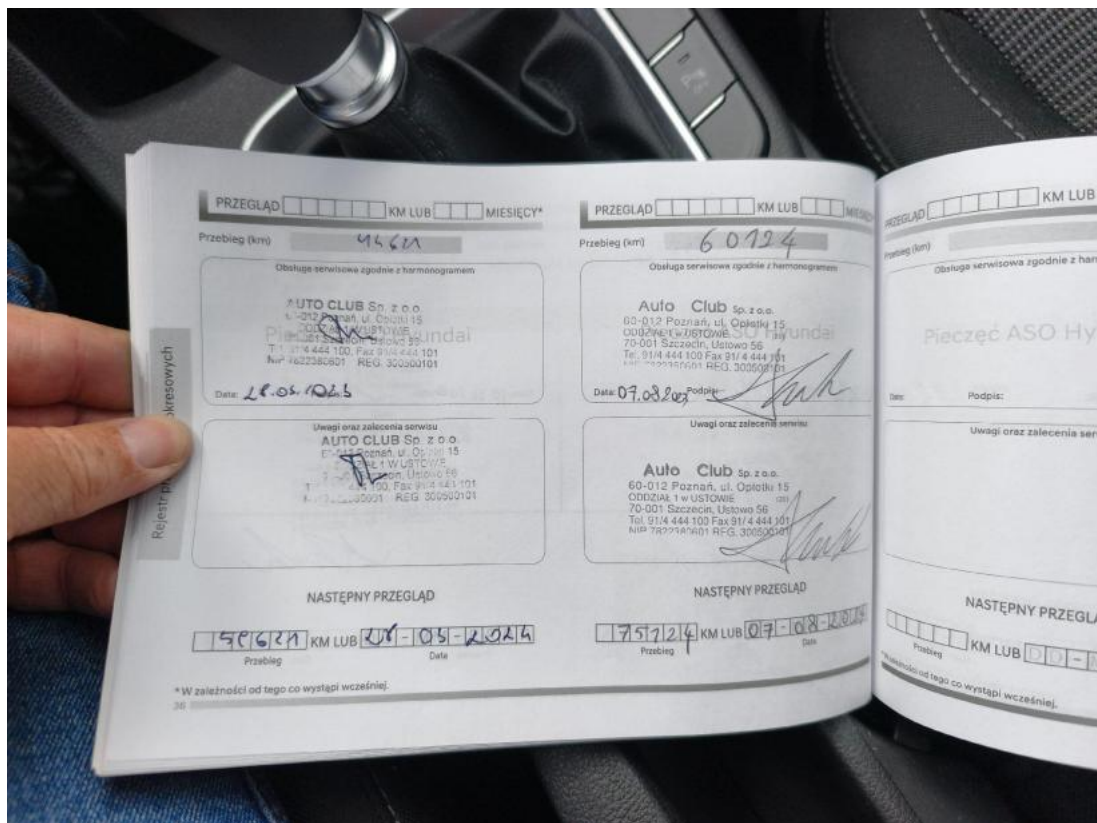

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje

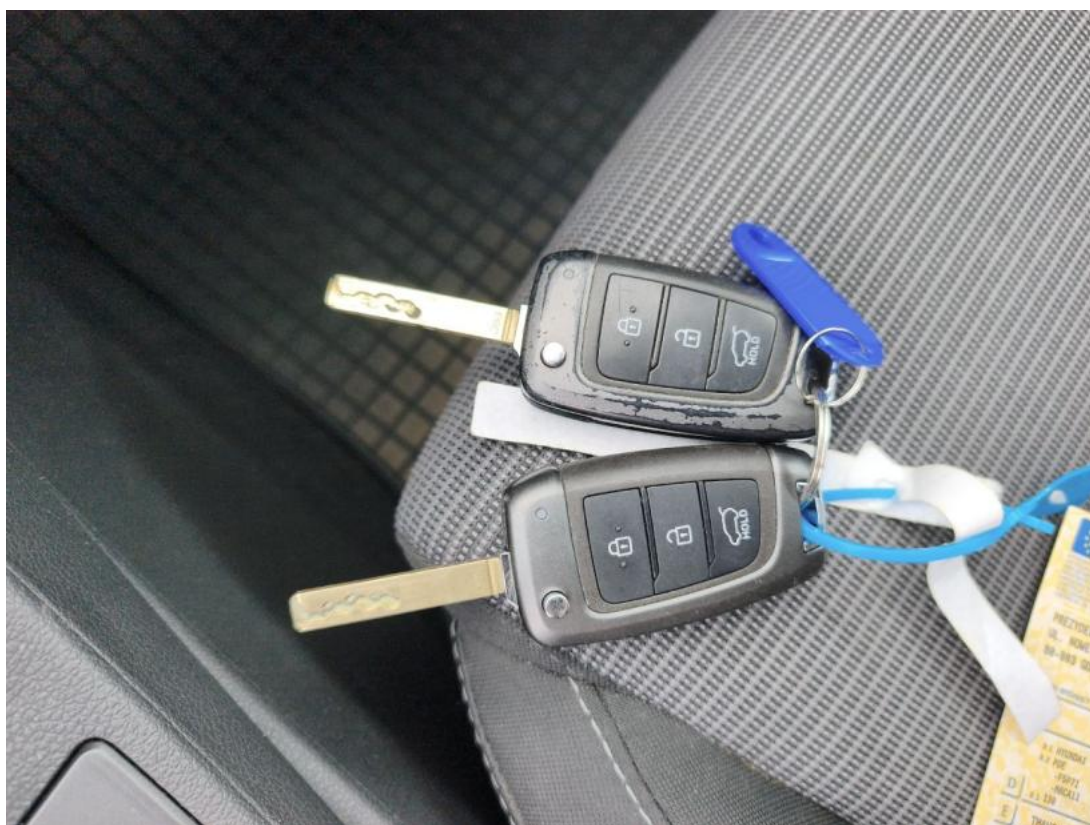

Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44


Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

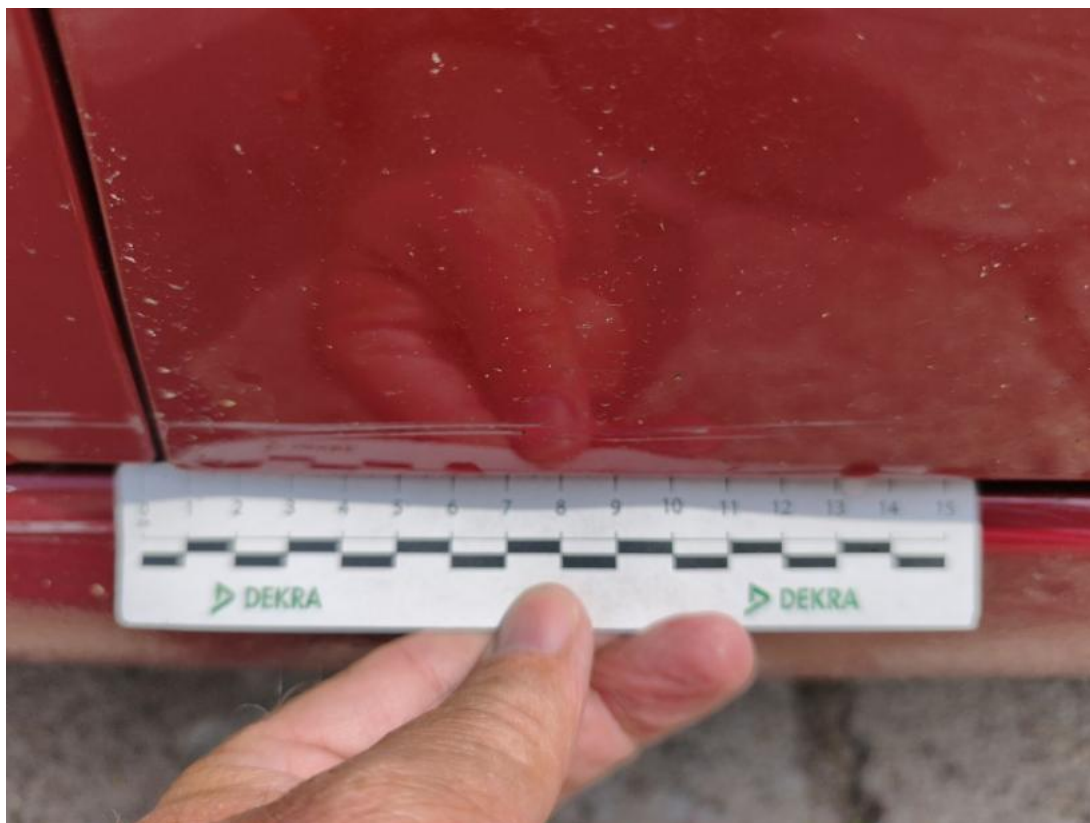

Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

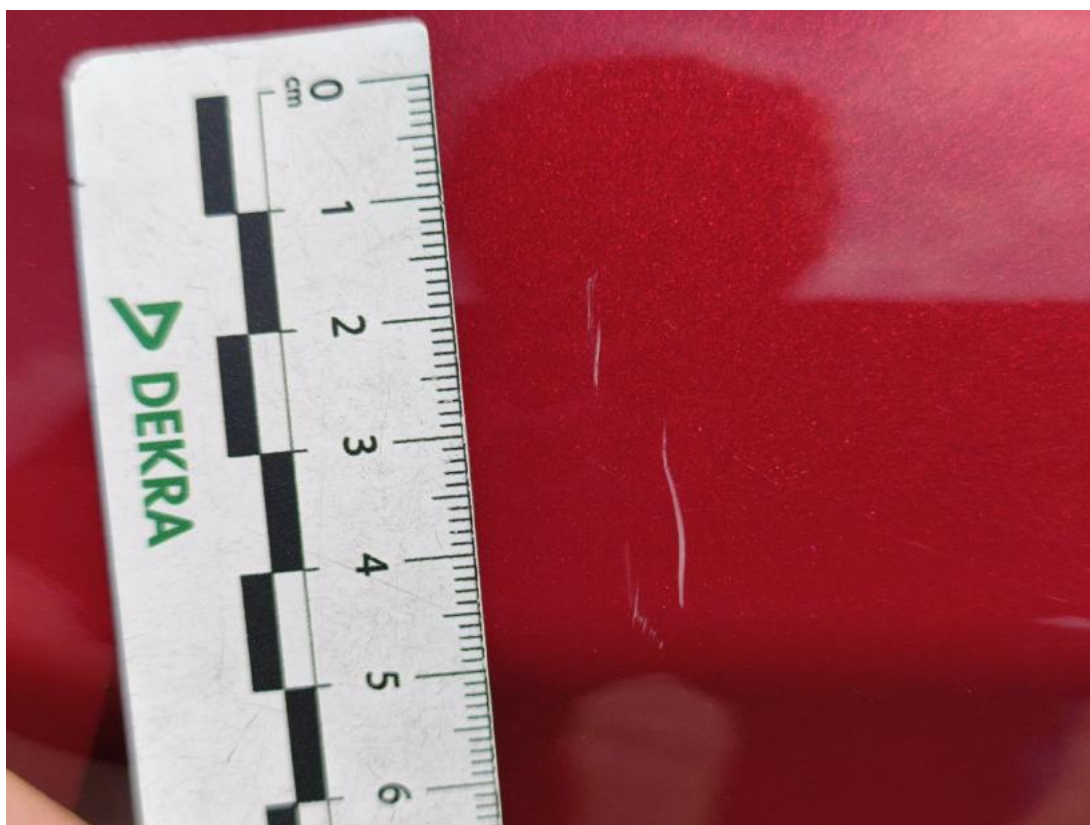

Fot. 46

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50


Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

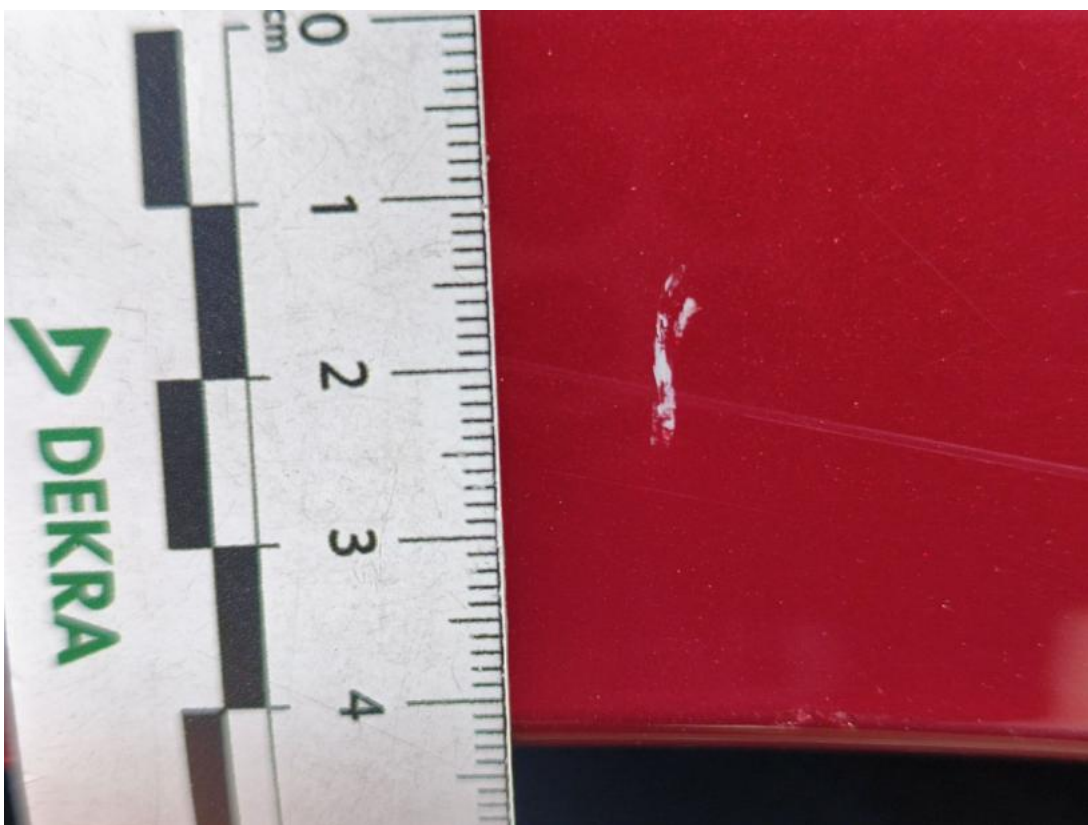

Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59


Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

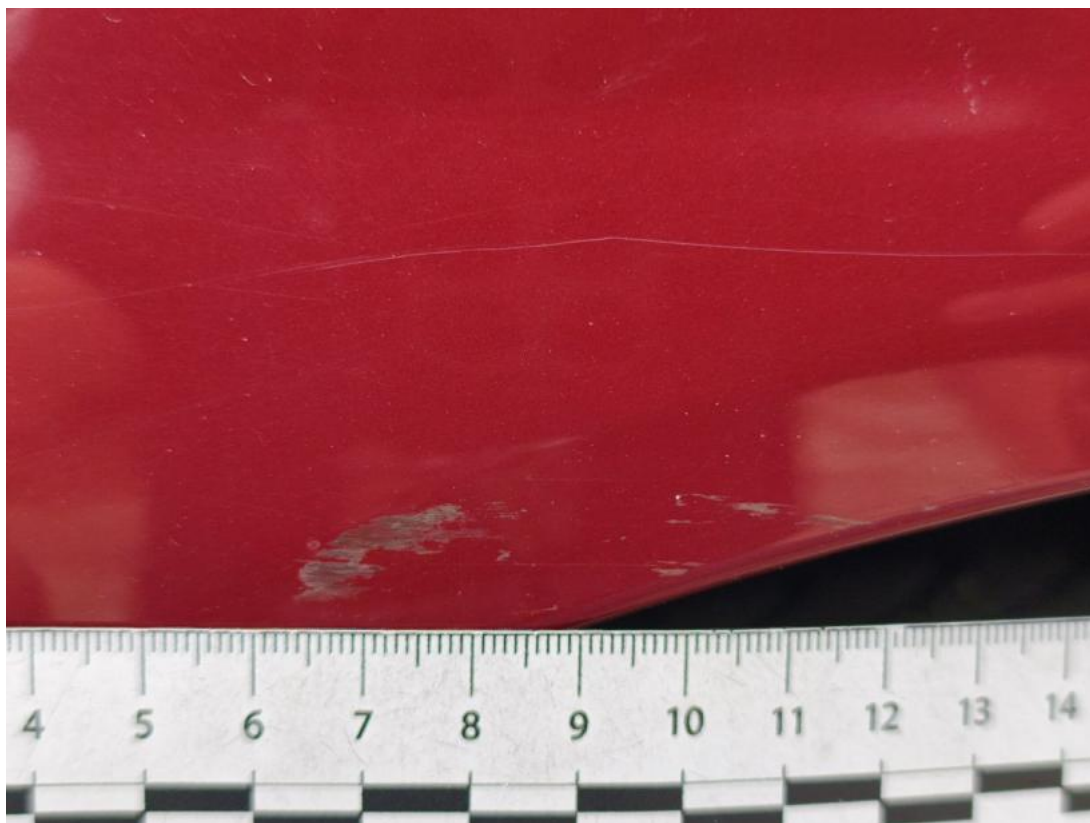

Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

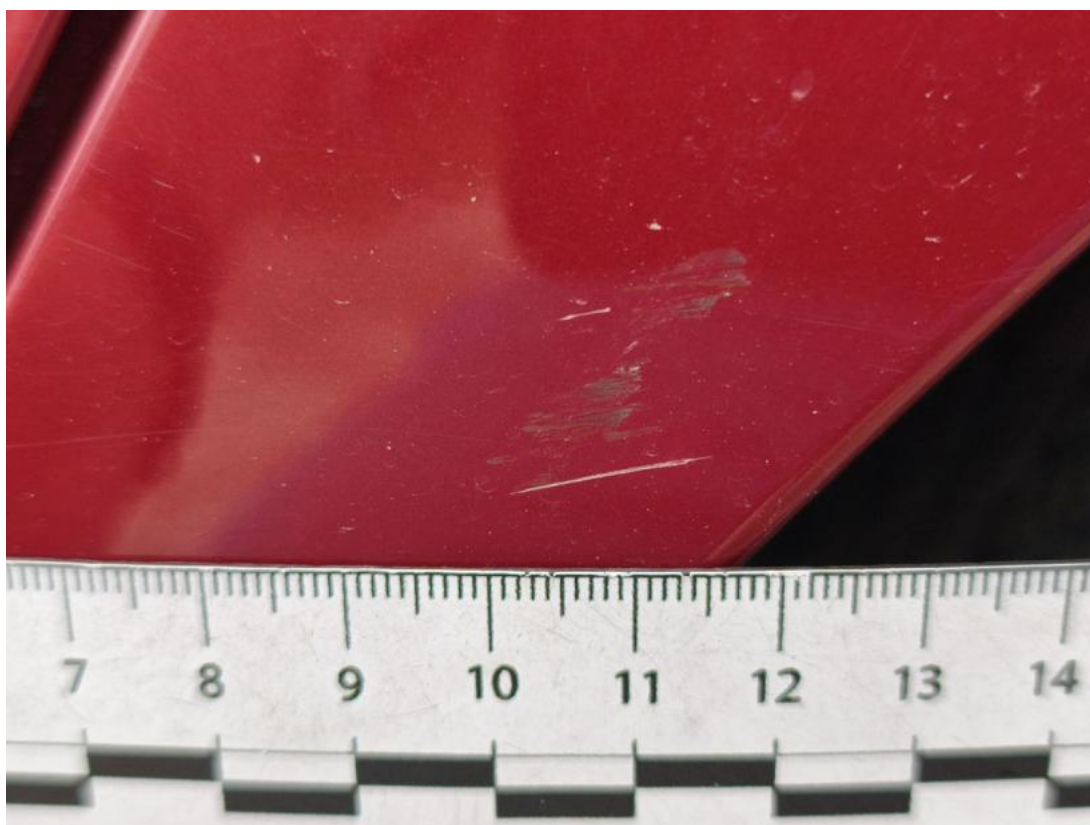

Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 68

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 70

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Kołpak przedni L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Podsufitka - Inne 1



Fot. 74

Podsufitka - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Podsufitka() - Inne 3