

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13566/9/26-15201	Data raportu	08-09-2026
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	07-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/81187/26/08/31	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZAR94000007500561
Marka, model	ALFA ROMEO Giulietta 16-21
Typ, wersja	Giulietta 2.0 JTDM Super TCT
Numer rejestracyjny	PY34850
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1956 ccm/128 kW
Stan licznika	181 705 km
Data 1. rej./rok prod.	02-05-2018/2018
Data nast. bad. techn.	12-06-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, ASR, Airbag 6 sztuk: czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Dodatkowe gniazdo 12V, Dywaniki, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Kierownica skórzana, Kierownica z obsługą radia i telefonu, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Komputer pokładowy, Lakier pastelowy, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, MSR - Kontrola hamowania silnikiem poprzez centralkę silnika, Nawiewy wentylacji na tylną kanapę, Panel deski rozdzielczej w szarym wykończeniu, Podłokietnik tylny ze schowkiem, Podłokietnik z przodu, Radio UConnect TM z ekranem dotykowym 5-calowym, Bluetooth, ster. głosem, AUX i USB, Schowek z chłodzeniem, Sportowe wykończenie zegarów, Sygnalizacja hamowania awaryjnego, Sygnalizacja momentu zmiany biegu, System Alfa DNA - wybór trybu jazdy, System Hill Holder, System Pre-Fill - układ skracający czas reakcji pedału hamulca w przypadku awaryjnego hamowania, System Start&Stop, System stabilizacji toru jazdy VDC z samoblokującym mechanizmem różnicowym Alfa Q2, System wspomagania hamowania siły hamowania, Szyba przednia z paskiem przeciwsłonecznym, Szyba tylna podgrzewana z wycieraczką, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone 40/20/40, Tylne spoiler, Uconnect Live, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Światła tylne LED, Autoalarm, Blokada otwarcia drzwi od wewnątrz (Safe Lock), Dodatkowe ogrzewanie silnika, Felgi aluminiowe 17 w kolorze ciemnym z ogumieniem 225/45, Koło zapasowe dojazdowe (125/80 R17) dla felg aluminiowych 17- i 18-calowych, Lakier pastelowy, za dopłatą, Ogrzewane dysze spryskiwaczy, Ogrzewane fotele przednie, Pakiet Komfort, Pakiet Veloce, Reflektory bi-ksenonowe z funkcją AFS, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, Spryskiwacze lamp przednich

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SAILUN, AREZZO ALL SEASON	225/45 17 94Y	4,5 mm
	lewe	SAILUN, AREZZO ALL SEASON	225/45 17 94Y	4,5 mm
tylna	prawe	SAILUN, AREZZO ALL SEASON	225/45 17 94Y	4,4 mm
	lewe	SAILUN, AREZZO ALL SEASON	225/45 17 94Y	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa dyszy spryskiwacza w zderzaku L	brak	WY	0.6
2	Pokrywa reflektora dodatkowego L	pęknięcie	WY	0.1
3	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.8
4	Nakładka haka holowniczego	brak	WY	
5	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
7	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.5
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.4
9	Łotnik przedni L	wgniecenie	NA	1
10	Pokrywa przednia	liczne, wgniecenie	NA	3
11	Dach	liczne, wgniecenie	NA	4
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie, zarysowanie	NA	1.2
13	Oslona lusterka zewnętrznego L	odpryski lakieru	NA	
14	Oslona lusterka zewnętrznego R	odpryski lakieru	NA	
15	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie	NA	
16	Rama drzwi, przód L	wgniecenie	NA	1.5
17	Rama drzwi, przód R	wgniecenie, zarysowanie	NA	1.5
18	Łotnik tylny L	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.2
19	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
20	Spoiler czołowy	zarysowanie		
21	Oslona chłodnicy, kpl.	odpryski lakieru		
22	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
23	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	odpryski lakieru		
24	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie, wgniecenie		
25	Łotnik tylny R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

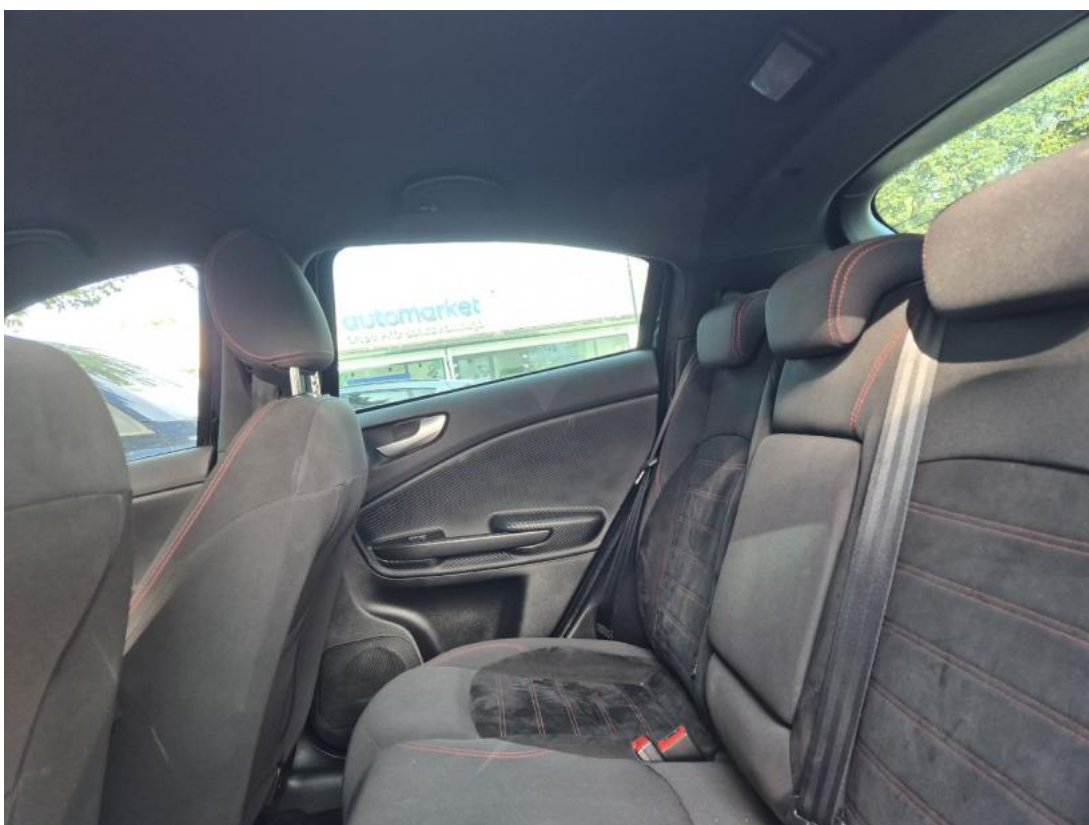

Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

Certyfikat gwarancji			
	Kod Dealera 0075291	Nazwa Dealera CARSERWIS SP. Z O.O.	
	Kod modelu/wersji/serii 191C5T2	Nr nadwozia 07500561	Pieczęć Dealera CARSERWIS Sp. z o.o. 01-377 Warszawa ul. Potczyńska 33 tel. 22 57 37 021 NIP 522-00-20-042
	VIN ZAR94000007500561	Nr rejestracyjny WE072TC	
	Identyfikator dokumentu D4A6690C4780BC7A96781181BE1B4005		
Model GIULIETTA SERIA 2 2.0 JTDM 16v 175 KM TCT SUPER			Data rozpoczęcia gwarancji 2018-05-02
Nazwisko i imię/Nazwa IVECO POLAND SP.Z.O.O			Miejscowość Warszawa
Adres AL. WYŚCIGOWA 6			Kod pocztowy 02681
			Województwo Mazowieckie
Niniejszy dokument gwarancyjny jest ważny od daty wskazanej powyżej. Niniejszy dokument gwarancyjny jest integralną częścią Książeczki gwarancyjnej w której opisane zostały warunki i zakres dostarczonej gwarancji.			

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

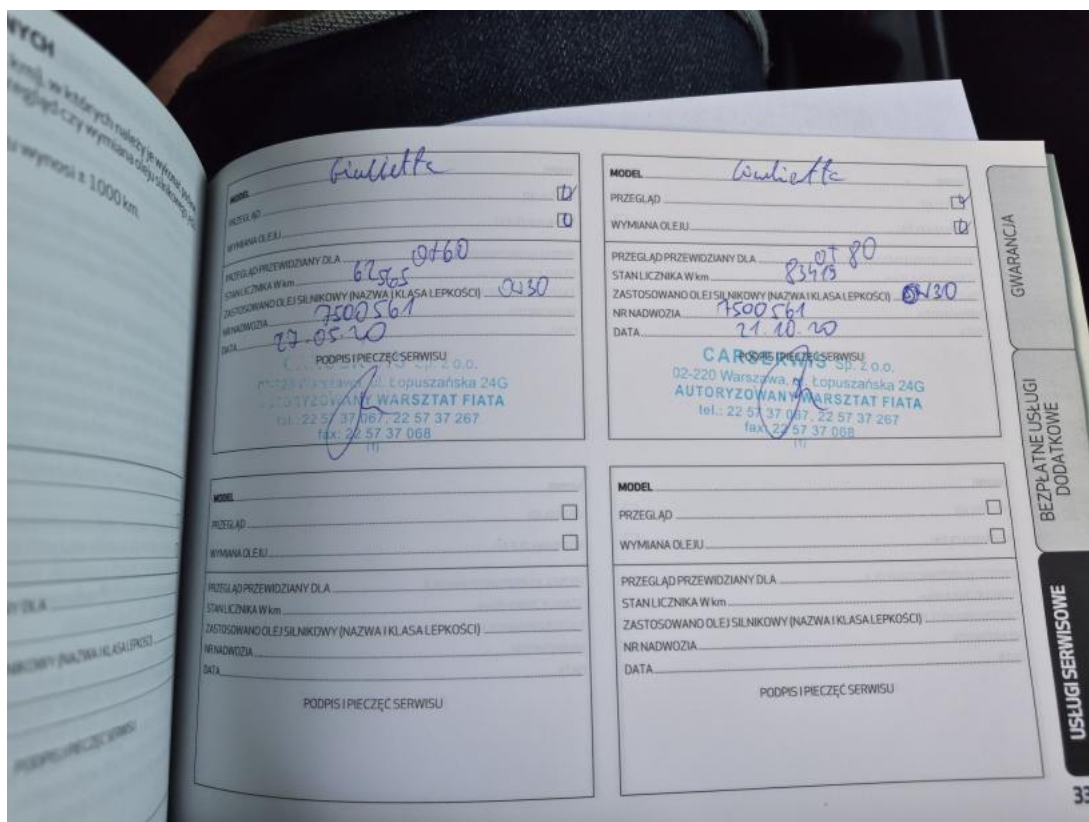

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje

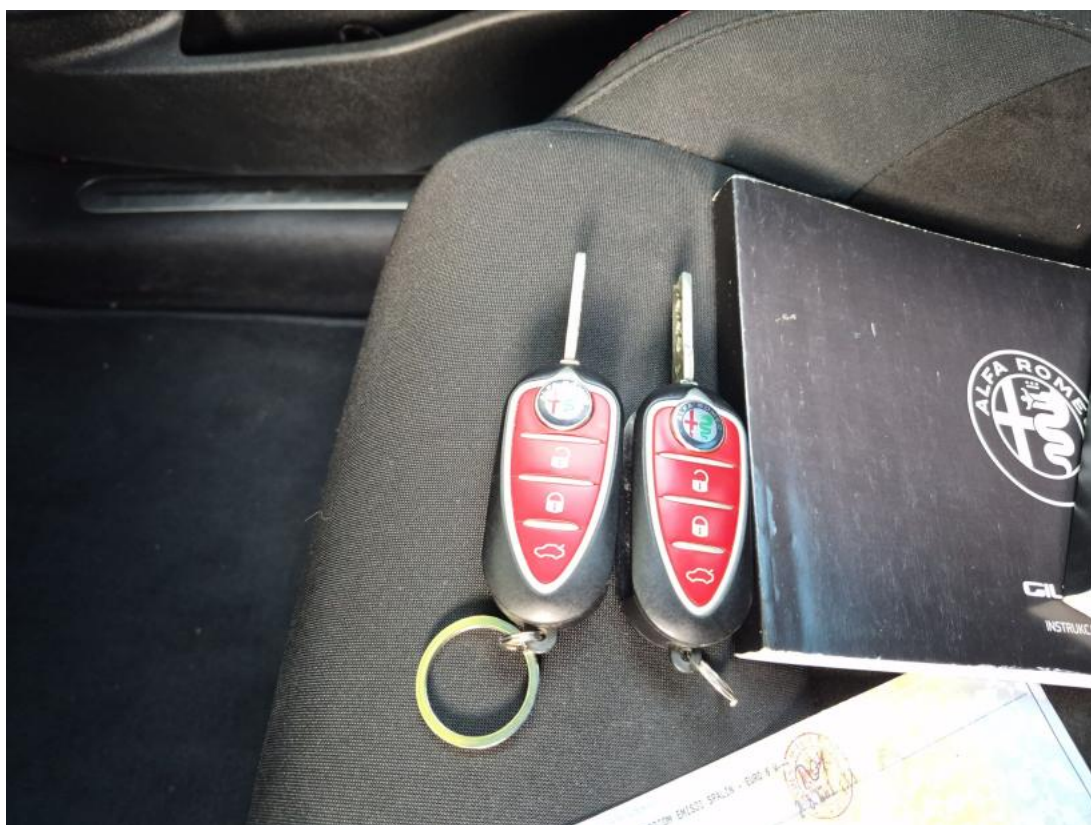

Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Kratka/zaślepka halogenu L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zaślepka tyl haka hol. - Inne 1



Fot. 66

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 72

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 76

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 78

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 80

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 2



Fot. 82

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 84

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 86

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 88

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1