

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220315/9/26-11401	Data raportu	07-09-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP)	Data oględzin	02-09-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Przemysław Ostap PKOM(DZS)/GDA/72109/26/08/03	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0V0XEP68J4307323
Marka, model	OPEL Corsa E Hatchback 14-19
Typ, wersja	Corsa 1.4 LPG Enjoy
Numer rejestracyjny	SK323NJ
Silnik (rodz./poj./moc)	G/1398 ccm/66 kW
Stan licznika	184 377 km
Data 1. rej./rok prod.	29-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	18-03-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik niskiego ciśnienia w oponach, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie komfortowe, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, obudowy i wsporniki w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Tapicerka materiałowa Spot, Układ wspomagania ruszania na pochyłościach, Wspomaganie hamowania awaryjnego, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, tryb City, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Środkowy słupek oklejony folią w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, Lakier metalik, Lampki do czytania z przodu, Radio R 3.0 BT z CD, Bluetooth oraz wejściami Aux-In i USB, Sterowanie radiem z kierownicy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	185/65 15 88H	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	185/65 15 88H	3,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, VECTOR	185/65 15 92T	3,0 mm
	lewe	GOODYEAR, VECTOR	185/65 15 92T	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pióro wycieraczki, tył	brak	WY	

2	Ramię wycieraczki, tył	niekompletna	WY	0.2
3	Obicie półki tylnej	brak	WY	0.1
4	Dach	rysa/odprysk	NA	0.3
5	Rama drzwi góra, L	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Rama drzwi góra, R	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.2
8	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Poszycie drzwi tylnych R	rysa/odprysk		
14	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
15	Pokrywa tylna	nie otwiera się		
16	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
17	Pokrywa schowka	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

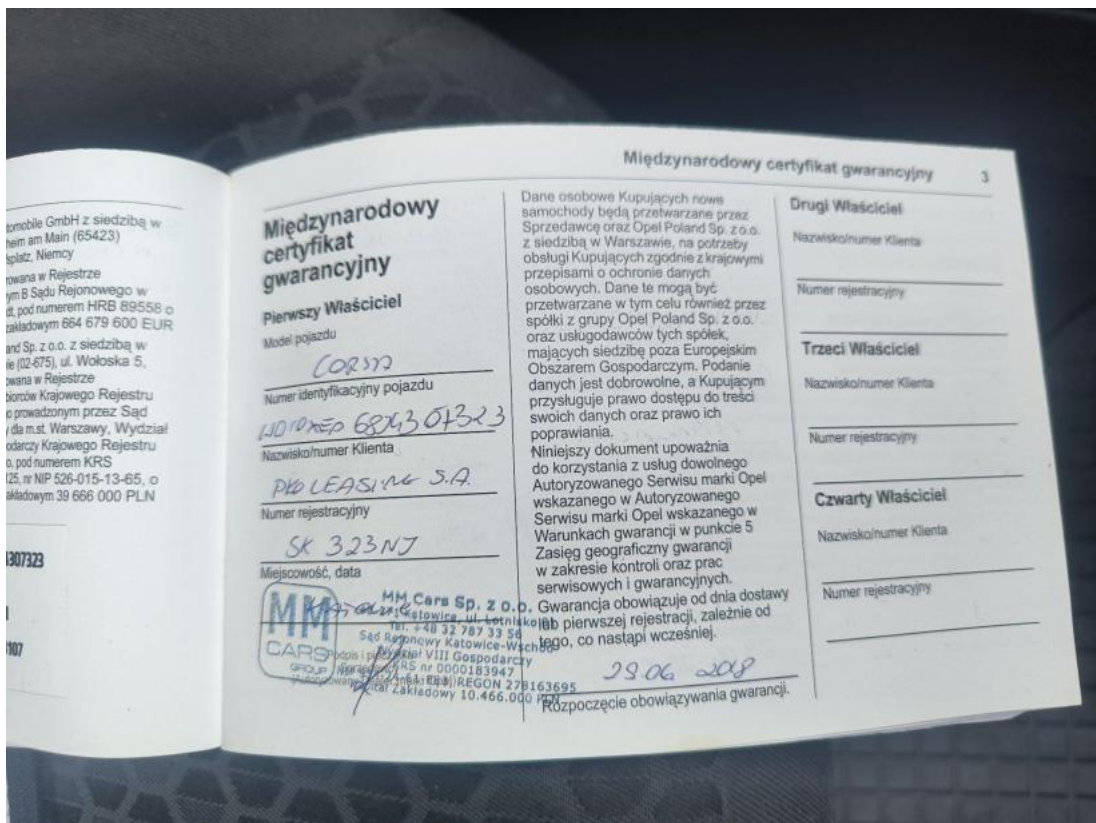

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 16

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Kołpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Kołpak przedni P - Inne 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Kołpak tylny P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Ramię wycieraczki tylnej - Inne 1



Fot. 56

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Dach - zdjęcie poglądowe 1

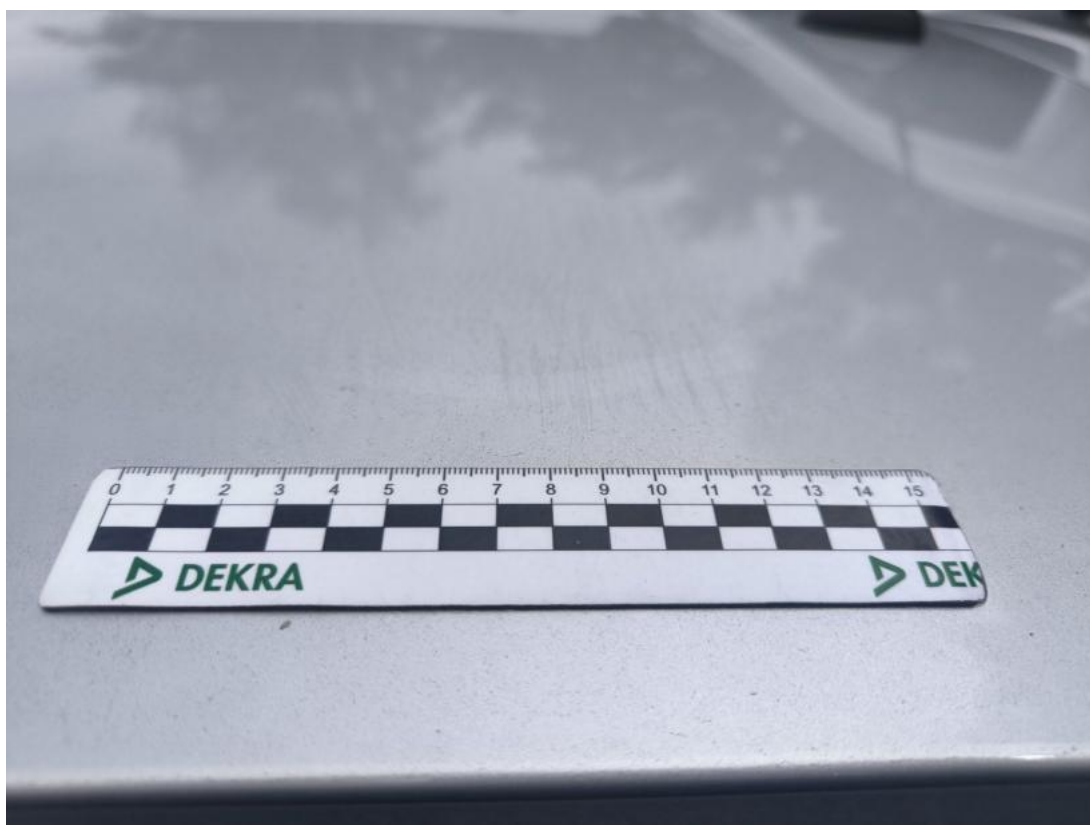

Fot. 60

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Rama dachu L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 62

Rama dachu L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Rama dachu L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Rama dachu P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Rama dachu P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Rama dachu P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 70

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Kołpak tylny L - Inne 1



Fot. 72

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75


Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

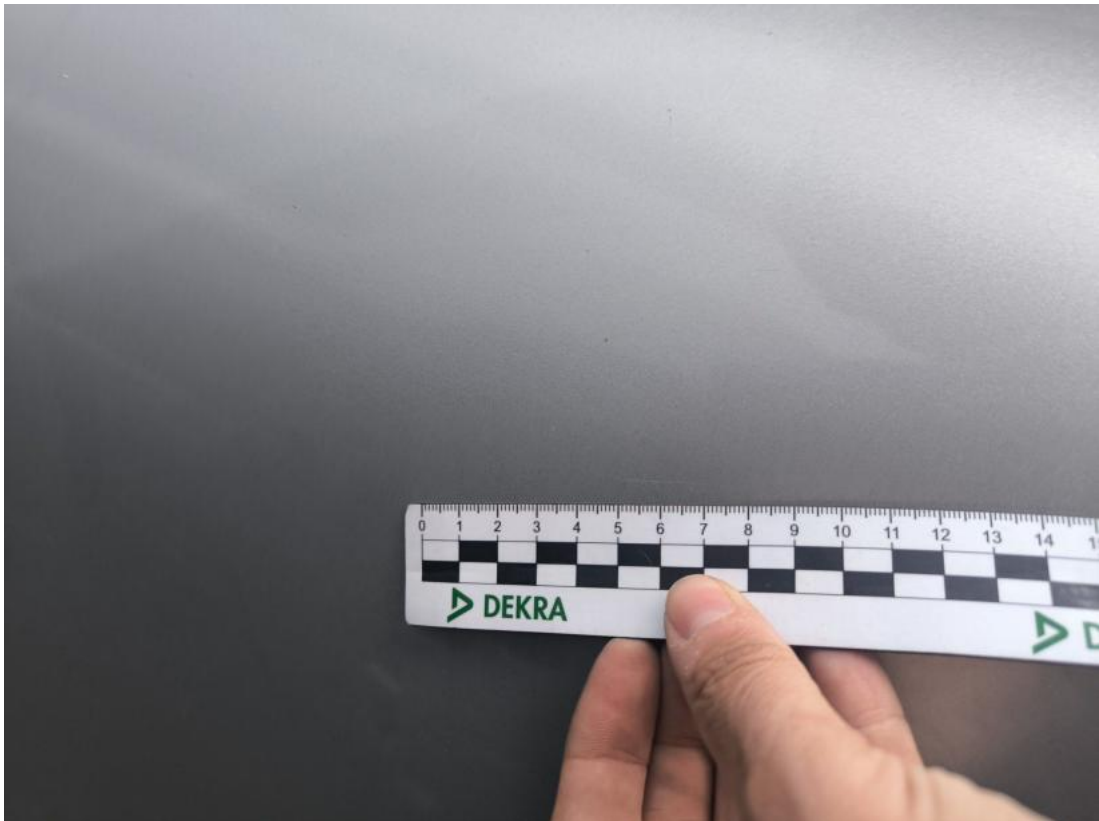

Fot. 77

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 78

Kołpak przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82

Koło kierownicy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 86

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 88

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Podsufitka - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 90

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Półka/roleta tylna - Inne 1