

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13574/9/26-15201	Data raportu	08-09-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	07-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/82376/26/09/02	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBJP6NJ8NZ022609
Marka, model	SKODA Fabia III Kombi 18-22
Typ, wersja	Fabia 1.0 TSI Ambition
Numer rejestracyjny	WD5619S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/70 kW
Stan licznika	93 033 km
Data 1. rej./rok prod.	23-03-2022/2022
Data nast. bad. techn.	23-03-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + EBV + TPM, ACS - system pokolizyjny, Bluetooth, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elementy kontrolne nawiewów powietrza chromowane, Felgi stalowe 15 z osłonami DENTRO z ogumieniem 185/60, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Grill przedni w kolorze czarnym z chromowanymi krawędziami, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT, Lakier uni, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Ogranicznik prędkości, Oświetlenie bagażnika, Panel instrumentów - Ambition/Style/MC (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer), Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowiedź zmiany biegu, Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Przegródka wnętrza nadkoka - z prawej i lewej strony, Przycisk hamulca ręcznego chromowany, Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB), Ramki bocznych nawiewów powietrza chromowane, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby boczne-tylne przyciemniane, Szyby elektrycznie sterowane przednie, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wycieraczka szyby tylnej, Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy, Wykończenie wnętrza - Ambition, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny ze składanym kluczykiem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Funkcja SmartLink+, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Comfort

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, ECOWING ES01	185/60 15 84H	4,0 mm
	lewe	KUMHO, ECOWING ES01	185/60 15 84H	4,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECOWING ES01	185/60 15 84H	4,0 mm
	lewe	KUMHO, ECOWING ES01	185/60 15 84H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni lewy	do 150
2	Słupki środkowe lewy	do 150
3	Słupki środkowe prawy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Drzwi tylne lewe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Słupki przedni lewy	150 - 200
3	Słupki przedni prawy	150 - 200
4	Dach	150 - 200
5	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
6	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300
3	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 500
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	pęknięcie/rozerwanie	WY	
2	Nakładka dźwigni hamulca ręcznego	pęknięcie/rozerwanie	WY	
3	Krata wlotu powietrza góra	inne	WY	0.2
4	Podsufitka	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.9
5	Ochrona przeciwsłoneczna L	pęknięcie	WY	
6	Tapicerka siedziska 1.rząd L	przepalenie	WY	0.5
7	Tapicerka siedziska 2.rząd	przepalenie	WY	0.4
8	Dywaniki podłogi komplet	przepalenie	WY	1.5
9	Próg R	wgniecenie	NA	3
10	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
11	Dach	wgniecenie, wgniecenie, odpryski lakieru		
12	Okładzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru		
13	Lampa tylna R	zarysowanie		
14	Błotnik tylny L	wgniecenie		
15	Błotnik tylny R	wgniecenie		
16	Pokrywa tylna	odpryski lakieru, wgniecenie		
17	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
18	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie		
19	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

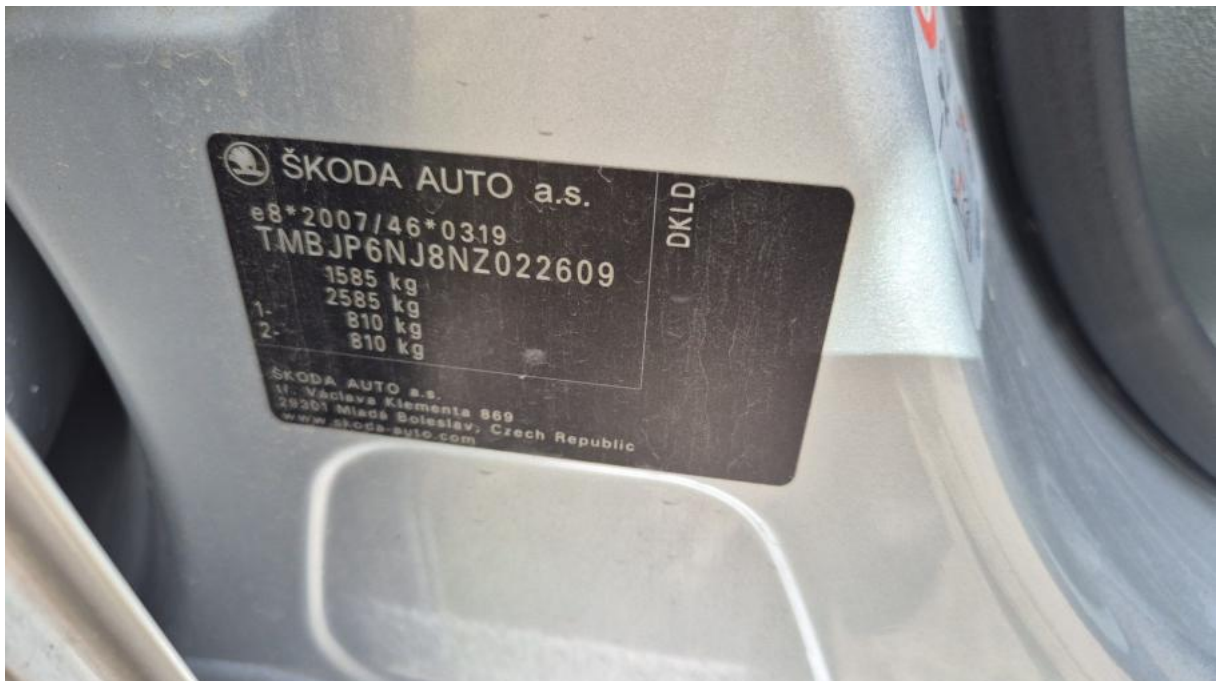


Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

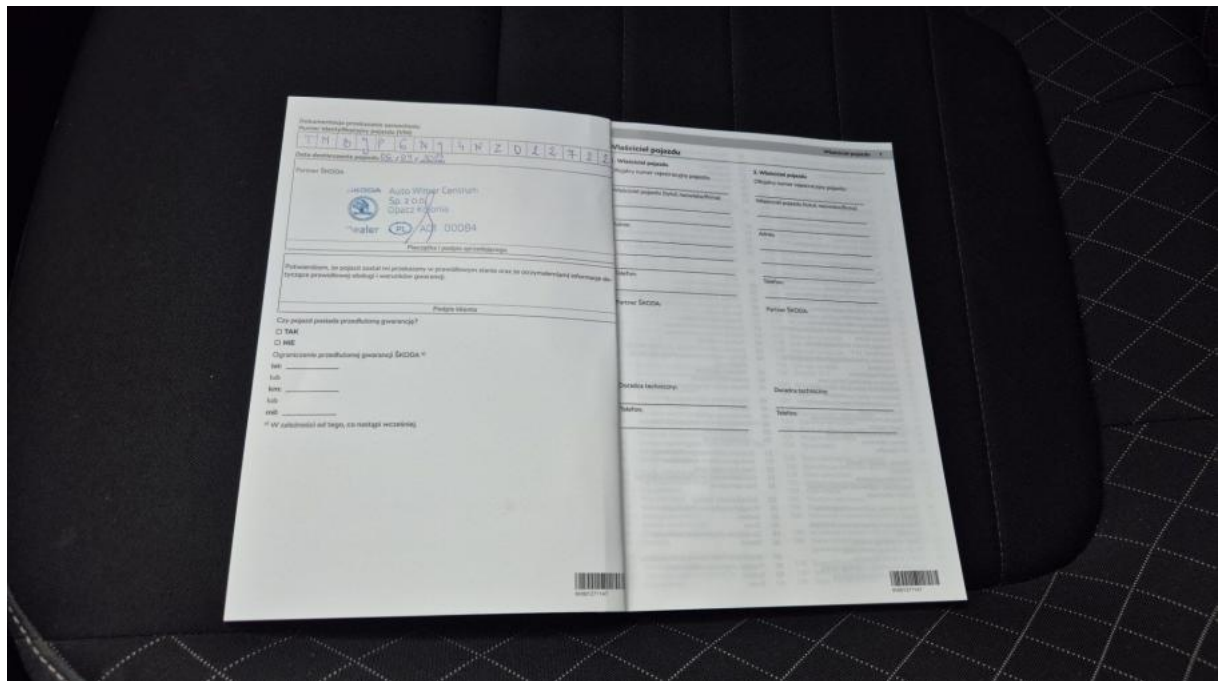

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

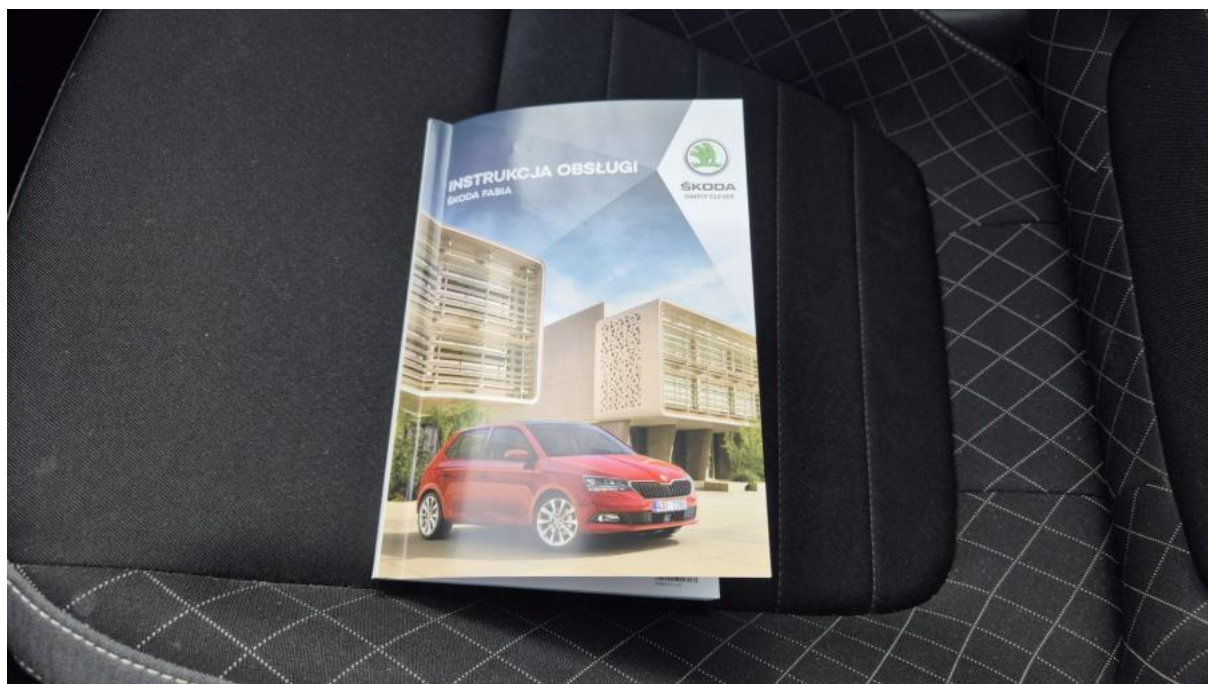

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Rama dachu L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Inne 1



Fot. 58

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 60

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 62

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Tapicerka drzwi tylnych L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Uszczelka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68

Ostona p/słoneczna lewa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Podsufitka - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Wykładzina podłogi - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Wykładzina pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Wykładzina pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1