

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220378/9/26-11401	Data raportu	11-09-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/83059/26/09/04	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3LCYHZJMS185041
Marka, model	PEUGEOT 308 SW 17-21
Typ, wersja	308 SW 1.5 BlueHDi Allure S&S
Numer rejestracyjny	WD9249P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	186 820 km
Data 1. rej./rok prod.	23-08-2021/2021
Data nast. bad. techn.	07-09-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Domykanie okien przy zamykaniu samochodu, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczna blokada drzwi tylnych, Felgi aluminiowe 16 Zyrcon z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją wzdłużną, pochylem oparć, wysokości, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazdo 12V, Hamulec postojowy elektryczny (FSE), Hill Assist, Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision, Kierownica 3-ramienna, wykończona pełną skórą licową, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki i lusterka w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne satynowe, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Listwy okienne chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci, Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń, Multimedialny Ekran Dotykowy (9,7 cala, radio, 6 głośn., USB, ster. z kier., Streaming Audio), Nawigacja satelitarna z Mirror Screen i tunerem cyfrowym DAB, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Peugeot i-Cockpit (wirtualne zegary 10"), Podłokietnik centralny z przodu + schówek, Podłokietnik tylny z uchwytami na napoje i otworem do przewozu długich przedmiotów, REF - system rozdziału sił hamowania, Relingi dachowe aluminiowe, Roleta bagażnika, Składanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika, System Active Safety Brake, System Smartbeam (CAFR), System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA), System monitorowania ograniczeń prędkości, System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW), System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), Szyba przednia akustyczna, Szyby przednie i tylne elektryczne, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa / skóra ekologiczna, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone, Wspomaganie układu kierowniczego, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa tylna	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył

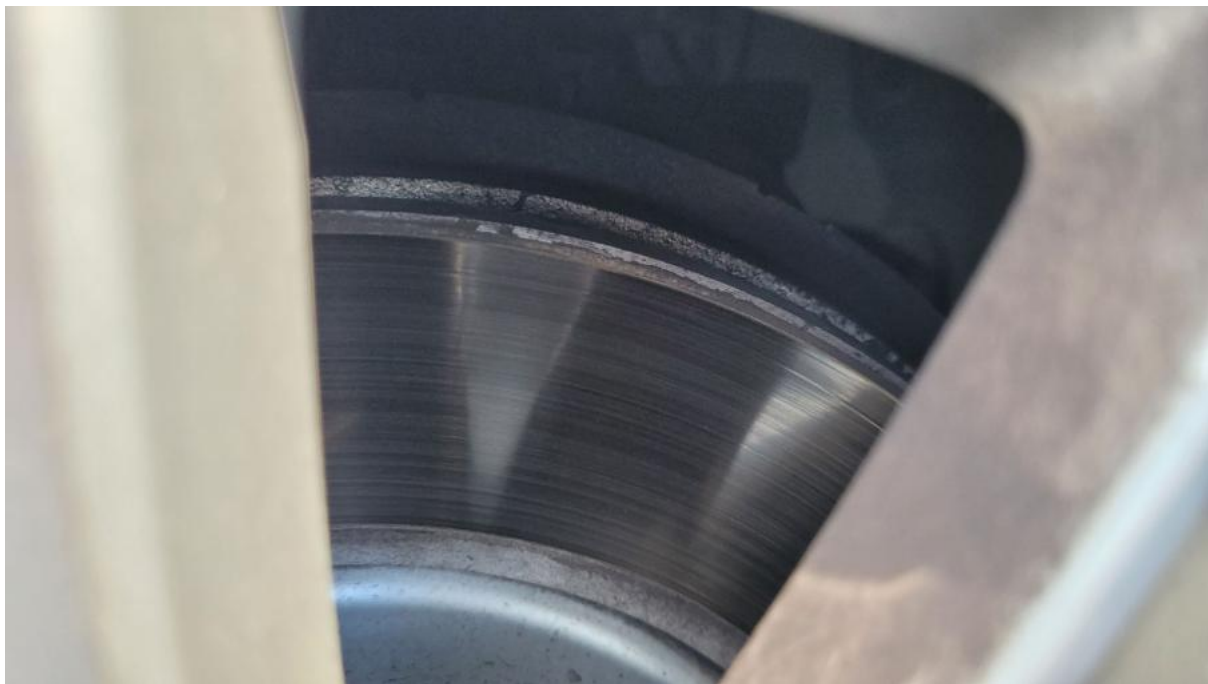

Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. str. 2



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła



Fot. 36

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2