

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13325/8/26-15201	Data raportu	27-08-2026
Rzeczoznawcy	Grzegorz Janulewicz (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	21-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/77007/26/08/18Miejsce oględzin		MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBF8ES9L8034370
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.2 T GS Line S&S
Numer rejestracyjny	WD9560U
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	176 388 km
Data 1. rej./rok prod.	30-10-2020/2020
Data nast. bad. techn.	16-10-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik światła z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych lekko zakrzywionych ramion, z ogumieniem 225/45, Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną reg. lędźwiową i reg. długości siedziska, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lakier uni, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe ozdobne chromowane, Spojler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Formula, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy, Pakiet Komfort, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	VREDESTEIN, QUATRAC	205/55 16 91H	7,5 mm
	lewe	VREDESTEIN, QUATRAC	205/55 16 91H	7,5 mm
tylna	prawe	VREDESTEIN, QUATRAC	205/55 16 91H	8,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, QUATRAC	205/55 16 91H	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	0.4
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.4
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.4
4	Dach	odpryski lakieru	NA	
5	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie, odpryski lakieru		
6	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
7	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
8	Słupek przedni (A) z progiem L	odpryski lakieru		
9	Słupek przedni (A) z progiem R	odpryski lakieru		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
14	Okładzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru		
15	Błotnik tylny L	zarysowanie		
16	Błotnik tylny R	zarysowanie		
17	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

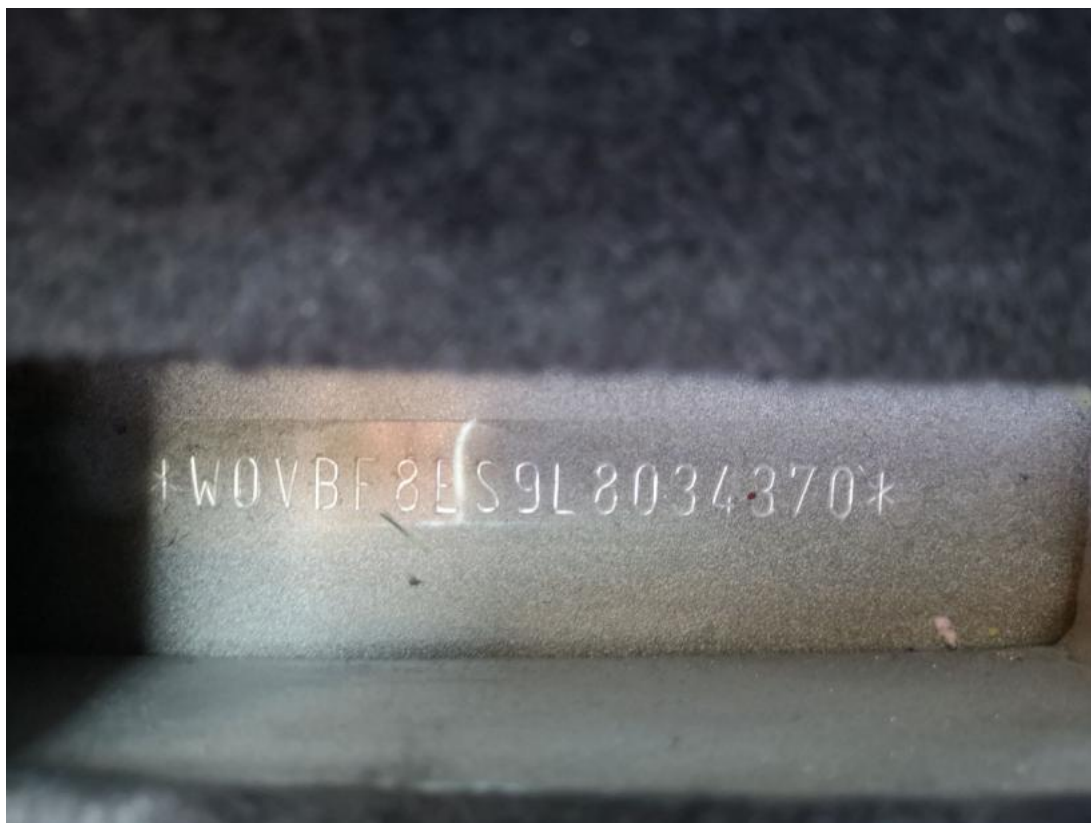

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

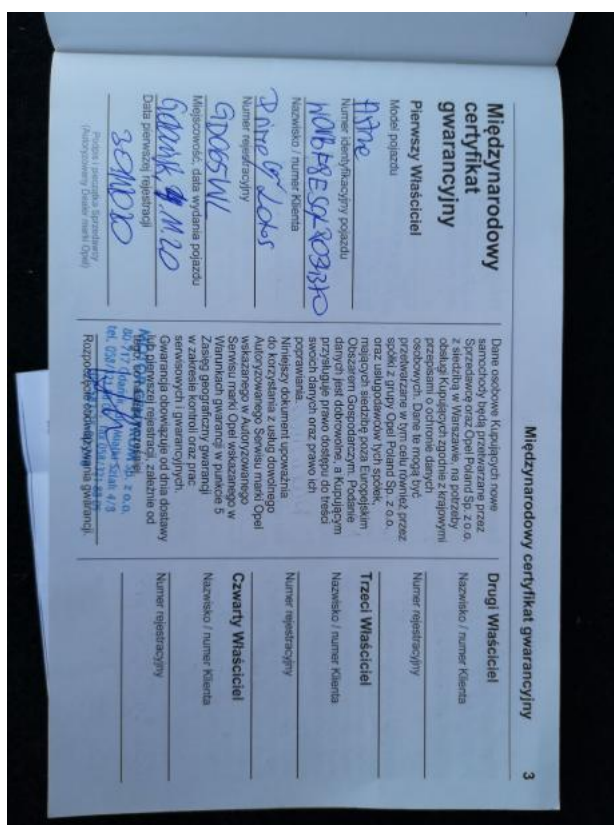

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Potwierdzenie czynności serwisowych 7

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data 30.09.2024 149252	Data 19.11.21 km 167075	Data km
Olej silnikowy	Olej silnikowy	Olej silnikowy
Jakość: -	Jakość: -	Jakość: -
Lepkość: 5 W-30	Lepkość: 5 W-20	Lepkość: - W-
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -32 °C	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący °C
Tak Nie	Tak Nie	Tak Nie
☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy	☒ Filtr przeciwpyłkowy	☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza	☒ Wkład filtra powietrza	☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy	☒ Pasek wielorowkowy	☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty	☒ Pasek zębaty	☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa	☒ Filtr paliwa	☐ Filtr paliwa
☐ Olej przekładniowy	☒ Olej przekładniowy	☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy	☒ Płyn hamulcowy	☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon	☒ Zestaw do naprawy opon	☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu	☒ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu	☐ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe	☒ Świece zapłonowe	☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący	☒ Płyn chłodzący	☐ Płyn chłodzący
☐ Płyn do paliw	☒ Płyn do paliw	☐ Płyn do paliw
ST MOTORS GRUPA PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k 30-570 Kraków, Al. Powstańców Śląskich 22 NIP 679-31-04-736 REGON 123233480 PL 9413 Następny przegląd według wskaźnika 30.09.2024 149252 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km) AUTO-SERVIS Piotr Sobon ul. Wierzbowa 2 61-127 Wrocław 880414008 BOSCH Service Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu		

Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

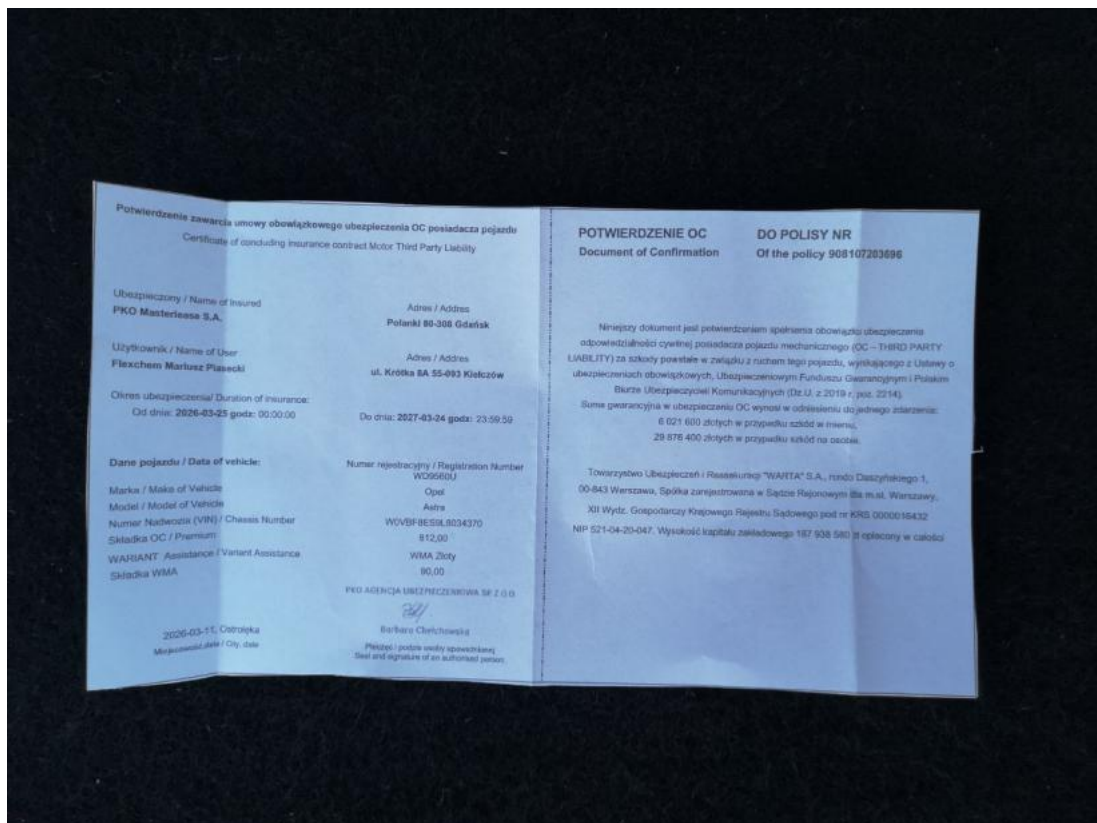

Fot. 17
OC



Fot. 38
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Kluczyki



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

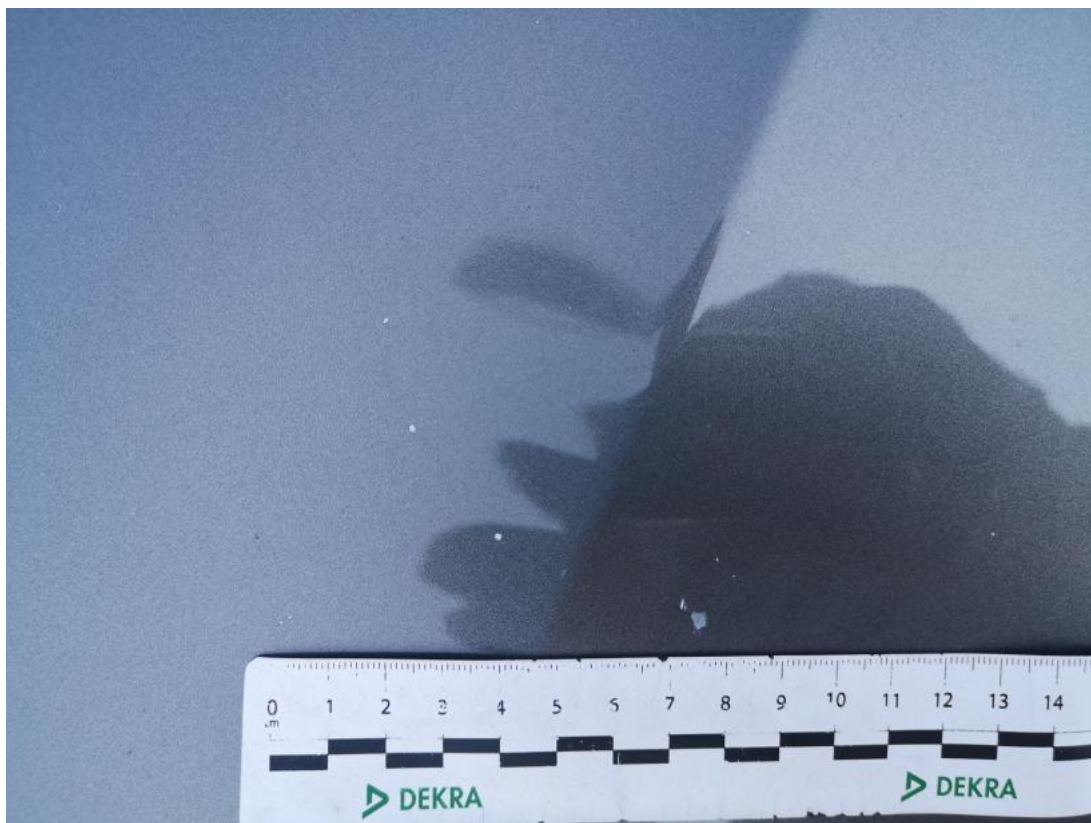

Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

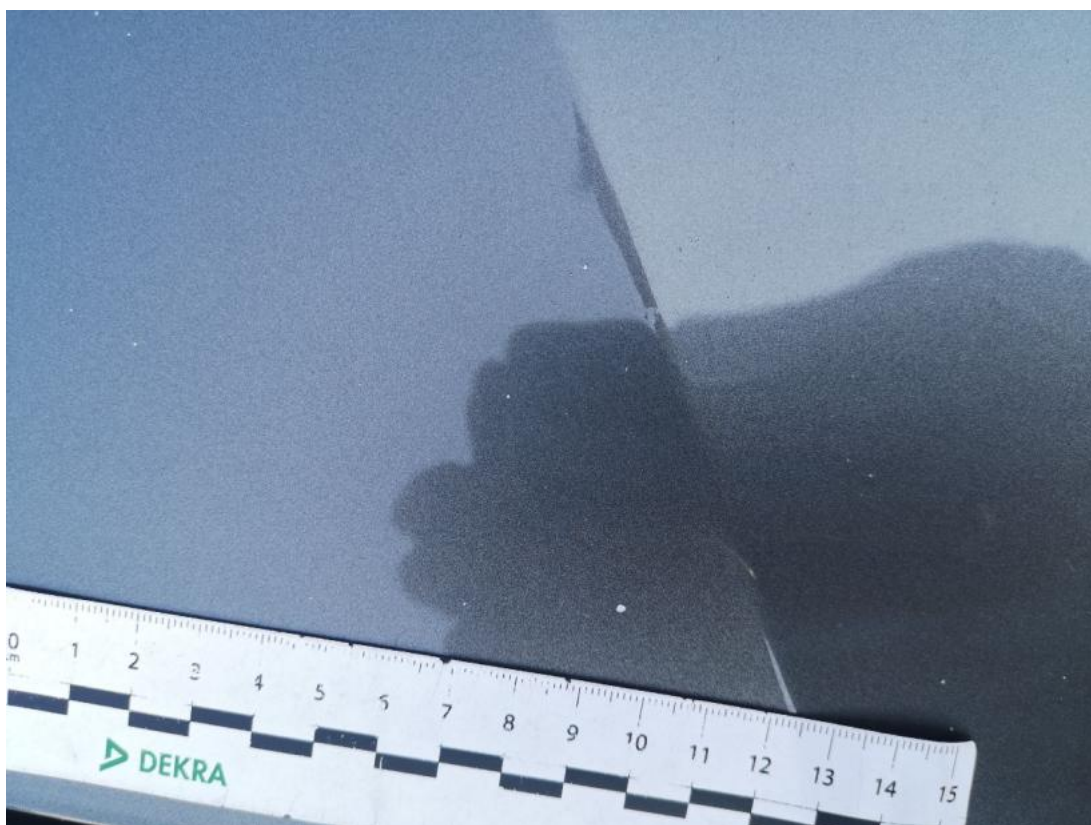

Fot. 44

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 58

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1

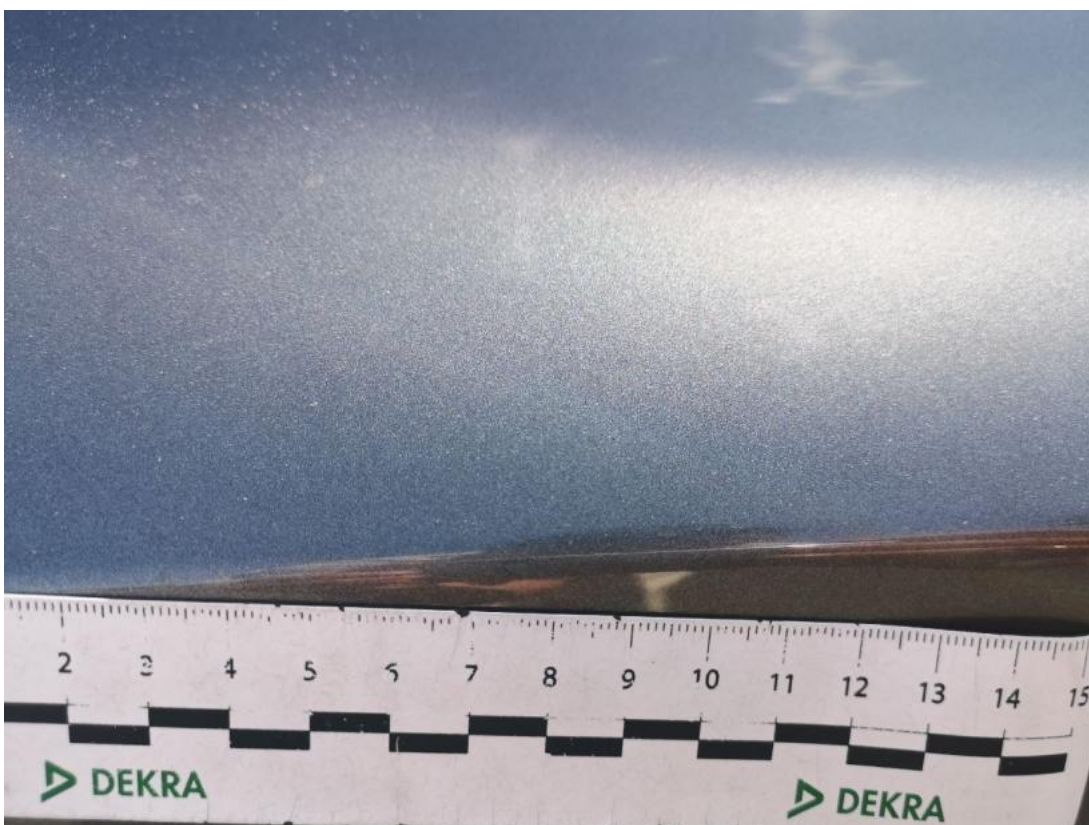

Fot. 62

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Słupek przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 64

Słupek przedni P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 72

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 74


Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Dach - zdjęcie pogładowe 1

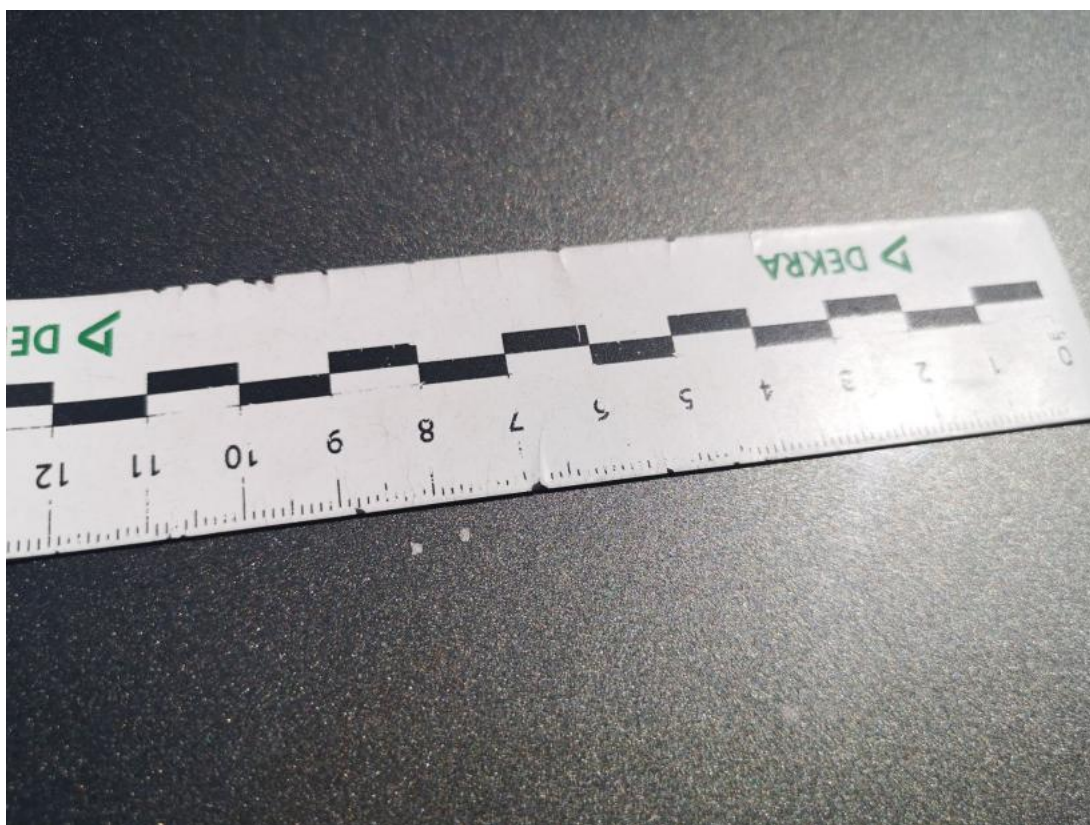

Fot. 76

Dach - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 80

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 84

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 86

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 90

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1