

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	419055/1/26-9570	Data raportu	14-01-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	14-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/98429/25/12/12	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZ3HZNE004897
Marka, model	VOLKSWAGEN Arteon 20-23
Typ, wersja	Arteon 2.0 TSI 4Motion R DSG
Numer rejestracyjny	WD4164S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/235 kW
Stan licznika	136 681 km
Data 1. rej./rok prod.	21-01-2022/2021
Data nast. bad. techn.	20-01-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

8 głośników, Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash, przód, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie światła z funkcją Coming/Leaving Home, Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Elementy chromowane we włączniku światła, we wlotach powietrza i w klamkach, Felgi aluminiowe 18 Muscat z ogumieniem samouszczelniającym się 245/45 + śruby antykradzieżowe, Fotele ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta oparcia dla kierowcy, Fotele przednie - podgrzewane, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej i w tylnej części konsoli środkowej, Gniazdo USB-C, obsługuje iPod/iPhone, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna skórzana, sportowa R z funkcją sterowania dotykowego i funkcją Tiptronic, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Lakier uni, Lampy przednie ze światłami mijania, dziennymi i drogowymi LED z dynamiczną regulacją zasięgu, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami, Listwy dekoracyjne wnętrza na desce rozdzielczej i drzwiach - aluminiowe Black Carbon, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy, Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu, Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania, Pedaly wykończone stalą nierdzewną, Poduszki 7 sztuk (czołowe poduszki przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne, kolan kierowcy), Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył, Przygotowanie do We Connect Plus - mobilne usługi online na 3 lata zawiera We Connect, Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Lane Assist, System Emergency Assist, System Traffic Jam Assist, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System kontroli ciśnienia w oponach, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka łączona ArtVelours/Vienna, Tempomat adaptacyjny - ACC (do 210 km/h) analizujący dane z systemu nawigacji, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylnie oparcie składane, dzielone (z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich przedmiotów), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego na siedzeniach w drugim rzędzie, zgodny z I-Size, Wspomaganie kierownicy, progresywne, Wybór profilu jazdy, Wybór trybu pracy zawieszenia i wspomaganie kierownicy, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zawieszenie obniżone o 15mm, Zawieszenie z adaptacyjną regulacją DCC dla zawieszenia sportowego obniżonego o 15mm, Zderzak w stylistyce R-Line z chromowanymi elementami, lusterek i klamki w kolorze nadwozia, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Dach szklany, panoramiczny - otwierany elektrycznie, Felgi aluminiowe 19 Adelaide, czarne z ogumieniem samouszczelniającym się 245/40, Fotel kierowcy z funkcją masażu, Funkcja obsługi głosowej, Head-up Display, Koło zapasowe - pełnowymiarowe dla felg 18 calowych, Lakier metalik, System Aera View z kamerą cofania Rear Assist, System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme, Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, podgrzewana, Szyby boczne i szyba tylna przyciemniane, szyby boczne dźwiękoszczelne, dodatkowe wytłumienie

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, WINTERSPORT 5	245/40 19 98V	6,0 mm
	lewe	DUNLOP, WINTERSPORT 5	245/40 19 98V	6,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, WINTERSPORT 5	245/40 19 98V	6,0 mm
	lewe	DUNLOP, WINTERSPORT 5	245/40 19 98V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni lewy	do 150
2	Blotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150

11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna	pęknięcie/rozerwanie	WY	3.2
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Primer (szyba czołowa)		WY	
4	Aplikator szyby czołowej		WY	
5	Aktywator szyby czołowej		WY	
6	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
7	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
8	Listwa ozdobna boczna szyby przed. L		WY	
9	Listwa ozdobna boczna szyby przed. R		WY	
10	Tapicerka siedziska 1.rząd L	przepalenie	WY	1.3
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
12	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
14	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
15	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

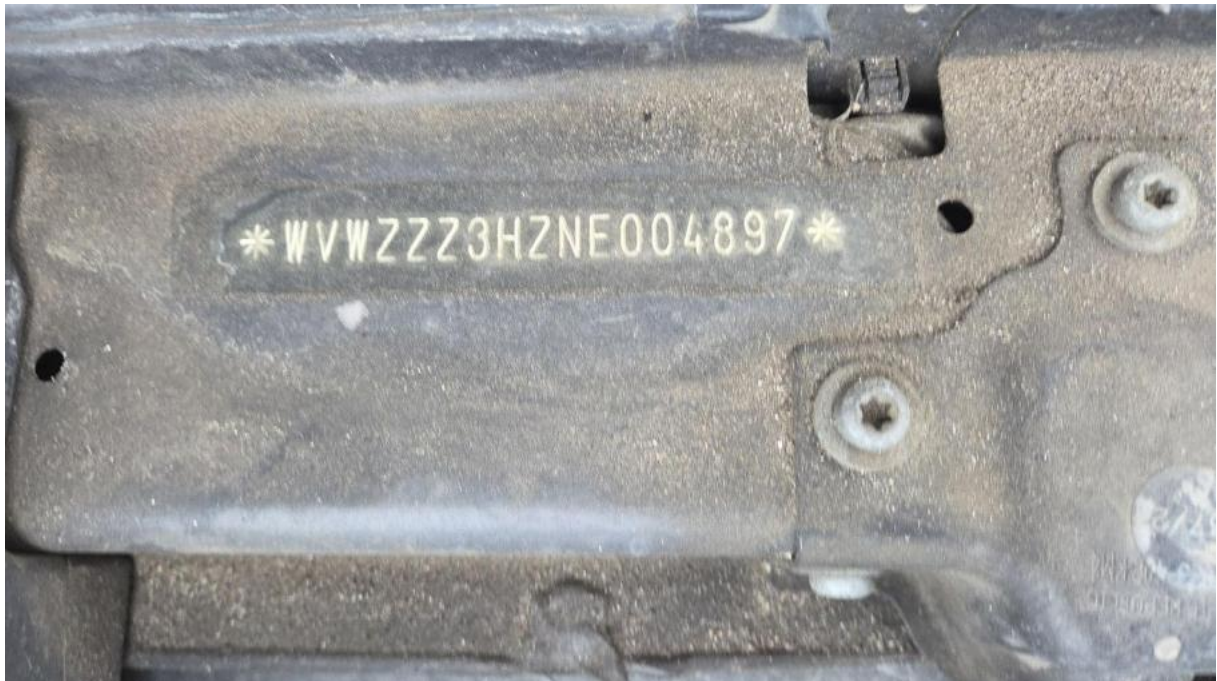

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg

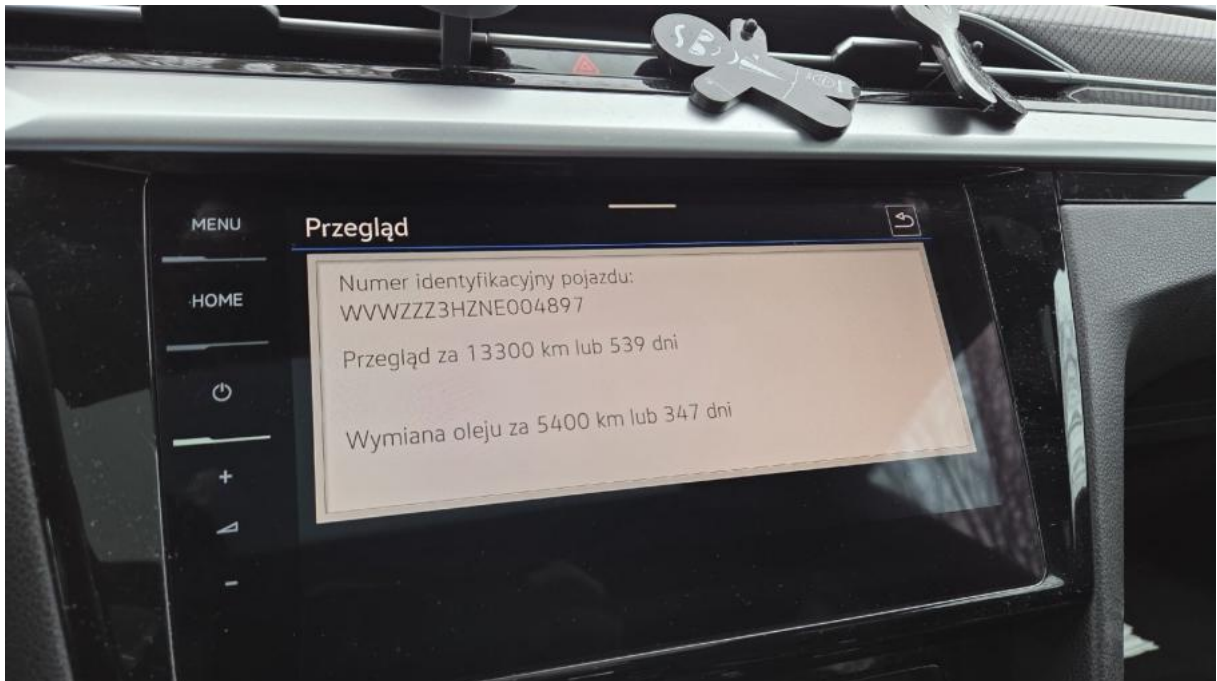

Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dowód rej. Str. 1



Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

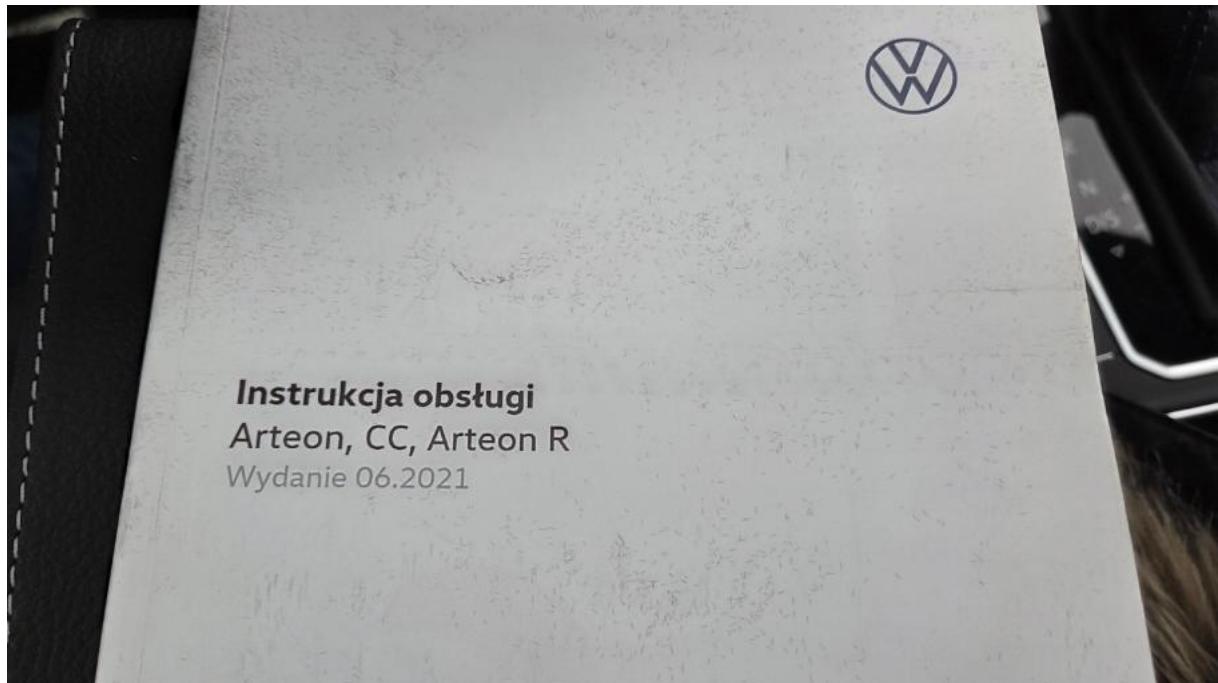

Fot. 31
Instrukcje




Fot. 32
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

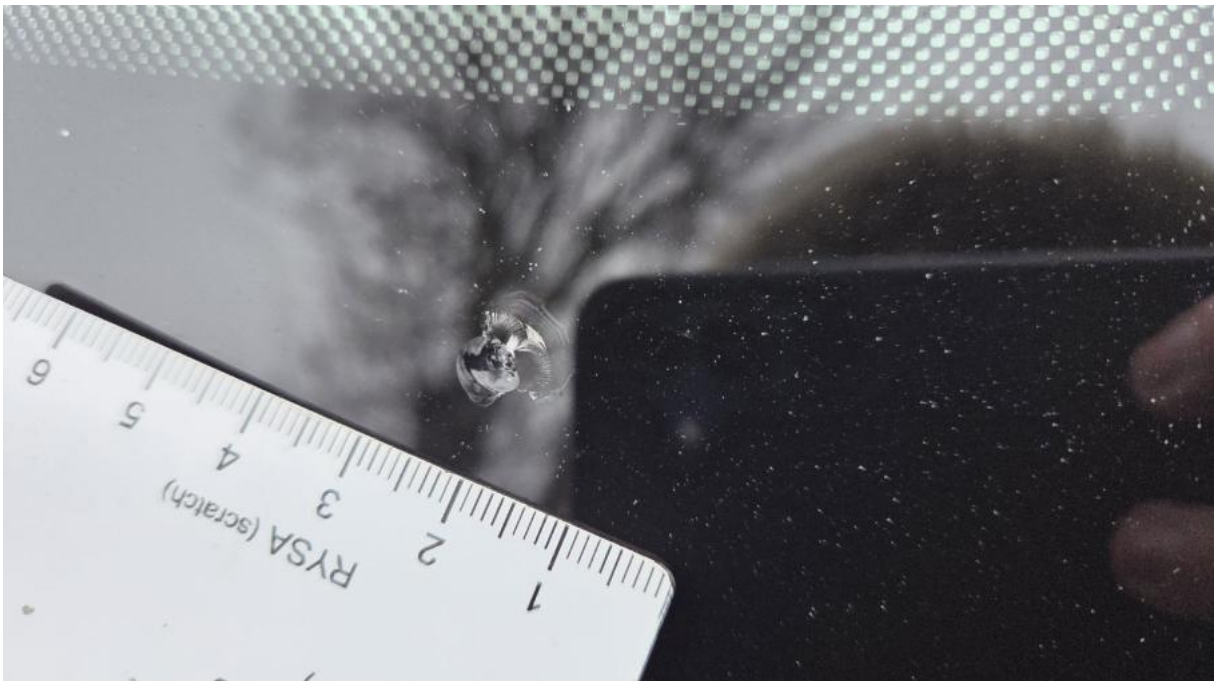

Fot. 34

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1