

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218399/3/26-11401	Data raportu	02-03-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	25-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/16653/26/02/23	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARECYHT2GJ975951
Marka, model	TOYOTA Proace City Verso 19...
Typ, wersja	Proace City Verso 1.5 D-4D C...
Numer rejestracyjny	WD3880S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/75 kW
Stan licznika	116 127 km
Data 1. rej./rok prod.	12-01-2022/2021
Data nast. bad. techn.	30-12-2026
Nadwozie	KOM 4/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Czujnik zmierzchu, Drzwi tylne (otwierane na boki 60/40), przeszklone, Elektrycznie regulowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy podstawowy (regulacja wysokości i pochylenia), HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, PCS - układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne, Radio ze zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth, USB), 2 głośniki, Roleta przestrzeni bagażowej, System eCall, System monitorowania ciśnienia w oponach, System rozpoznawania znaków drogowych, podstawowy, System utrzymania pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wycieraczka szyby tylnej, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Drzwi boczne przesuwne, prawe i lewe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS02	205/60 16 92H	5,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS02	205/60 16 92H	5,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS02	205/60 16 92H	5,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS02	205/60 16 92H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk	NA	1
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
4	Rama drzwi.przód L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
6	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Nakładka zderzaka przedniego, dół	zarysowanie		
8	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie		
9	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
10	Drzwi części ład.przesuwne L	wgniecenie/odkształcenie		

11	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk		
12	Zderzak, środek	wgniecenie/odkształcenie		
13	Światnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

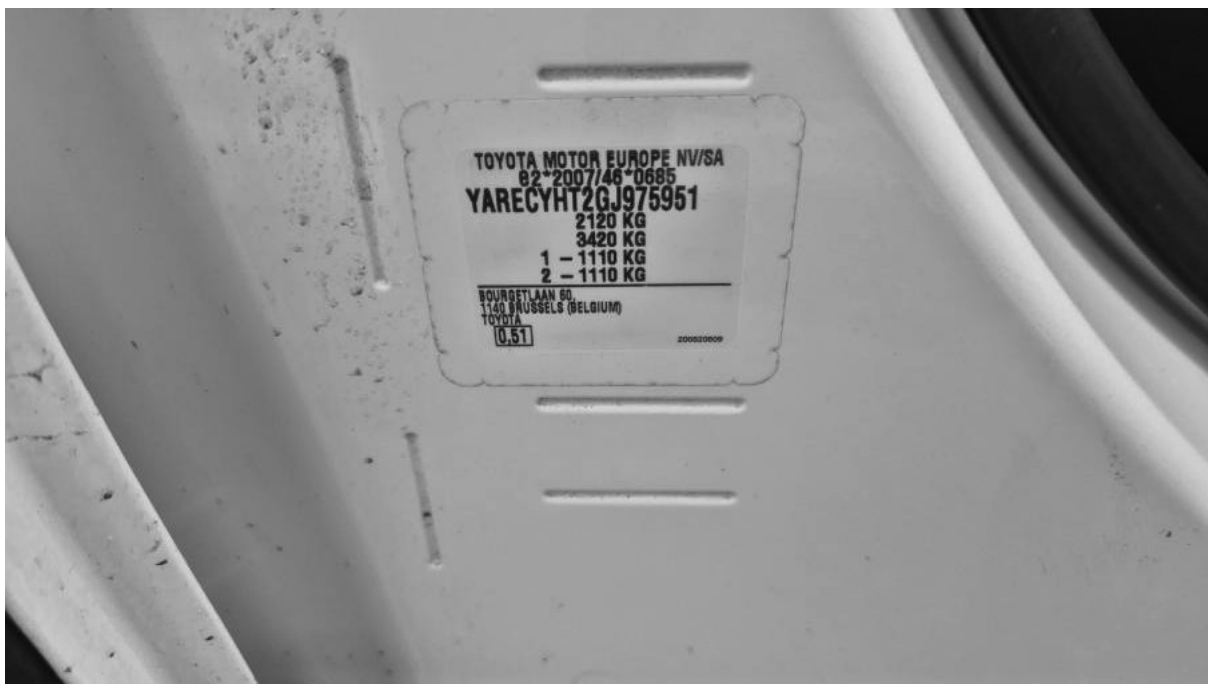

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17


Dowód rej. Str. 1



Fot. 18


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

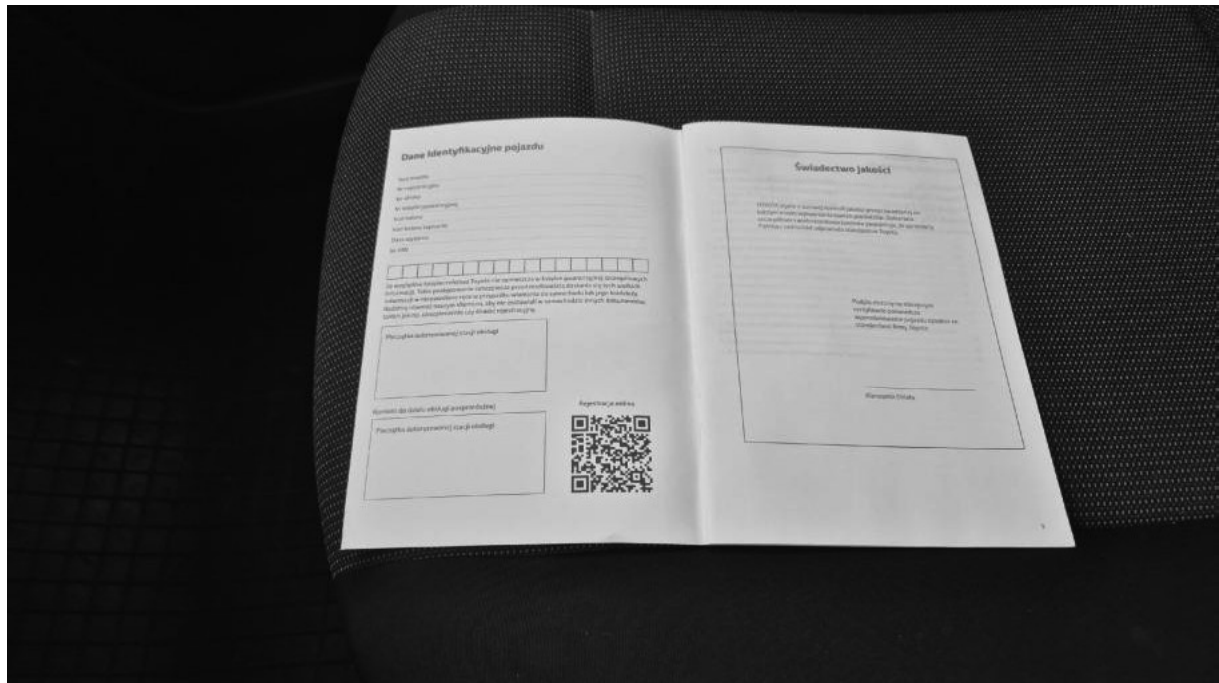

Fot. 29

Książka serwisowa – dane

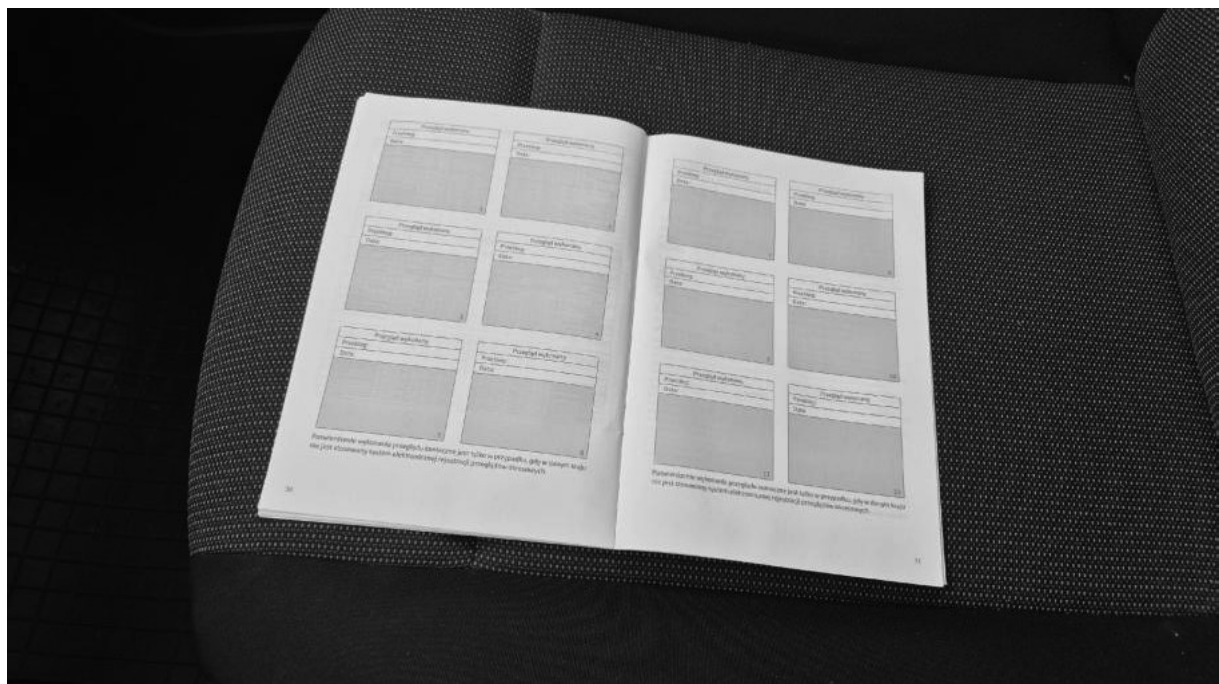

Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 34


Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

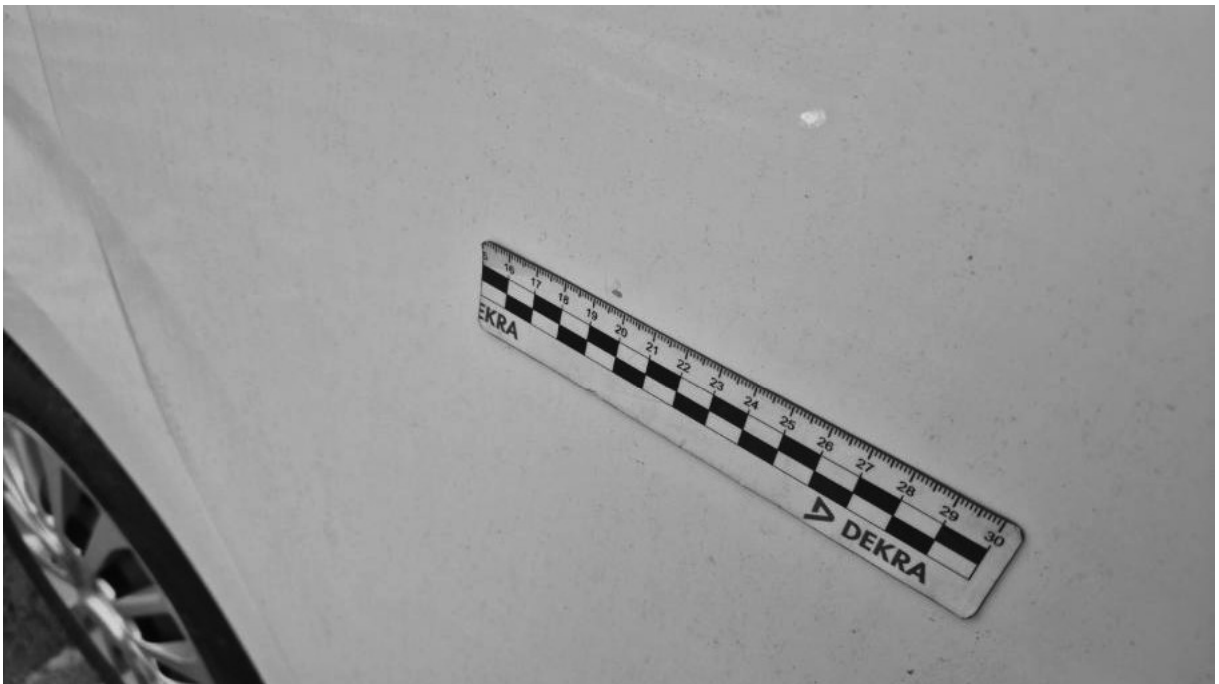

Fot. 36

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1