

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13691/9/26-15201	Data raportu	17-09-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	15-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/76190/26/08/14	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1FW52R263514952
Marka, model	RENAULT Kangoo Express 1....
Typ, wersja	Kangoo Maxi 1.5 dCi Pack Clim
Numer rejestracyjny	WE077WS
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1461 ccm/80 kW
Stan licznika	167 626 km
Data 1. rej./rok prod.	12-07-2019/2019
Data nast. bad. techn.	10-08-2027
Nadwozie	FUR 5/2
Lakier	czerwony/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Drzwi lewe odsuwane, nieprzeszkłone, Drzwi prawe odsuwane, nieprzeszkłone, Drzwi tylne, nieprzeszkłone, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, Filtr przeciwpyłkowy, Gniazdo 12V, Hamulce tarczowe z tyłu, Kierownica z regulacją wysokości, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Koło zapasowe, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Pasy bezpieczeństwa z napinaczmi, przód, Poduszka powietrzna kierowcy, Przegloda, ścianka działowa nieprzeszkłona, Przygotowanie do instalacji radia, Punkty mocujące ładunek w ścianach bocznych, Radio CD/MP3 z Bluetooth i gniazdem USB, System ESP + Grip Control + Hill Start Assist, Szyby przednie elektrycznie podnoszone, Tapicerka materiałowa, Wspomaganie układu kierowniczego, Wykładzina gumowa przestrzeni ładunkowej, zintegrowana, Zamek centralny, Czujniki parkowania, tylny, Fotel pasażera podwójny, Poduszka powietrzna pasażera, Podłoga drewniana w przestrzeni ładunkowej, Regulator prędkości

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, SN110	195/65 15 95T	4,0 mm
	lewe	FALKEN, FALKEN	195/65 15 95T	5,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, SN110	195/65 15 95T	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI ECO CONTACT 5	195/65 15 95H	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 300
2	Drzwi przednie lewe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	pęknięcie	WY	
2	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	pęknięcie	WY	
3	Komplet nakładek pokrywy tylnej L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
4	Komplet nakładek pokrywy tylnej R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
5	Błotnik tylny L	wgniecenie	NA	1.5
6	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
8	Kpl. nakładek	zarysowanie		
9	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

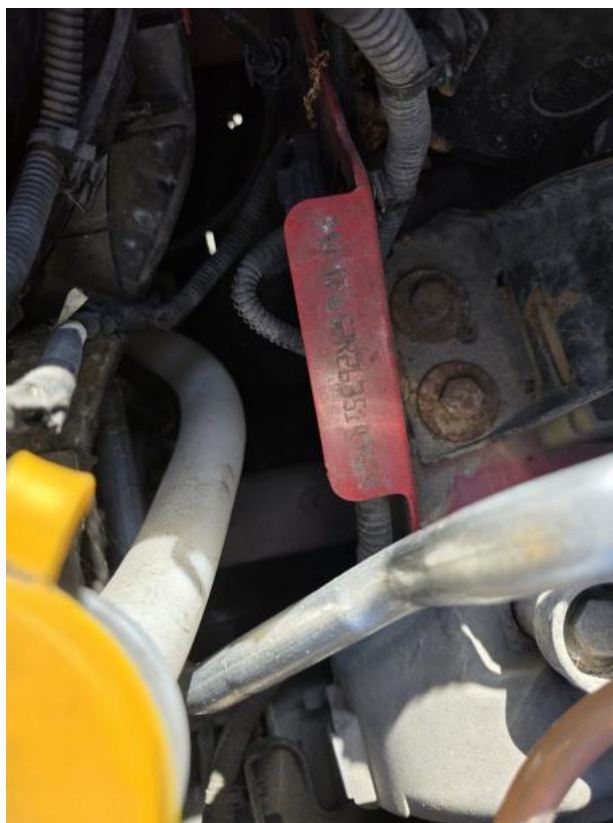

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony

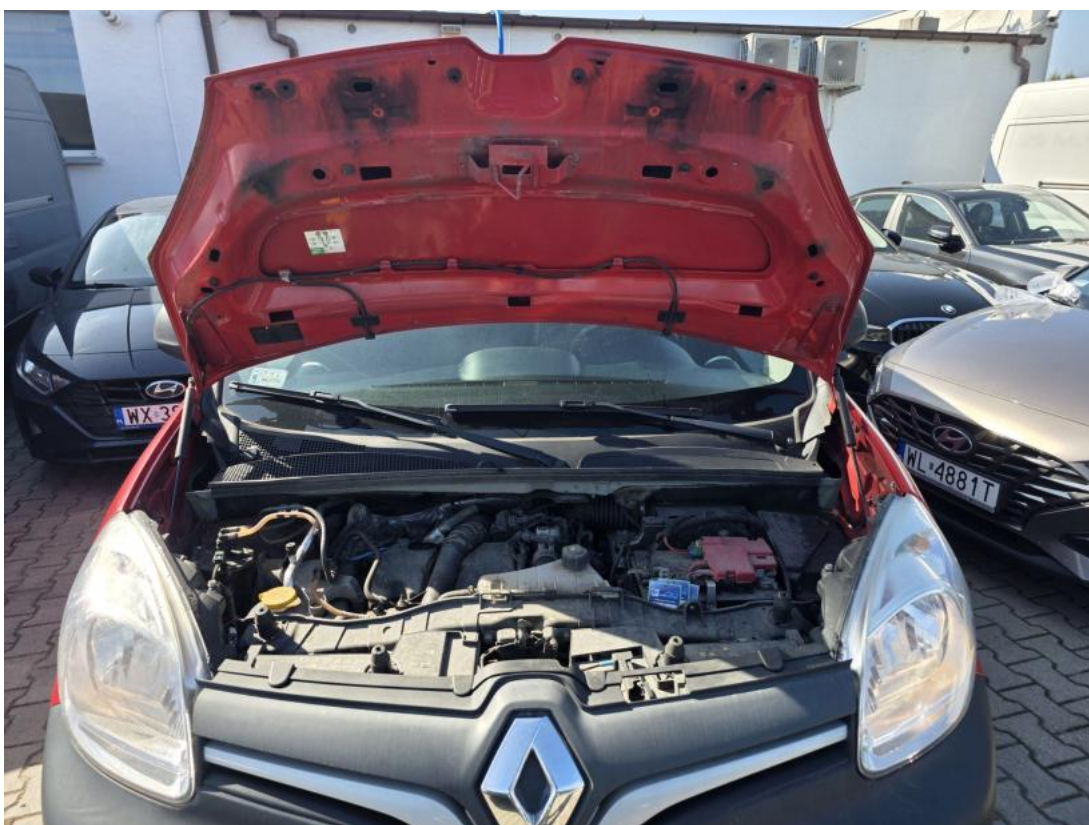

Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Reflektor L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Koło kierownicy - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 2