

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13665/9/26-15201	Data raportu	15-09-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	14-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/84488/26/09/09	Miejsce oględzin	Stanowice 55-200, ul Parkowa 21A, 55-2...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3LCYHJPJS337938
Marka, model	PEUGEOT 308 SW 17-21
Typ, wersja	308 SW 1.5 BlueHDi Active S&S
Numer rejestracyjny	DW1YG52
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	160 755 km
Data 1. rej./rok prod.	22-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	20-06-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wypożyczenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Domykanie okien przy zamykaniu samochodu, Dźwignia hamulca ręcznego wykończona skórą, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne szyby - tył, Felgi aluminiowe 16 Quartz z ogumieniem 205/55, Fotele przednie z manualną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją wzdłużną, pochyleń oparć, wysokości, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazdo 12V, Hill Assist, Kierownica 3-ramienna skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki i lusterka w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne satynowe, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe dojazdowe, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci, Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń, Multimedialny Ekran Dotykowy (9,7 cala, radio, 6 głośn., USB, ster. z kier., Streaming Audio), Osłony przeciwsloneczne z podświetlanymi lusterkami, Podłokietnik centralny z przodu + schowek, REF - system rozdziału sił hamowania, Roleta bagażnika, Składanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika, Szyba przednia akustyczna, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone, Wspomaganie układu kierowniczego, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, pakiet, Lakier metalizowany, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże, Nawigacja satelitarna z Mirror Screen

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	6,5 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	6,5 mm
tylna	prawe	DEBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	6,5 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka siedziska 2.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.2
2	Opona 205 / 55 / R / 16V 0.0mm VR	pęknięcie/rozerwanie	WY	
3	Próg R	odpryski lakieru	NA	
4	Pokrywa przednia	zarysowanie		
5	Ostona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
7	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

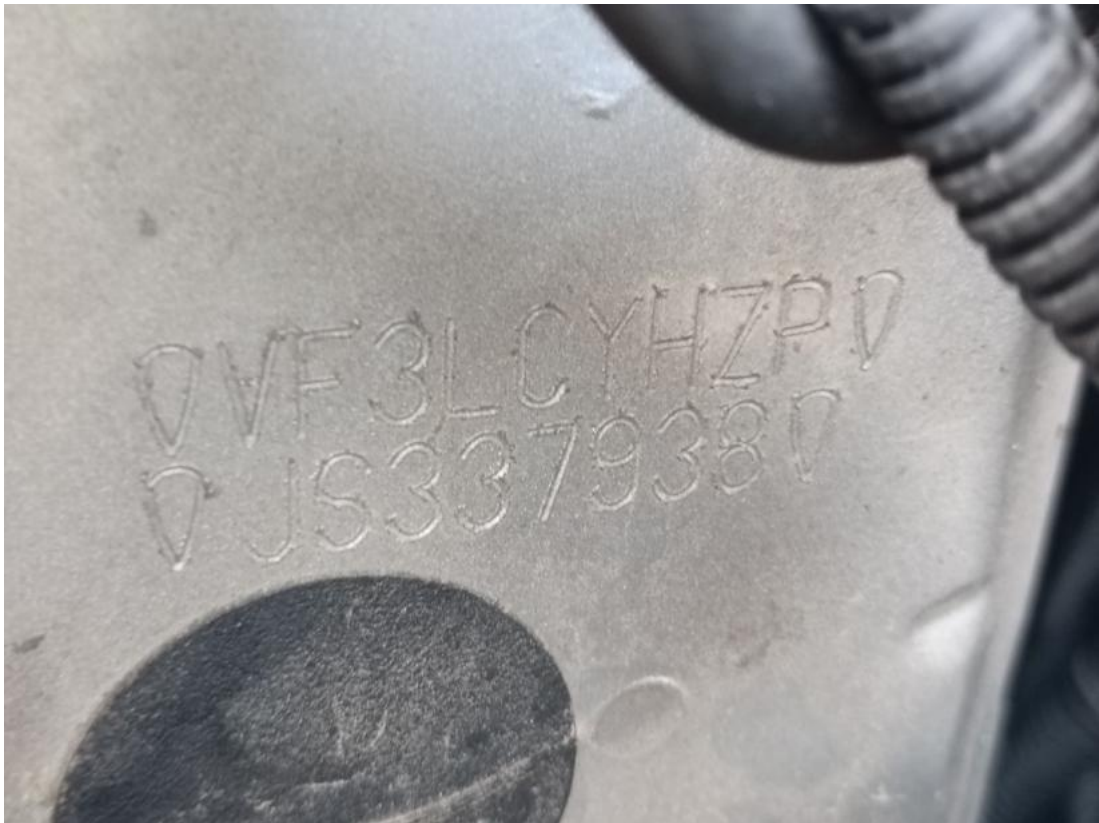

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

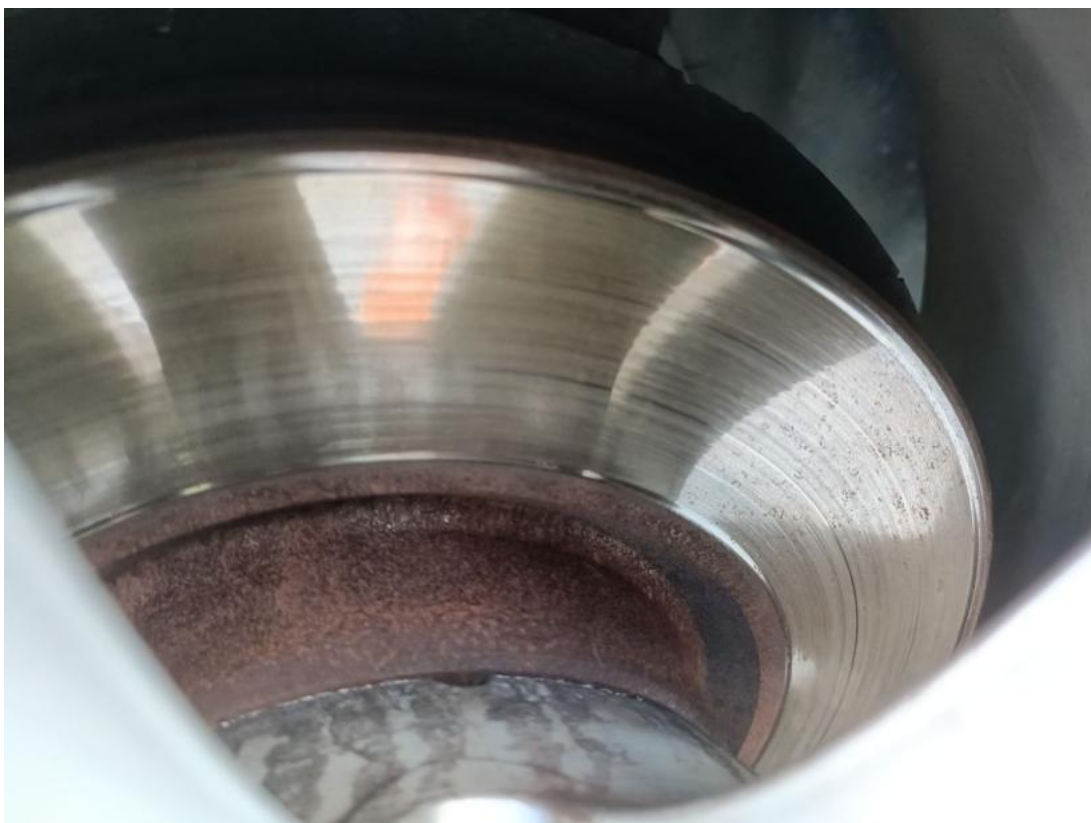

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

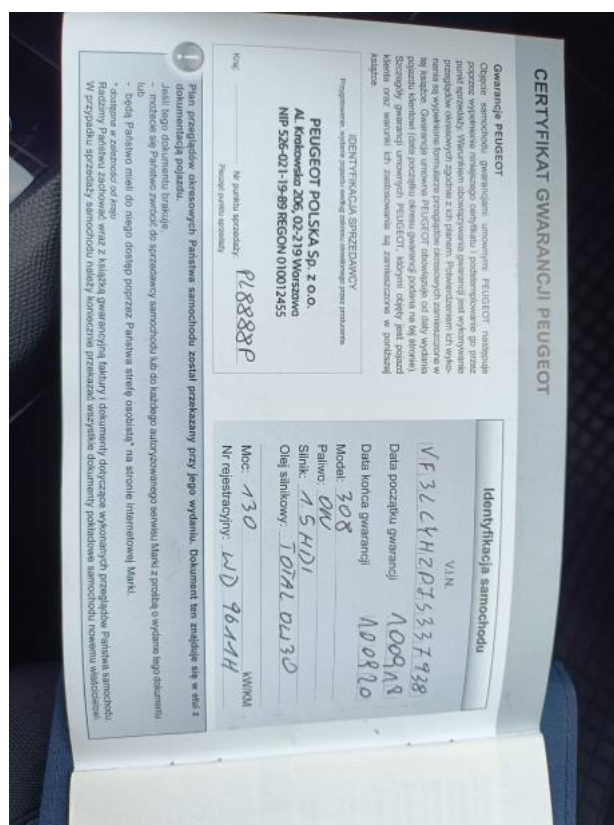

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

PRZEBIEG OBSŁUGI POJAZDU

Data: 13.07.2026 km: 80 930 Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐ AUTO SALON OKRESOWA DEION & DĄBROWSKI Sp. z o.o. - Pielęgnacja 59-220 Legnica, ul. Pałacowa 53 Tel.: +48 (76) 886 55 33 www.deion-pielęgnacja.pl NIP: 591 15 73 705 REGON: 39045886	Data: 13.07.2026 km: 80 930 Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐ AUTO SALON OKRESOWA DEION & DĄBROWSKI Sp. z o.o. - Pielęgnacja 59-220 Legnica, ul. Pałacowa 53 Tel.: +48 (76) 886 55 33 www.deion-pielęgnacja.pl NIP: 591 15 73 705 REGON: 39045886
Data: 13.07.2026 km: 113 071 Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☒ D & D Sp. z o.o. AUTOMATYKALNA OKRESOWA www.didprojekt.pl Konsultant: 45 95 55 55 Wroclaw Tel.: 71 334 31 11 Legnica 71 334 30 93 NIP: 859 16 99 00 REGON: 350927174	Data: 13.07.2026 km: 113 071 Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☒ D & D Sp. z o.o. AUTOMATYKALNA OKRESOWA www.didprojekt.pl Konsultant: 45 95 55 55 Wroclaw Tel.: 71 334 31 11 Legnica 71 334 30 93 NIP: 859 16 99 00 REGON: 350927174
Data: 21.06.2026 km: 114 021 Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐ AUTO SALON OKRESOWA DEION & DĄBROWSKI Sp. z o.o. 59-220 Legnica, ul. Pałacowa 53 Tel.: +48 (76) 886 55 33 www.deion-pielęgnacja.pl NIP: 591 15 73 705 REGON: 39045886	Data: 21.06.2026 km: 114 021 Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐ AUTO SALON OKRESOWA DEION & DĄBROWSKI Sp. z o.o. 59-220 Legnica, ul. Pałacowa 53 Tel.: +48 (76) 886 55 33 www.deion-pielęgnacja.pl NIP: 591 15 73 705 REGON: 39045886

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH

X 21-06-2026 DATA PODPIS	X 20-07-2027 DATA PODPIS
X 25-03-2026 DATA PODPIS	X 20-06-2026 DATA PODPIS
X m.p. DATA PODPIS	X m.p. DATA PODPIS
X m.p. DATA PODPIS	X m.p. DATA PODPIS

KLASOWANIE POJAZDU

--- (V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 ---
 --- NL/AAJ4372193 ---

25-03-2026

POUZEŃCIE:
 Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od daty, która wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.


Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Instrukcje

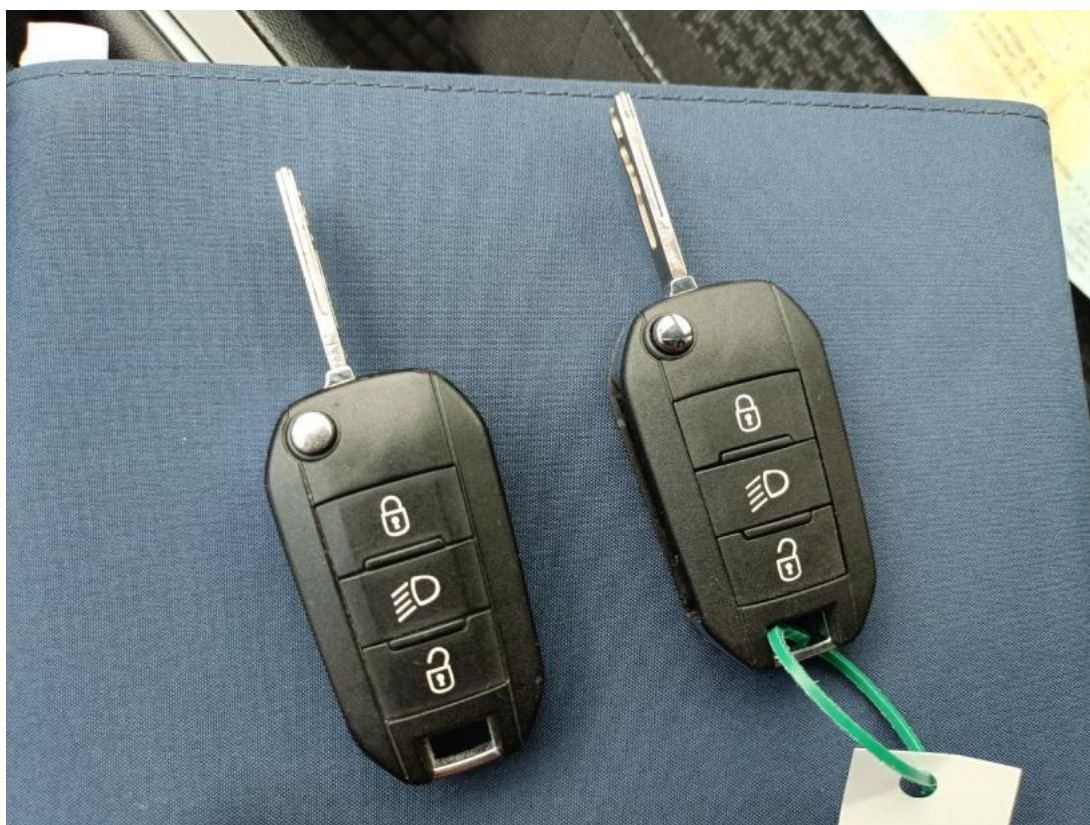

Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

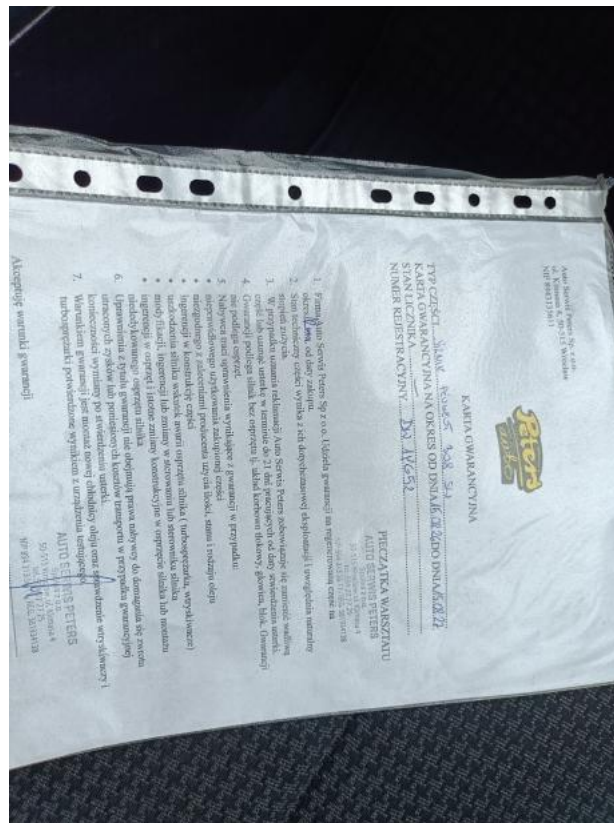

Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Opona przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Opona przednia P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 50

Opona przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Opona przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60


Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

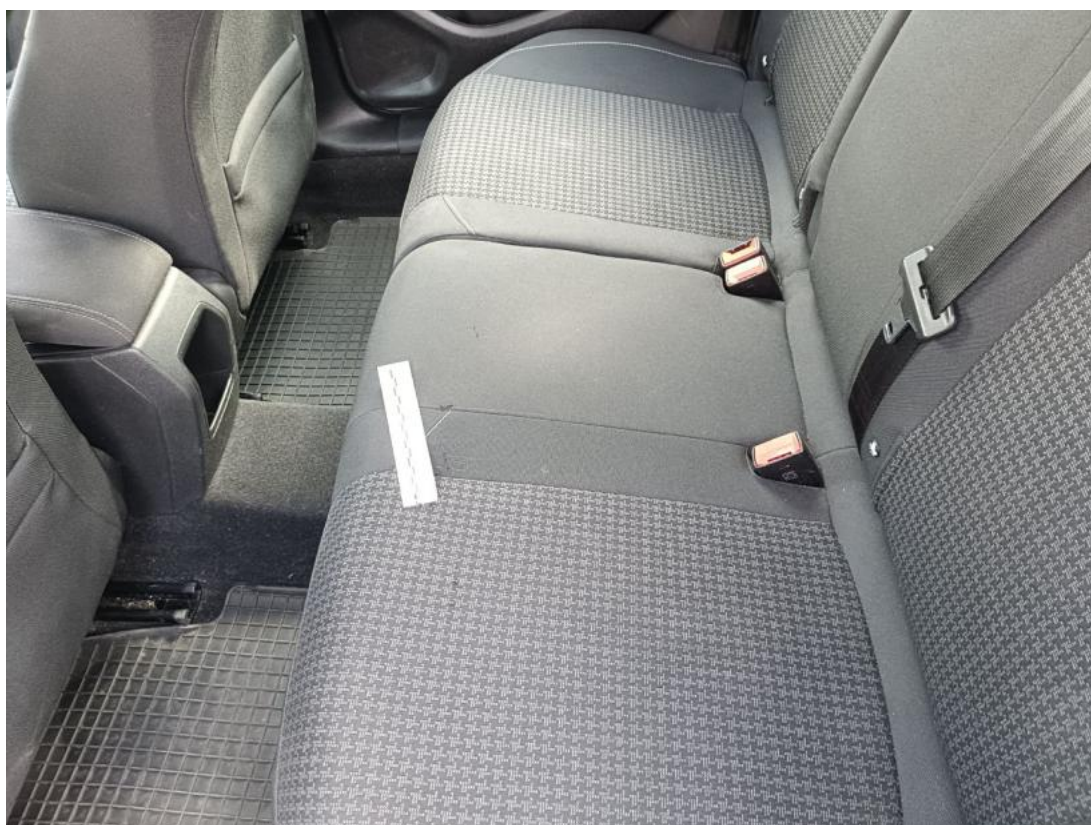

Fot. 62


Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63


Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 2

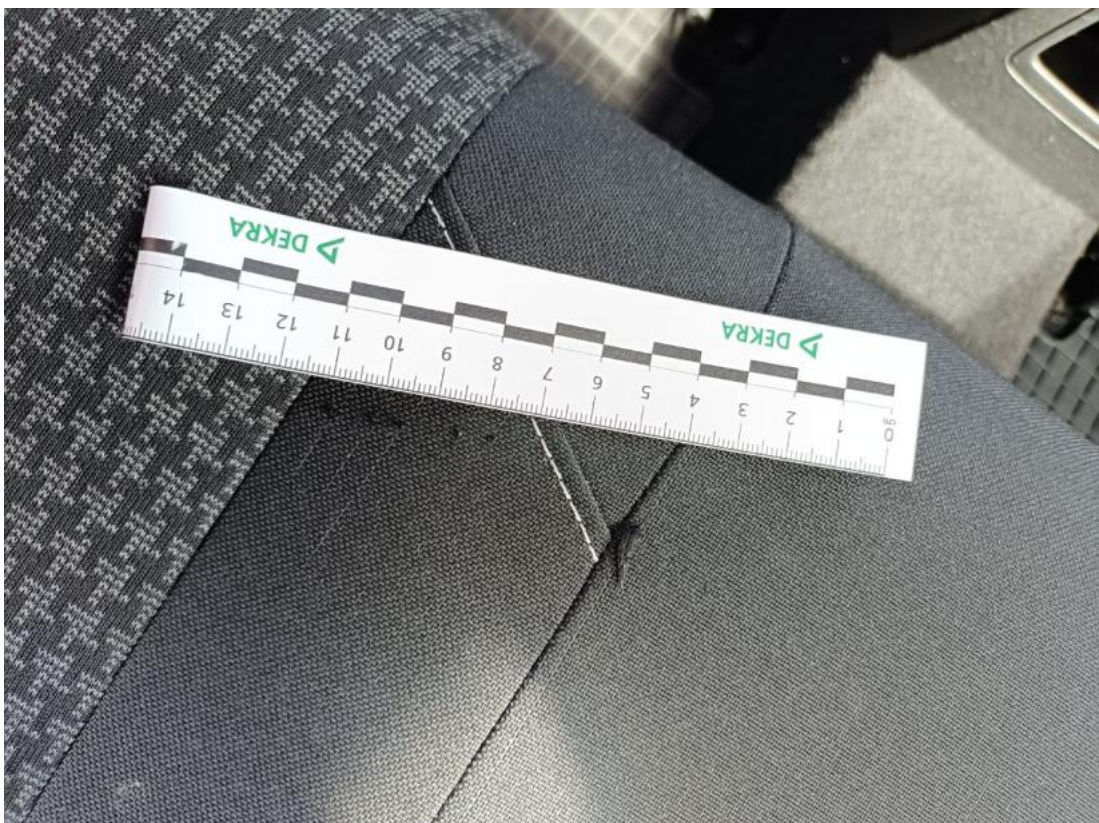

Fot. 64

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

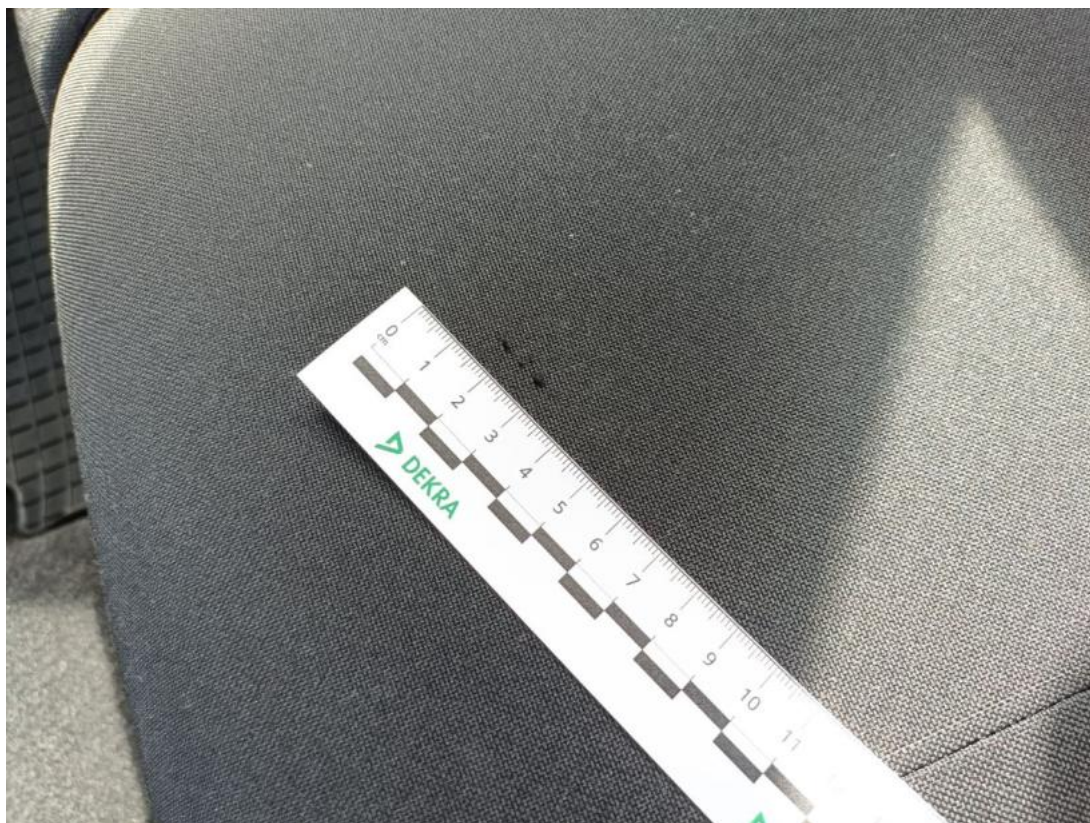

Fot. 65

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 2