

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                   |                  |                                |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Numer raportu | 13572/9/26-15201                                  | Data raportu     | 08-09-2026                     |
| Rzeczoznawcy  | Marcin Sosnowski.<br>mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) | Data oględzin    | 07-09-2026                     |
| Nr zlecenia   | PKOM(DZS)/GDA/82361/26/09/02                      | Miejsce oględzin | AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK... |

### Dane pojazdu

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>TMBJP6NJ5NZ019201</b>            |
| Marka, model                | SKODA Fabia III Kombi 18-22         |
| Typ, wersja                 | Fabia 1.0 TSI Ambition              |
| Numer rejestracyjny         | WD5647S                             |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./999 ccm/70 kW                 |
| Stan licznika               | 207 486 km                          |
| Data 1. rej./rok prod.      | 25-03-2022/2022                     |
| Data nast. bad. techn.      | 19-03-2027                          |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                             |
| Lakier                      | srebrny/2-warstwowy<br>metalizowany |
| Skrzynia biegów             | manualna                            |



### Wposażenie pojazdu

ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + EBV + TPM, ACS - system pokolizyjny, Bluetooth, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elementy kontrolne nawiewów powietrza chromowane, Felgi stalowe 15 z osłonami DENTRO z ogumieniem 185/60, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną ramką, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT, Lakier uni, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Ogranicznik prędkości, Oświetlenie bagażnika, Panel instrumentów - Ambition/Style/MC (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer), Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowiedź zmiany biegu, Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Przegródka wnętrza nadkole - z prawej i lewej strony, Przycisk hamulca ręcznego chromowany, Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB), Ramki bocznych nawiewów powietrza chromowane, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby boczne-tylne przyciemniane, Szyby elektrycznie sterowane przednie, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wycieraczka szyby tylnej, Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy, Wykończenie wnętrza - Ambition, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny ze składanym kluczykiem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Funkcja SmartLink+, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Comfort

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ            | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | DUNLOP, SPORT BLURESPONSE | 185/60 15 84H | 3,0 mm           |
|          | lewe  | DUNLOP, SPORT BLURESPONSE | 185/60 15 84H | 3,0 mm           |
| tylna    | prawe | DUNLOP, SPORT BLURESPONSE | 185/60 15 84H | 2,0 mm           |
|          | lewe  | DUNLOP, SPORT BLURESPONSE | 185/60 15 84H | 2,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Łotnik przedni lewy   | do 150                                     |
| 2    | Śłupek środkowy lewy  | do 150                                     |
| 3    | Śłupek środkowy prawy | do 150                                     |
| 4    | Próg prawy            | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części                           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                 | 150 - 200                                  |
| 2    | Łotnik przedni prawy                   | 150 - 200                                  |
| 3    | Śłupek przedni lewy                    | 150 - 200                                  |
| 4    | Śłupek przedni prawy                   | 150 - 200                                  |
| 5    | Próg lewy                              | 150 - 200                                  |
| 6    | Dach                                   | 150 - 200                                  |
| 7    | Drzwi przednie prawe                   | 150 - 200                                  |
| 8    | Drzwi tylne lewe                       | 150 - 200                                  |
| 9    | Drzwi tylne prawe                      | 150 - 200                                  |
| 10   | Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 200                                  |
| 11   | Pokrywa bagażnika                      | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 150 - 300                                  |

W zakresie do 500 µm

| Poz. | Nazwa części        | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi przednie lewe | 150 - 500                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                   | Opis uszkodzeń         | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------|------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Uszczelka drzwi wewnętrz. L     | pęknięcie/rozerwanie   | WY        | 0.4           |
| 2    | Tarcza koła aluminiowa przód L  | zarysowanie            | WY        | 0.4           |
| 3    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | wgniecenie, wgniecenie | NA        | 2             |
| 4    | Okladzina zderzaka przedniego   | zarysowanie            |           |               |
| 5    | Pokrywa przednia                | odpryski lakieru       |           |               |
| 6    | Słupki przedni (A) L            | odpryski lakieru       |           |               |
| 7    | Dach                            | odpryski lakieru       |           |               |
| 8    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L    | zarysowanie            |           |               |
| 9    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R    | zarysowanie            |           |               |
| 10   | Próg L                          | zarysowanie            |           |               |
| 11   | Błotnik tylny L                 | wgniecenie             |           |               |
| 12   | Błotnik tylny R                 | wgniecenie             |           |               |
| 13   | Tarcza koła aluminiowa przód R  | zarysowanie            |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu przód



**Fot. 28**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**


Tarcza hamulcowa tylna lewa

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dowód rej. Str. 1

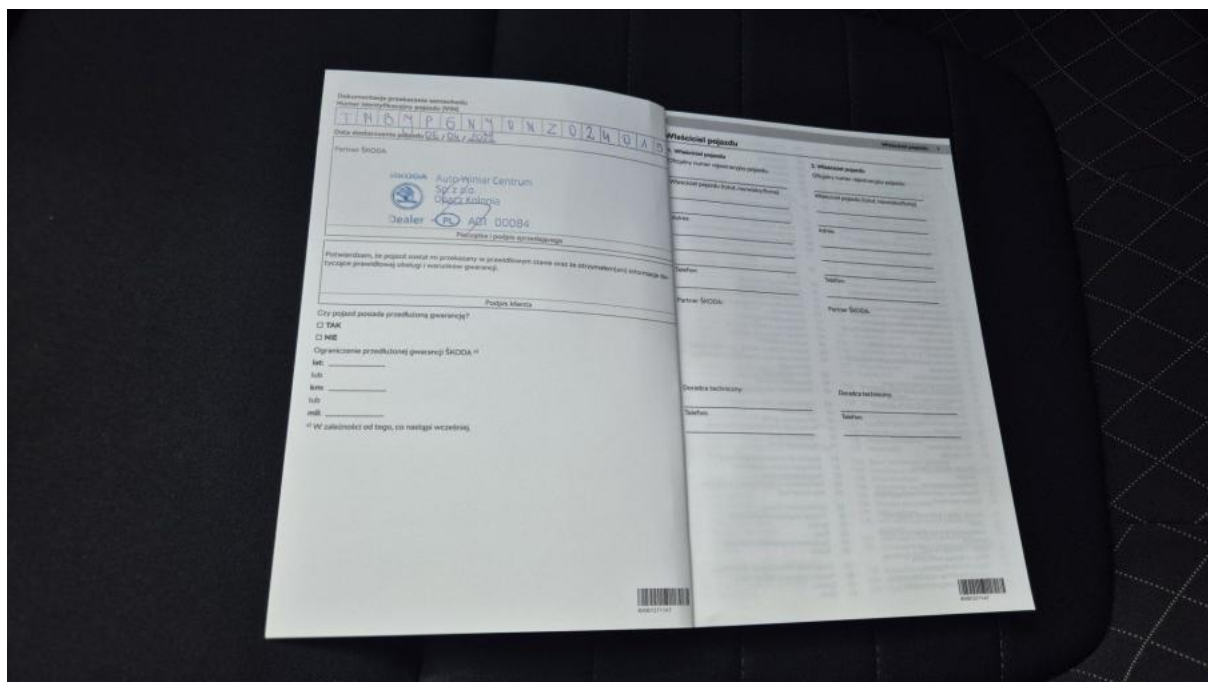

**Fot. 34**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**


Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

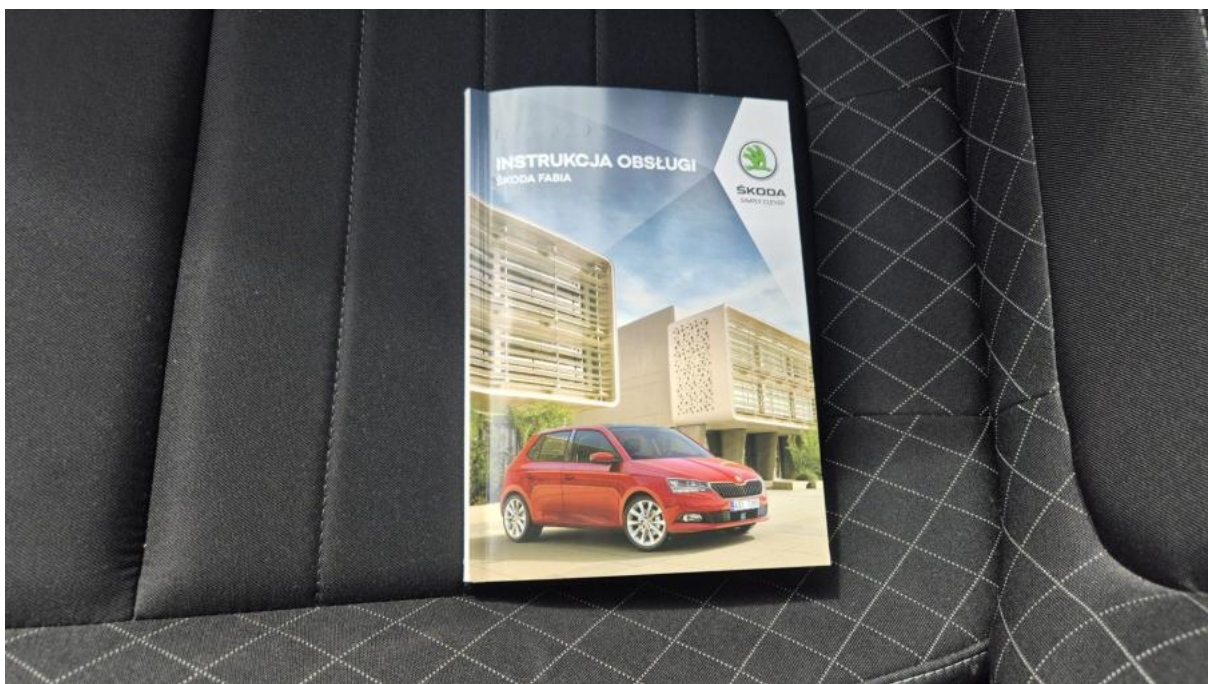

**Fot. 37**  
Instrukcje



**Fot. 38**  
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Dach - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**


Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

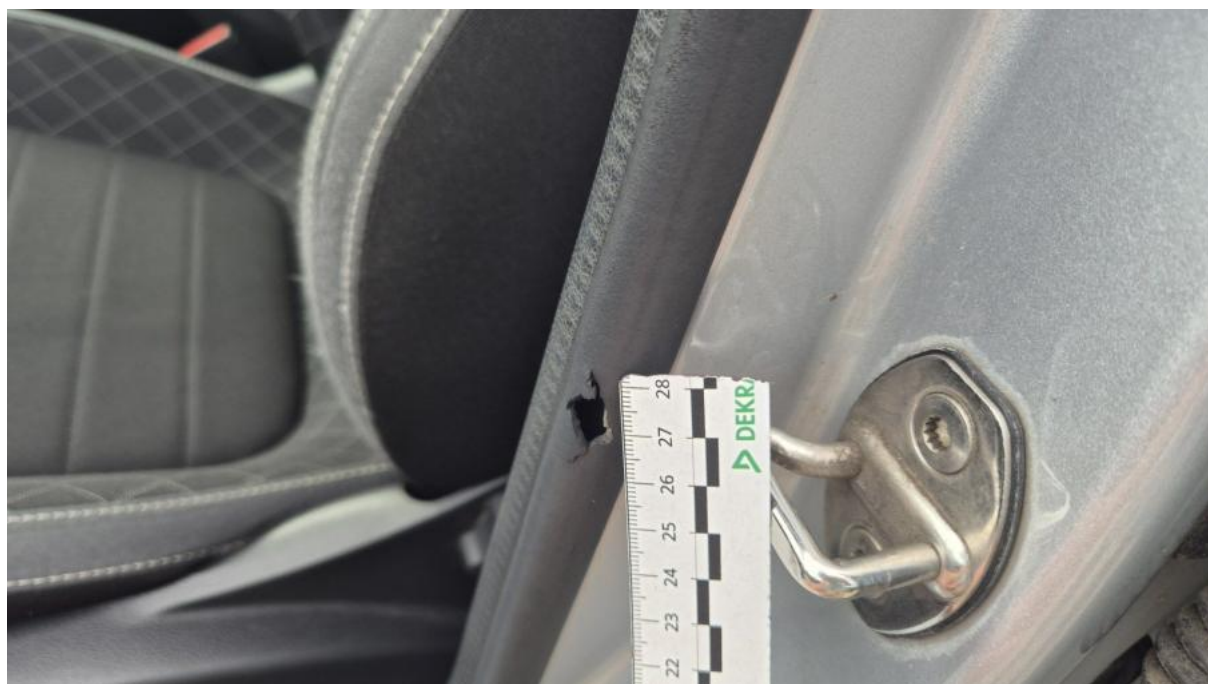

**Fot. 54**

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1