

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00171/9/26-201112	Data raportu	11-09-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. Marcin Godzwon (WSP)	Data oględzin	09-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/82362/26/09/02	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBJP6NJ1NZ022581
Marka, model	SKODA Fabia III Kombi 18-22
Typ, wersja	Fabia 1.0 TSI Ambition
Numer rejestracyjny	WD5781S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/70 kW
Stan licznika	230 464 km
Data 1. rej./rok prod.	23-03-2022/2022
Data nast. bad. techn.	17-03-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + EBV + TPM, ACS - system pokolizyjny, Bluetooth, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elementy kontrolne nawiewów powietrza chromowane, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną ramką, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Ogranicznik prędkości, Oświetlenie bagażnika, Panel instrumentów - Ambition/Style/MC (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer), Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowieź zmiany biegu, Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Przegroda wnęki nadkola - z prawej i lewej strony, Przycisk hamulca ręcznego chromowany, Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB), Ramki bocznych nawiewów powietrza chromowane, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby elektrycznie sterowane przednie, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wycieraczka szyby tylnej, Wycieraczki Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy, Wykończenie wnętrza - Ambition, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny ze składanym kluczykiem, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi aluminiowe 15 CYGNUS z ogumieniem 185/60, Kierownica 2-ramienna, skórzana, wielofunkcyjna (obsługa: radio, telefon), Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Tempomat

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, ECOWING ES01	185/60 15 84H	3,0 mm
	lewe	KUMHO, ECOWING ES01	185/60 15 84H	3,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECOWING ES01	185/60 15 84H	2,0 mm
	lewe	KUMHO, ECOWING ES01	185/60 15 84H	2,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Próg lewy	150 - 200
3	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	ostre, rozerwanie	WY	0.4
2	Okładzina zderzaka przedniego	głębokie, zarysowanie, lew., głębokie, zarysowanie, dół, głębokie, wgniecenie/odkształcenie, dół	NA	2
3	Błotnik przedni L	głębokie, wgniecenie	NA	1.5
4	Dach	głębokie, odpryski lakieru	NA	1
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	ostre, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Próg L	głębokie, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
7	Błotnik tylny L	głębokie, wgniecenie/odkształcenie, głębokie, zarysowanie	NA	1.5
8	Pokrywa tylna	liczne, wgniecenie	NA	2
9	Błotnik przedni R	łagodne, , zarysowanie, punktowe, , wgniecenie		
10	Pokrywa przednia	punktowe, , odpryski lakieru		
11	Szyba przednia barwiona	ostre, , zarysowania eksploatacyjne		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	głębokie, , wgniecenie, liczne, , odpryski lakieru		
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	punktowe, , wgniecenie/odkształcenie		
14	Ostona lusterka zewnętrznego L	głębokie, , zarysowanie		
15	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych R	głębokie, , zarysowanie		
16	Próg R	zarysowania eksploatacyjne		
17	Słupki środkowy (B) L	głębokie, , wgniecenie/odkształcenie		
18	Lampa tylna R	łagodne, , zarysowania eksploatacyjne		
19	Bok kompletny L	głębokie, , rysa/odprysk		
20	Błotnik tylny R	punktowe, , wgniecenie/odkształcenie, łagodne, , zarysowanie		
21	Szyba tylna ogrzewana/barwiona	ostre, , zarysowania eksploatacyjne		
22	Kierownica przystosowana do Airbag	ostre, , ubytki materiału		
23	Tarcza koła aluminiowa przód L	głębokie, , zarysowanie		
24	Tarcza koła aluminiowa tył R	ostre, , zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str. 2

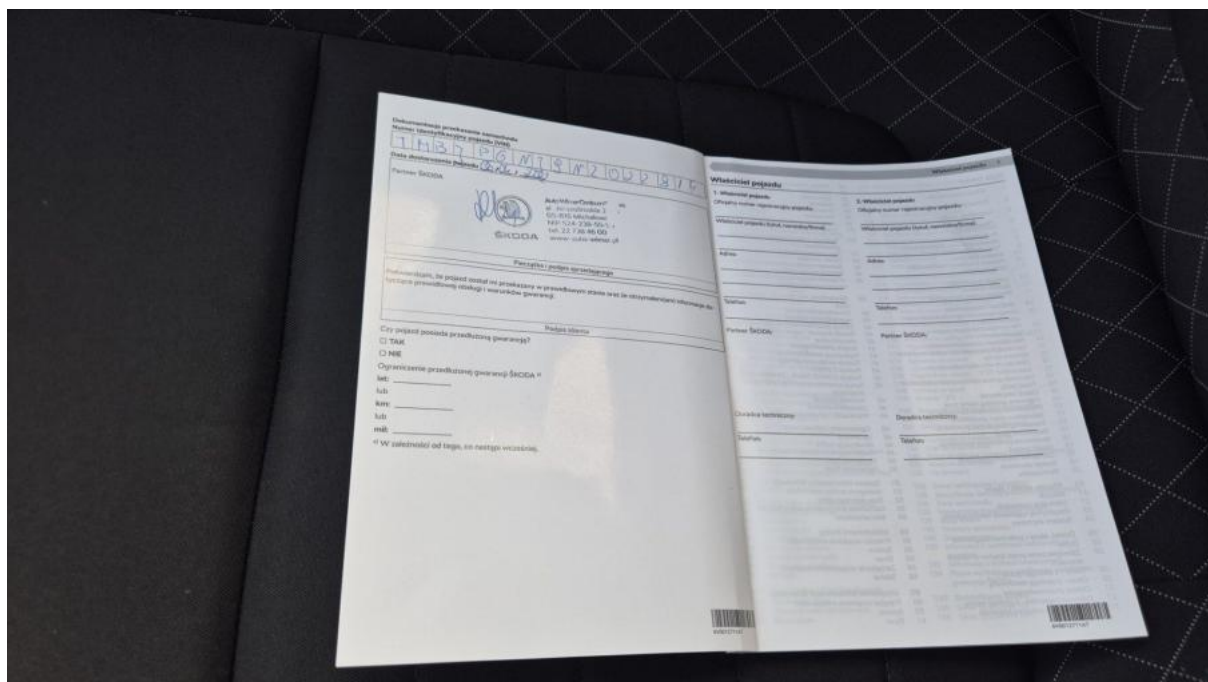

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46


Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2

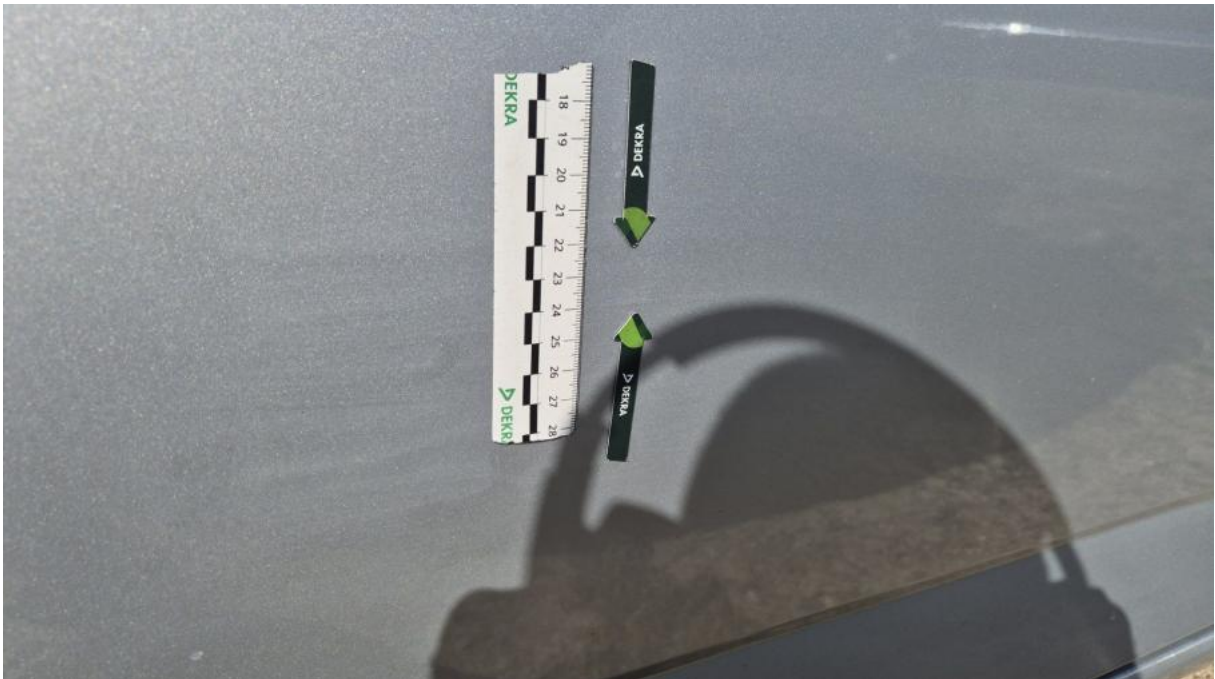

Fot. 48

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59


Szyba tylna - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

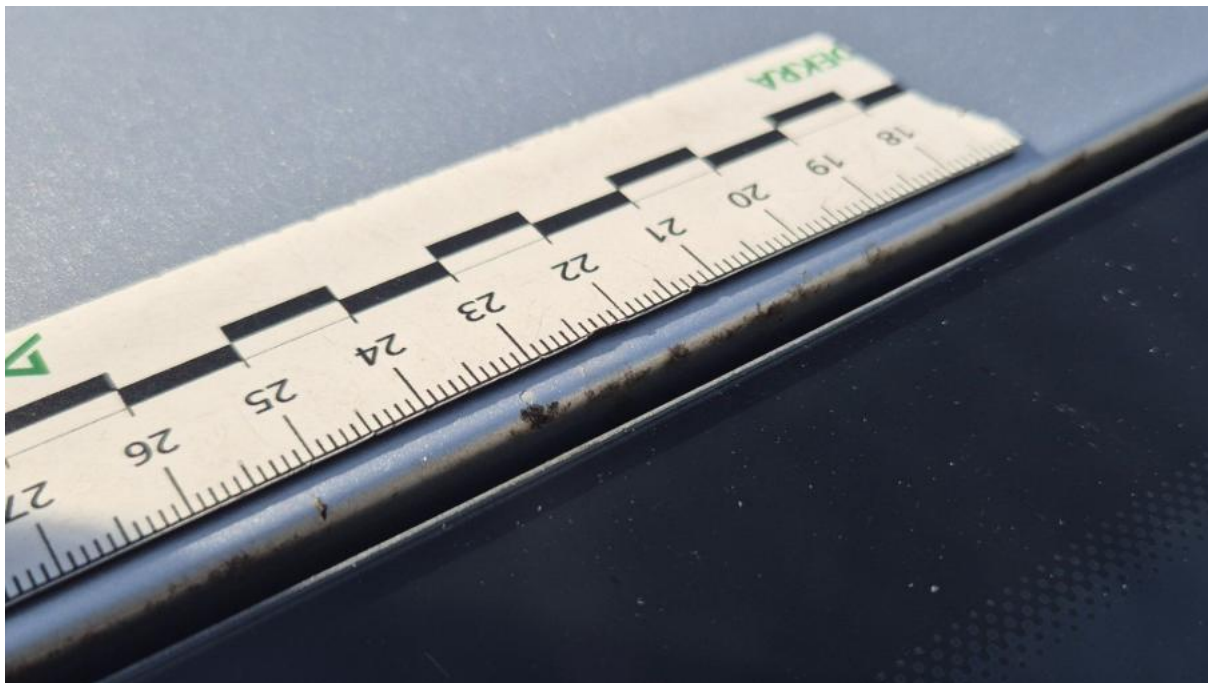

Fot. 61

Dach - Inne 1



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 66

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74

Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Koło kierownicy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1