

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13761/9/26-15201	Data raportu	23-09-2026
Rzeczoznawcy	Iwo Tokarski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	22-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/86636/26/09/15	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA3120000J701086
Marka, model	FIAT 500 15-24
Typ, wersja	500 1.2 Pop
Numer rejestracyjny	DW6L427
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/51 kW
Stan licznika	87 254 km
Data 1. rej./rok prod.	01-03-2017/2016
Data nast. bad. techn.	10-08-2027
Nadwozie	hatchback 3/4
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS + EBD, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Airbag kolan kierowcy, BAS - Brake Assist System, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, ESC (zawiera ASR, MSR, HBA i Hill Holder), ESS - system sygnalizacji nagłego hamowania, Elektrycznie sterowane szyby przednie + zamek centralny, Felgi stalowe 14 z ogumieniem, Fotel pasażera z mechanizmem pamięci ustawienia, GSI - Gear Shift Indicator, Gniazdo 12V, Immobilizer, Kierownica z regulacją wysokości, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z systemem My Car, Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, w kolorze czarnym, Pakiet dla palących, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przyciski sterowania radia na kierownicy, Radio Uconnect (bez CD) z portami USB i AUX, Reflektory przednie z funkcją Follow Me Home, System przeciwpożarowy - FPS, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa dzielona z regulowanymi zagłówkami, Uchwyt dla pasażera, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki przednie z regulacją wysokości, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw dla palących, Zestaw wskaźników analogowy z ekranem komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED, Koło zapasowe, dojazdowe (135/80 R14), Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, NBLUE HD PLUS	175/65 14 82T	5,0 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE HD PLUS	175/65 14 82T	5,5 mm
tylna	prawe	NEXEN, NBLUE HD PLUS	175/65 14 82T	5,0 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE HD PLUS	175/65 14 82T	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150
5	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni lewy	150 - 200
5	Słupek przedni prawy	150 - 200
6	Dach	150 - 200
7	Drzwi przednie lewe	150 - 200
8	Drzwi przednie prawe	150 - 200
9	Drzwi tylne lewe	150 - 200
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
2	Błotnik przedni R	wgniecenie	NA	0.5
3	Pokrywa przednia	inne	NA	

4	Słupek przed.(A) część zewn. L	zarysowanie	NA	
5	Szyba przednia atermiczna	rysa/odprysk		
6	Dach	inne		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie, wgniecenie		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
9	Błotnik tylny L	wgniecenie		
10	Błotnik tylny R	wgniecenie		
11	Kołpak koła przód L	zarysowanie		
12	Kołpak koła przód R	zarysowanie		
13	Kołpak koła tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

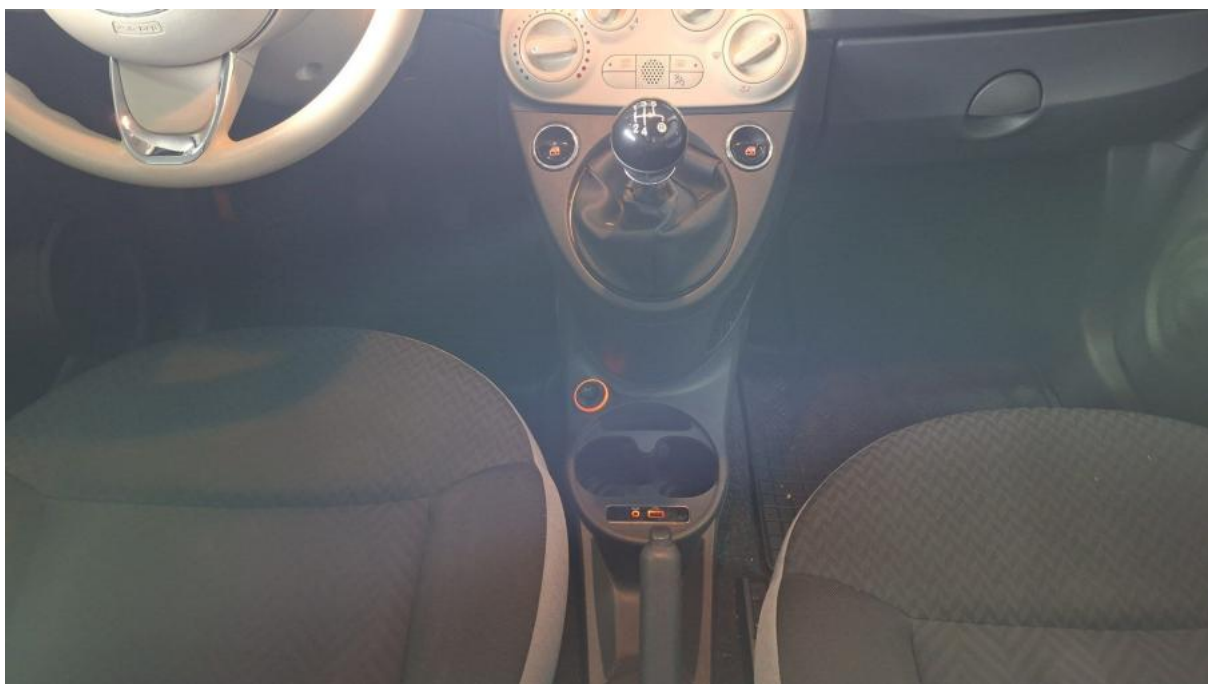

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

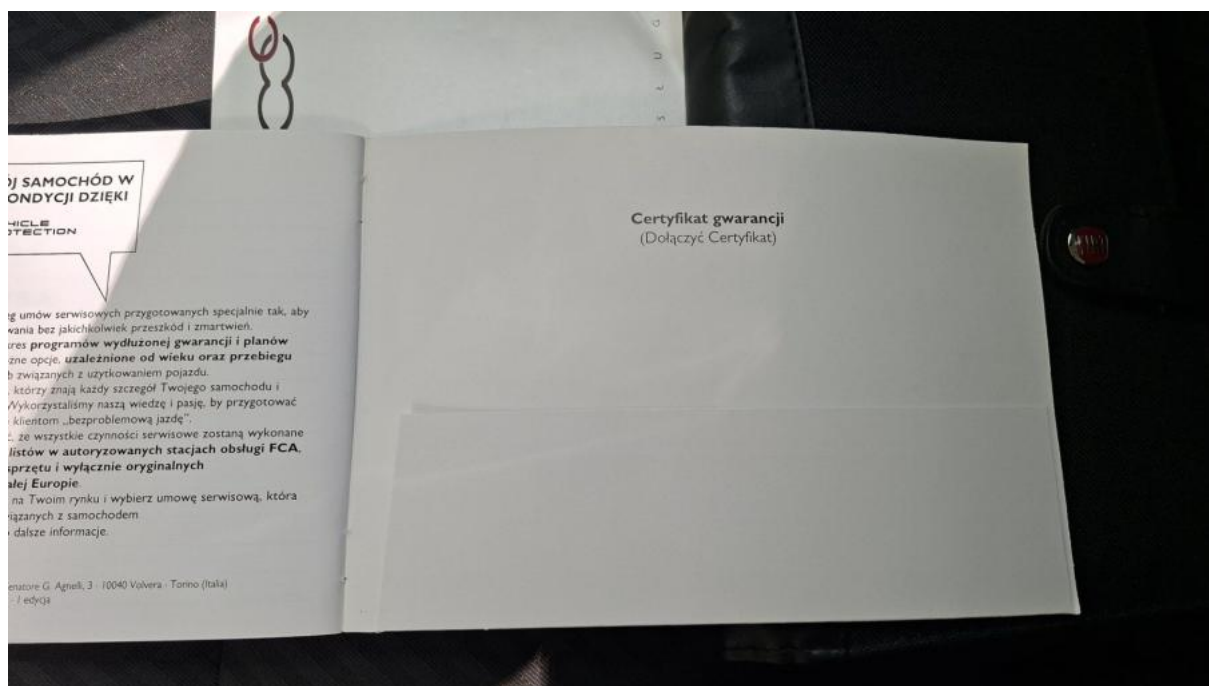

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

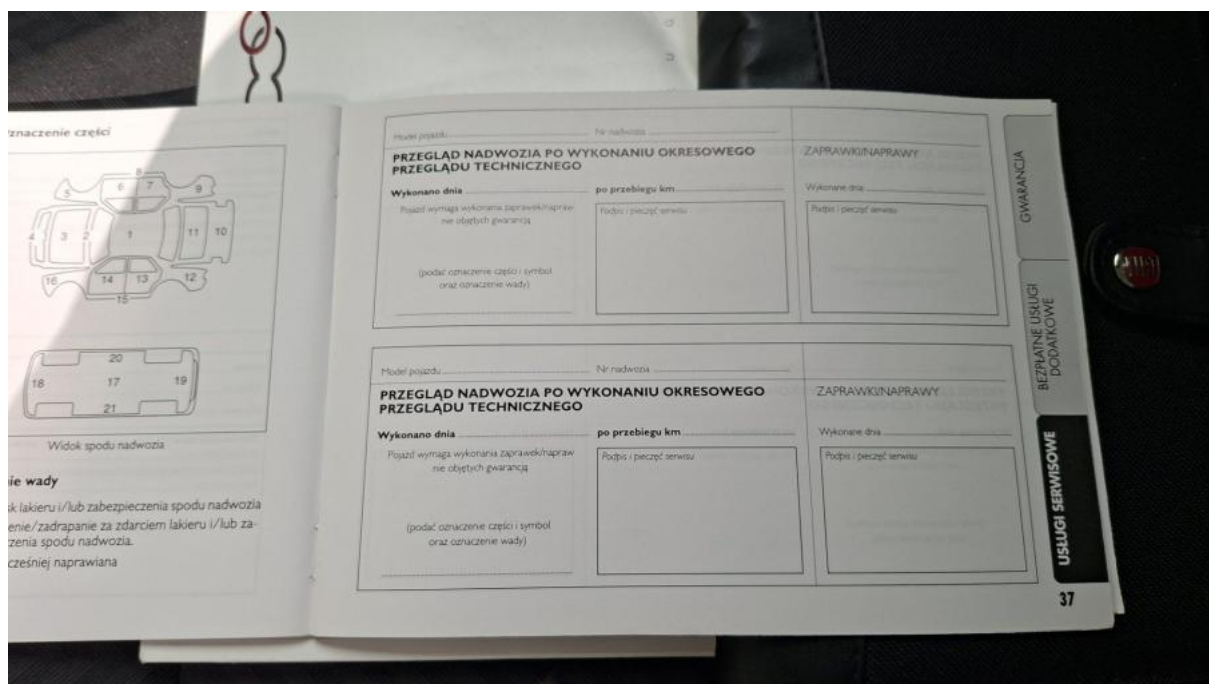


Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2

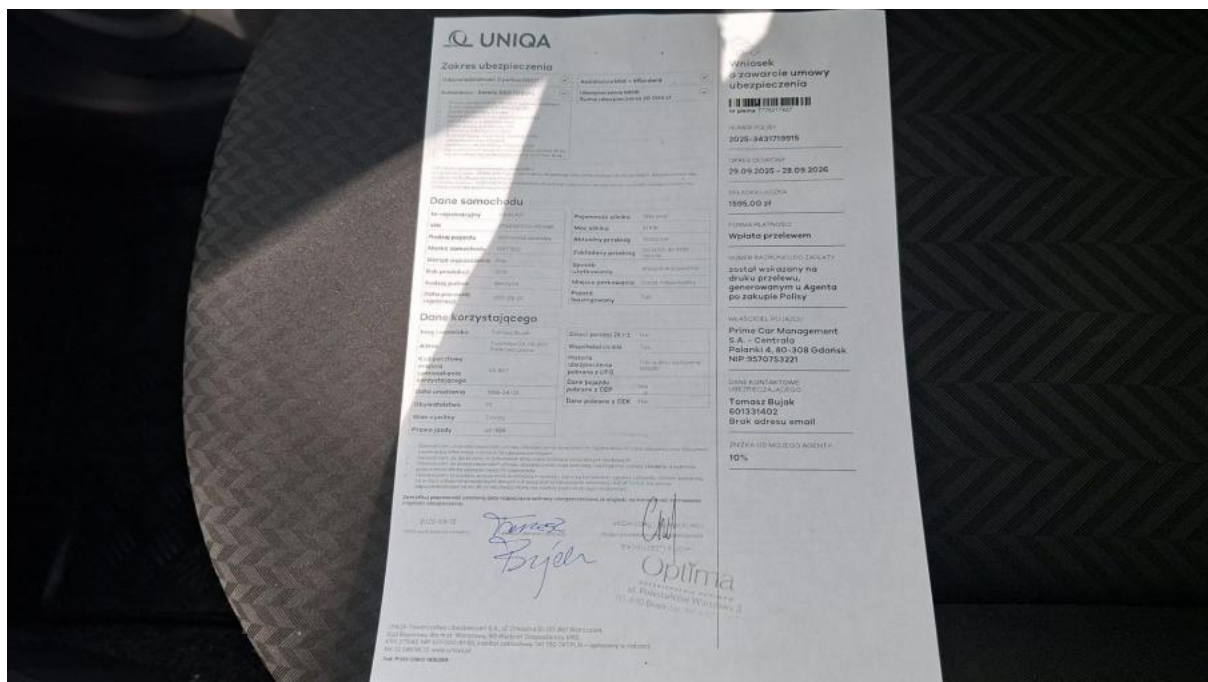

Fot. 36

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje




Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Inne 1

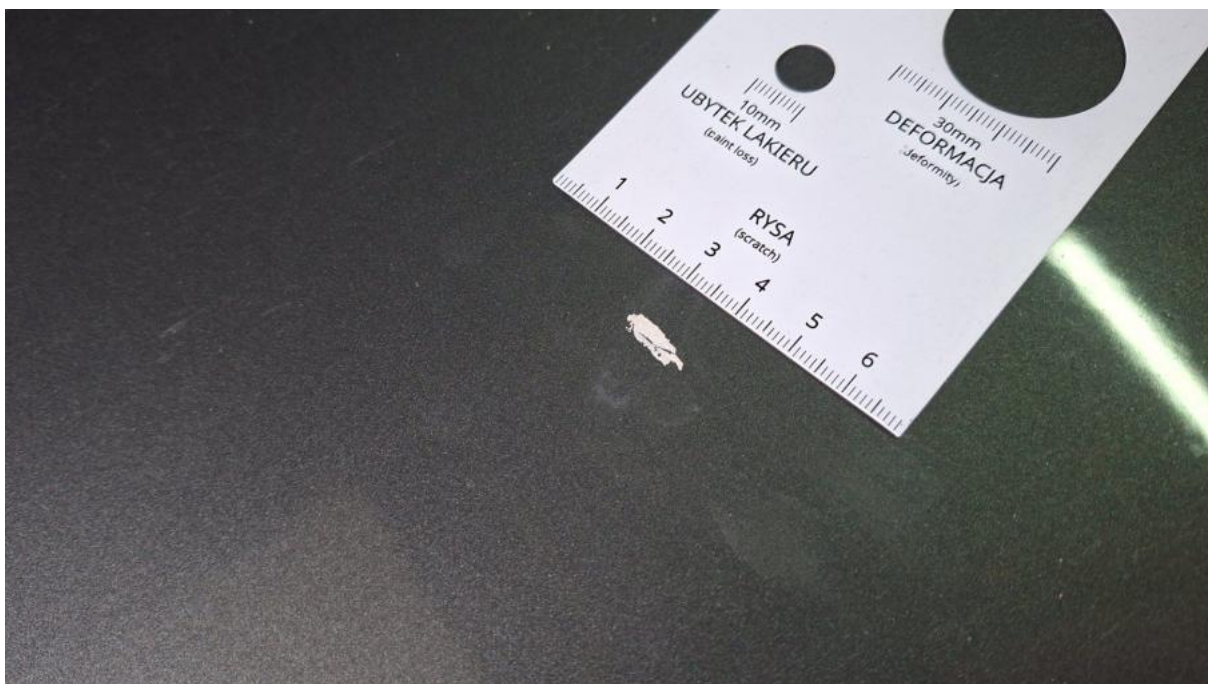

Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Inne 1



Fot. 50

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

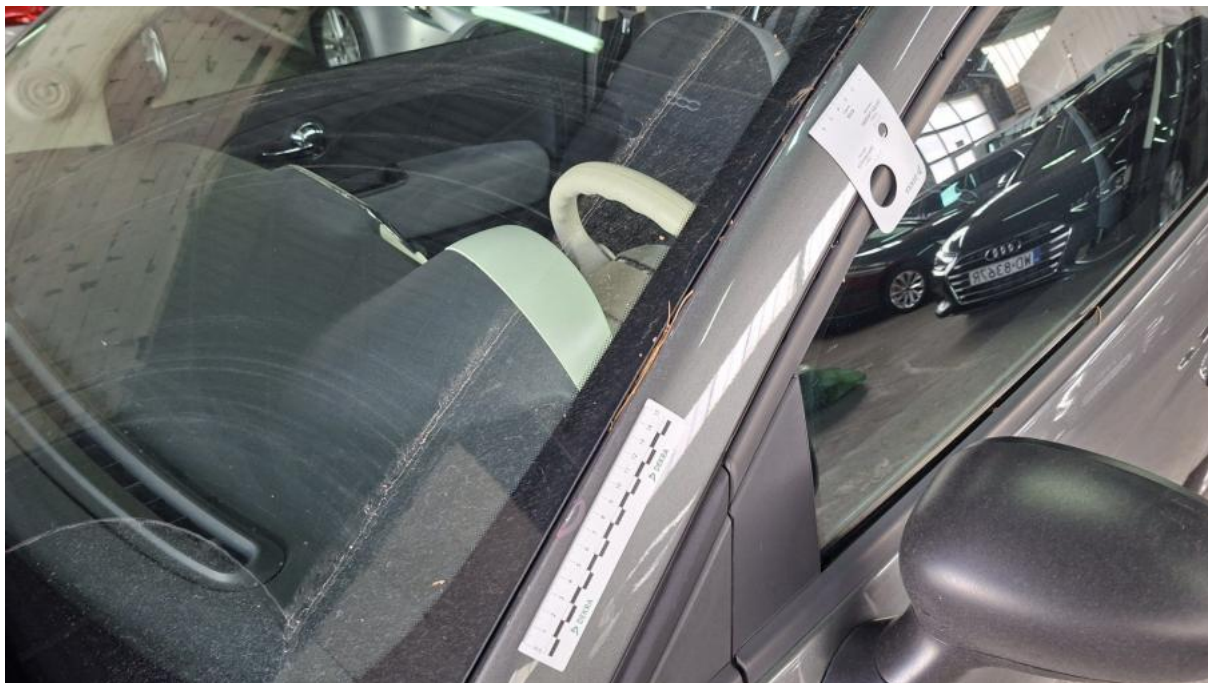

Fot. 53


Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

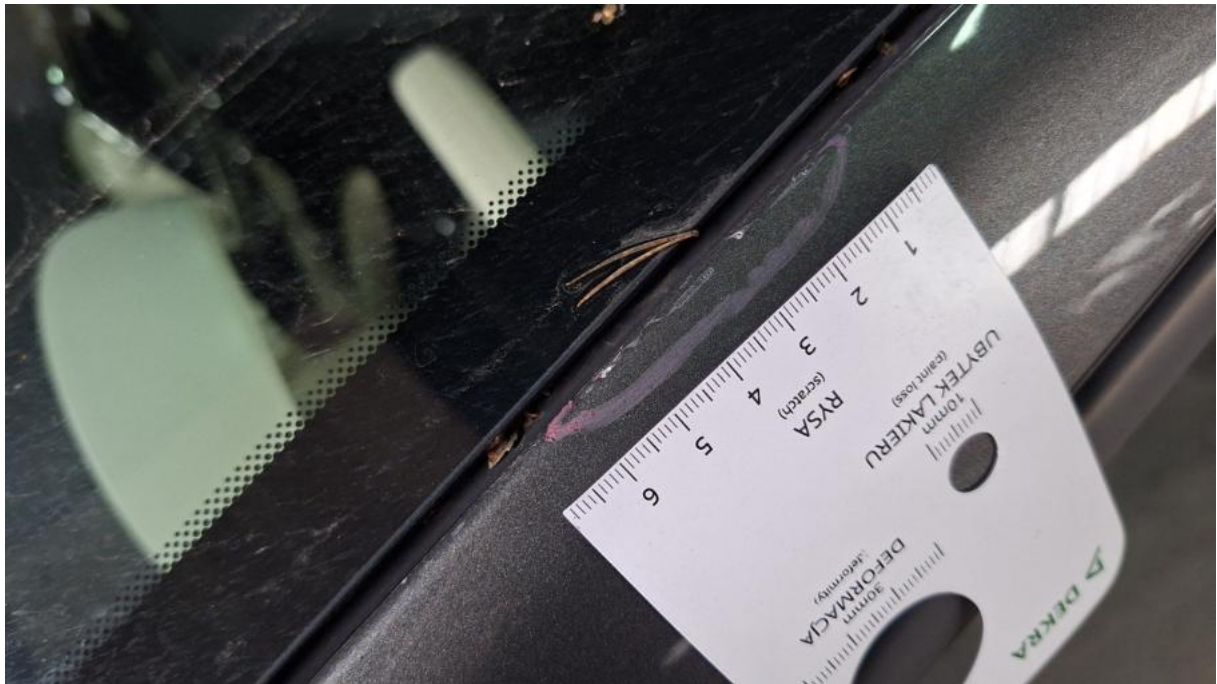

Fot. 55

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1