

Nr zlecenia: 17/18/09/2026/CarArena STANDARD


z dnia: 2026/09/18

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy

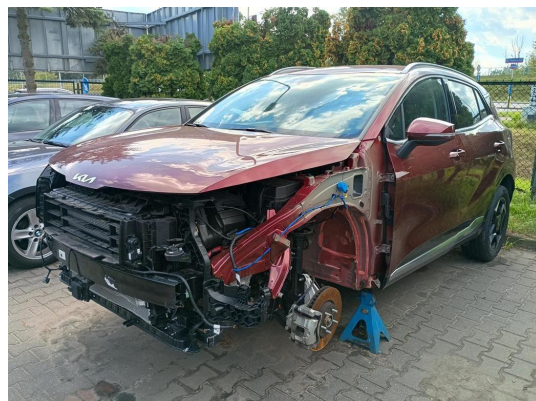

Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	U 5 Y P V 8 1 B 3 T L 5 1 7 1 3 5
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	WE3LU26
Model pojazdu:	Sportage 1.6 T-GDI MR`26 E6	Nr Info-Ekspert:	052-02031
Wersja:	Anniversary	Rok produkcji:	2026
Wskazanie drogomierza	8305 km		
Data pierwszej rejestracji	2026/03/30		
Data ważności badania technicznego	2029/03/29		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	2170 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Bordowy 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	46	Poduszka powietrzna centralna
2	Asystent jazdy autostradowej HDA	47	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu LFA2 z funkcją wykrywania rąk na kierownicy	48	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	49	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Autoalarm	50	Pokrętło wyboru biegów typu Shift By Wire
6	Czujnik zmierzchu	51	Przycisk Start/Stop
7	Czujniki ciśnienia w oponach z funkcją	52	Relingi dachowe

	wskazywania wartości		
8	Czujniki parkowania - przód	53	Schówek pod podłogą bagażnika
9	Czujniki parkowania - tył	54	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane
10	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	55	Siedzenia tylne podgrzewane
11	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	56	System Apple Carplay/Android Auto
12	Fotel pasażera z regulacją wysokości	57	System automatycznego odparowywania szyby przedniej
13	Głośniki 6 szt.	58	System autonomicznego hamowania na skrzyżowaniach FCA 1.5
14	Gniazdo 12V w bagażniku	59	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Kia Smart Key
15	Haczyki do mocowania bagaży	60	System monitorowania martwego pola z funkcją automatycznej korekty toru jazdy BCA
16	Hamulec pokolizyjny MCB	61	System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania BCA
17	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	62	System monitorowania tylnych siedzeń ROA
18	Immobilizer	63	System monitorowania uwagi kierowcy (ICC)
19	Kamera cofania	64	System ratunkowy E-Call
20	Kia Connect, aplikacja zapewniająca dostęp do informacji diagnostycznych, statystyk, statusu pojazdu	65	System składania oparc tylnych siedzeń za pomocą uchwytu w bagażniku
21	Kia Live, zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym	66	System stabilizacji toru jazdy ESC
22	Kierownica podgrzewana	67	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
23	Kierownica pokryta skórą	68	System ułatwiający zjazd ze wzniesienia DBC
24	Kierownica wielofunkcyjna	69	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
25	Kieszenie w oparciach foteli przednich	70	System wyboru trybu jazdy
26	Klamki wewnętrzne w kolorze metalu	71	Szyba przednia akustyczna
27	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	72	Szyby przód z funkcją bezpieczeństwa i automatycznej pracy
28	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	73	Szyby tylne przyciemniane
29	Koło zapasowe dojazdowe	74	Światła do jazdy dziennej LED
30	Kurtyny powietrzne boczne	75	Światła mijania i drogowe automatycznie przełączane
31	Listwa progowa srebrna	76	Światła pozycyjne LED
32	Listwy ochronne dolne zderzaka tylnego w kolorze srebrnym	77	Światła tylne LED
33	Listwy okien satynowe	78	Tapicerka materiałowo-skórzana czarna (skóra ekologiczna)
34	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	79	Tarcze kół aluminiowe 17"
35	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	80	Tuner radiowy cyfrowy DAB
36	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	81	Wielofunkcyjny panel dotykowy dostosowujący przyciski w zależności od wybranego trybu - multimedia / klimatyzacja
37	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	82	Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwacza
38	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	83	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
39	Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów	84	Wyświetlacz 12,3" nawigacji satelitarnej
40	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	85	Zagłówki z regulacją wysokości
41	Ogranicznik prędkości inteligentny ISLA	86	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
42	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	87	Zestaw wskaźników kierowcy z 4-calowym kolorowym wyświetlaczem pomputera pokładowego
43	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	88	Złącze "USB-C" z przodu
44	Podłokietnik przedni ze schowkiem	89	Złącze "USB-C" z tyłu
45	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany

- 2 Fotele przednie regulowane elektrycznie
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Anniversary
 - Tarcze kół aluminiowe 18"
 - Wyświetlacz Head-Up
 - Krata wlotu powietrza w kolorze czarnym
 - System automatycznego otwierania i zamykania drzwi tyłu nadwozia Kia Smart Tailgate
 - Oświetlenie wnętrza kameralne
 - Zestaw wskaźników kierowcy cyfrowy 12,3" zintegrowany z 12,3" ekranem centralnym
- 5 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 6 Światła mijania i drogowe w technologii LED
 - Światła mijania LED
 - Światła drogowe LED
- 7 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go
 - Tempomat aktywny
 - System Stop & Go

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Tylne lewe:	CONTINENTAL 235/55 R18 104V XL ECO CONTACT 6 TL	5,7
Tylne prawe:	CONTINENTAL 235/55 R18 104V XL ECO CONTACT 6 TL	5,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Według informacji uzyskanych od osoby okazującej tarcza koła ze stopu lekkiego PP znajduje się w renowacji.

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Raport z dnia 09.06.2026

Powstanie szkody istotnej

Kategorie: uszkodzenie elementów układu kierowniczego

Oględziny wykonał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Wzmocnienie błotnika przednie dolne		Odkształcone		
7	Wzmocnienie błotnika przednie górne	L	Odkształcone		
8	Wnęka koła przedniego	L	Starcia powłoki lakierowej, odkształcenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)
Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

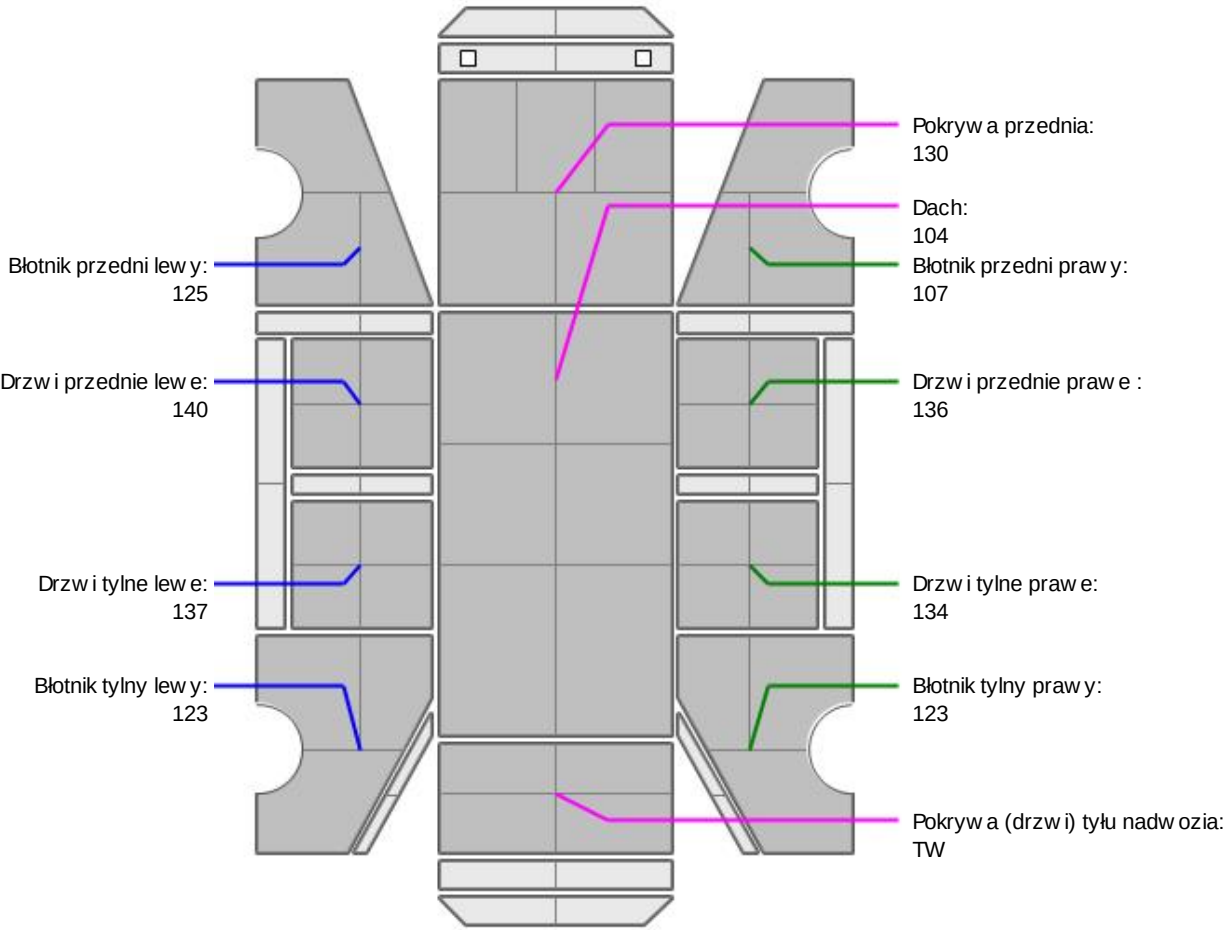

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130	
2	Dach		104	

3	Błotnik przedni	L	125	
4	Drzwi przednie	L	140	
5	Drzwi tylne	L	137	
6	Błotnik tylny	L	123	
7	Błotnik przedni	P	107	
8	Drzwi przednie	P	136	
9	Drzwi tylne	P	134	
10	Błotnik tylny	P	123	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Nakole przednie	L	Rozerwane		
2	Zderzak przedni		Rozerwany		
3	Krata wlotu powietrza		Uszkodzona		
4	Reflektor	L	Uszkodzony		
5	Lampa zespolona tylna	L	Brak		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Przełącznik zespolony wycieraczek		Uszkodzony		
2	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
7	Akumulator		Niesprawny		
8	Kondensator klimatyzacji (skraplacz)		Odkształcony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Chłodnica wody	Odkształcona		
2	Zbiornik paliwa kpl.	Ślady nieprofesjonalnej naprawy, nieszczelności		

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Uszkodzona		

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika **BEZ UWAG**

Rozładowany akumulator. Pojazd uruchomiony z zewnętrznego źródła zasilania.

Pojazd po kolizji drogowej. Brak możliwości przeprowadzenia próby. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznan, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14

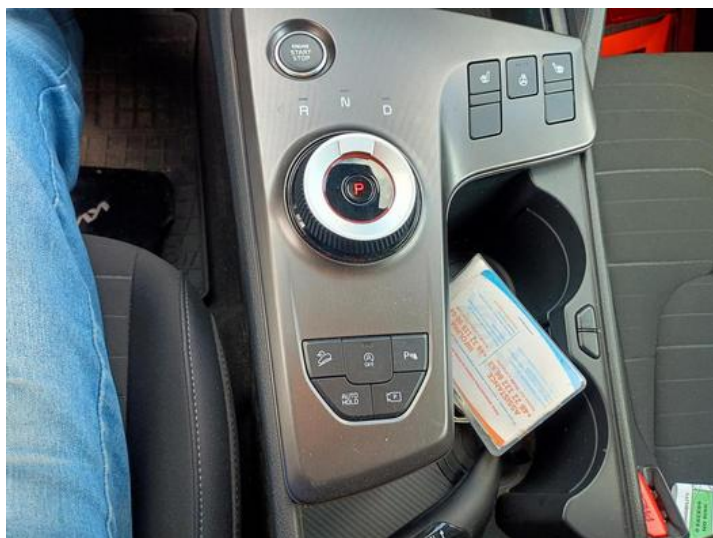

Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27

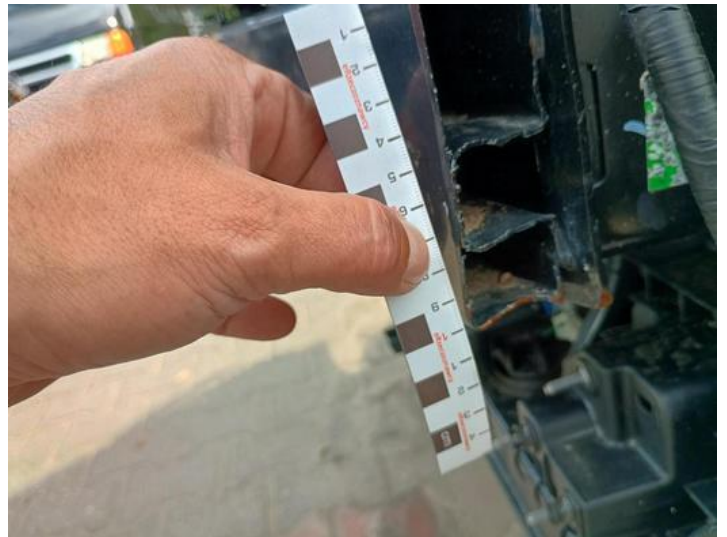

Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43

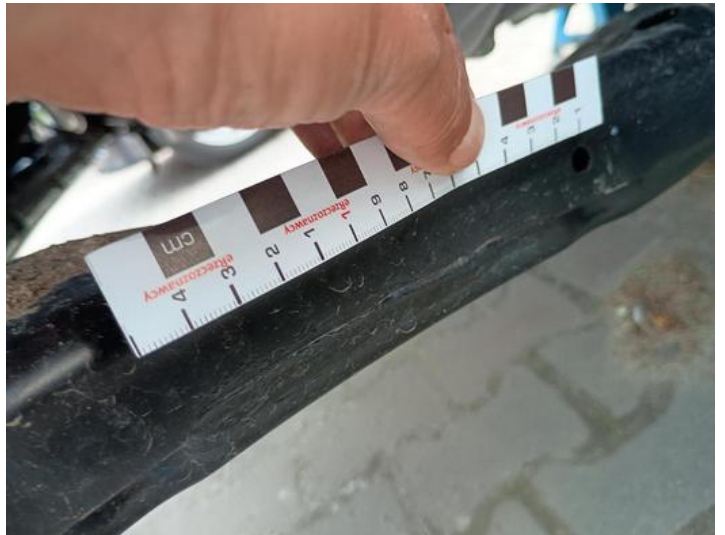


Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

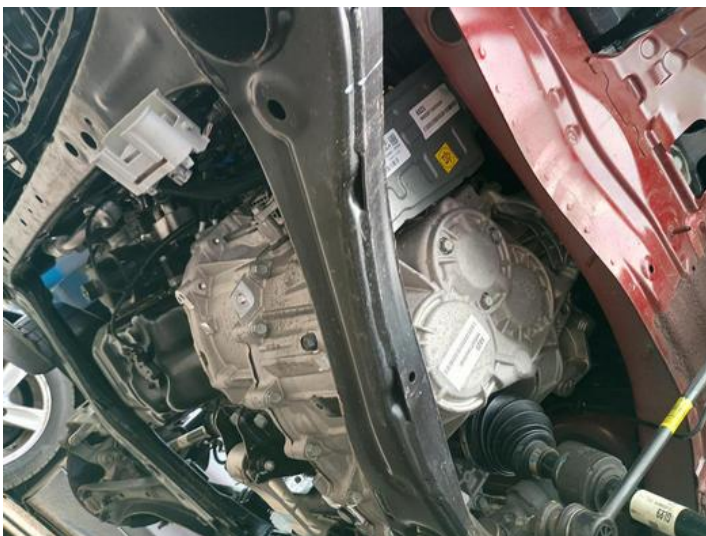

Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105

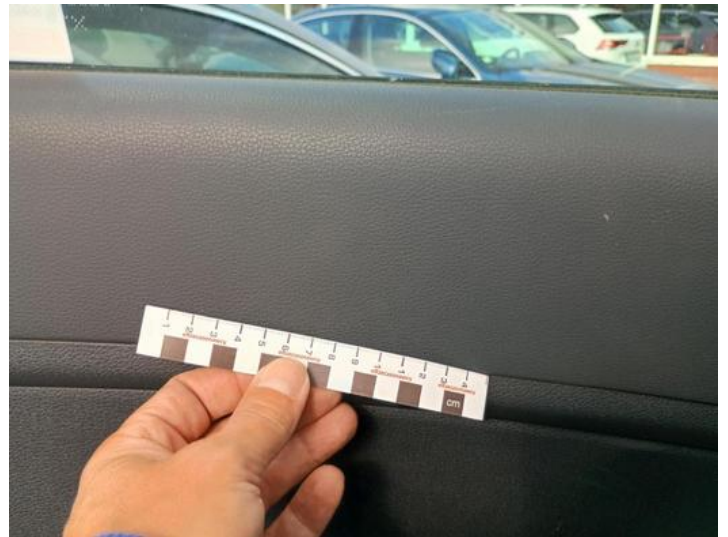

Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122




Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125

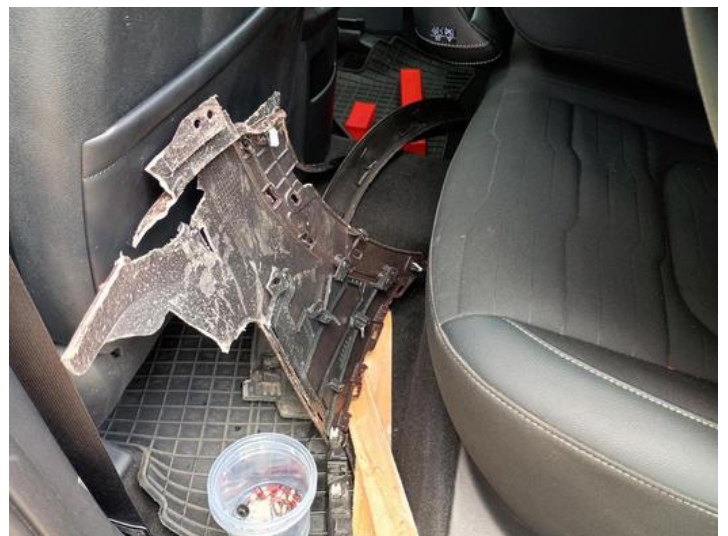

Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137




Fot. nr 138



Fot. nr 139




Fot. nr 140

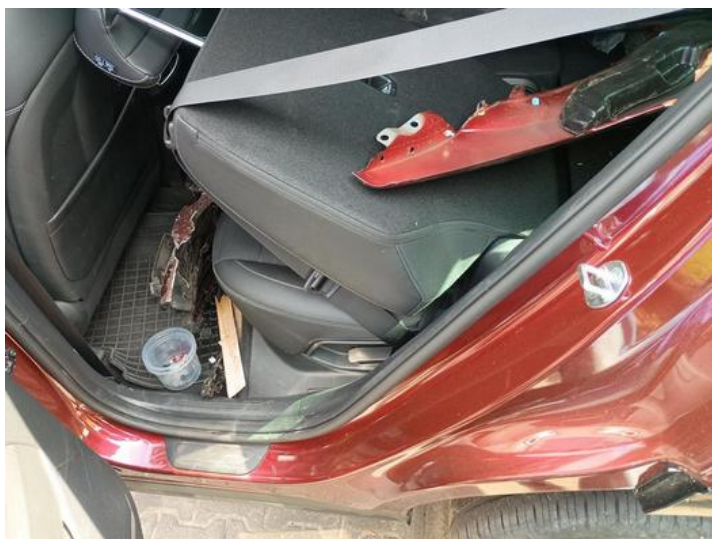

Fot. nr 141




Fot. nr 142

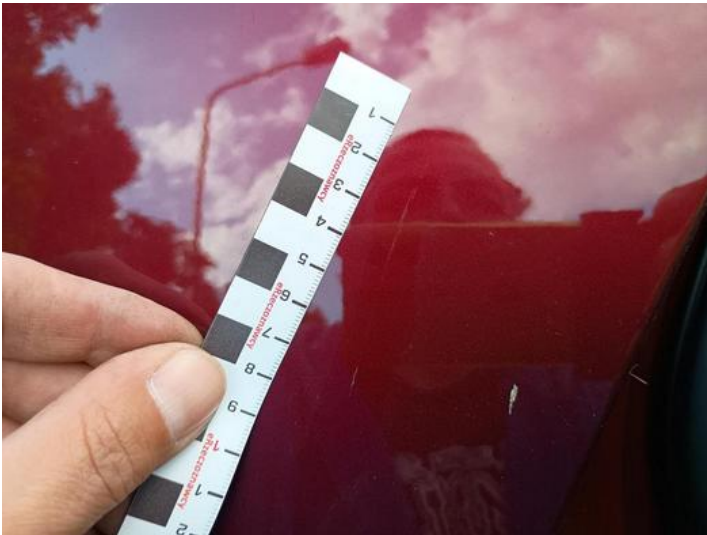

Fot. nr 143



Fot. nr 144

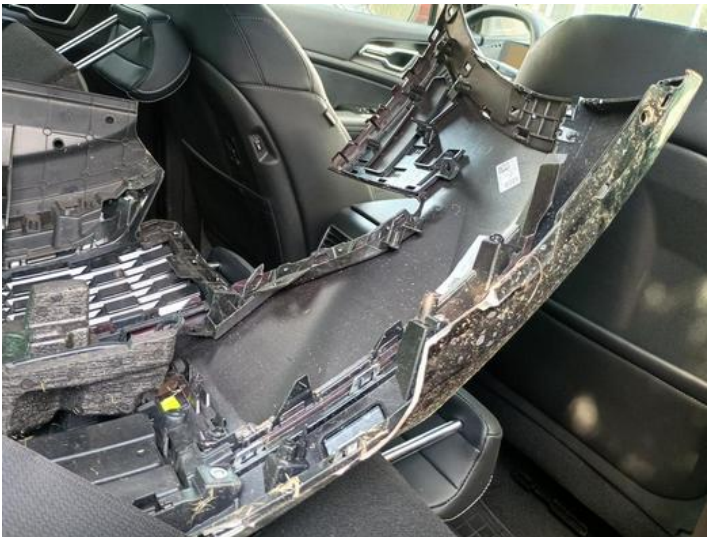

Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165




Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168

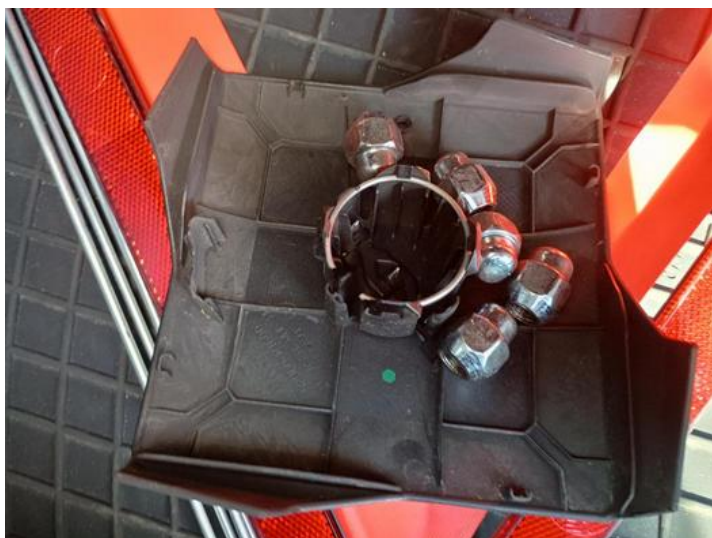

Fot. nr 169



Fot. nr 170



Fot. nr 171



Fot. nr 172



Fot. nr 173



Fot. nr 174




Fot. nr 175



Fot. nr 176



Fot. nr 177

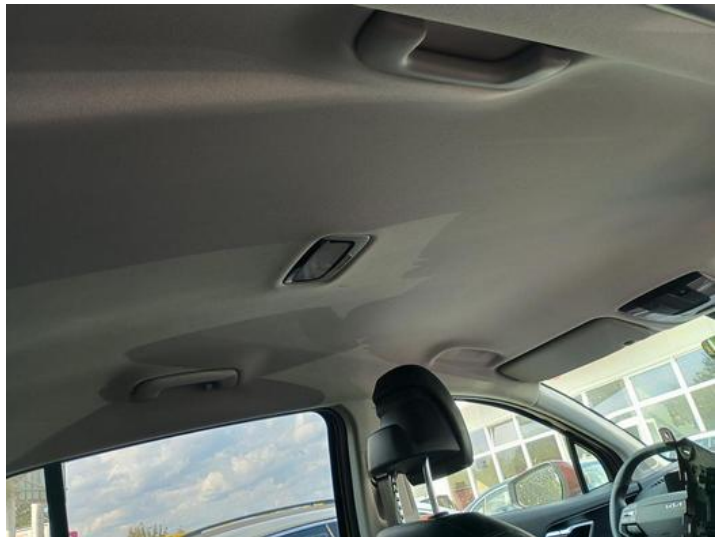

Fot. nr 178



Fot. nr 179



Fot. nr 180



Fot. nr 181



Fot. nr 182



Fot. nr 183



Fot. nr 184



Fot. nr 185



Fot. nr 186



Fot. nr 187



Fot. nr 188



Fot. nr 189



Fot. nr 190



Fot. nr 191



Fot. nr 192



A close-up photograph of a dark, metallic component, possibly a fuel tank or engine part, showing significant corrosion and structural failure. The surface is heavily pitted and cracked, with a large, irregular hole visible in the center. The surrounding area is dark and appears to be part of a larger mechanical assembly.

KOD KRAJOWY SAKCHOD00		C.1.1	
SAKCHOD00 OSOBOWY		C.1.2	
PULSNOŚĆ [mmHg]		C.1.3	
---		C.1.4	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.5	
2626		C.1.6	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.7	
---		C.1.8	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.9	
2626		C.1.10	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.11	
---		C.1.12	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.13	
2626		C.1.14	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.15	
---		C.1.16	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.17	
2626		C.1.18	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.19	
---		C.1.20	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.21	
2626		C.1.22	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.23	
---		C.1.24	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.25	
2626		C.1.26	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.27	
---		C.1.28	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.29	
2626		C.1.30	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.31	
---		C.1.32	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.33	
2626		C.1.34	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.35	
---		C.1.36	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.37	
2626		C.1.38	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.39	
---		C.1.40	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.41	
2626		C.1.42	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.43	
---		C.1.44	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.45	
2626		C.1.46	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.47	
---		C.1.48	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.49	
2626		C.1.50	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.51	
---		C.1.52	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.53	
2626		C.1.54	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.55	
---		C.1.56	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.57	
2626		C.1.58	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.59	
---		C.1.60	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.61	
2626		C.1.62	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.63	
---		C.1.64	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.65	
2626		C.1.66	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.67	
---		C.1.68	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.69	
2626		C.1.70	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.71	
---		C.1.72	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.73	
2626		C.1.74	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.75	
---		C.1.76	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.77	
2626		C.1.78	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.79	
---		C.1.80	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.81	
2626		C.1.82	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.83	
---		C.1.84	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.85	
2626		C.1.86	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.87	
---		C.1.88	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.89	
2626		C.1.90	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.91	
---		C.1.92	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.93	
2626		C.1.94	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.95	
---		C.1.96	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.97	
2626		C.1.98	
CIŚN. KRW. [mmHg]		C.1.99	
---		C.1.100	

The image displays several Polish tax forms:

- ZUS (Załącznik do deklaracji VAT-7):** VAT declaration forms for the years 2003 and 2004. The forms are filled out with handwritten data, including the taxpayer's name, address, and VAT number. The 2004 form shows a VAT rate of 20%.
- L1 (L1 - Podatek dochodowy):** A tax return form for the year 2004, showing the taxpayer's income and tax liability. The form is filled out with handwritten data, including the taxpayer's name, address, and tax liability.
- Official Stamps and Seals:** The forms feature official stamps and seals, including the Polish coat of arms (Gonimiony Włoch) and the official seal of the tax authority.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu