

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220103/8/26-11401	Data raportu	03-08-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/65209/26/07/14	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXEYCCPFCPG004225
Marka, model	OPEL Movano CDTI Euro 6 21...
Typ, wersja	Movano CDTI L3H2
Numer rejestracyjny	WJ8350L
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/121 kW
Stan licznika	132 601 km
Data 1. rej./rok prod.	13-04-2023/2023
Data nast. bad. techn.	03-04-2028
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (BAS), Airbag kierowcy, Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania, Antena dachowa DAB, Czujniki parkowania z tyłu, Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna, Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszkłone, Felgi stalowe 15 z ogumieniem letnim 215/70, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową oraz podłokietnikiem, Fotel pasażera podwójny ze składanym oparciem tworzącym stolik, Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Immobilizer, Kierownica z tworzywa sztucznego, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym, Klimatyzacja manualna + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie na głębokość, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampka podwójna w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli, jedna, Lampki w przedziale ładunkowym, dwie, Listwy boczne ochronne w kolorze czarnym, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe przód, z napinaczami, ogranicz. siły napięcia i czujnikami zapięcia, Przegroda kabiny pełna bez okna, Radio DAB z USB, Bluetooth, czterema głośnikami i sterowaniem w kierownicy, Reflektory przednie halogenowe ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Siedzenie pasażera dwumiejscowe, System stabilizacji toru jazdy ESP, zaw. układ wspomaganie ruszania na pochyłościach, Szyby barwione, Szyby boczne sterowane elektrycznie, po stronie kierowcy sterowane sekwencyjnie, Tapicerka materiałowa Darko, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku: 2 na tylnej ścianie kabiny, 10 na podłodze, Uchwyty na kubki, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie układu kierowniczego, Zagłówki komfortowe w fotelach przednich, Zagłówki przednich foteli z regulacją położenia, Zamek centralny, zdalnie sterowany z funkcją doryglowania zamków, Zbiornik paliwa 90 litrów, Zderzak przedni w kolorze czarnym, Zderzak tylny w kolorze czarnym, Fotel kierowcy amortyzowany, Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwu-piórowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DYNAMO, HISCENO-H VAN 4S	215/70 15 107T	9,0 mm
	lewe	DYNAMO, HISCENO-H VAN 4S	215/70 15 107T	9,0 mm
tylna	prawe	ROSAVA, SNOWGARD VAN	215/70 15 107R	9,5 mm
	lewe	ROSAVA, SNOWGARD VAN	215/70 15 107R	9,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	1.3
2	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	nieszczelność	WY	0.3
3	Uszczelka drzwi przednich L	rozerwanie	WY	0.5
4	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
5	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Błotnik tylny L	wady lak.	NA	0.5
7	Pas tylny ze ścianą wewn.	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
8	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
9	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
10	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
11	Lusterko zewn. ustaw. elektr./ogrzew. L	zarysowanie		
12	Zderzak, środek	zarysowanie		
13	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		
14	Przestrzeń ładunkowa	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

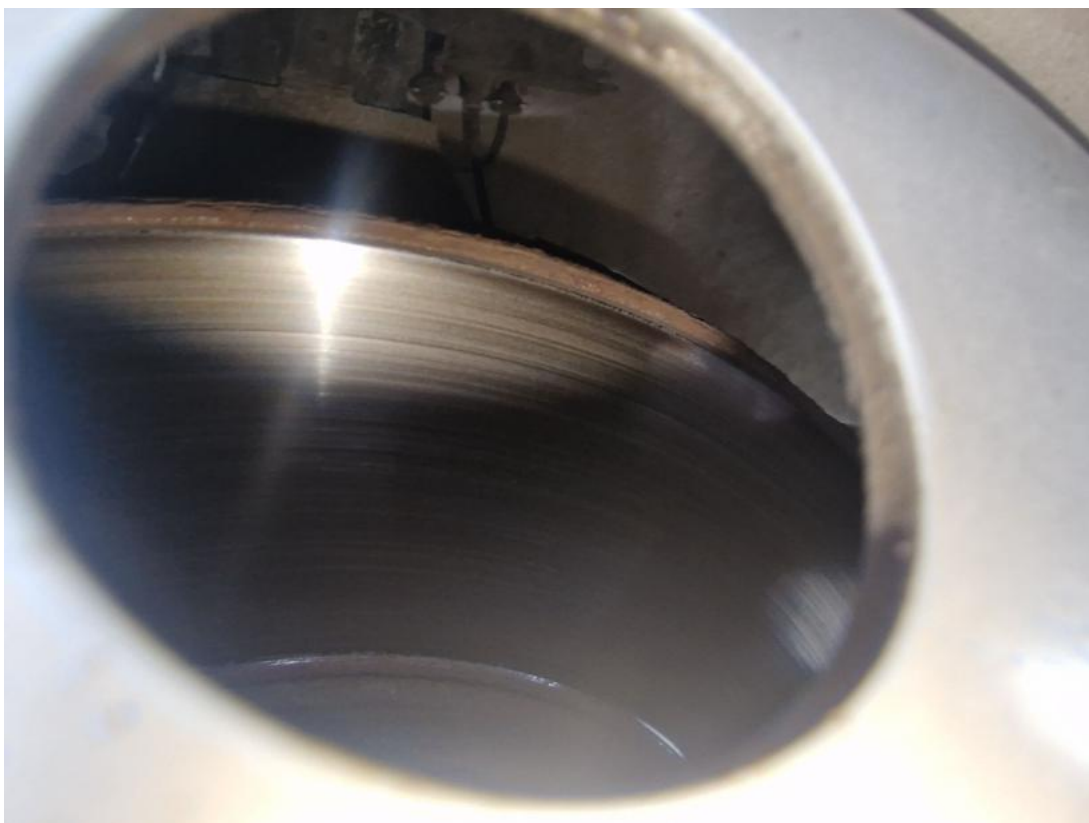

Fot. 27


Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

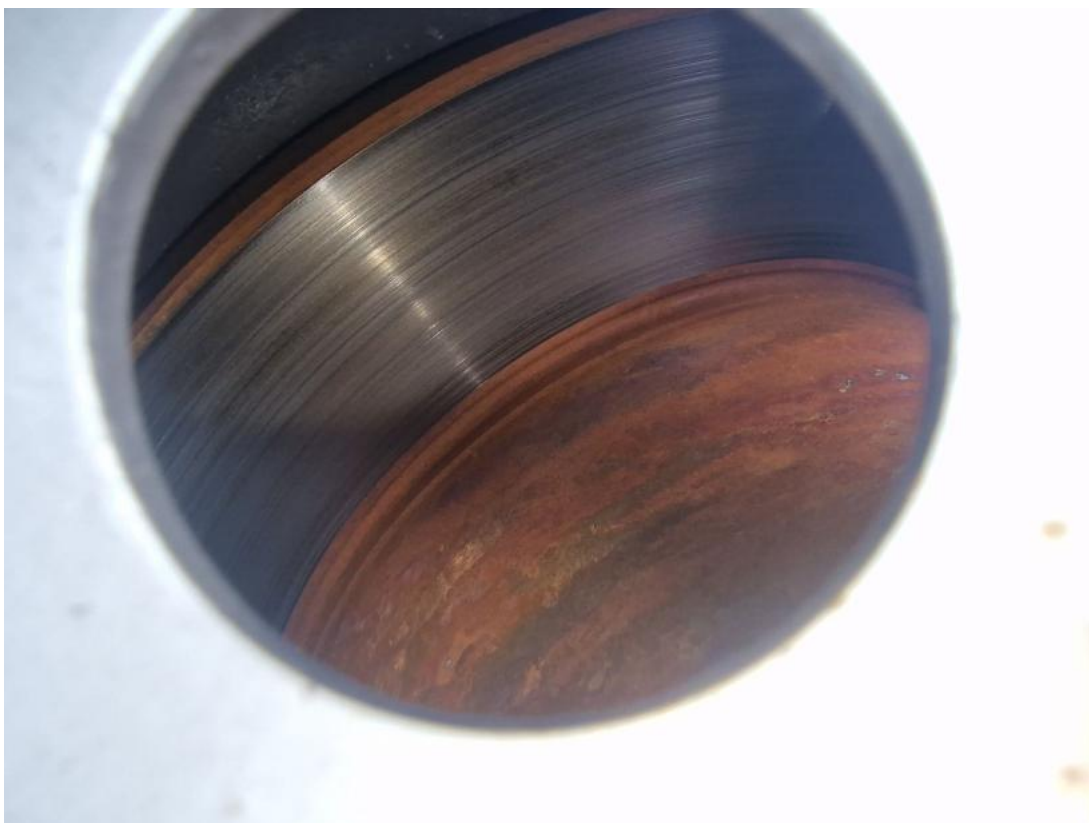

Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Dowód rej. Str. 1

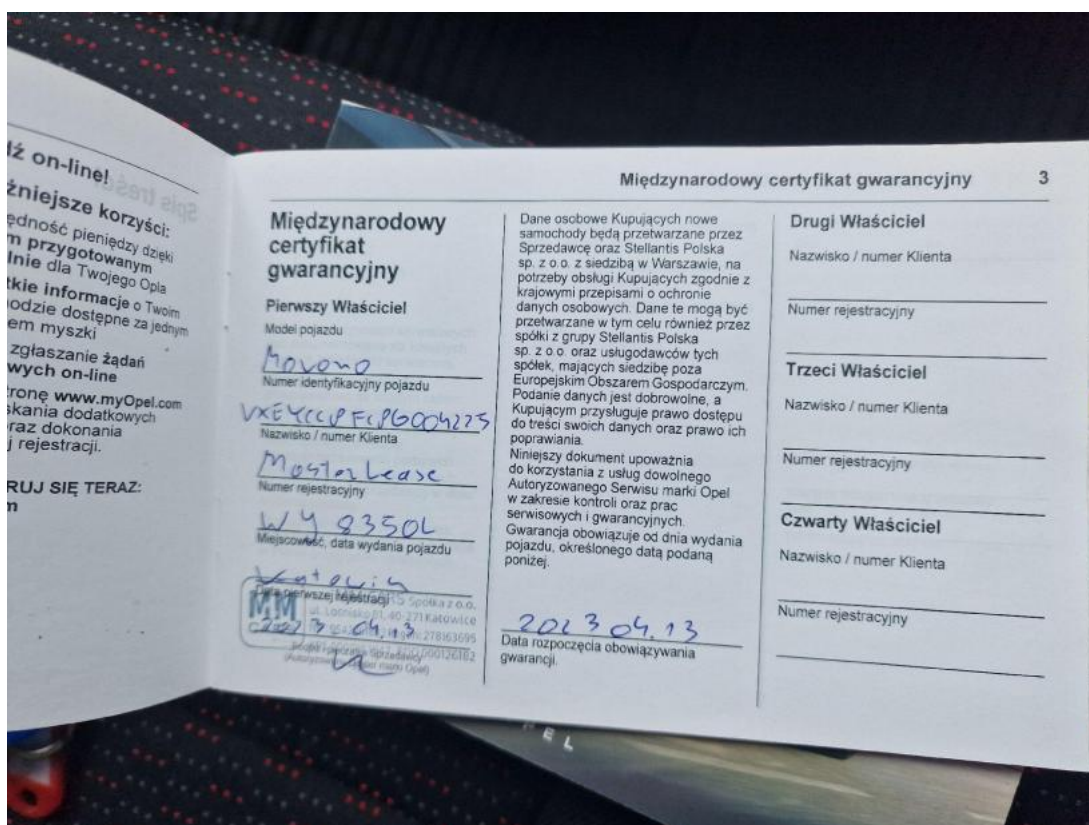

Fot. 32

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

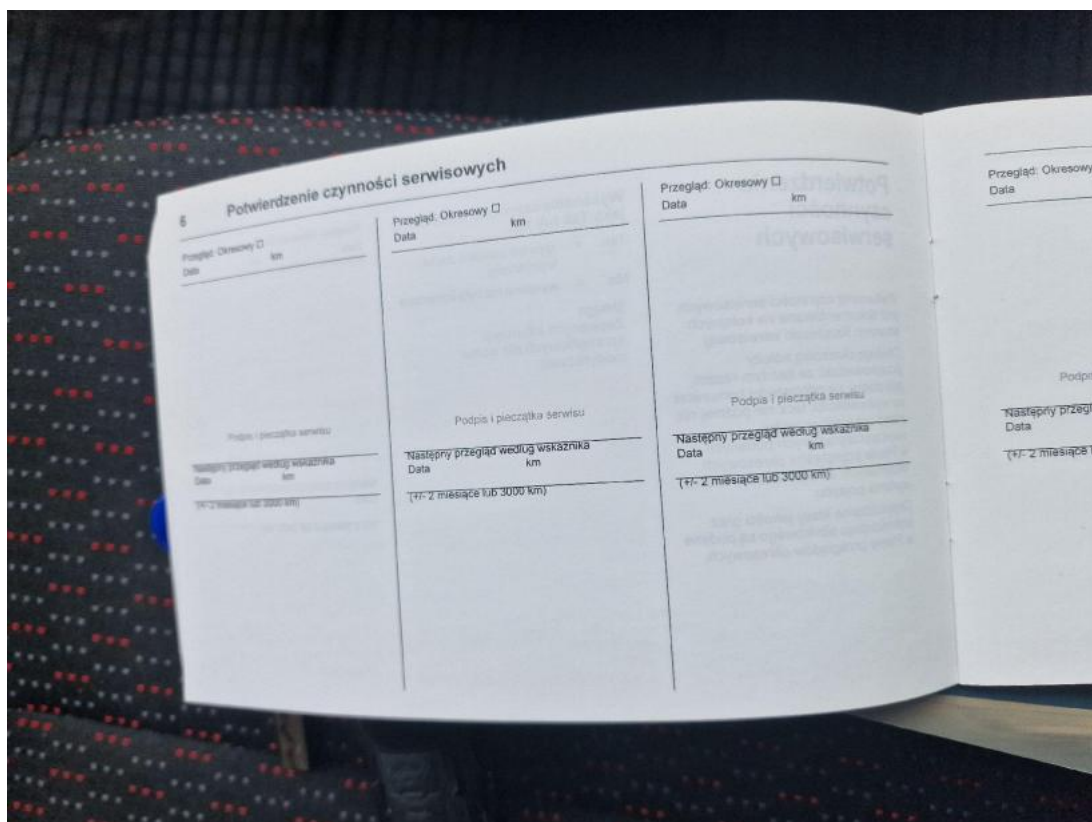

Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Reflektor P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Reflektor P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Reflektor P - Inne 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 48

Próg P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 2



Fot. 62

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Próg L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 66

Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Próg L - Inne 2



Fot. 68
Próg L() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 72

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Podłoga - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78

Podłoga - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Podłoga - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Ściana działowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Ściana działowa - Rysa/odprysk 1