

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220203/8/26-11401	Data raportu	24-08-2026
Rzeczoznawcy	Paweł Laskowski (WSP) O/Lesno mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	20-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/66397/26/07/17	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXEYCCPFCRG021219
Marka, model	OPEL Movano CDTI Euro 6 21...
Typ, wersja	Movano CDTI L3H2
Numer rejestracyjny	ZS249TH
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/121 kW
Stan licznika	90 715 km
Data 1. rej./rok prod.	11-06-2024/2024
Data nast. bad. techn.	11-06-2027
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania, Czujniki parkowania z tyłu, Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna, Drzwi tylne nieprzeszkłone otwierane pod kątem 180 stopni, Felgi stalowe 15 z ogumieniem letnim 215/70, Fotel kierowcy z reg. w 6 kierunkach z reg. podparcia lędźwiowego, podłokietnik, szuflada pod spodem, Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Immobilizer, Klimatyzacja sterowana ręcznie, klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy regulowana przód-tył, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Oświetlenie przedziału ładunkowego, Poduszka powietrzna kierowcy, przednia, Przegroda kabiny pełna, oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego, Siedzenie pasażera podwójne, nieregulowane, podłokietnik, składane oparcie środkowe tworzące stół, System antypoślizgowy ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS, System stabilizacji toru jazdy ESP z system wspomagania ruszania na pochyłościach, Szyby przednie sterowane elektrycznie. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy., Tapicerka tekstylna Darko, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do zabezpieczania ładunku, Zagiłki komfortowe foteli przednich, Zamek centralny zdalnie sterowany (automatyczna blokada zamków po ruszeniu), Zbiornik paliwa 90 litrów, Zderzak przedni, boczne listwy ochronne, lusterka i klamki w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, Czujnik oświetlenia: automatyczny włącznik światła. Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednim, Drzwi tylne nieprzeszkłone otwierane pod kątem do 270 stopni, Kluczyk dodatkowy z funkcją zdalnego sterowania, Koło zapasowe pełnowymiarowe z podnośnikiem, Pakiet bezpieczeństwa City, Pakiet wnętrza Comfort, Płyta ochronna drewniana „standard” na podłodze przestrzeni ładunkowej, Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwupiórowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, VANPRO	215/70 15 109107S	9,0 mm
	lewe	KORMORAN, VANPRO	215/70 15 109107S	8,0 mm
tylna	prawe	ROSAVA, SNOWGARD	215/70 15 109107R	8,0 mm
	lewe	ROSAVA, SNOWGARD	215/70 15 109107R	9,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy prawy	150 - 300
2	Próg prawy	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	1.1
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.7
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Uszczelka drzwi przednich L	rozerwanie	WY	0.5
5	Uszczelka drzwi/klapy L	rozerwanie	WY	0.3
6	Część końcowa dachu	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
7	Rama dachu zew., część przednia boczna R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
9	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
10	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
11	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
12	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	3.5
13	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk	NA	0.5
14	Oświetlenie wew. przód	nietrwały montaż	NA	0.2
15	Wiązka elekt. drzwi tył R	nietrwały montaż	NA	0.3
16	Lusterko zew. ustaw. elektr. składane R	zarysowanie		
17	Próg R	zabrudzenie		
18	Zderzak, środek	zarysowanie		
19	Listwa ochronna,tylna błotnika tyl. L	zarysowanie		
20	Deska rozdzielcza	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

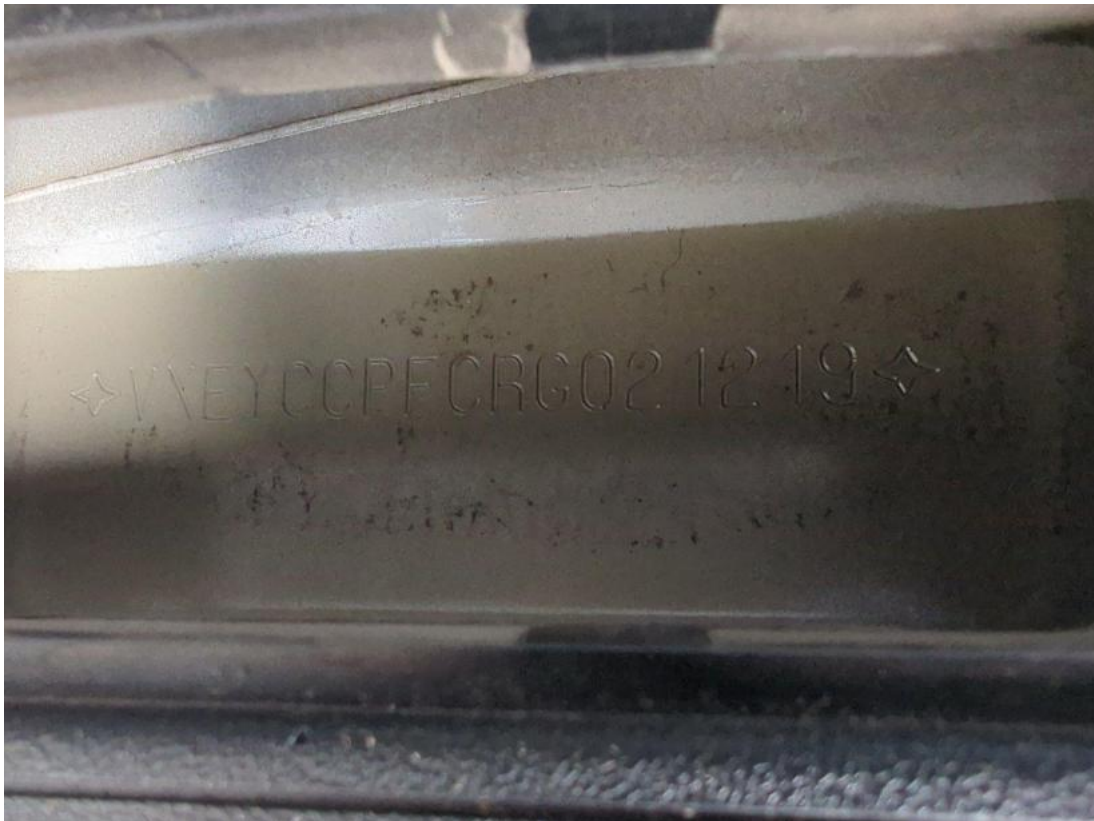

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

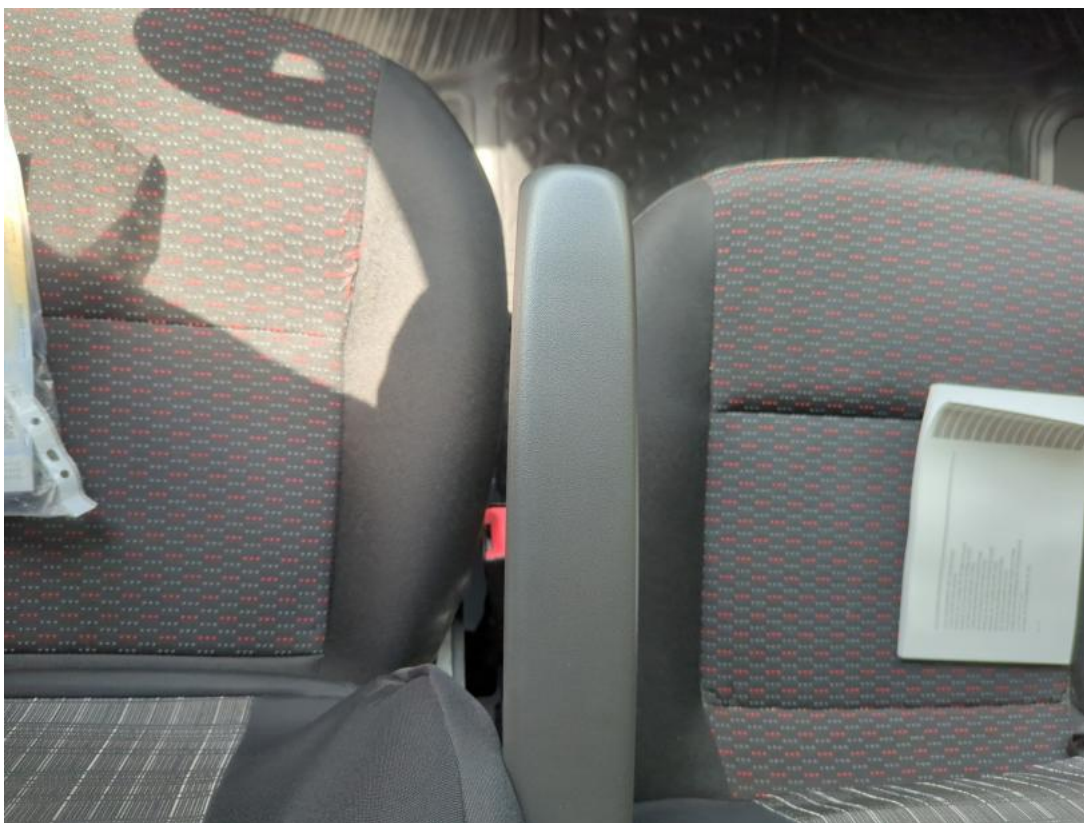

Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki




Fot. 36
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

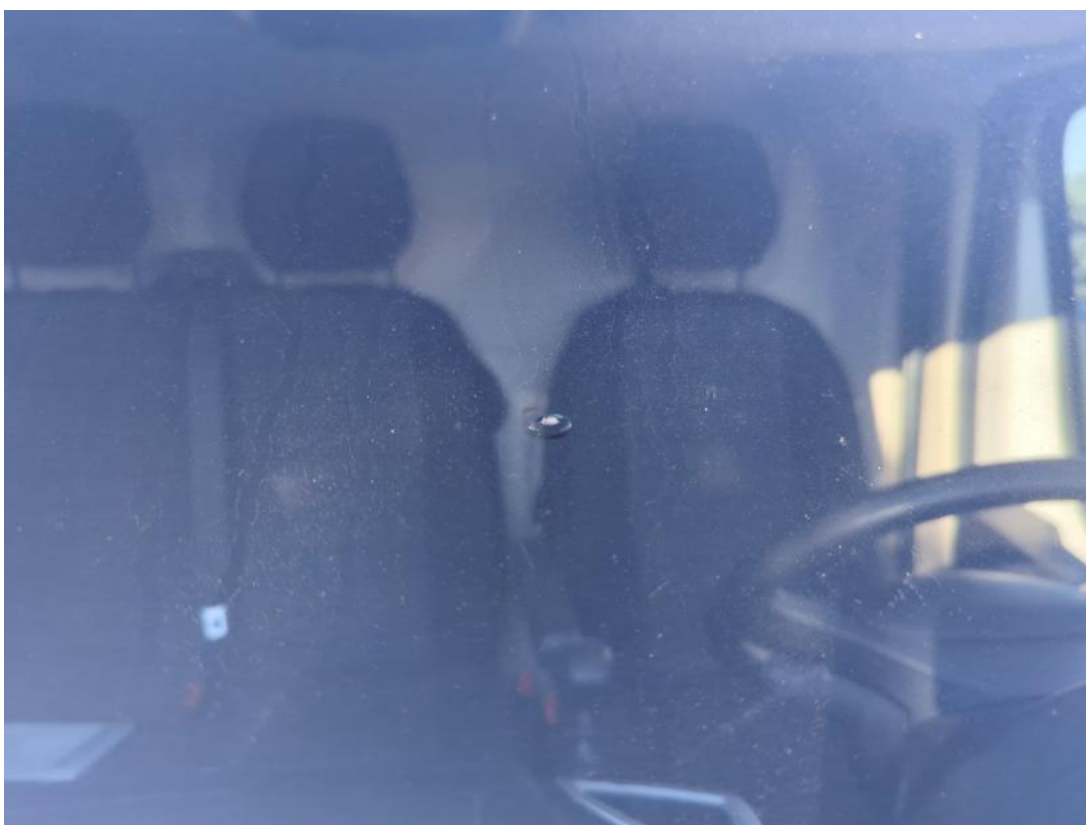

Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Klamka/uchwyt pokrywy tył - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Uszczelka szyby tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Uszczelka szyby tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60

Uszczelka szyby tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Uszczelka szyby tylnej() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 62

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Rama dachu P - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 70

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 74

Lampy oświetlenia wnętrza - Inne 1