

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13168/8/26-15201	Data raportu	18-08-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	16-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/72802/26/08/04	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXEYCCPFCPG009778
Marka, model	OPEL Movano CDTI Euro 6 21...
Typ, wersja	Movano CDTI L3H2
Numer rejestracyjny	DW6VY95
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/121 kW
Stan licznika	123 956 km
Data 1. rej./rok prod.	29-05-2023/2023
Data nast. bad. techn.	29-05-2028
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/1-warstwowa
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (BAS), Airbag kierowcy, Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania, Antena dachowa DAB, Czujniki parkowania z tyłu, Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna, Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszkłone, Felgi stalowe 15 z ogumieniem letnim 215/70, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową oraz podłokietnikiem, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i wysokości, Fotel pasażera podwójny ze składanym oparciem tworzącym stolik, Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Immobilizer, Kierownica z tworzywa sztucznego, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym, Klimatyzacja manualna + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie na głębokość, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampka podwójna w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli, jedna, Lampki w przedziale ładunkowym, dwie, Listwy boczne ochronne w kolorze czarnym, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe przód, z napinaczami, ogranicz. siły napięcia i czujnikami zapięcia, Przegroda kabiny pełna bez okna, Radio DAB z USB, Bluetooth, czterema głośnikami i sterowaniem w kierownicy, Reflektory przednie halogenowe ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Siedzenie pasażera dwumiejscowe, System stabilizacji toru jazdy ESP, zaw. układ wspomagania ruszania na pochyłościach, Szyby barwione, Szyby boczne sterowane elektrycznie, po stronie kierowcy sterowane sekwencyjnie, Tapicerka materiałowa Darko, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku: 2 na tylnej ścianie kabiny, 10 na podłodze, Uchwyty na kubki, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie układu kierowniczego, Zagłówki komfortowe w fotelach przednich, Zagłówki przednich foteli z regulacją położenia, Zamek centralny, zdalnie sterowany z funkcją doryglowania zamków, Zbiornik paliwa 90 litrów, Zderzak przedni w kolorze czarnym, Zderzak tylny w kolorze czarnym, Zestaw naprawczy do opon, Fotel kierowcy amortyzowany, Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwu-piórowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	ZEETEX, WH1000	215/70 15 107S	5,0 mm
	lewe	ZEETEX, WV1000	215/70 15 107S	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VANTRA LT	195/70 15 102R	6,0 mm
	lewe	HANKOOK, VANTRA LT	195/70 15 102R	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Róg zderzaka boczny L	pęknięcie	WY	1.3
2	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie	WY	0.7
3	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	WY	6
4	Zderzak, środek	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.4
5	Kołpak koła tył L	brak	WY	0.1
6	Tapicerka siedziska 1.rząd R	pęknięcie/rozerwanie	WY	1
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1.2
8	Drzwi części ład.przesuwne R	odpryski lakieru	NA	
9	Rama drzwi,przód L	wgniecenie, zarysowanie	NA	3
10	Światnik tylny L	zarysowanie	NA	
11	Światnik tylny R	odpryski lakieru	NA	
12	Ściana boczna część przednia dolna R	odpryski lakieru	NA	
13	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie, wgniecenie	NA	2
14	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	odpryski lakieru	NA	
15	Pokrywa przednia	wgniecenie		
16	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
17	Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. L	zarysowanie		
18	Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. R	zarysowanie		
19	Kołpak koła przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

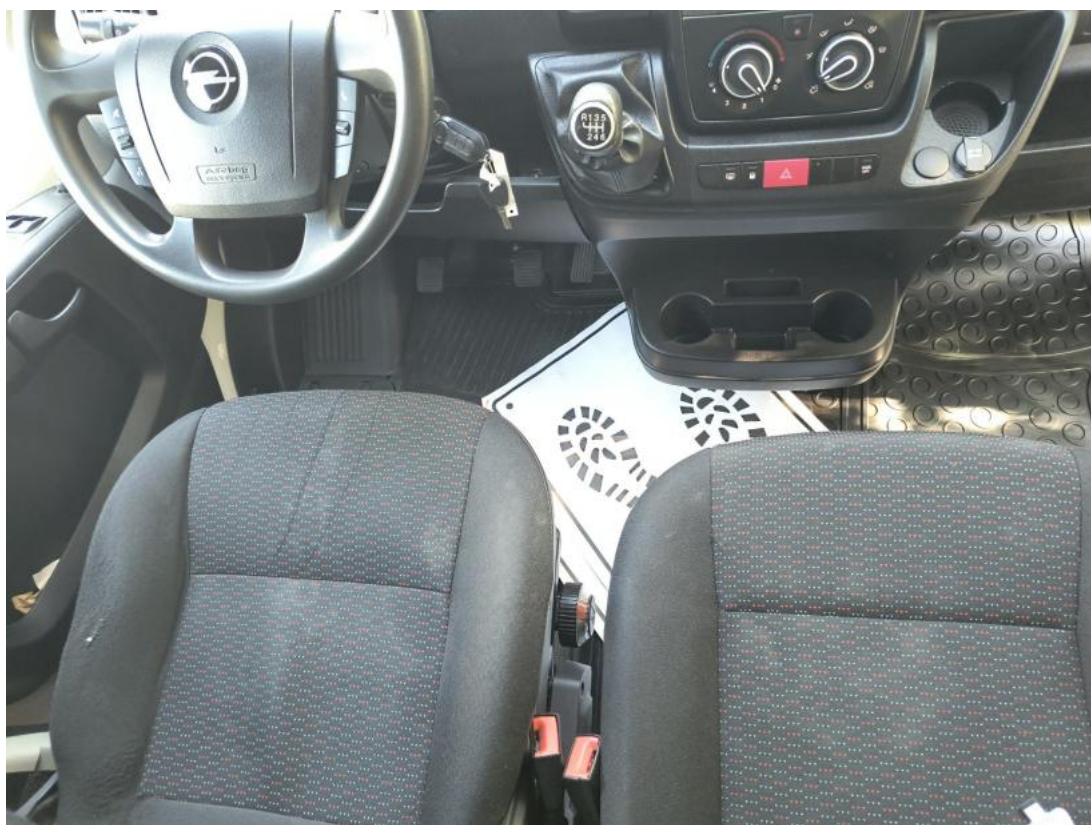

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny 3

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Pierwszy Właściciel

Model pojazdu
MOVANO

Numer identyfikacyjny pojazdu
VXEYCCPFCR6005778

Nazwisko / numer Klienta
MD Auto

Numer rejestracyjny
ST 6870V

Miejscowość, data wydania pojazdu
TYCHY 29.05.23

Data pierwszej rejestracji
29.05.23

Podpis i pieczęć Sprzedawcy
(Autoryzowany Dealer marki Opel)

Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz Stellantis Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy Stellantis Polska sp. z o.o. oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia wydania pojazdu, określonego datą podaną poniżej.

29.05.23
Data rozpoczęcia obowiązywania gwarancji.

Drugi Właściciel

Nazwisko / numer Klienta

Numer rejestracyjny

Trzeci Właściciel

Nazwisko / numer Klienta

Numer rejestracyjny

Czwarty Właściciel

Nazwisko / numer Klienta

Numer rejestracyjny

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

Potwierdzenie czynności serwisowych 5

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej.

Obsługę okresową należy przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w Planie przeglądów okresowych, otrzymanych od Sprzedawcy w dniu wydania pojazdu.

Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Planie przeglądów okresowych.

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie

Tak = płyn lub element został wymieniony

Nie = wymiana nie była konieczna

Uwaga
Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

Przebieg: Okresowy ☐
Data 25/09/2026 km 51598

ASO OPEL Car Center
Sp. z o.o.
54-435 Wrocław
ul. Młuchowska 7
PL-71

Podpis i pieczęć serwisu

Następny przegląd według wskaźnika:
Data 25/09/2026 km 100.000
(+/- 2 miesiące lub 3000 km)

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

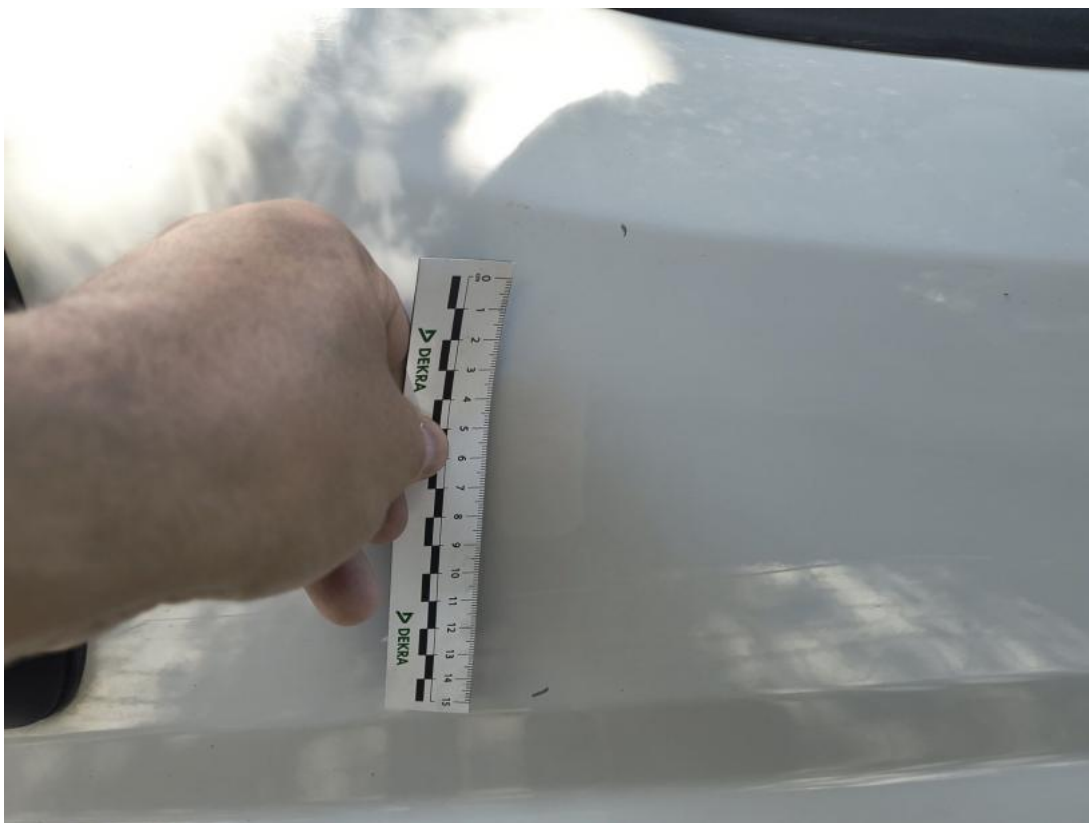

Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58

Próg P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 62


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

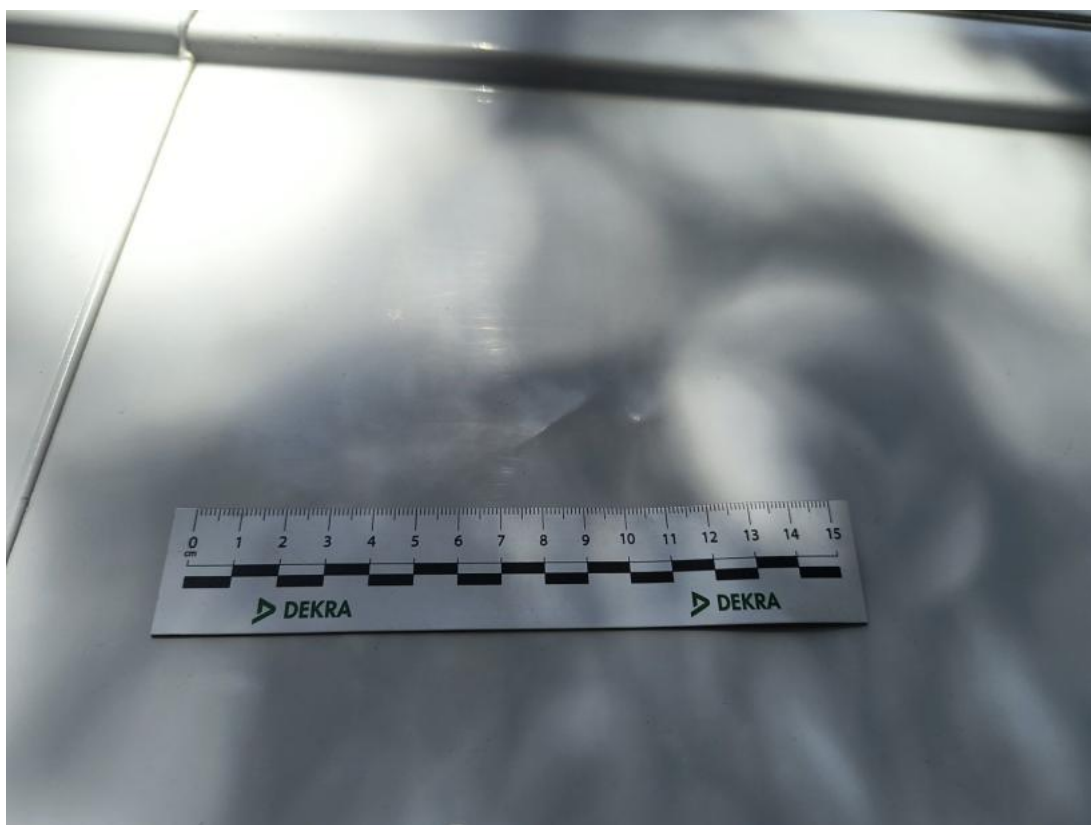

Fot. 64

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 66

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

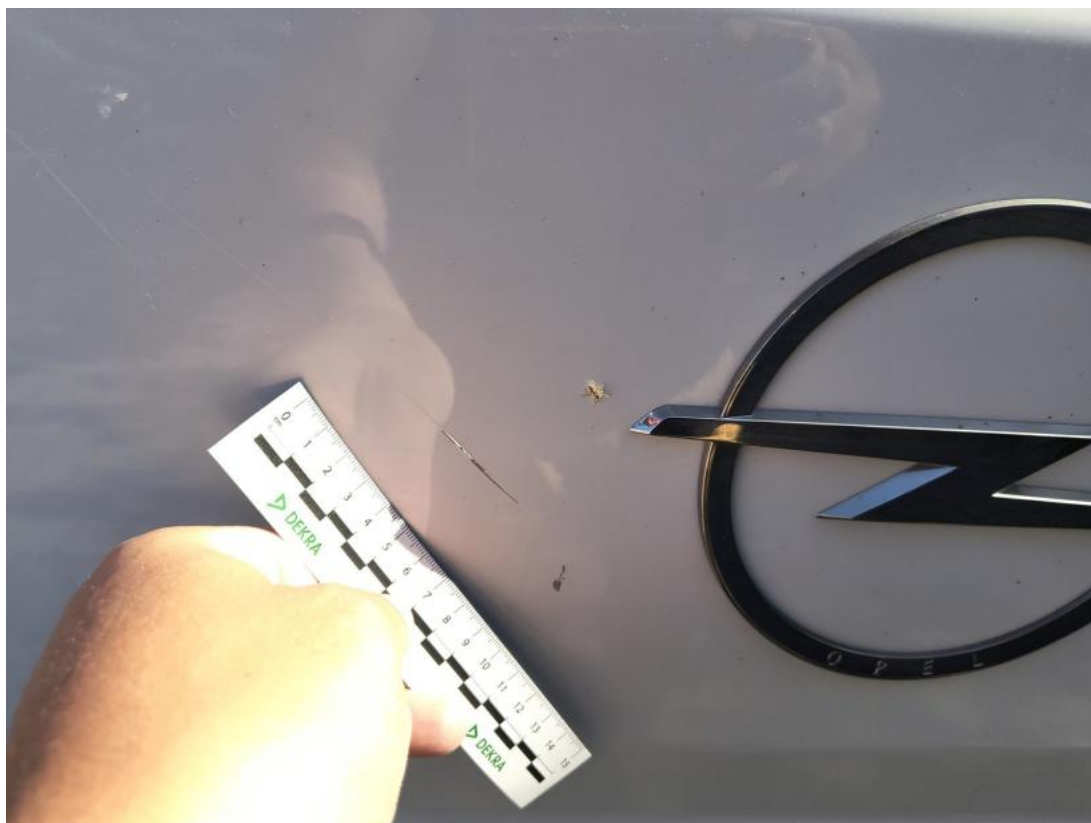

Fot. 67

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 70

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 72

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 74

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

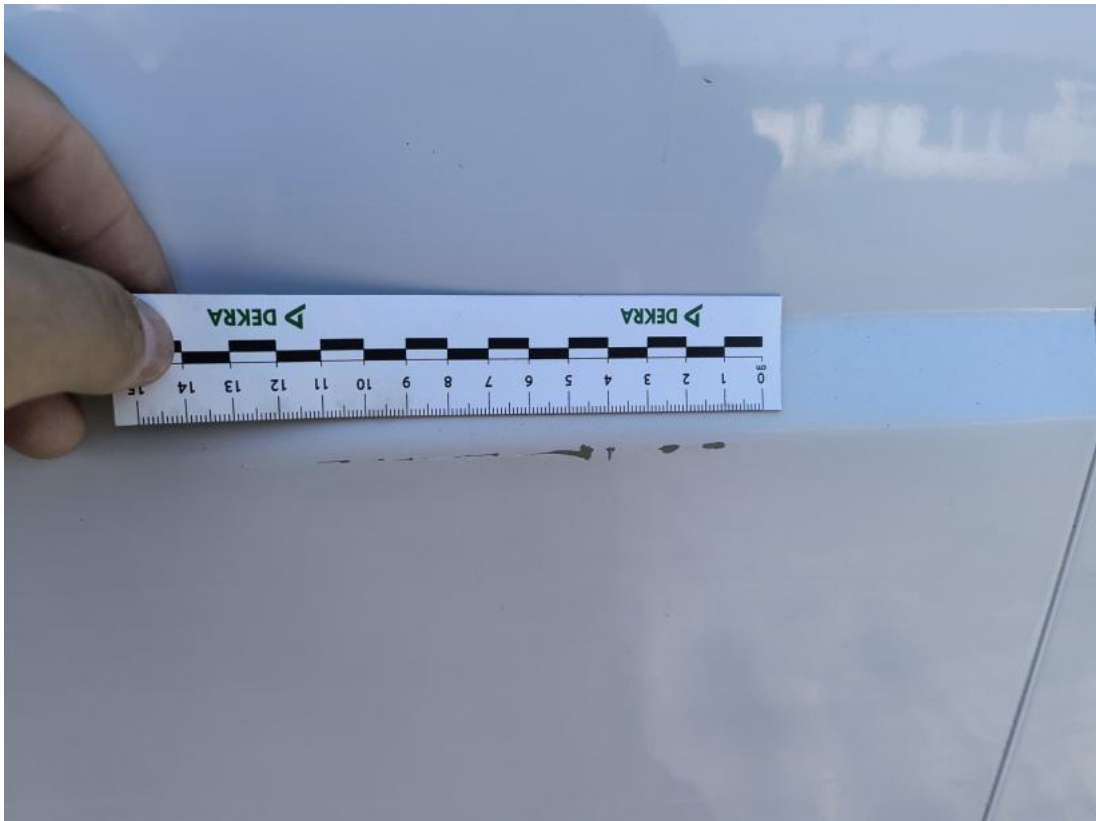

Fot. 81

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 82

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 84

Kółko tylny L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 86

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 88

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 90

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 92

Próg L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 94

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 96

Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Kołpak przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 98

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 100

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1