

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13628/9/26-15201	Data raportu	14-09-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	10-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/83503/26/09/07Miejsce oględzin AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8EV1L8019023
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.5 CDTI Edition S&S
Numer rejestracyjny	GD924WK
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1496 ccm/90 kW
Stan licznika	175 304 km
Data 1. rej./rok prod.	13-03-2020/2020
Data nast. bad. techn.	09-09-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja sterowana manualnie, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lakier uni, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Relingi dachowe, czarne, Spoiler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Talino, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metaliczny/brylantowy, Reflektory przednie LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, VIKING CONTACT 7	205/55 16 94T	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, VIKING CONTACT 7	205/55 16 94T	3,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, VIKING CONTACT 7	205/55 16 94T	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, VIKING CONTACT 7	205/55 16 94T	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 2000
2	Słupek przedni lewy	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Napis (model) boczny L	brak	WY	0,2
2	Pokrywa przednia	wgniecenie	NA	1
3	Słupek przedni (A) z progiem L	odpryski lakieru	NA	
4	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
5	Błotnik tylny R	liczne, wgniecenie	NA	2
6	Pokrywa tylna	zarysowanie	NA	
7	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
8	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
9	Dach	odpryski lakieru		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
14	Próg R	wgniecenie		
15	Słupek środkowy (B) L	wgniecenie		
16	Błotnik tylny L	wgniecenie, wgniecenie		
17	Szyba tylna ogrzewana/barwiona	zarysowanie		
18	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

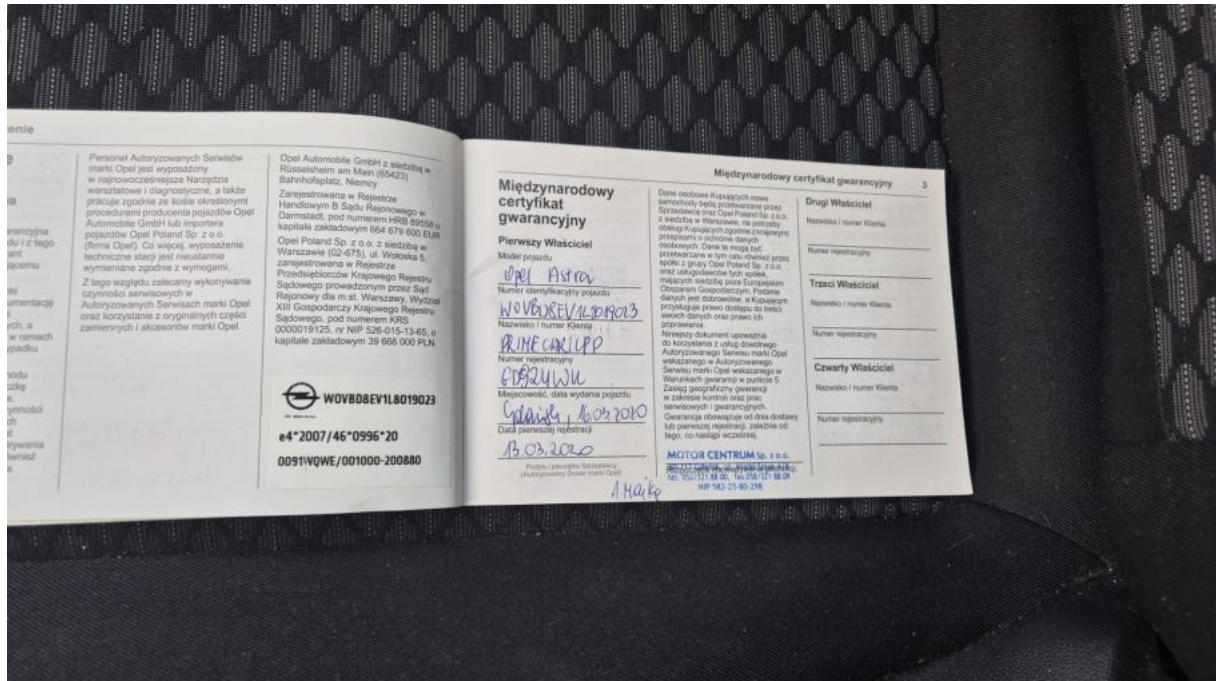

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

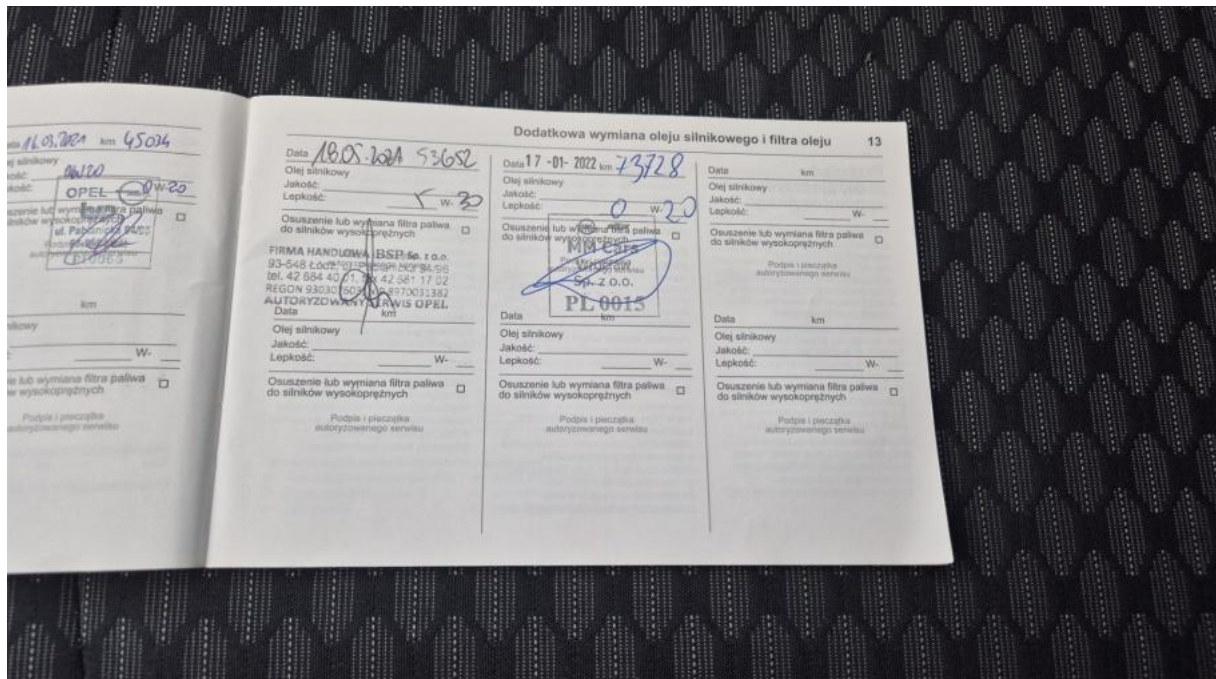

Fot. 34


Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Dow. Rej. Str. 2

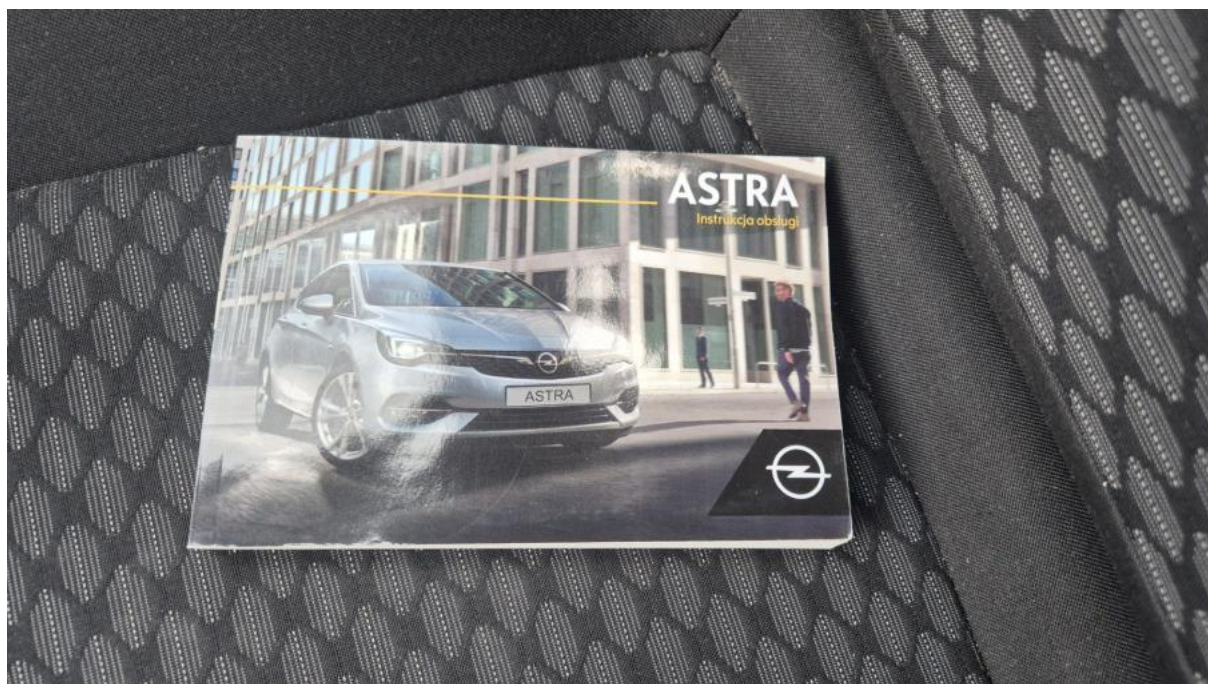

Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

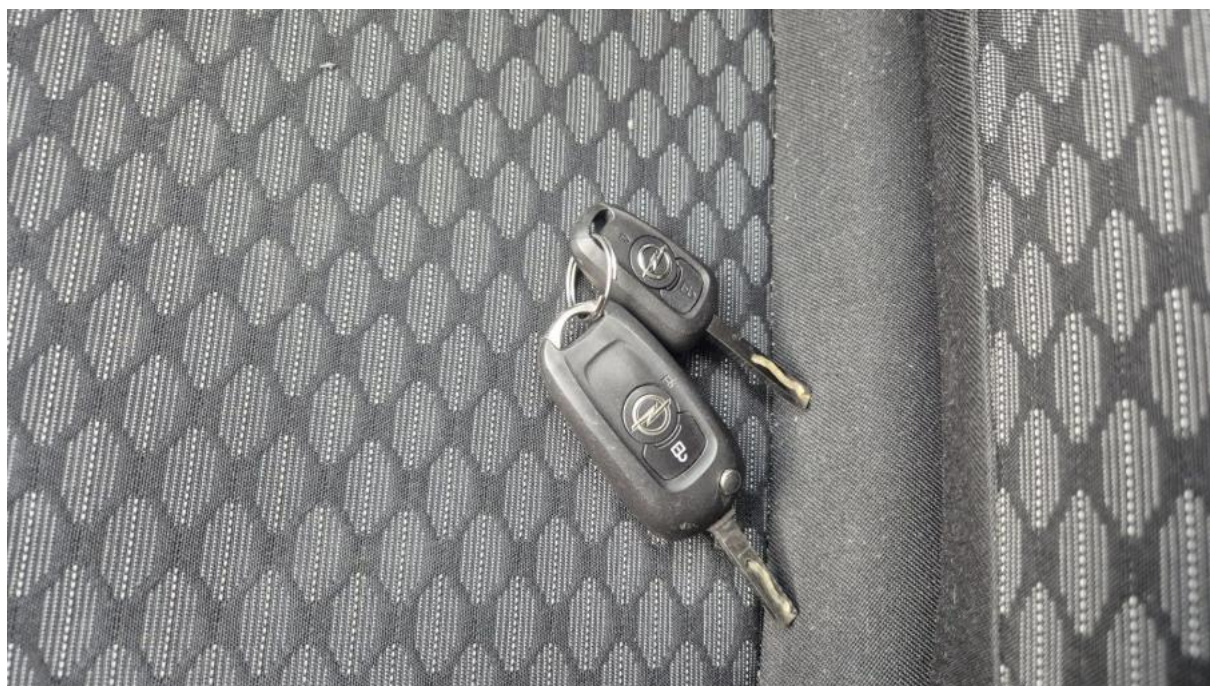

Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54

Emblemat tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

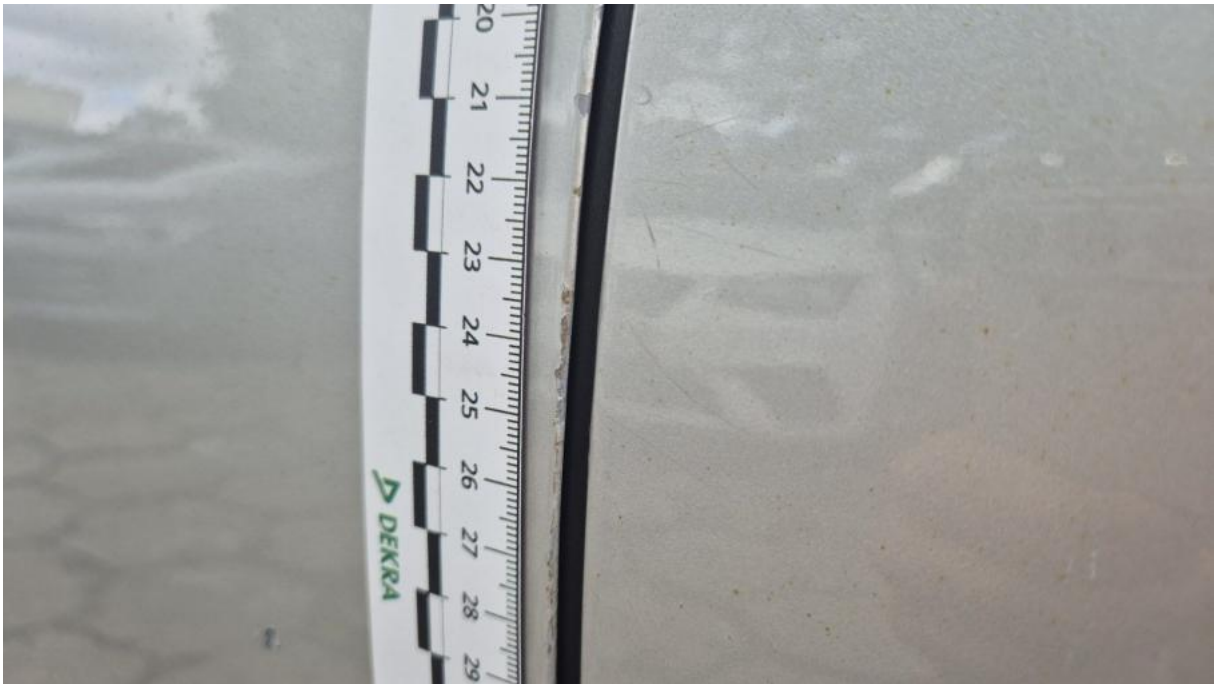

Fot. 67

Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 68

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70

Słupek przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1