

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09555/9/26-15501	Data raportu	19-09-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr Patryk Salzer	Data oględzin	16-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/85379/26/09/1	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA35600006M25570
Marka, model	FIAT Tipo Sedan 15-20
Typ, wersja	Tipo 1.4 16v Pop EU6d
Numer rejestracyjny	SK331WS
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/70 kW
Stan licznika	109 606 km
Data 1. rej./rok prod.	21-02-2019/2018
Data nast. bad. techn.	11-02-2027
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Czujnik temperatury zewnętrznej, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Kierownica ze sterowaniem radia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, System ESC (zawiera PBA, TCS, ERM, HSA, TSC), System kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa, Tylnie oparcie składane, dzielone 60/40, Wspomaganie kierownicy - elektryczne Dualdrive, Zamek centralny, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw naprawczy do kół Fix&Go, Światła do jazdy dziennej (DRL), Klamki zewnętrzne chromowane, Koło zapasowe, pełnowymiarowe, Lakier metalizowany, Wyświetlacz TFT 3,5" monochromatyczny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	5,5 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	6,5 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	
2	Poszycie drzwi przednich R	zarysowanie	NA	1.5
3	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie, zarysowanie	NA	1.4
4	Błotnik tylny R	odpryski lakieru, zarysowanie	NA	1
5	Pokrywa tylna	zarysowanie, inne	NA	1.2
6	Błotnik przedni L	zarysowanie		
7	Poszycie drzwi tylnych R	zarysowanie		
8	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		

9	Kołpak koła tył L	zarysowanie		
---	-------------------	-------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

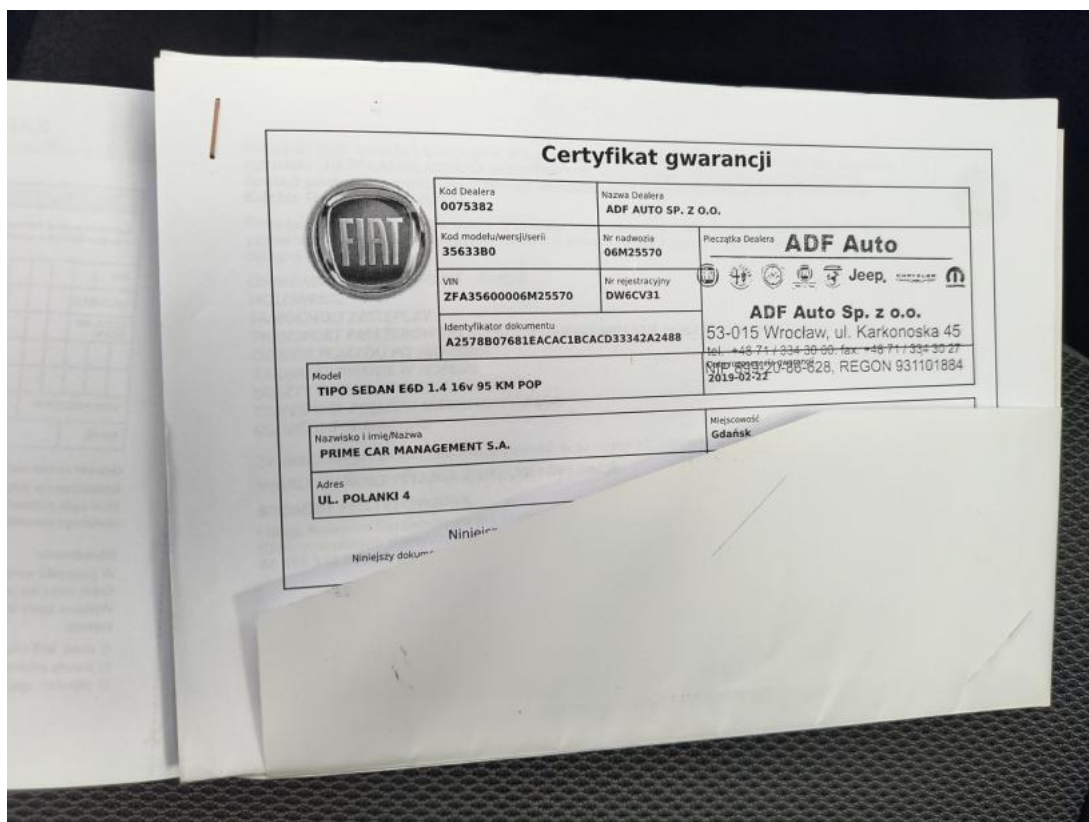DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

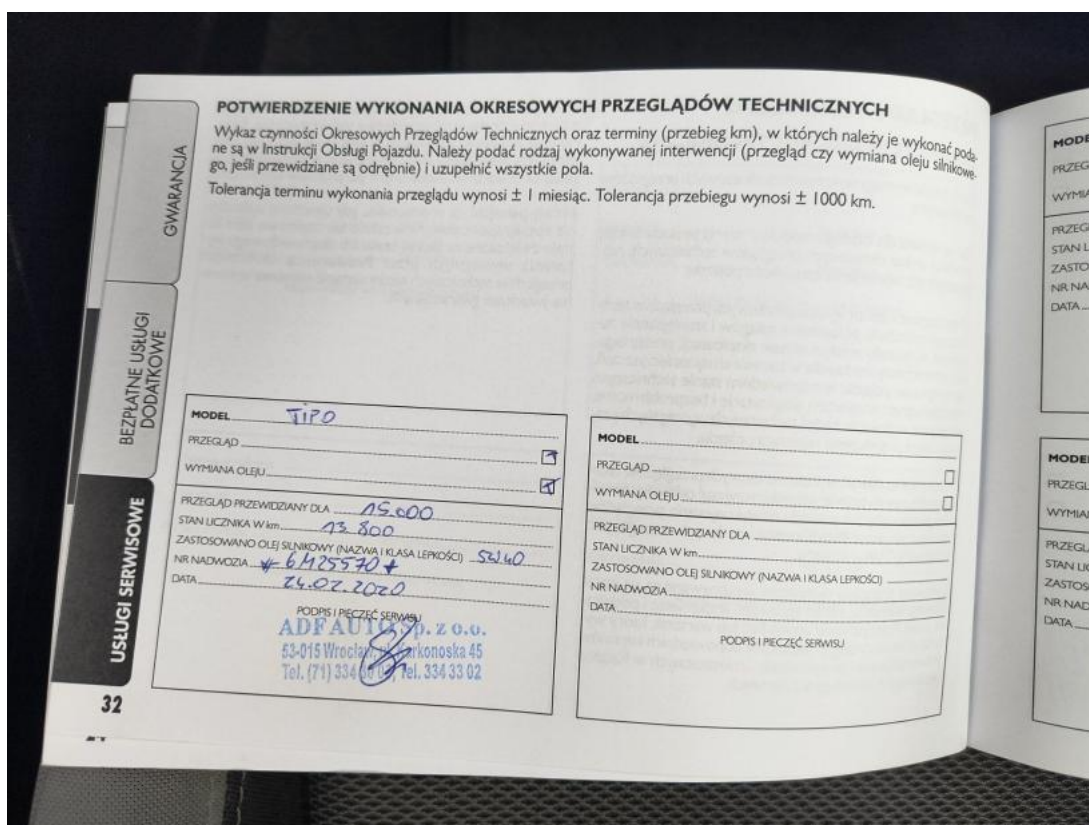

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Inne 2



Fot. 40

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

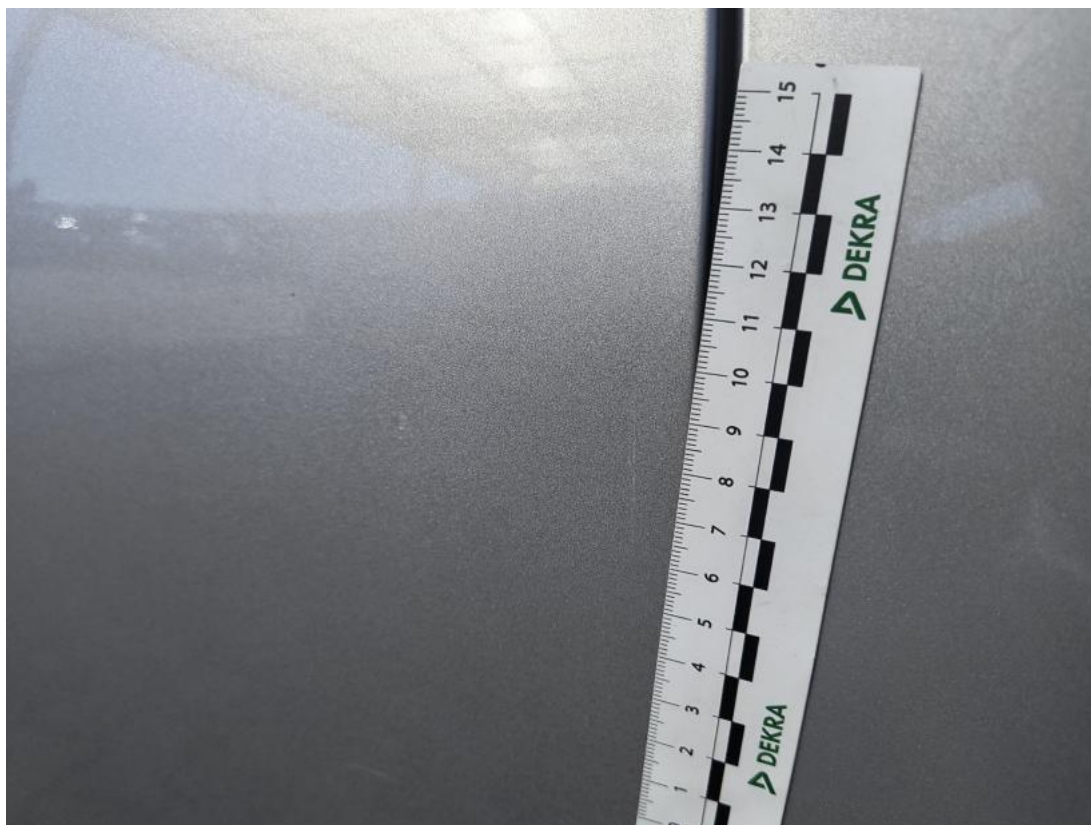

Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Inne 2



Fot. 54

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Kołpak tylny L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70


Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

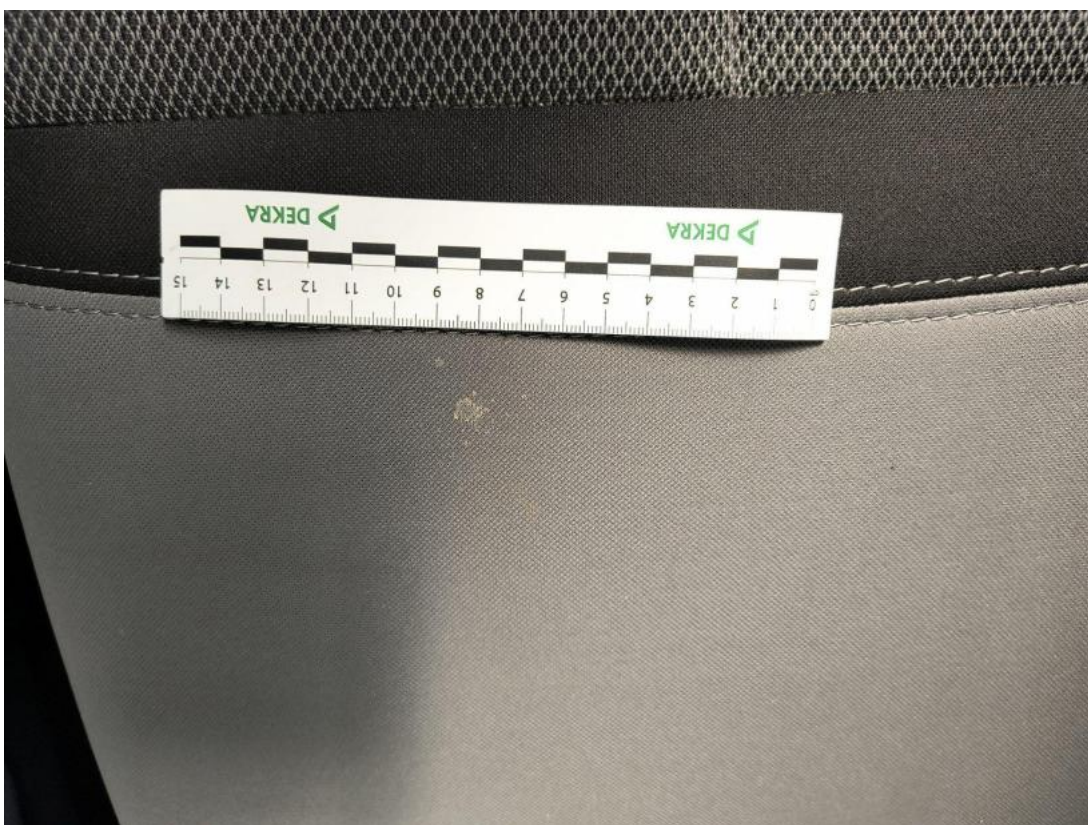

Fot. 72

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 74

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1