

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13717/9/26-15201	Data raportu	20-09-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP)	Data oględzin	17-09-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/84280/26/09/08	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WMWYZ110903G44267
Marka, model	MINI [BMW] Countryman [F60]...
Typ, wersja	One D
Numer rejestracyjny	WE734VN
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1496 ccm/85 kW
Stan licznika	166 587 km
Data 1. rej./rok prod.	27-02-2019/2018
Data nast. bad. techn.	16-09-2027
Nadwozie	KOM 4/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Białe lampy kierunkowskazów, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Dach w kolorze nadwozia, Dywaniki welurowe, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16, Revolt Spoke z ogumieniem, Filtr cząstek stałych, Fotel pasażera z mechaniczną regulacją wysokości, Immobilizer, Kierownica skórzana, sportowa, 3-ramienna, wielofunkcyjna, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne chromowane, Klimatyzacja, Kolor wnętrza: Carbon Black, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Lakier metalizowany, Moonwalk Grey, Linia kolorystyczna: Carbon Black, Listwy atrapy chłodnicy chromowane, Lusterka zewnętrzne oraz dysze spryskiwaczy ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym, MINI Connected, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX z przodu, Pakiet Service Inclusive - 5 lat / 60 000 km, Pięć miejsc siedzących, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Podłokietnik z przodu, Powierzchnie wewnętrzne Hazy Grey, Radio MINI Visual Boost zestaw głośn. Bluetooth, 6 głośników, Servotronic, System kontroli trakcji DTC, System wspomagający hamowanie na zakrętach - CBC, Tapicerka materiałowa Firework, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Wejście AUX-IN, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny, Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth + interfejs audio iPod/USB, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Czujniki parkowania (PDC) z tyłu, Dodatkowe schowki, Lakier metalizowany, Polska wersja językowa, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, Zintegrowana instrukcja obsługi w języku polskim, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, SOLUS TA31	205/65 16 95H	5,0 mm
	lewe	KUMHO, SOLUS TA31	205/65 16 95H	5,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, SOLUS TA31	205/65 16 95H	5,0 mm
	lewe	KUMHO, SOLUS TA31	205/65 16 95H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zderzak-część dolna	pęknięcie	WY	1.2
2	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	

3	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
---	--------------------------------	--------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

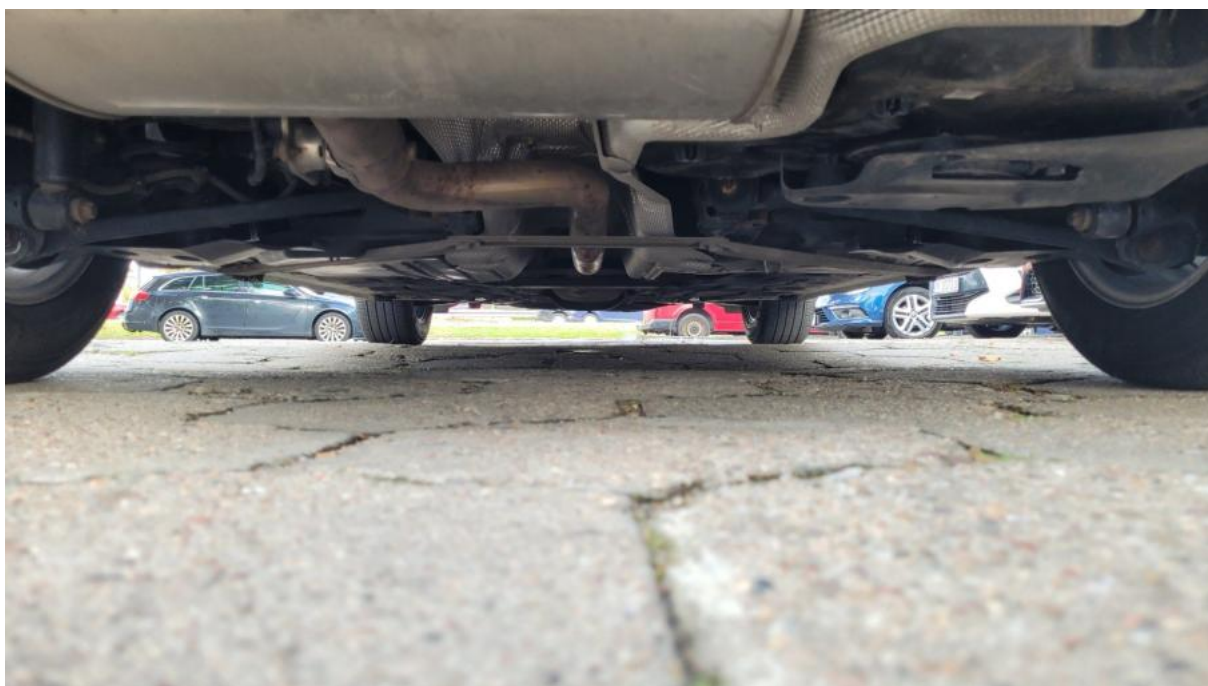

Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

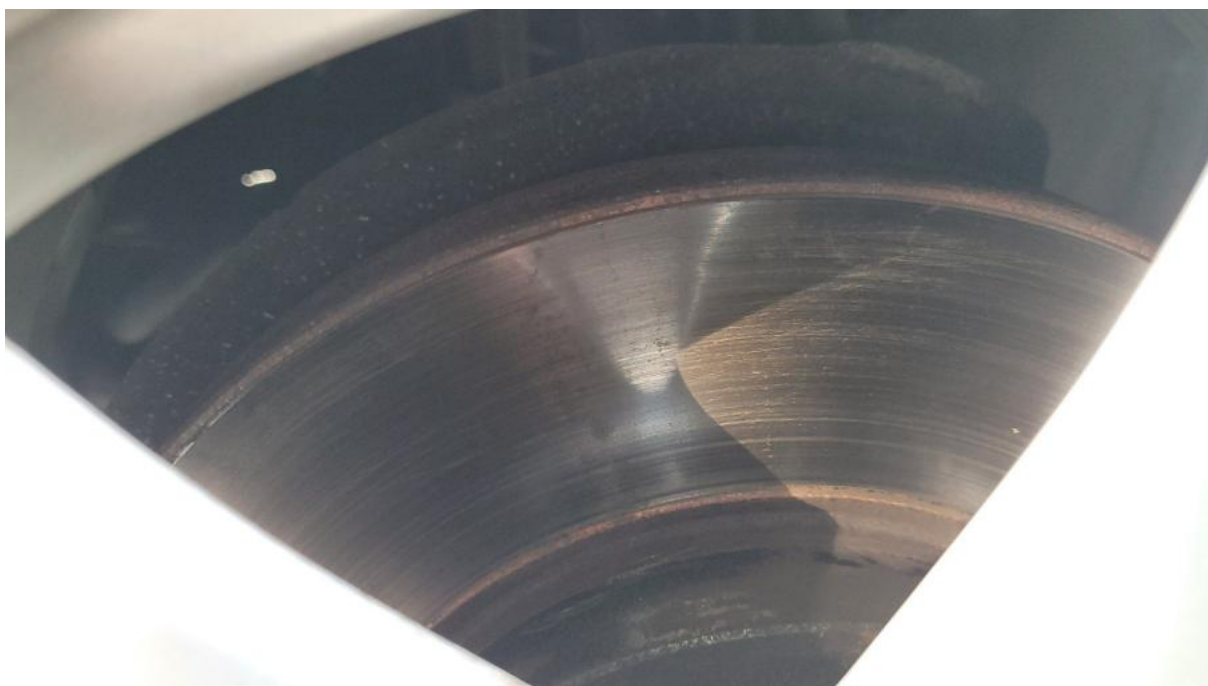

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a worn metal component, likely a flange or bearing. The central part of the image shows a smooth, polished metal surface with concentric circular grooves or tracks, suggesting it has been in contact with a rotating part. The outer edge of the component is dark, rough, and appears to be made of a different material or is heavily oxidized. The lighting is bright, highlighting the metallic texture and the wear patterns.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str. 2

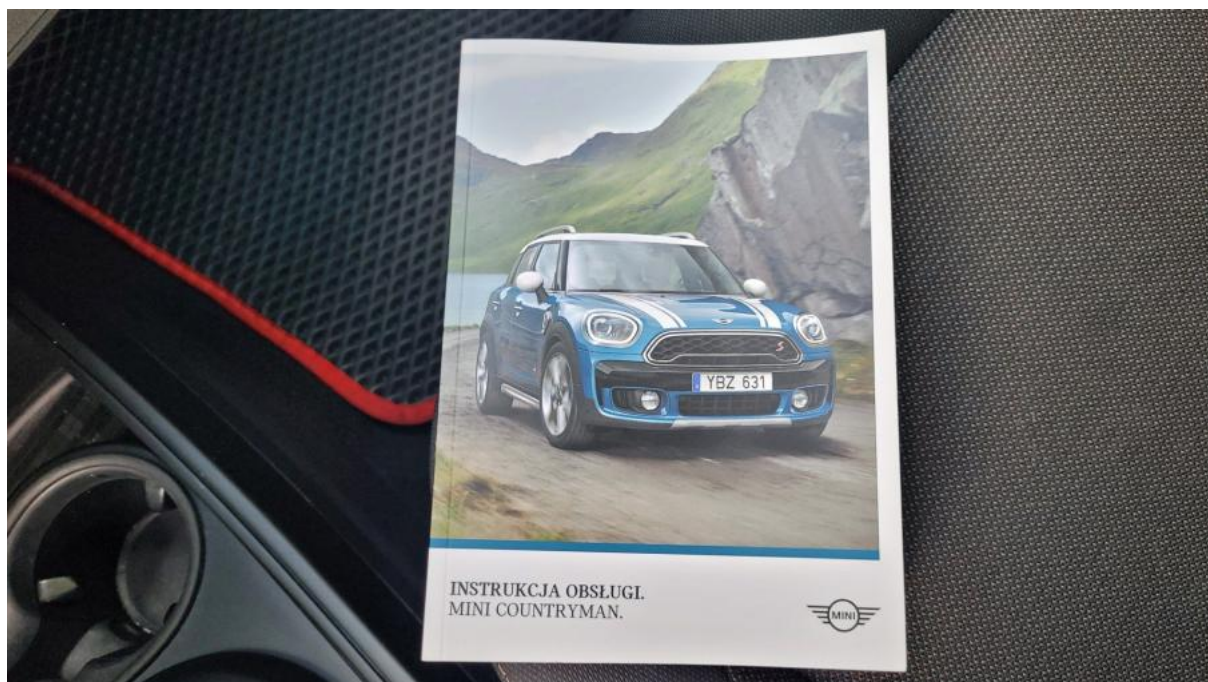

Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła



Fot. 36

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44


Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny cz P - Pęknięcie/rozerwanie 1

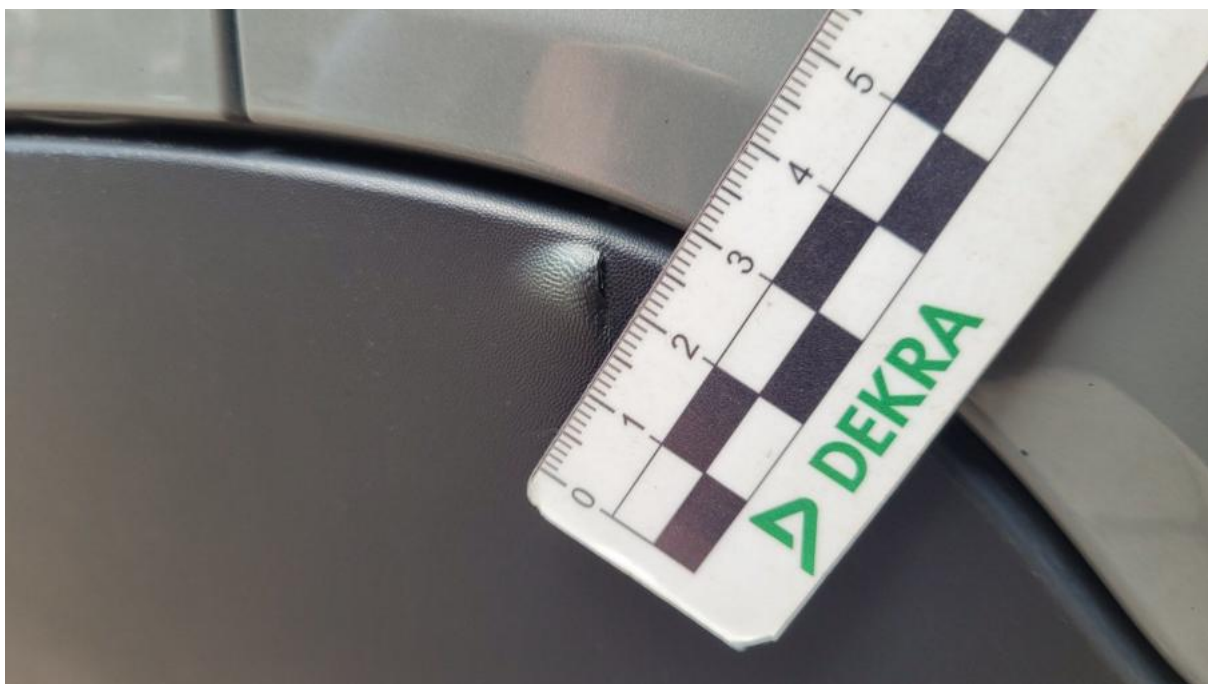

Fot. 46

Zderzak tylny cz P - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1