

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13205/8/26-15201	Data raportu	20-08-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	18-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/75293/26/08/12	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	1C4HJXEU4JW286048
Marka, model	JEEP Wrangler 18-23
Typ, wersja	Wrangler Unlimited 2.2 CRD S...
Numer rejestracyjny	PO4LE61
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2143 ccm/147 kW
Stan licznika	43 790 km
Data 1. rej./rok prod.	14-06-2019/2018
Data nast. bad. techn.	10-12-2026
Nadwozie	S.T 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Automatyczne poziomowanie lamp przednich, Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dach Hard Top - lakierowany w kolorze nadwozia, Dywaniki podłogowe przód/tył, ERM - system zapobiegający przed przewróceniem się pojazdu, ESC + BAS - układ stabilizacji toru jazdy ze wspomaganie hamowania awaryjnego, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 255/70, Fotele tylne, 2-osobowe, składane z zagłówkami, Gniazdo 12V na konsoli centralnej, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Gniazdo USB, dodatkowo, Grill przedni - w kolorze nadwozia, HDC - asystent zjazdu ze wzniesienia, HSA - asystent ruszania pod górę, Immobilizer, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica skórzana, Kierownica ze sterowaniem radia, Klimatyzacja automatyczna, Kolorowy 7 calowy wyświetlacz TFT w panelu wskaźników, Kompatybilność Carplay / Android Auto, Komputer pokładowy z kompasem i wskaźnikiem temperatury, Lakier uni, Lampy przednie LED, Lampy tylne w technologii LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Nadkola w kolorze nadwozia, Nawigacja GPS, Ogranicznik prędkości, aktywny, Oświetlenie wnętrza LED, Pakiet palacza, Pałak przeciwkapotażowy, Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne, pełnowymiarowe, wielostopniowe dla kierowcy i pasażera, Programowane opóźnione wyłączenie reflektorów, Stopnie boczne, System Start/Stop, System kontroli trakcji, System monitorowania ciśnienia w oponach TPM z wyświetlaczem, System multimedialny Uconnect 8,4 z nawigacją - 8,4 ekran dotykowy z Bluetooth i funkcją Mirroring, System nagłośnienia Alpine - 9 głośników, subwoofer, wzmacniacz 552W, System powiadamiania o wypadkach drogowych eCall, Szyby elektryczne, przód i tył, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne szyby dodatkowo przyciemniane, Uchwyty na kubki/butelki - przód (podświetlane), Uconnect LIVE serwis, Wykładzina bagażnika, Zamek centralny z pilotem, Zastłony słoneczne z podświetlanymi lusterkami kosmetycznymi, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, Pakiet Comfort & Convenience, Pakiet FULL Technology, Tapicerka skórzana, deska rozdzielcza obszyta skórą

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BFGOODRICH, ALL-TERRAIN T/A	265/70 17 118S	9,0 mm
	lewe	BFGOODRICH, ALL-TERRAIN T/A	265/70 17 118S	9,0 mm
tylna	prawe	BFGOODRICH, ALL-TERRAIN T/A	265/70 17 118S	9,0 mm
	lewe	BFGOODRICH, ALL-TERRAIN T/A	265/70 17 118S	9,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni prawy	do 150
2	Słupki środkowy lewy	do 150
3	Słupki środkowy prawy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Drzwi przednie prawe	do 150
7	Drzwi tylne prawe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni lewy	150 - 300
2	Słupki przedni prawy	200 - 300
3	Drzwi przednie lewe	150 - 300
4	Drzwi tylne lewe	150 - 300
5	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300
6	Pokrywa bagażnika	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	zarysowanie	WY	0.4
2	Poszerzenie błotnika L	zarysowanie	WY	0.5
3	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
4	Okladzina zderzaka tylnego	pęknięcie	WY	0.4
5	Próg R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

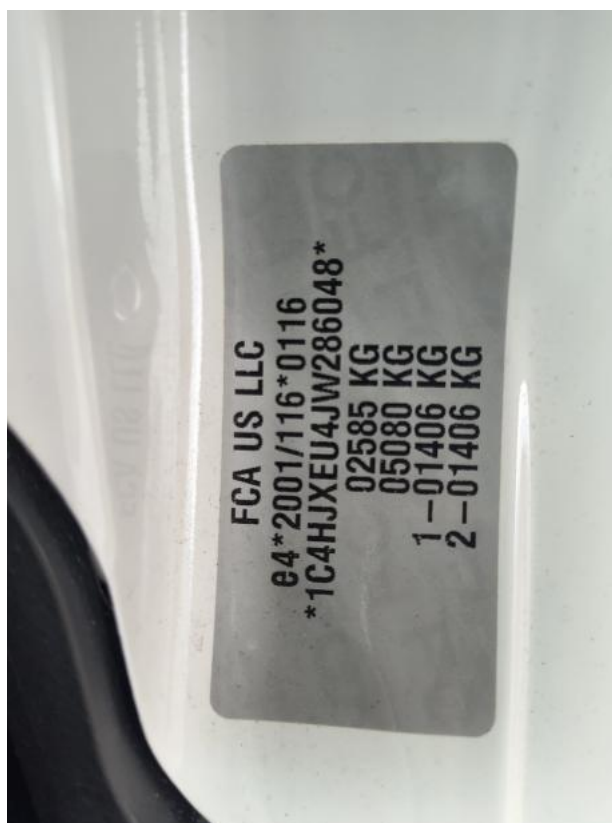

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MODEL: JDAUGLED
PRZEGŁĄD: TAK
WYMIANA OLEJU: TAK
PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA: 80-000
STAN LICZNIKA W KM: 2020 km
ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA): SELENIA 0030 W2
LEPKOŚCI: 0030 W2
NR NADWOZIA: 2020 01 06
DATA: 2020 01 06
PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU: 03-119 Wł... Modlińska 206
NIP 051-20-11-11 22349 KRS 000011272

MODEL: ...
PRZEGŁĄD: ...
WYMIANA OLEJU: ...
PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA: ...
STAN LICZNIKA W KM: ...
ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA): ...
LEPKOŚCI: ...
NR NADWOZIA: ...
DATA: ...
PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU: ...

MODEL: ...
PRZEGŁĄD: ...
WYMIANA OLEJU: ...
PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA: ...
STAN LICZNIKA W KM: ...
ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA): ...
LEPKOŚCI: ...
NR NADWOZIA: ...
DATA: ...
PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU: ...

MODEL: ...
PRZEGŁĄD: ...
WYMIANA OLEJU: ...
PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA: ...
STAN LICZNIKA W KM: ...
ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA): ...
LEPKOŚCI: ...
NR NADWOZIA: ...
DATA: ...
PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU: ...

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH
DATA: 30.12.2025
TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH
DATA: 2025-12-10
TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH
DATA: 2025-12-10
TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH
DATA: 2025-12-10

WYKONANIE LUBRYKACJI
---(V.9) POZIOM EMISJA SPALIN - EURO 6 BG---
---NL/AAH2698595---

POUCZENIE:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego dowodu rejestracyjnego, wszelkie zmiany danych zamawiających w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 44

Pokrywa komory silnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 48

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Listwa błotnika przedniego P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Szyba boczna tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Szyba boczna tylna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Szyba tylna - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Szyba tylna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Drzwi przed L - Inne 1