

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                     |                  |                                |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Numer raportu | 13247/8/26-15201                                    | Data raportu     | 24-08-2026                     |
| Rzeczoznawcy  | Maciej Wiącek (WSP)<br>mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) | Data oględzin    | 19-08-2026                     |
| Nr zlecenia   | PKOM(DZS)/GDA/76194/26/08/14                        | Miejsce oględzin | AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK... |

### Dane pojazdu

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>TMBLS8NX1NY089663</b>          |
| Marka, model                | SKODA Octavia IV Kombi 20-24      |
| Typ, wersja                 | Octavia 2.0 TSI 4x4 Scout DSG     |
| Numer rejestracyjny         | CB512NU                           |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1984 ccm/140 kW             |
| Stan licznika               | 187 380 km                        |
| Data 1. rej./rok prod.      | 11-08-2022/2022                   |
| Data nast. bad. techn.      | 11-08-2027                        |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                           |
| Lakier                      | biały/2-warstwowy<br>metalizowany |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                      |



### Wypożyczenie pojazdu

Auto Light Assist- automatyczne włączanie i wyłączanie świateł drogowych, Blokada zamków tylnych drzwi od wewnątrz, elektryczna, Bluetooth, Bluetooth Plus: indukcyjna ładowarka smartfona, PHONE BOX, Care Connect - 1 rok, usługa Infotainment Online na 1 rok, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, Dodatkowa osłona silnika i skrzyni biegów, Dywaniki podłogowe, przód i tył, ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 18 BRAGA srebrne, z ogumieniem, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z regulacją wysokości i leżadłową, Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+, Gniazdo 12V w bagażniku, Głośniki - 8 sztuk, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wznieśnienia, KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kamera cofania, Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Kurtyny powietrzne, LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu, Lakier uni, Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu, Lusterka boczne elektrycznie składane i podgrzewane, aut. przyciemniające się lust. po str. kierowcy, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności, Nawigacja COLUMBUS (10", 2 gniazda USB-C (ładowanie i transfer danych), radio internetowe, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie deski rozdzielczej, drzwi oraz miejsca na nogi, podświetlenie wewnętrznych klamek drzwi, Pakiet CHROM - chromowana listwa wokół krawędzi okien bocznych oraz chromowana listwa zderzaka przód, Parasolka w schowku drzwi kierowcy, Poduszka powietrzna, centralna, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Ramka grilla chromowana, Reflektory główne LED Top Matrix, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, Składane oparcie tylnej kanapy z przestrzeni bagażowej, Specjalny zestaw amortyzacyjny, SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika, System kontroli ciśnienia w oponach TPM, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise control), Tylne kanapa składana i dzielona, Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy, VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników, Wycieraczka szyby tylnej AERO, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw siatek w bagażniku, Zwiększony prześwit zawieszania ok. 15 mm., Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów, Dach panoramiczny sterowany elektrycznie, Felgi aluminiowe 19 MANASLU z ogumieniem, Fotele ergonomiczne Basic, Fotele przednie ustawiane elektrycznie z pamięcią ustawień, KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją SAFE), Koło zapasowe dojazdowe 16", podnośnik, klucz, Lakier metalik, Lusterka boczne składane el., podgrzewane z pamięcią z f. p/ślepieniową lust.wstecz.+ Side Assist, Pakiet Simply Clever Basic, Pakiet Winter Plus, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Szyby dźwiękochłonne z przodu

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ            | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | BRIDGESTONE, TURANZA T005 | 225/40 19 93Y | 5,0 mm           |
|          | lewe  | BRIDGESTONE, TURANZA T005 | 225/40 19 93Y | 3,0 mm           |
| tylna    | prawe | BRIDGESTONE, TURANZA T005 | 225/40 19 93Y | 4,0 mm           |
|          | lewe  | BRIDGESTONE, TURANZA T005 | 225/40 19 93Y | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy   | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy  | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy    | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy   | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy   | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy  | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy              | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy             | do 150                                     |
| 10   | Dach                   | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe    | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe   | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe       | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe      | do 150                                     |

|    |                                         |        |
|----|-----------------------------------------|--------|
| 15 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150 |
| 16 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 17 | Pokrywa bagażnika                       | do 150 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                           | Opis uszkodzeń                | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Szyba przednia atermiczna, barwiona     | pęknięcie                     | WY        | 3.3           |
| 2    | Taśma czujnika deszczu                  |                               | WY        |               |
| 3    | Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia |                               | WY        |               |
| 4    | Primer (szyba czołowa)                  |                               | WY        |               |
| 5    | Aplikator szyby czołowej                |                               | WY        |               |
| 6    | Okładzina zderzaka tylnego              | zarysowanie, odpryski lakieru | NA        |               |
| 7    | Okładzina zderzaka przedniego           | odpryski lakieru              |           |               |
| 8    | Pokrywa przednia                        | odpryski lakieru              |           |               |
| 9    | Osłona lusterka zewnętrznego R          | zarysowanie                   |           |               |
| 10   | Błotnik tylny L                         | zarysowanie                   |           |               |
| 11   | Tarcza koła aluminiowa tył L            | zarysowanie                   |           |               |
| 12   | Tarcza koła aluminiowa tył R            | rysa/odprysk                  |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**


Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

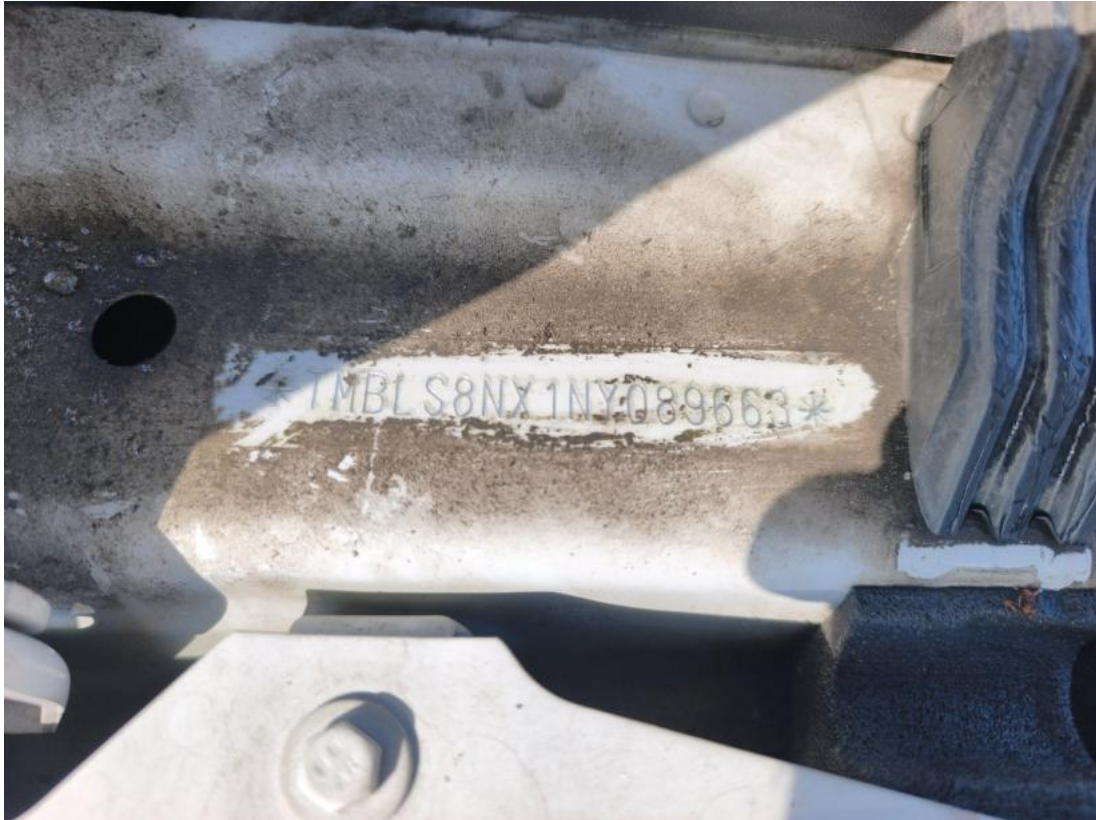

**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34**

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**  
Kluczyki



**Fot. 36**  
Nawigacja

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

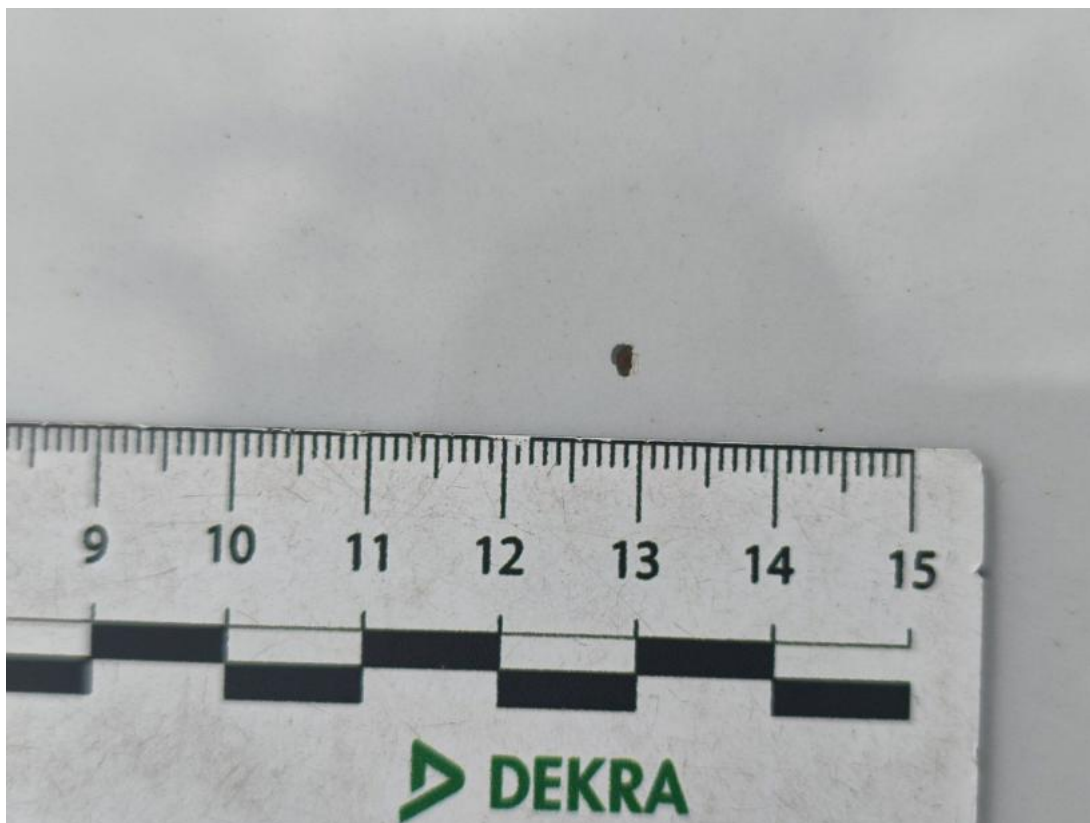

**Fot. 37**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**


Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

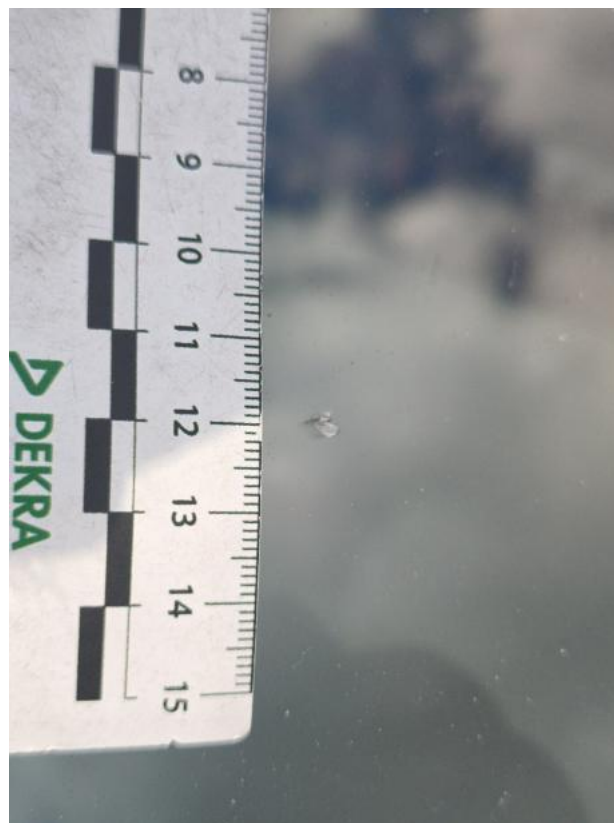

**Fot. 40**


Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

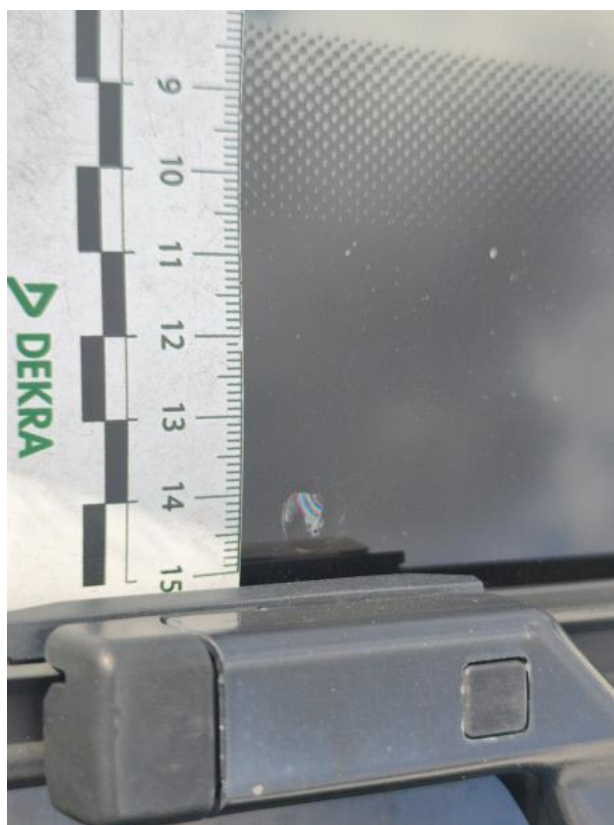

**Fot. 41**

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3

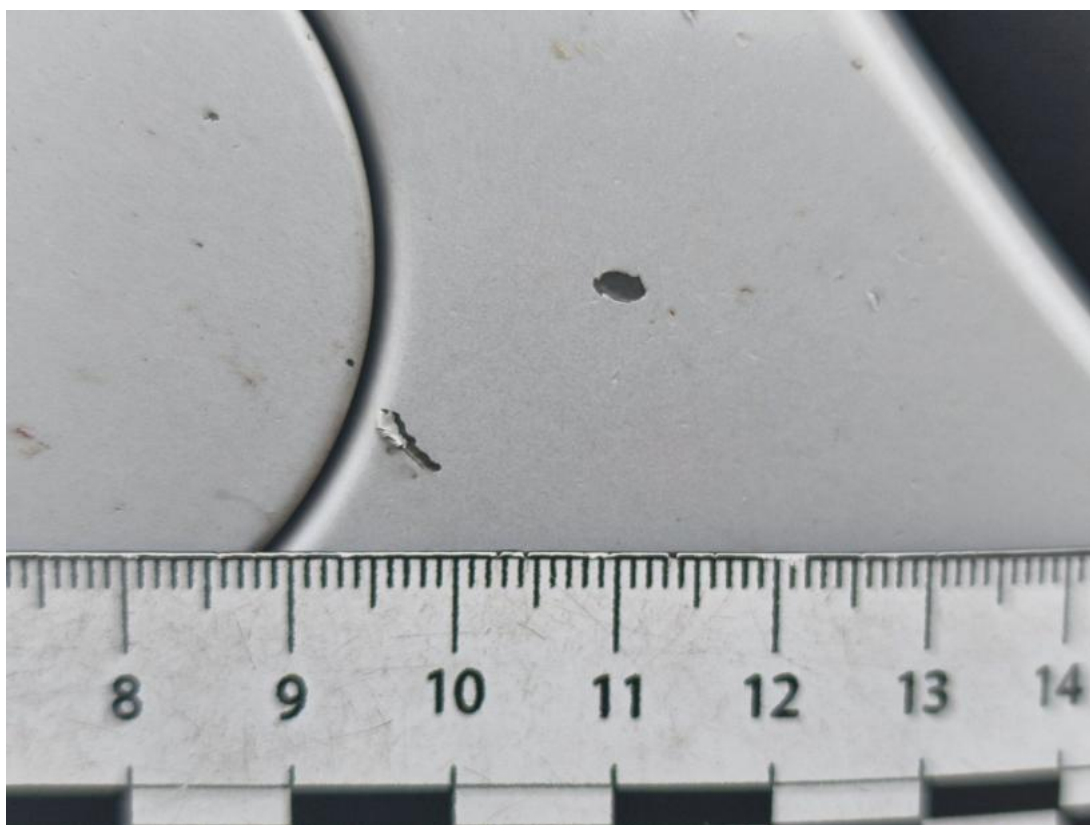

**Fot. 42**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**


Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 44**

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

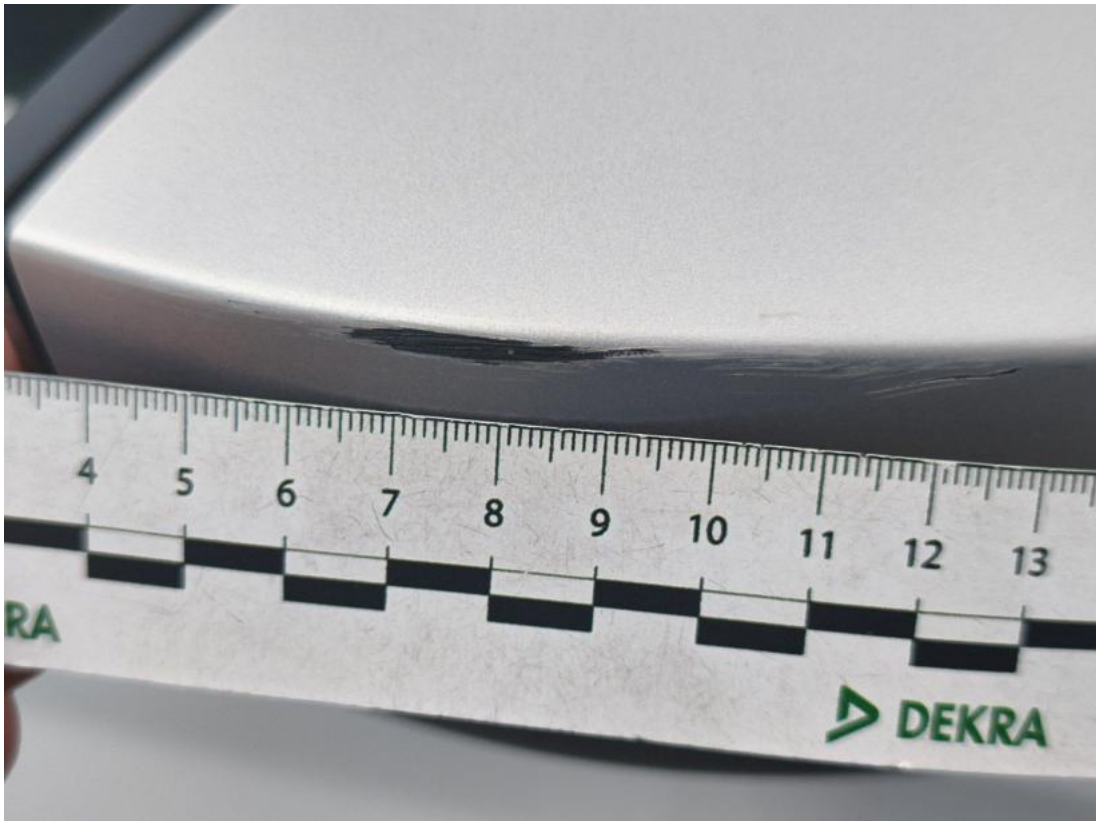

**Fot. 45**

Lusterko zewn. P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**


Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 2

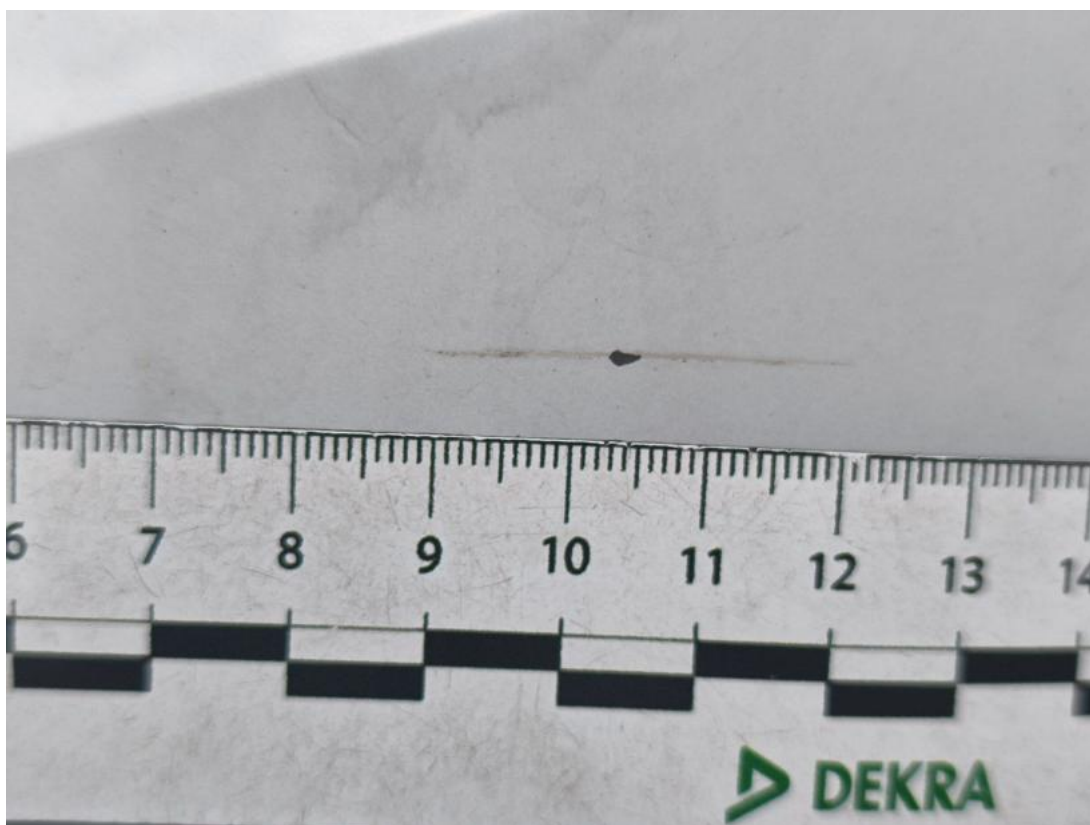

**Fot. 48**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1