

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13633/9/26-15201	Data raportu	14-09-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	10-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/83040/26/09/04Miejsce oględzin AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF01XXTTG1NY47638
Marka, model	FORD Transit Custom 2,0 Eco...
Typ, wersja	Transit Custom Kombi 320 L2...
Numer rejestracyjny	RZ989CT
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1996 ccm/96 kW
Stan licznika	216 771 km
Data 1. rej./rok prod.	28-04-2022/2022
Data nast. bad. techn.	25-04-2027
Nadwozie	KOM 4/9
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

3-osobowa ławka w drugim rzędzie, 3-osobowa ławka w trzecim rzędzie, Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu, Drzwi boczne przesuwne, prawe, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, z szybami, kąt otwarcia 90 stopni, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 16 z ogumieniem 215/65, Fotel kierowcy manulanie regulowany, z podłokietnikiem i regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera podwójny, ze schowkiem i oparciem składanym w stół, Gniazdo 12V w przedziale ładunkowym, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer PATS, Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, LAC - system kontroli obciążenia pojazdu, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, Okno stałe w drzwiach przesuwnych - prawa strona, Poduszka powietrzna pasażera, ROM - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu, Radio cyfrowe FM/DAB MyConnection, kolorowy wyświetlacz 4", zestaw głośnomówiacy bluetooth,, System Auto Start Stop, System monitorowania ciśnienia w oponach, Szyby ogrzewane w tylnych drzwiach, Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem szyby kierowcy, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego z gumy, Wyłożenie boków przedziału ładunkowego, do połowy wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zderzak przedni w kolorze nadwozia, Światła LED do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Światła przeciwmgielne z funkcją adaptacyjnego doświetlania zakrętów, Klimatyzacja manualna, w przedniej i tylnej części pojazdu, Koło zapasowe + dostęp do koła zapasowego przy zamkniętych drzwiach tylnych, Nagrzewnica wodna, w tylnej części pojazdu, Oparcia w drugim rzędzie pochylane oraz podłokietniki tylne, Pakiet poprawiający widoczność 1, Radio MyConnection z 4-calowym wysw., USB, iPod, Bluetooth, sterowaniem z kierownicy i 6 głośnikami, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, TRANSPRO 2	215/65 16 109107T	7,0 mm
	lewe	KLEBER, TRANSPRO 2	215/65 16 109107T	7,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, VANHAWK 2	215/65 16 106104T	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VANHAWK 2	215/65 16 106104T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200
2	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
3	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
4	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	wgniecenie/odkształcenie	WY	1
2	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	1.7
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Uszczelka drzwi tylnych R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
5	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
6	Rama drzwi kpl. R	wgniecenie	NA	3
7	Ślotnik tylny L	zarysowanie	NA	
8	Ślotnik tylny R	wgniecenie, wgniecenie, zarysowanie	NA	2.5
9	Ślotnik przedni R	odpryski lakieru		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, wgniecenie		
12	Nakładka dolna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
13	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
14	Zderzak, róg R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7


Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

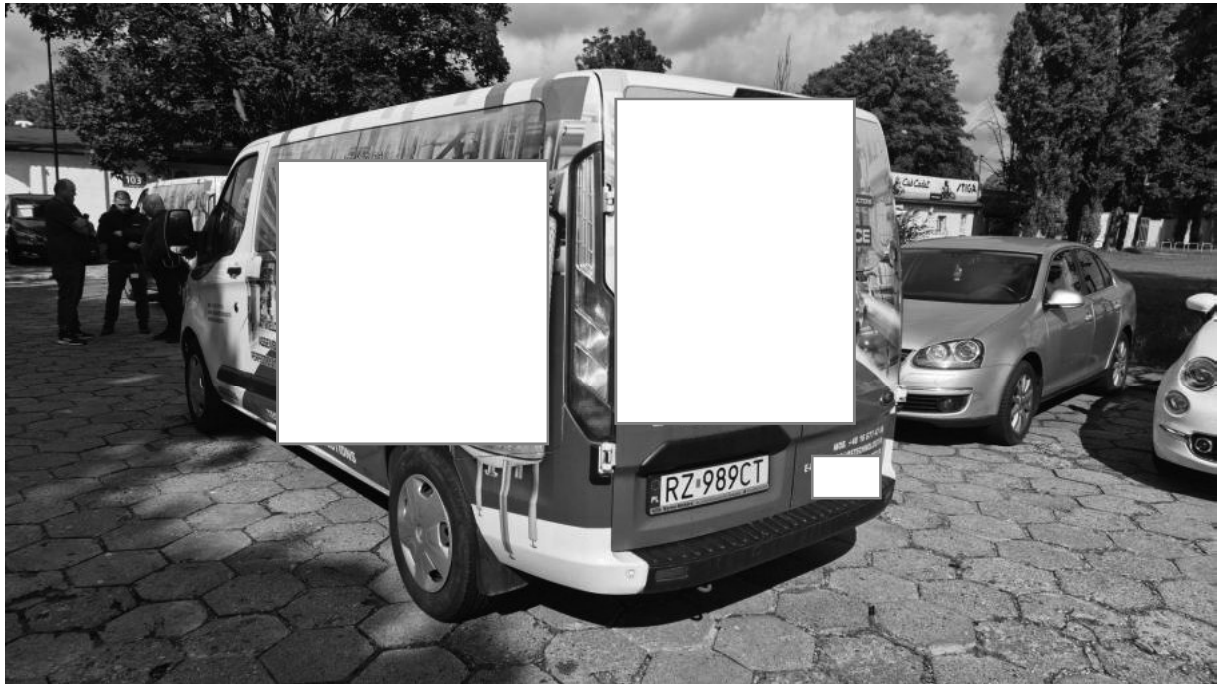

Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

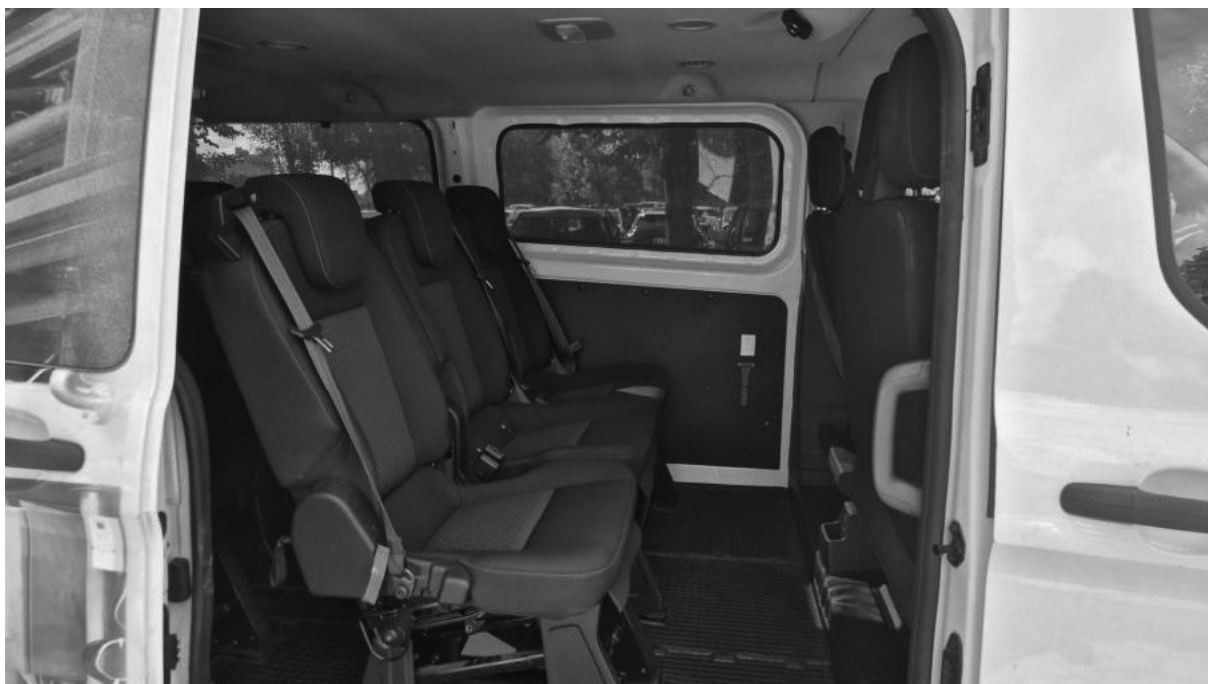

Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

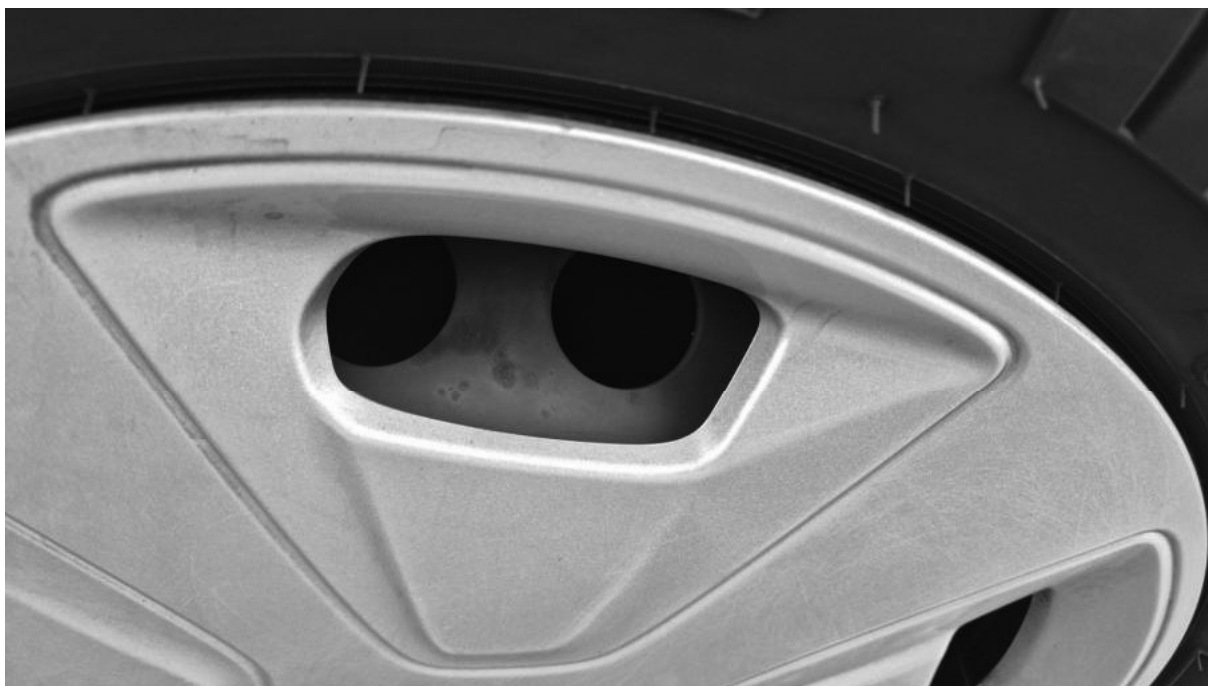

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

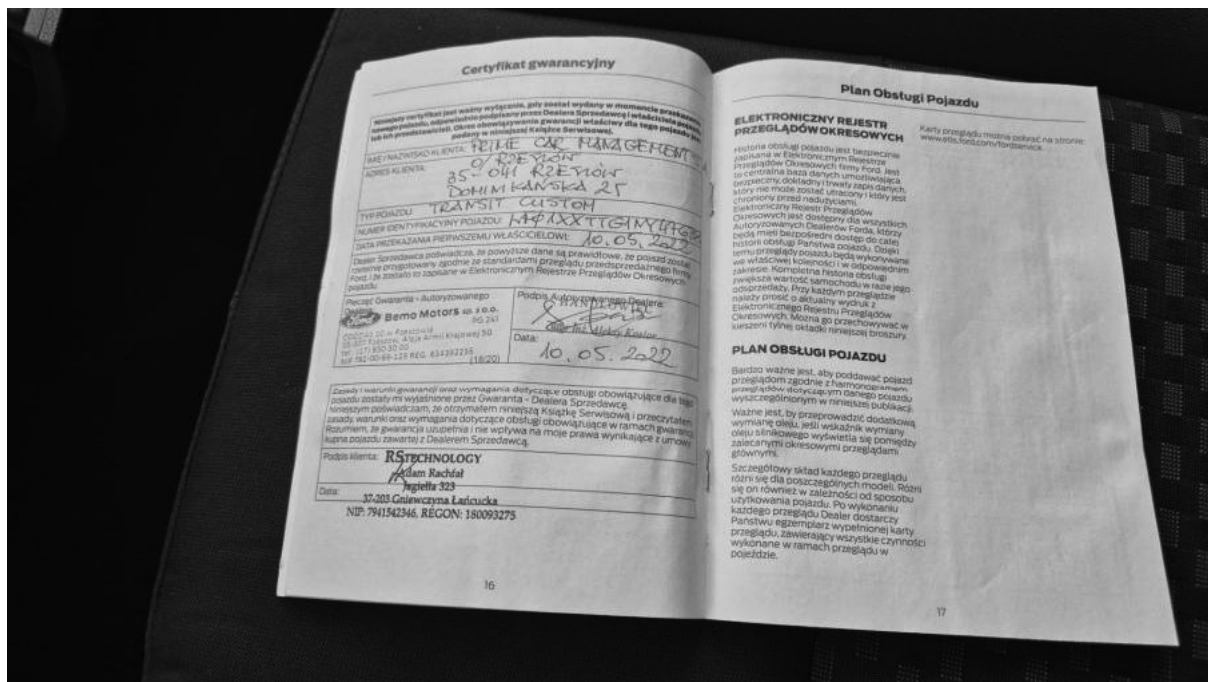

Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

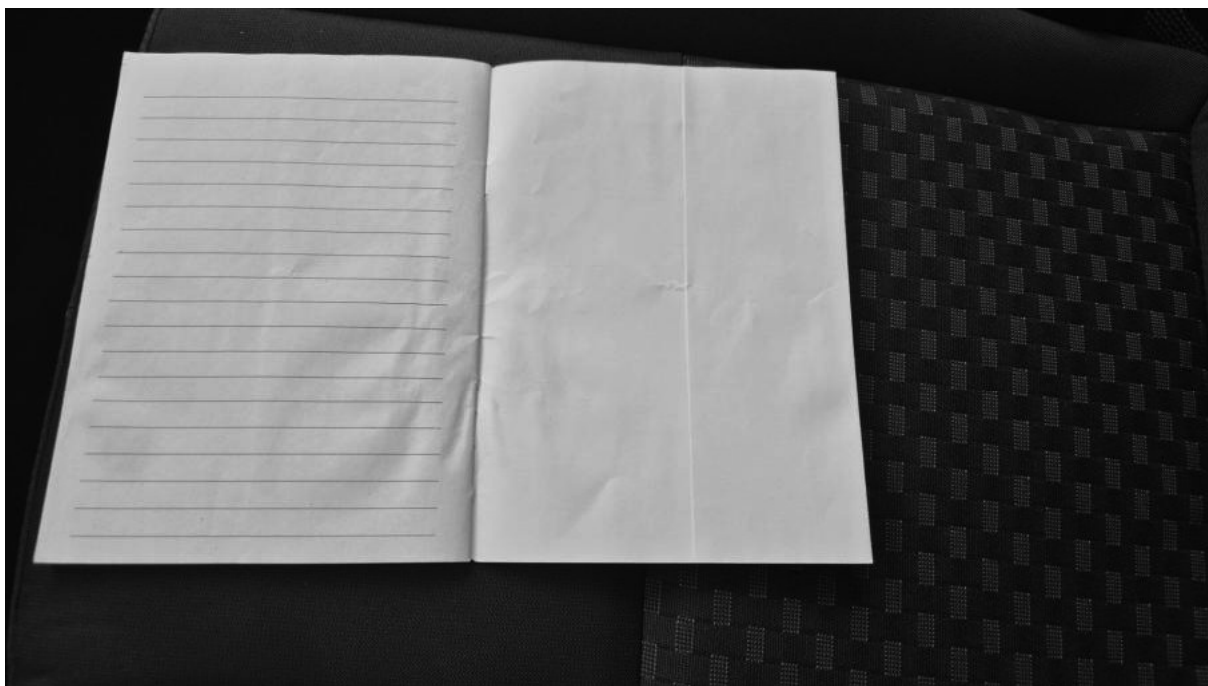

Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd

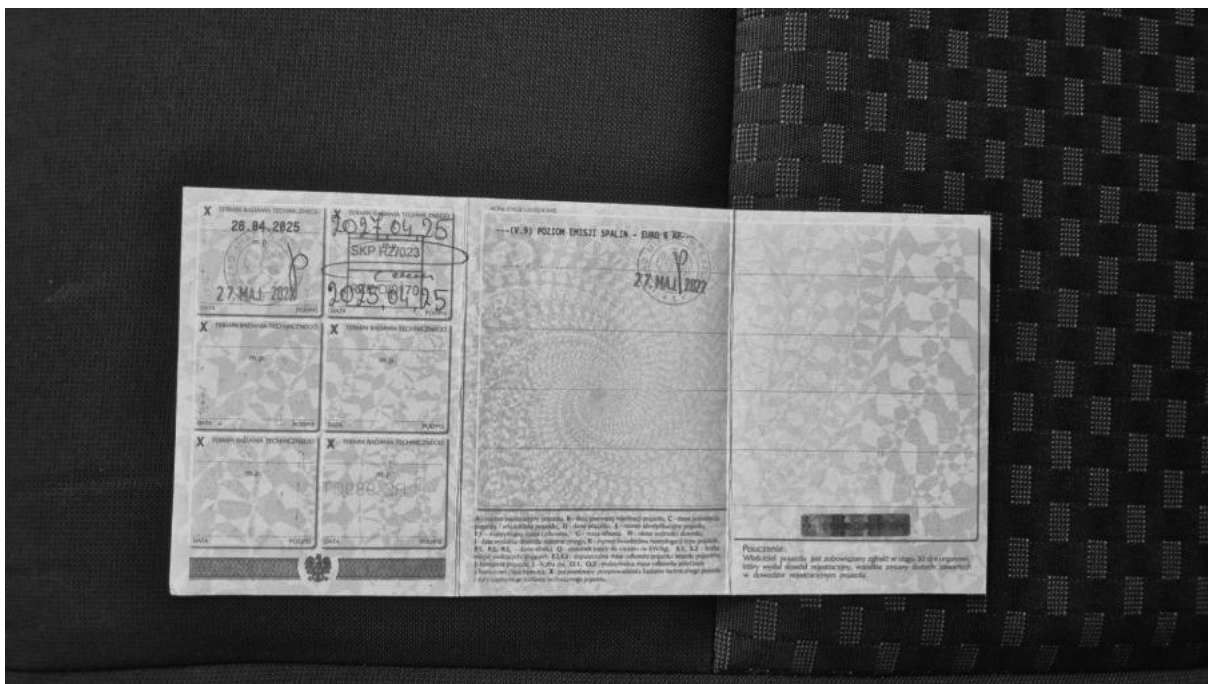

Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

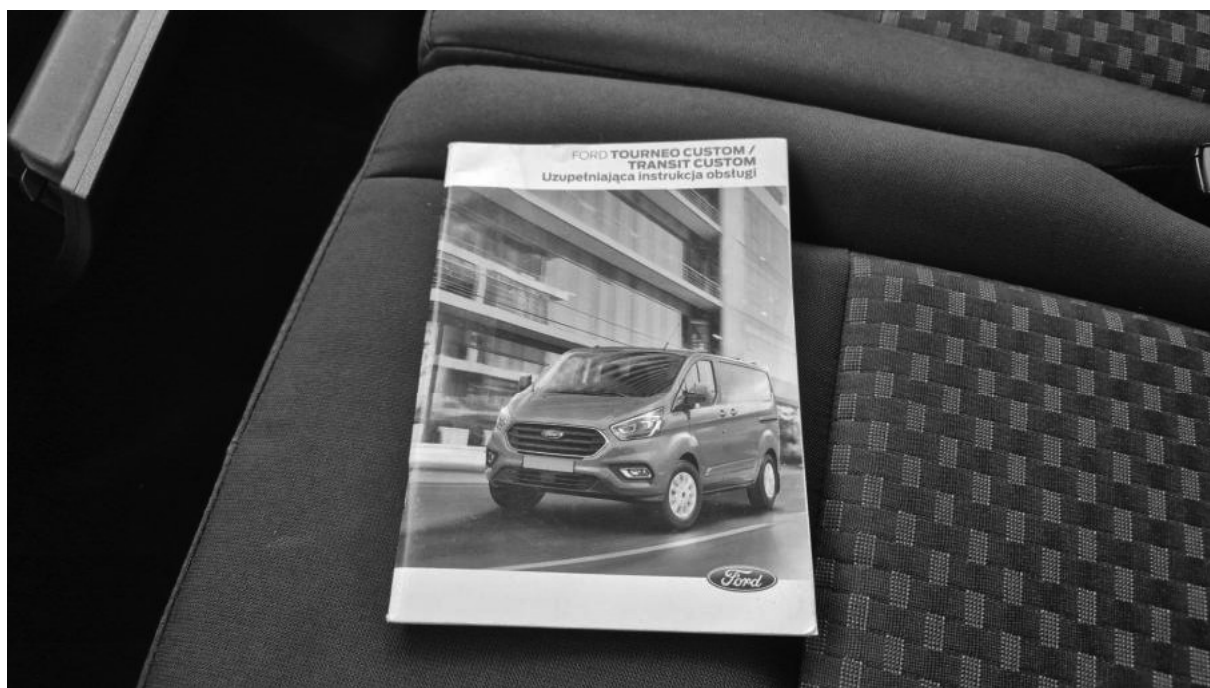

Fot. 37
Instrukcje




Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

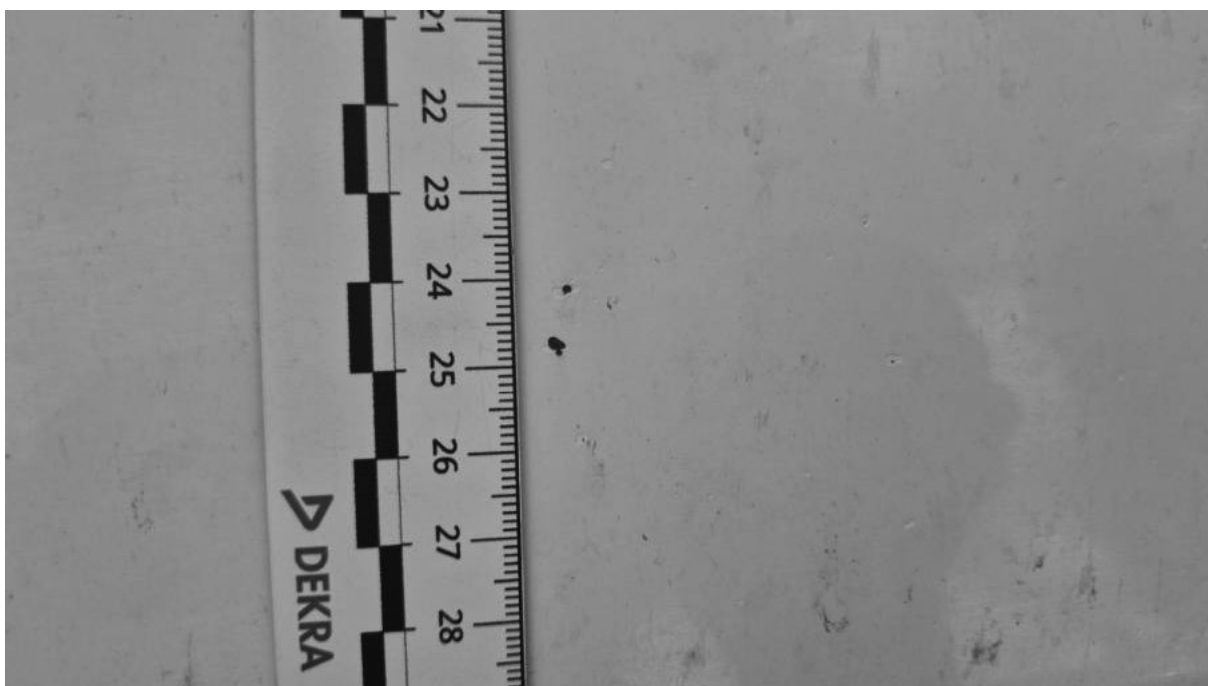

Fot. 40


Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

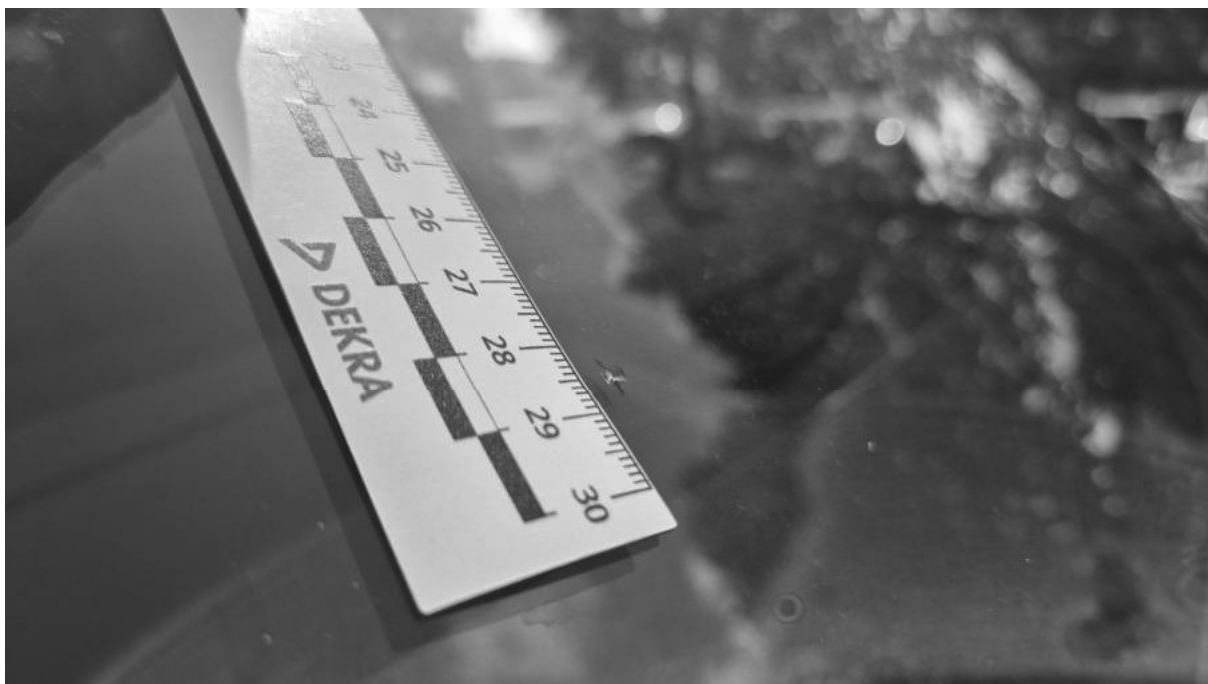

Fot. 42

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Uszczelka drzwi tylnych P - Inne 1