

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12383/7/26-15201	Data raportu	09-07-2026
Rzeczoznawcy	Iwo Tokarski (WSP)	Data oględzin	08-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/61279/26/07/03Miejsce oględzin AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBCK7NXXMY154552
Marka, model	SKODA Octavia IV 20-24
Typ, wersja	Octavia 2.0 TDI 4x4 Style DSG
Numer rejestracyjny	WD5612P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/147 kW
Stan licznika	176 370 km
Data 1. rej./rok prod.	19-05-2021/2021
Data nast. bad. techn.	02-06-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Auto Light Assist- automatyczne włączanie i wyłączanie świateł drogowych, Bluetooth, Care Connect - 1 rok, Chromowana listwa na przednim zderzaku, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dekor STYLE, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 18 PERSEUS 7,5J z ogumieniem, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+, Gniazdo 12V w bagażniku, Głośniki - 8 sztuk, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kamera cofania, Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna z manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Kurtyny powietrzne, LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu, Lakier uni, Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu, Lusterka boczne elektrycznie składane i podgrzewane, aut. przyciemniające się lust. po str. kierowcy, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności, Oświetlenie bagażnika, Pakiet CHROM - chromowana listwa wokół krawędzi okien bocznych, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Radio BOLERO (10 cali, 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych), Ramka grilla chromowana, Reflektory główne LED Top Matrix, Schowek na okulary, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika, System kontroli ciśnienia w oponach TPM, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy, VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw siatek w bagażniku, Światła przeciwmgienne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów, Bluetooth Plus: indukcyjna ładowarka smartfona, PHONE BOX, Felgi aluminiowe 19 BECRUX, antracytowe z ogumieniem, Hak holowniczy (składany) z adapterem, KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją SAFE), Lakier metalik, Pakiet Dekor "Piano Black", Pakiet sportowy Dynamic, System ogrzewania, niezależny ze zdalnym sterowaniem, Wybór profilu jazdy - Driving Mode Select

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH*WINTER V905	225/40 19 93W	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH*WINTER V905	225/40 19 93W	6,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH*WINTER V905	225/40 19 93W	6,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH*WINTER V905	225/40 19 93W	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 300
2	Drzwi tylne prawe	150 - 300
3	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie	WY	3.5
2	Uchwyt czujnika odstępów przedniego, wew. L		WY	
3	Uchwyt czujnika odstępów przedniego, wew. R		WY	
4	Okladzina zderzaka tylnego	pęknięcie	WY	1.5
5	Uchwyt czujnika odstępów tylnego L		WY	
6	Uchwyt czujnika odstępów tylnego R		WY	
7	Uchwyt czujnika odstępów tyln., wew. L		WY	
8	Uchwyt czujnika odstępów tyln., wew. R		WY	
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
10	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
11	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.3
12	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.3
13	Spoiler zderzaka tylnego	inne	NA	0.2
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
15	Zaślepka klamki zew. drzwi przednich L	zarysowanie		
16	Zaślepka klamki zew. drzwi przednich R	zarysowanie		
17	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie, wgniecenie		
18	Próg R	wgniecenie		
19	Pokrywa tylna	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

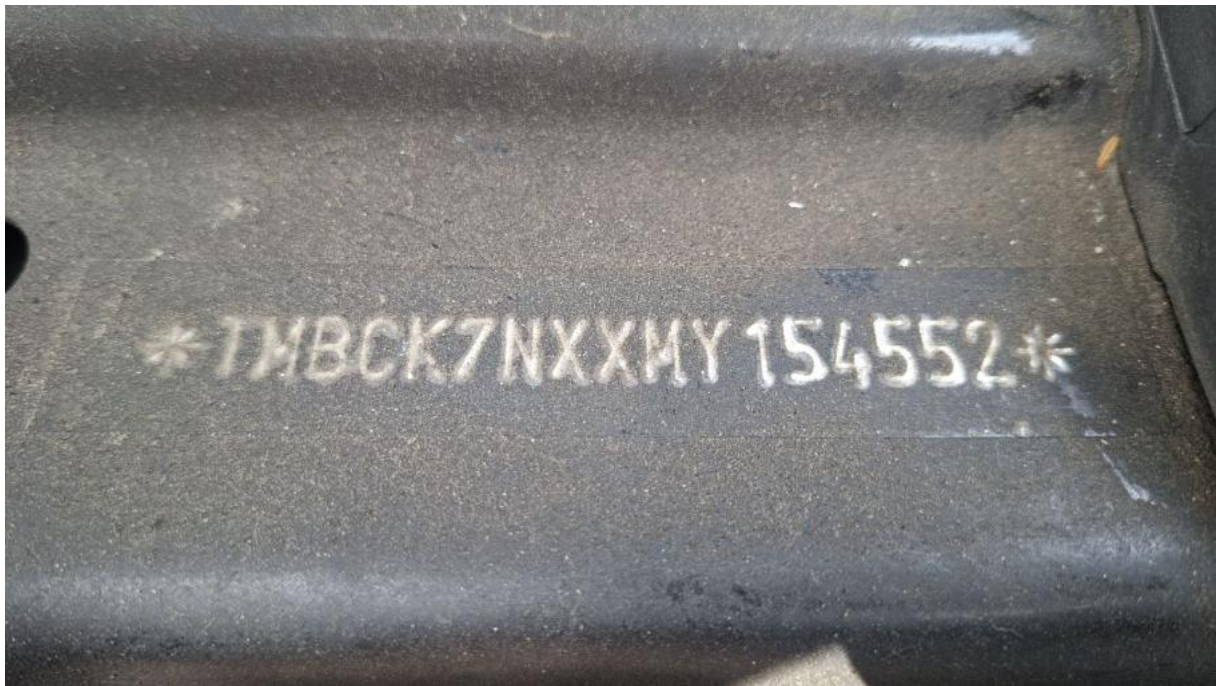

Fot. 13

Numer identyfikacyjny

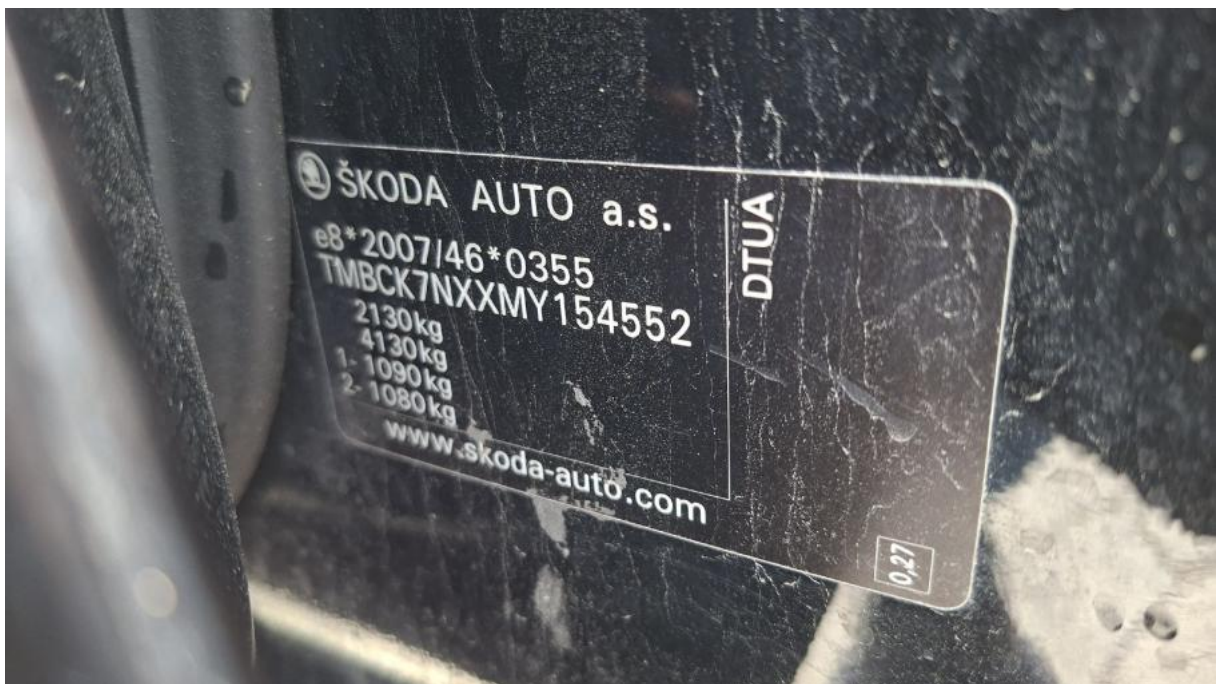

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa

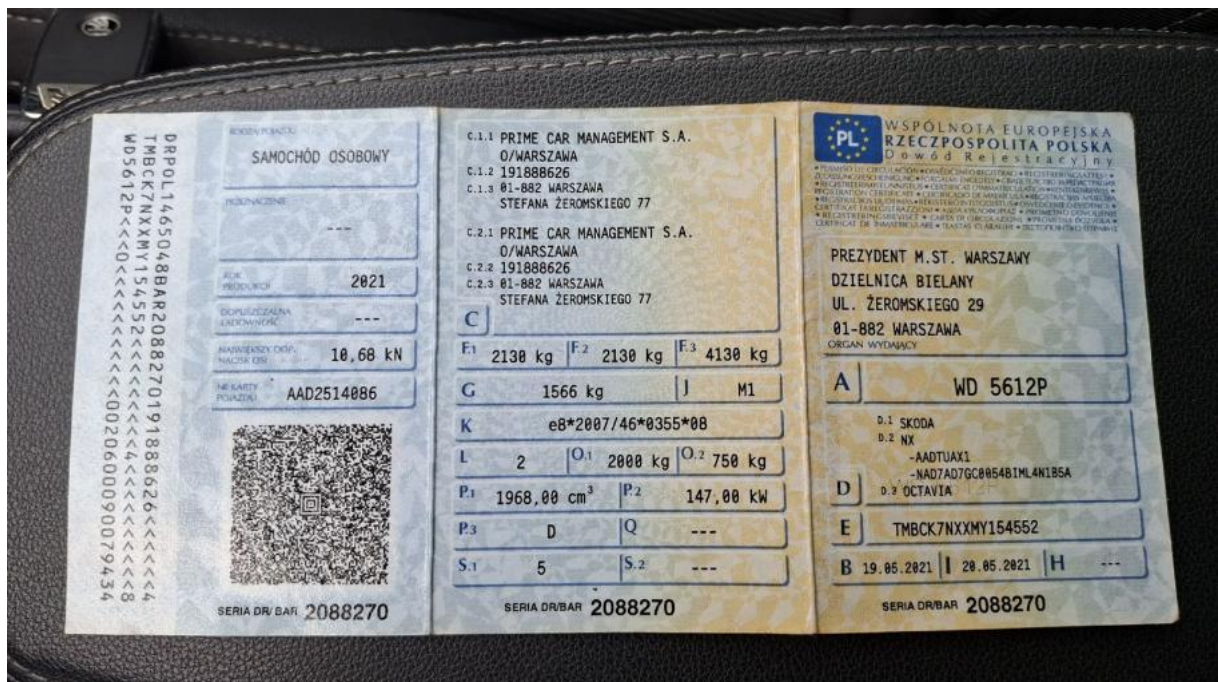

Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. str. 2

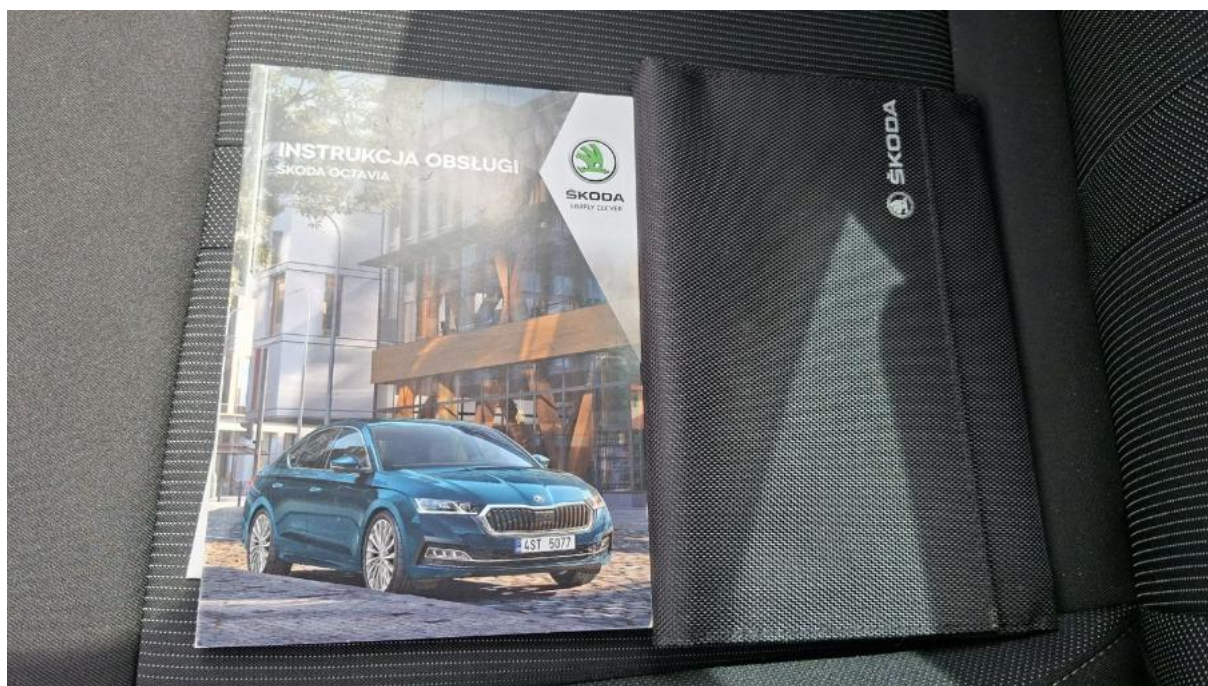

Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła



Fot. 36

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Zderzak tylny cz dolna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny cz górna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

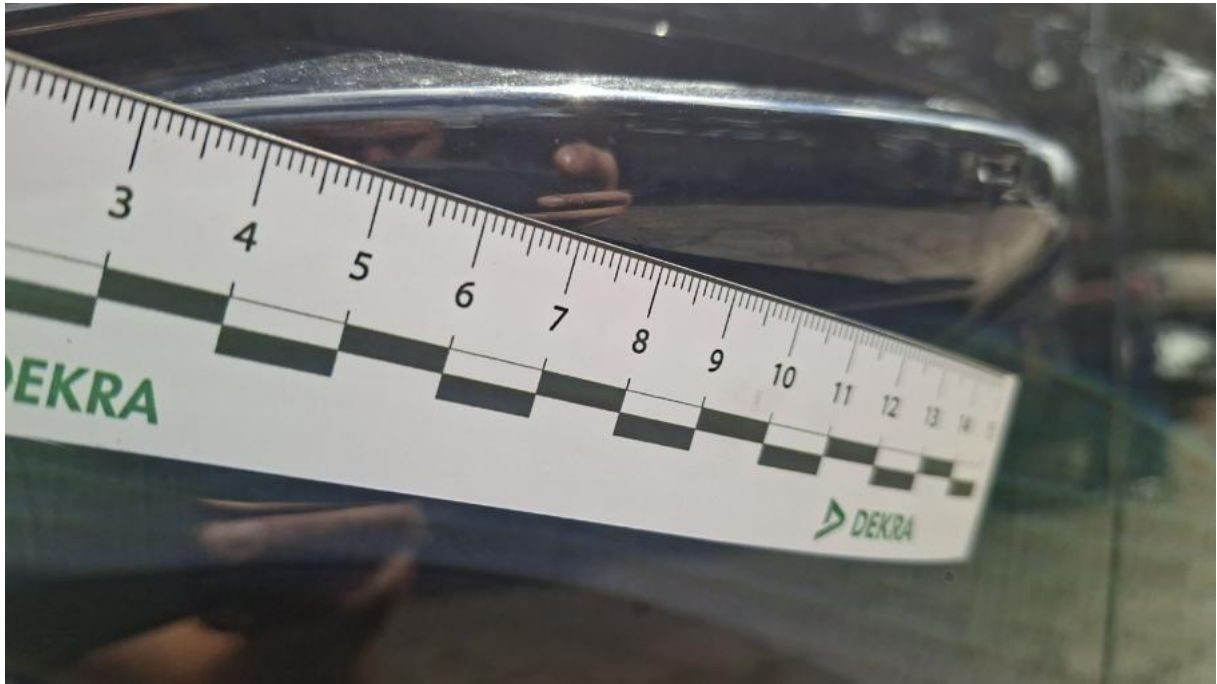

Fot. 59

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2