

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12853/7/26-15201	Data raportu	30-07-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Romanowski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	23-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/66798/26/07/17	Miejsce oględzin	92-202 Łódź, Marsz. Józefa Piłsudskiego...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0YXXTTGYN39626
Marka, model	FORD Transit Custom 2.0 Eco...
Typ, wersja	Transit Custom 300 L2H1 Trend
Numer rejestracyjny	WJ8259K
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1996 ccm/96 kW
Stan licznika	176 002 km
Data 1. rej./rok prod.	17-05-2022/2022
Data nast. bad. techn.	15-05-2027
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu, Drzwi boczne przesuwne, prawe, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, bez szyb, kąt otwarcia 180 stopni, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 215/65, Fotel kierowcy manualnie regulowany, z podłokietnikiem i regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera podwójny, ze schowkiem i oparciem składanym w stół, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer PATS, Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, LAC - system kontroli obciążenia pojazdu, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, Poduszka powietrzna kierowcy, Podłoga przedziału ładunkowego wyłożona winylem, Przegroda blaszana bez okna, z uchylną klapą, ROM - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu, Radio 1DIN z USB, obsługą iPod, Bluetooth, sterowaniem z kierownicy i 4 głośnikami, Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem szyby kierowcy, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wyłożenie boków przedziału ładunkowego, do połowy wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zamki drzwi z automatycznym blokowaniem po ruszeniu z miejsca, Zderzak przedni w kolorze nadwozia, Światła LED do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Światła przeciwmgielne z funkcją adaptacyjnego doświetlania zakrętów, Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na wyświetlaczu radia, Koło zapasowe + dostęp do koła zapasowego przy zamkniętych drzwiach tylnych, Pakiet poprawiający widoczność 2, Radio MyConnection z 4-calowym wyświetlaczem, USB, iPod, Bluetooth, sterowaniem z kierownicy i 6 głośnikami, Reflektory ksenonowe (HID) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, System Auto Start Stop

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, VANHAWK3	215/65 15 102T	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VANHAWK 3	215/65 15 102T	7,0 mm
tylna	prawe	BARUM, VANIS 3	215/65 15 102T	7,0 mm
	lewe	BARUM, VANIS 3	215/65 15 102T	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zderzak, środek	zarysowanie	WY	0.5
2	Nakładka zderzaka przedniego, dół	zarysowanie	NA	
3	Czujnik odstępów przedni, boczny zew. L	zarysowanie	NA	
4	Zderzak, róg R	zarysowanie	NA	
5	Błotnik tylny R	wgniecenie, zarysowanie	NA	3

6	Zderzak, róg L	zarysowanie		
7	Błotnik tylny L	wgniecenie		
8	Kołpak koła tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

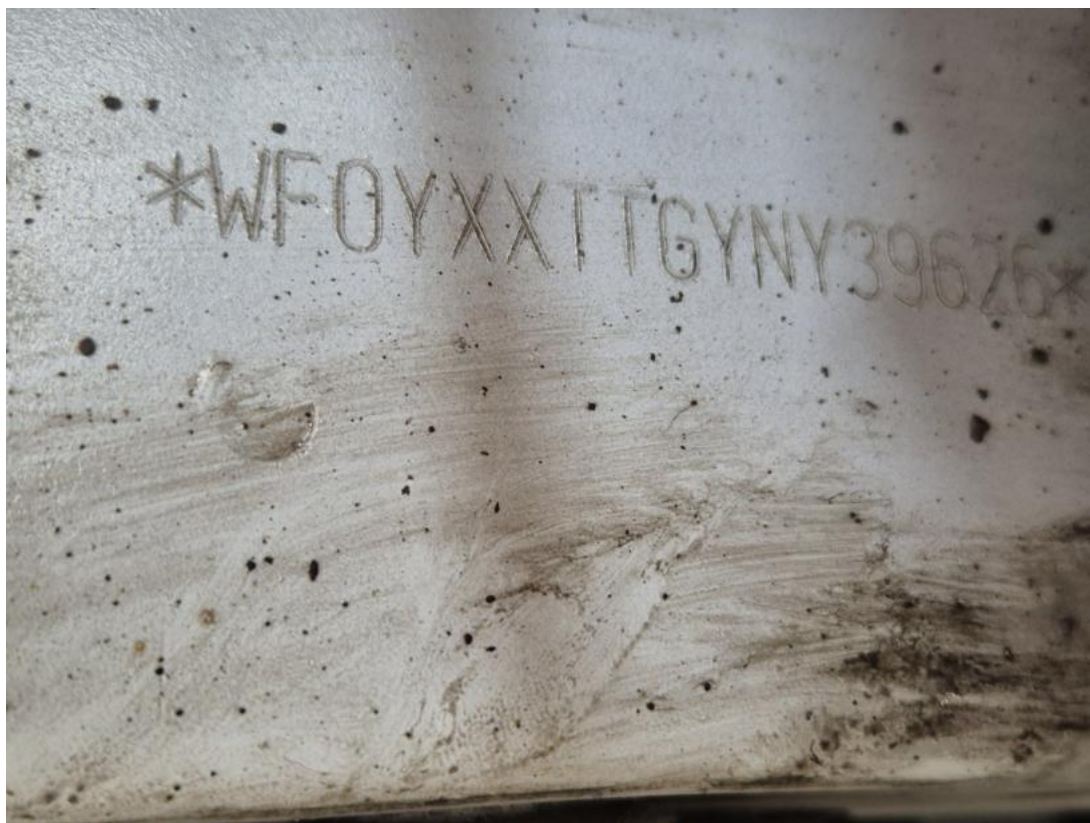

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

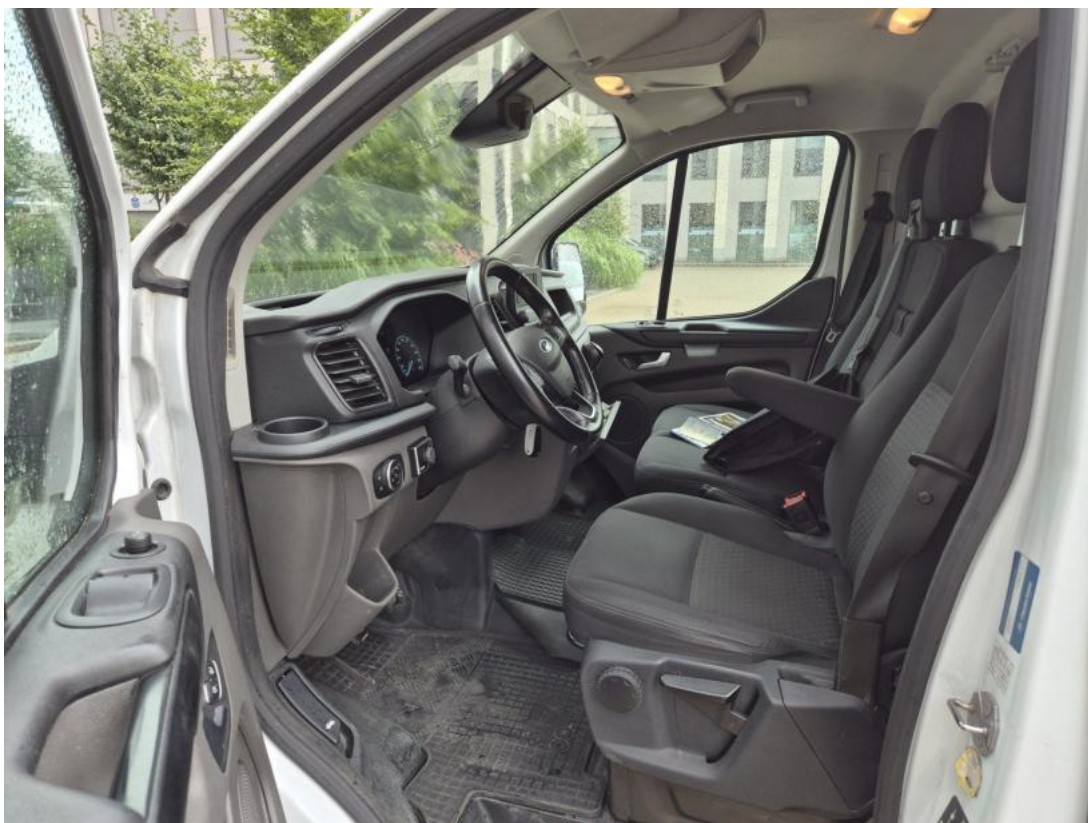

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24


Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe

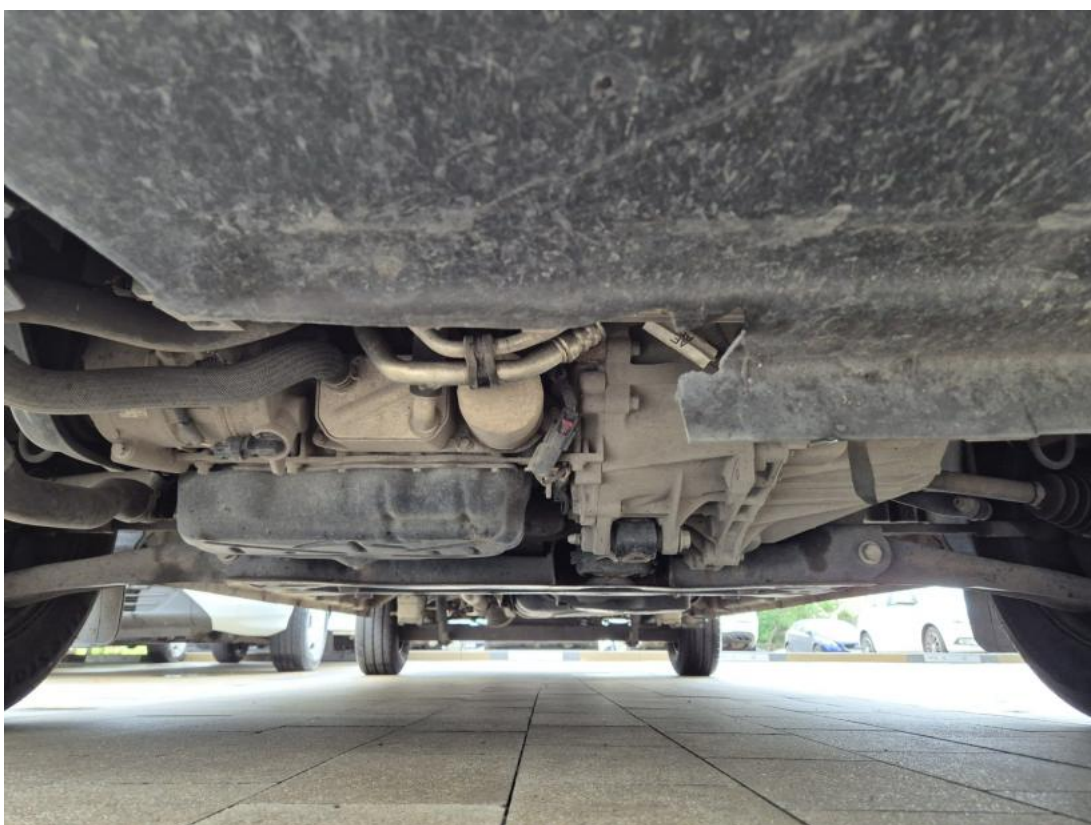

Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył

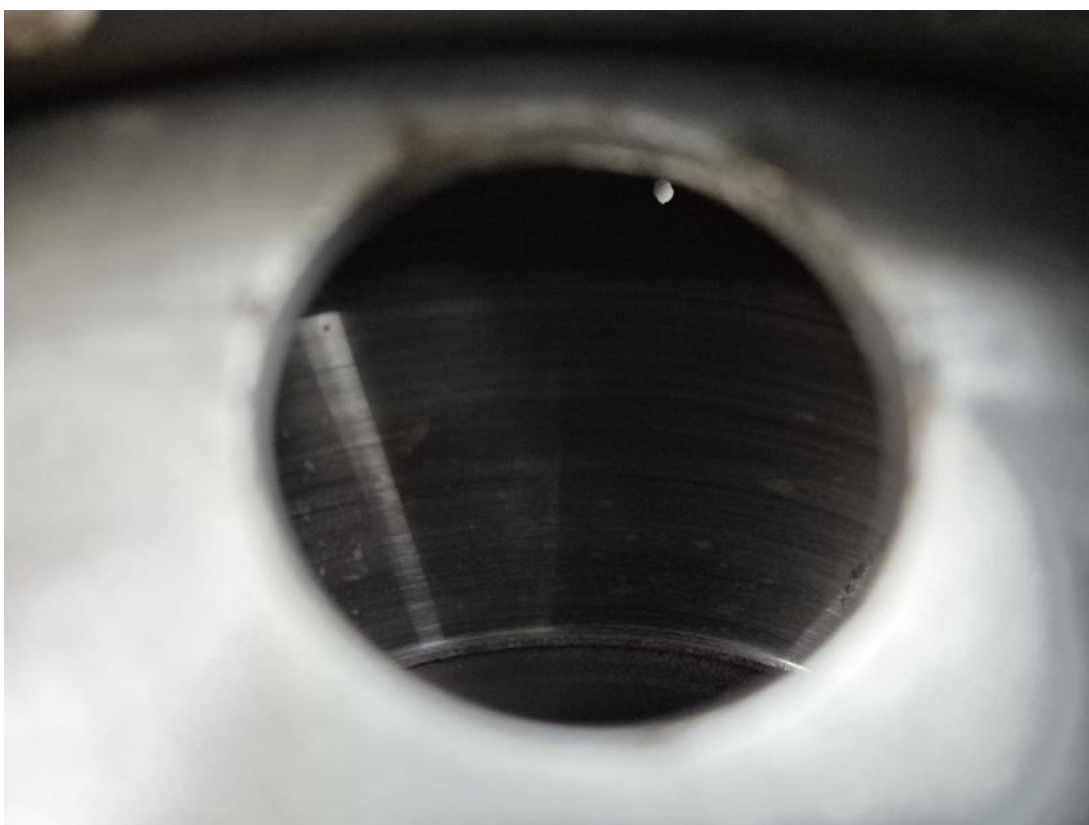

Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

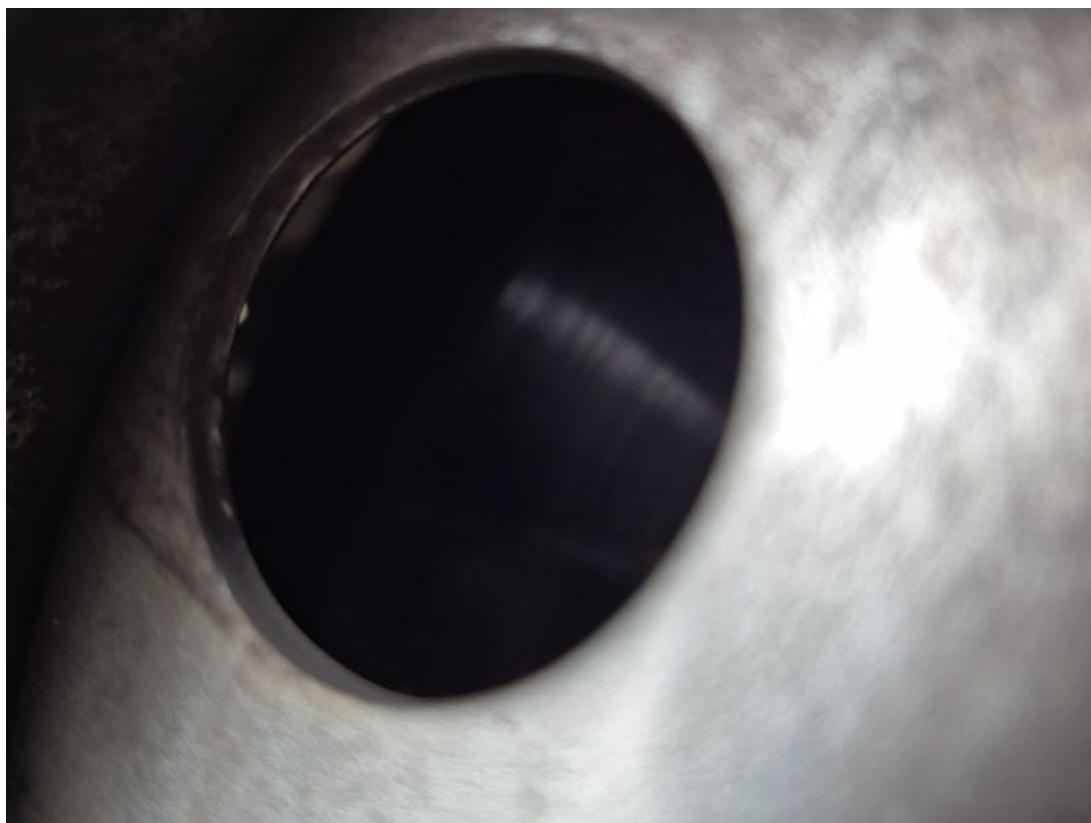

Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

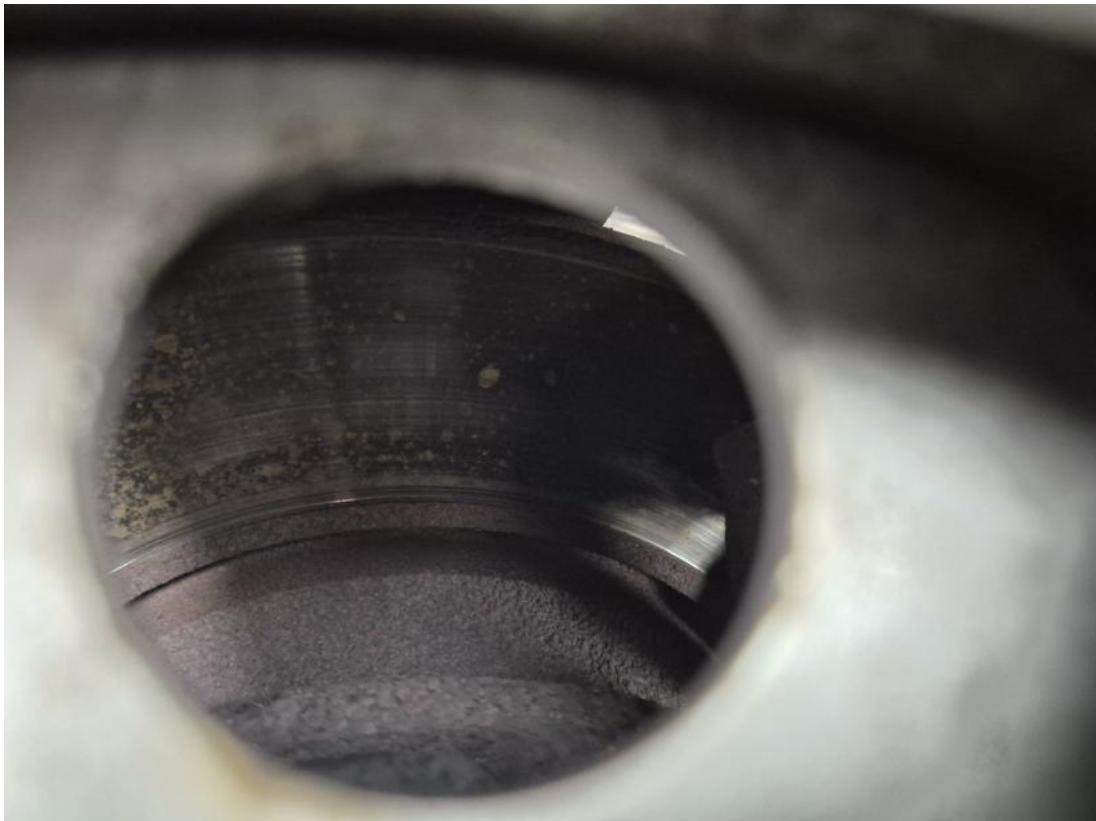

Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

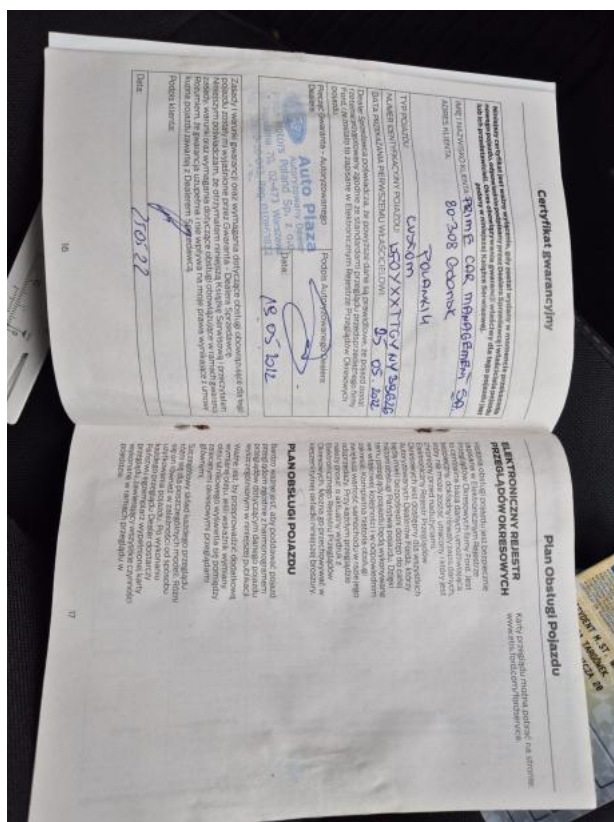

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

Samochody osobowe									
Model	Wersja modelu	Okres między przeglądami głównymi		Dodatkowy przegląd podstawowy lub obowiązkowy doroczny przegląd stanu technicznego			Okres między przeglądami nadwozia i powłoki lakierskiej		
		Lata	km	Typ	Lata	km	Lata		
EcoSport	Benzyna	2	30.000	-	-	-	2	-	-
	Diesel	2	30.000	Przegląd podstawowy	1	15.000	2	-	-
Edge	2.0L EcoBlue – 190 KM/190 KM	2	30.000	Doroczny przegląd stanu technicznego	1	-	2	-	-
	2.0L EcoBlue – 240 KM	2	30.000	Przegląd podstawowy	1	15.000	2	-	-
Explorer PHEV	Wszystkie	1	20.000	-	-	-	2	-	-
Fiesta	1.0L EcoBoost – benzyna	2	30.000	-	-	-	2	-	-
	1.0L EcoBoost – EBS	1	20.000	-	-	-	2	-	-
	1.5L EcoBoost	1	20.000	-	-	-	2	-	-
	Diesel	2	30.000	Przegląd podstawowy	1	15.000	2	-	-
Focus	1.0L EcoBoost – benzyna	2	30.000	-	-	-	2	-	-
	1.0L EcoBoost – EBS	1	20.000	-	-	-	2	-	-
	1.5L EcoBoost	2	30.000	-	-	-	2	-	-
	1.5L TiVCT	2	30.000	-	-	-	2	-	-
	2.3L EcoBoost	1	20.000	-	-	-	2	-	-
	Diesel	2	30.000	-	-	-	2	-	-
Galaxy	Benzyna	1	20.000	-	-	-	2	-	-
	2.0L EcoBlue – 120 KM/150 KM/190 KM	2	30.000	Przegląd podstawowy	1	15.000	2	-	-
	2.0L EcoBlue – 240 KM	2	30.000	-	-	-	2	-	-
	2.5L z napędem hybrydowym	1	20.000	-	-	-	2	-	-
KiA+	Benzyna	2	30.000	-	-	-	2	-	-

Fot. 34


Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2

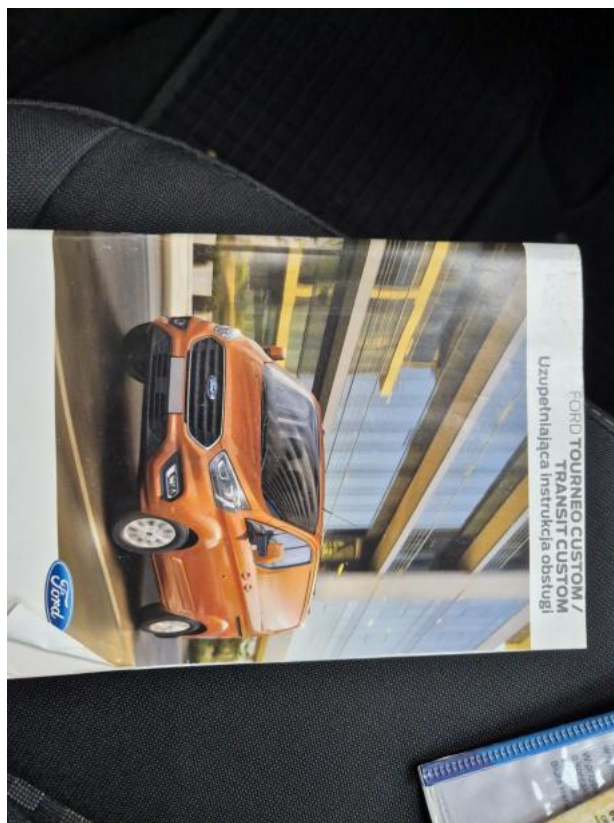

Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki




Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Czujniki parkowania przód - zdjęcie pogładowe 1

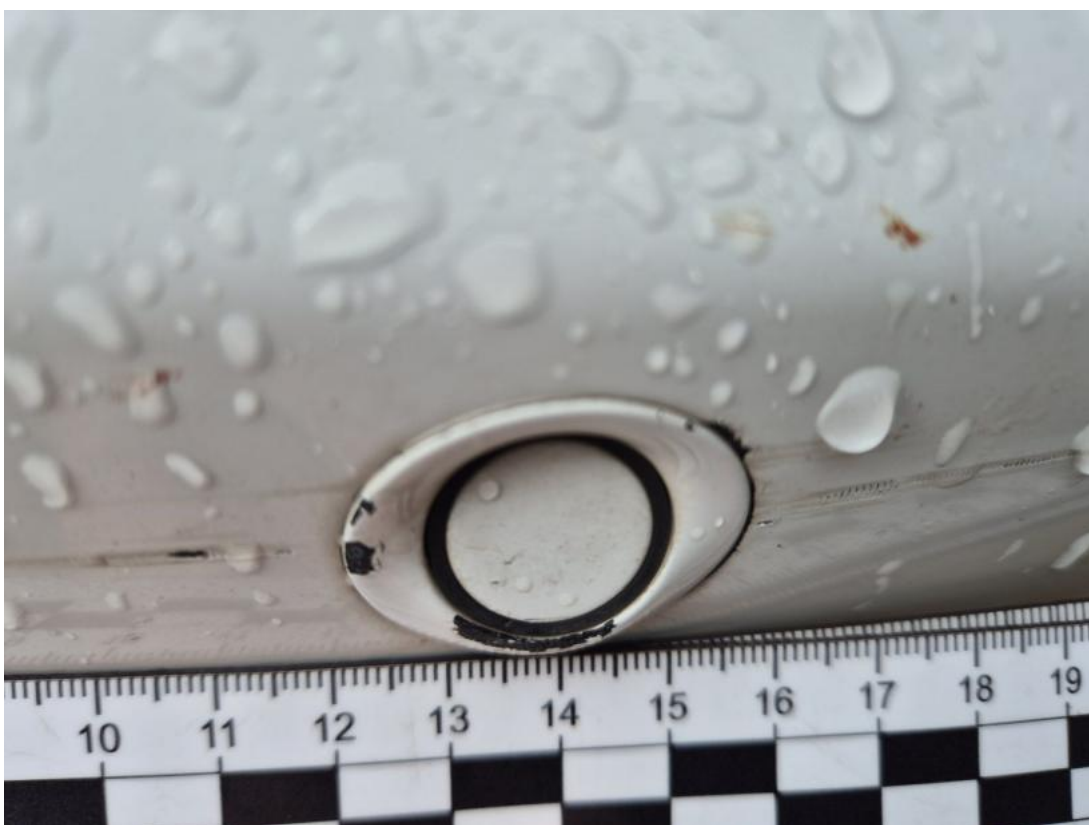

Fot. 40

Czujniki parkowania przód - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Kołpak tylny P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Czujniki parkowania tył - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Czujniki parkowania tył - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 56


Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny cz L - zdjęcie pogładowe 1

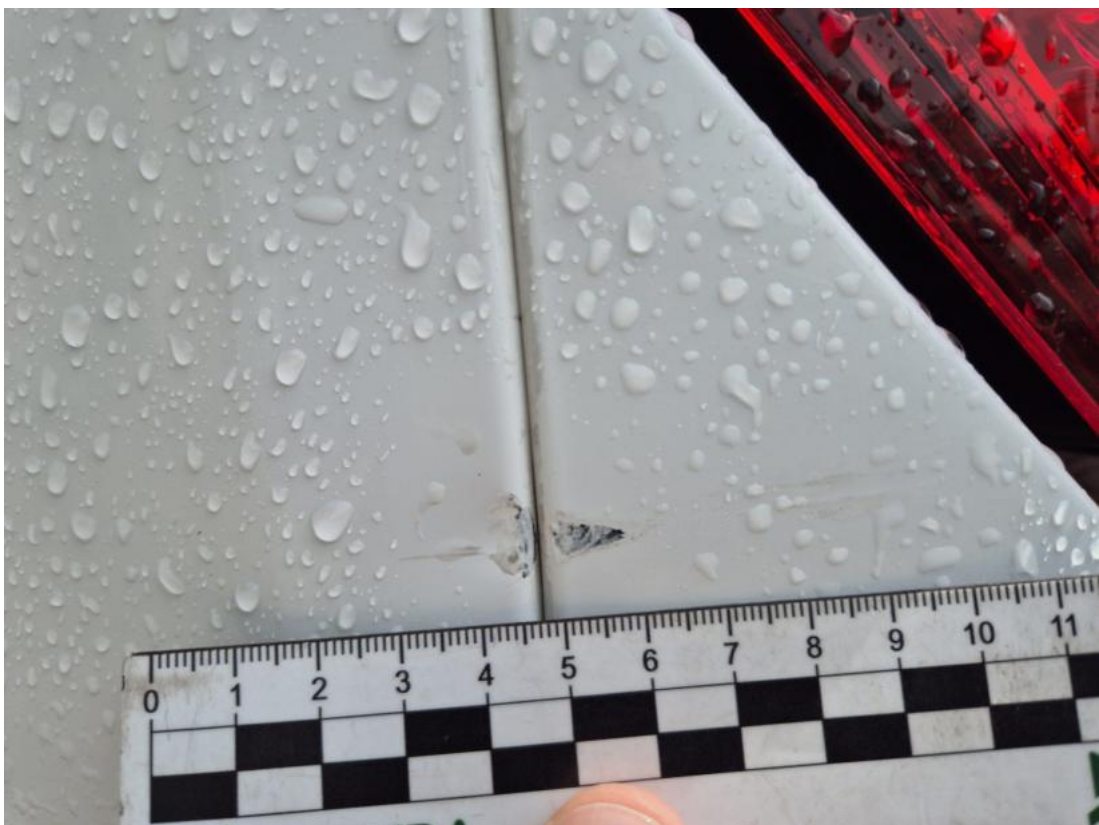

Fot. 58

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1