

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                         |                  |                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 12120/6/26-15201                                        | Data raportu     | 23-06-2026                       |
| Rzeczoznawcy  | Michał Strzelczyk (WSP)<br>mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) | Data oględzin    | 17-06-2026                       |
| Nr zlecenia   | PKOM(DZS)/GDA/54442/26/06/12                            | Miejsce oględzin | AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI... |

### Dane pojazdu

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | WVGZZA1ZPV563151       |
| Marka, model                | VOLKSWAGEN T-Roc 21-25 |
| Typ, wersja                 | T-ROC 1.5 TSI Life     |
| Numer rejestracyjny         | WD1615R                |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1498 ccm/110 kW  |
| Stan licznika               | 170 001 km             |
| Data 1. rej./rok prod.      | 15-11-2022/2022        |
| Data nast. bad. techn.      | 14-11-2027             |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5          |
| Lakier                      | beżowy/2-warstwowy uni |
| Skrzynia biegów             | manualna               |



### Wyposażenie pojazdu

App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia, Asystent podjazdu, Boczek drzwi wyłożone materiałem, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie światła z funkcją Coming/Leaving Home, Digital Cockpit - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, Dźwignia zmiany biegów w skórce, ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, ASR, EDS, MSR i asystentem siły hamowania), Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej w kolorze jasnoszarym, Pewter Matt, Felgi aluminiowe 16 Chester z ogumieniem 215/60, Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie komfortowe, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Kierownica 3-ramienna multifunkcyjna, skórzana, Klimatyzacja manualna Climatic, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie, Lusterko boczne po stronie pasażera obniżane automatycznie przy włączonym biegu wstecznym, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Oparcie tylne kanapy z podłokietnikiem, składane i dzielone, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, podświetlane, Oświetlenie powitalne otoczenia lusterek, Park Assist 3.0 - system automatycznego parkowania, Poduszki kierowcy i pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera, Poduszki, kurtyny powietrzne przód i tył wraz z bocznymi poduszkami powietrznymi z przodu, Podłoga bagażnika, wyjmowana, regulowana na wysokość, Przedni podłokietnik, Przygotowanie do We connect Plus (1 rok) zawiera We Connect, Radio Composition Colour, Relingi dachowe - czarne, Sound Plus - 6 głośników, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szuflada pod siedzeniem pasażera z przodu, Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył, Tapicerka materiałowa Tracks 4, Tempomat adaptacyjny - ACC (do 210 km/h), Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Zamek centralny z pilotem, Zestaw naprawczy do opon, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Alarm z funkcją dozoru wnętrza, niezależnym zasilaniem i czujnikiem przechyłu, Kamera parkowania - Rear Assist, Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 2 strefowa, Koło zapasowe - dojazdowe 18, Lakier uni, kontrastowy Dach, Pakiet IQ. Drive Travel Assist Medium, Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet z 8 calowym ekranem dotykowym, 6 głośników

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ             | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | FULDA, ECO CONTROL HP2     | 215/60 16 99V | 7,0 mm           |
|          | lewe  | FULDA, ECO CONTROL HP2     | 215/60 16 99V | 7,0 mm           |
| tylna    | prawe | CONTINENTAL, ECO CONTACT 6 | 215/60 16 95V | 4,5 mm           |
|          | lewe  | CONTINENTAL, ECO CONTACT 6 | 215/60 16 95V | 4,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                          | Opis uszkodzeń   | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|----------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 1    | Pokrycie                               | wgniecenie       | WY        | 0.9           |
| 2    | Szyba przednia barwiona                | pęknięcie        | WY        | 3.3           |
| 3    | Primer (szyba czołowa)                 |                  | WY        |               |
| 4    | Aplikator szyby czołowej               |                  | WY        |               |
| 5    | Płyn czyszczący szyby przedniej        |                  | WY        |               |
| 6    | Podkładki dystansowe szyby przedniej L |                  | WY        |               |
| 7    | Podkładki dystansowe szyby przedniej R |                  | WY        |               |
| 8    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L           | wgniecenie       | NA        | 1.2           |
| 9    | Błotnik przedni L                      | zarysowanie      |           |               |
| 10   | Pokrywa przednia                       | odpryski lakieru |           |               |
| 11   | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L        | odpryski lakieru |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny

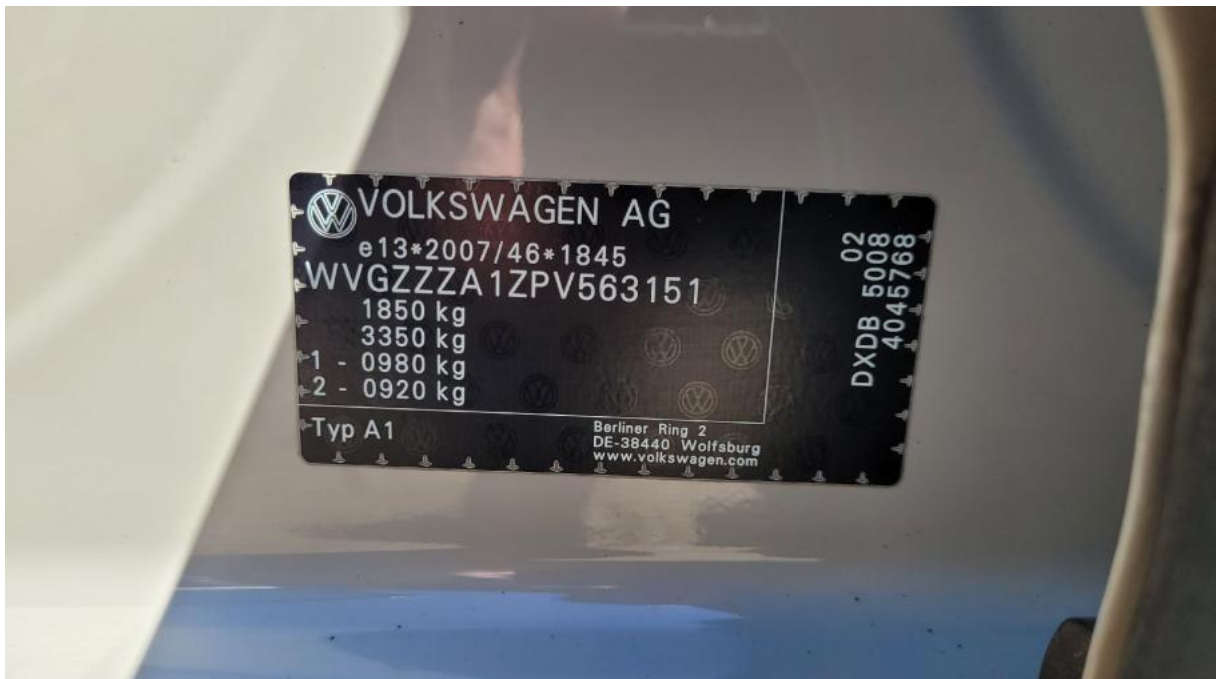

**Fot. 14**


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg

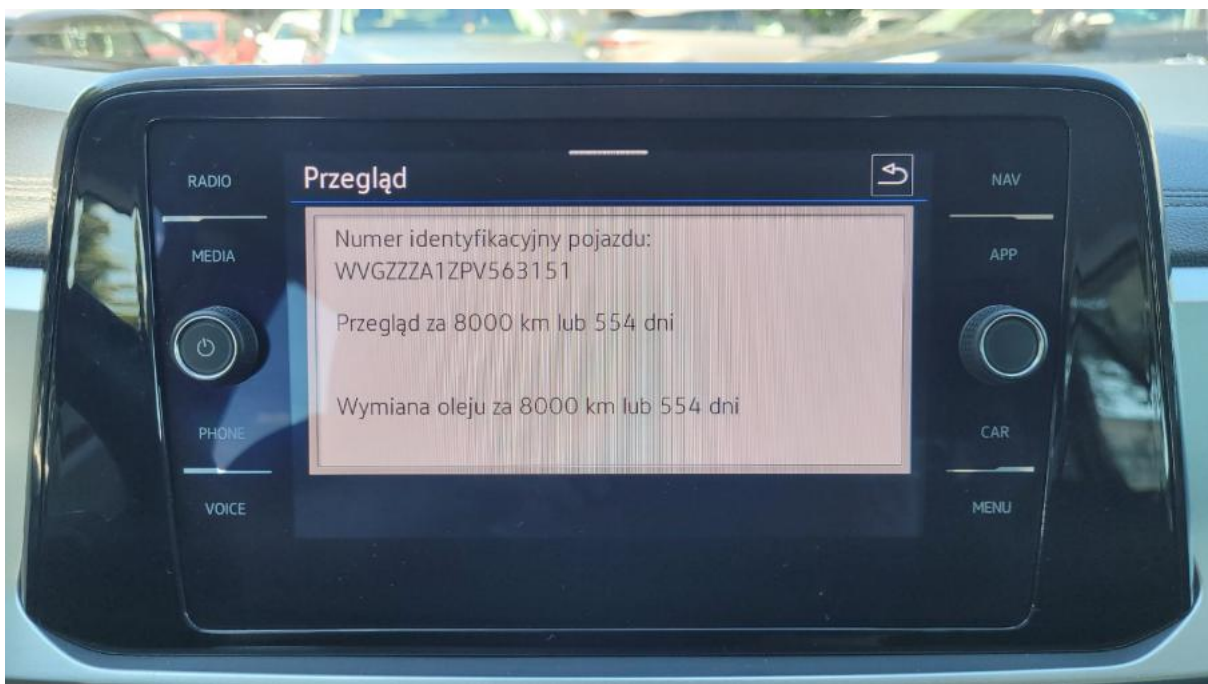

**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu przód



**Fot. 28**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**


Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34**

Dowód rej. str. 2


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

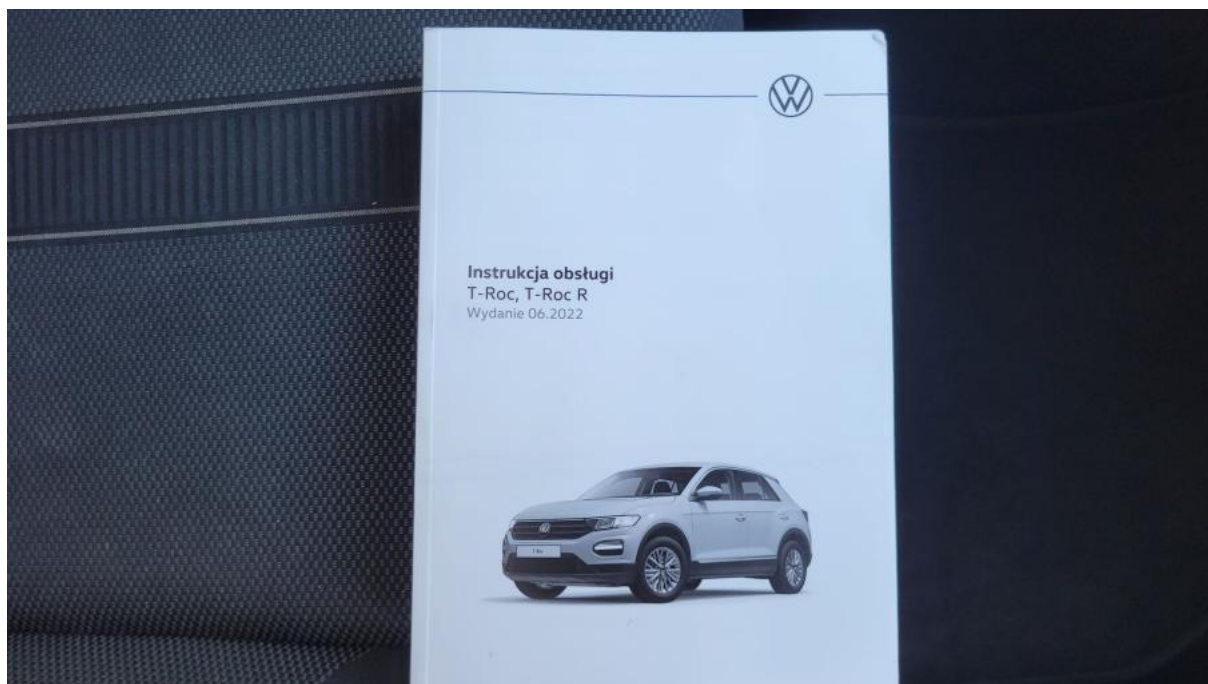


**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Kluczyki

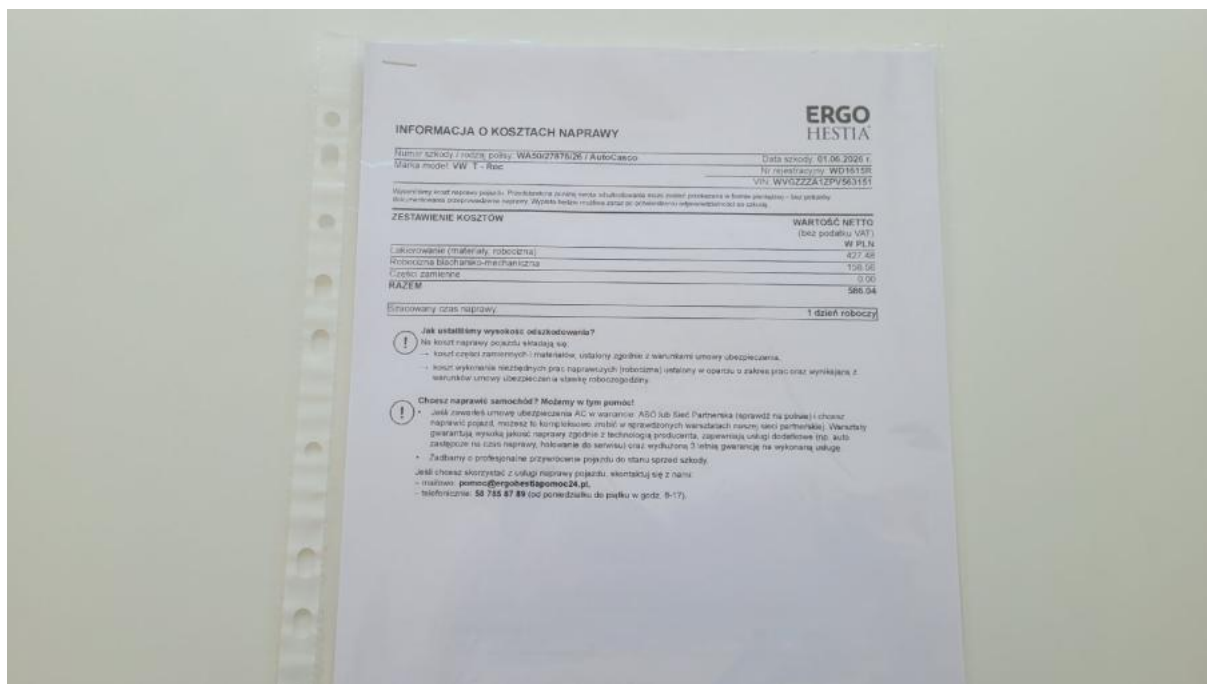DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 17**

Zdjęcie do protokołu

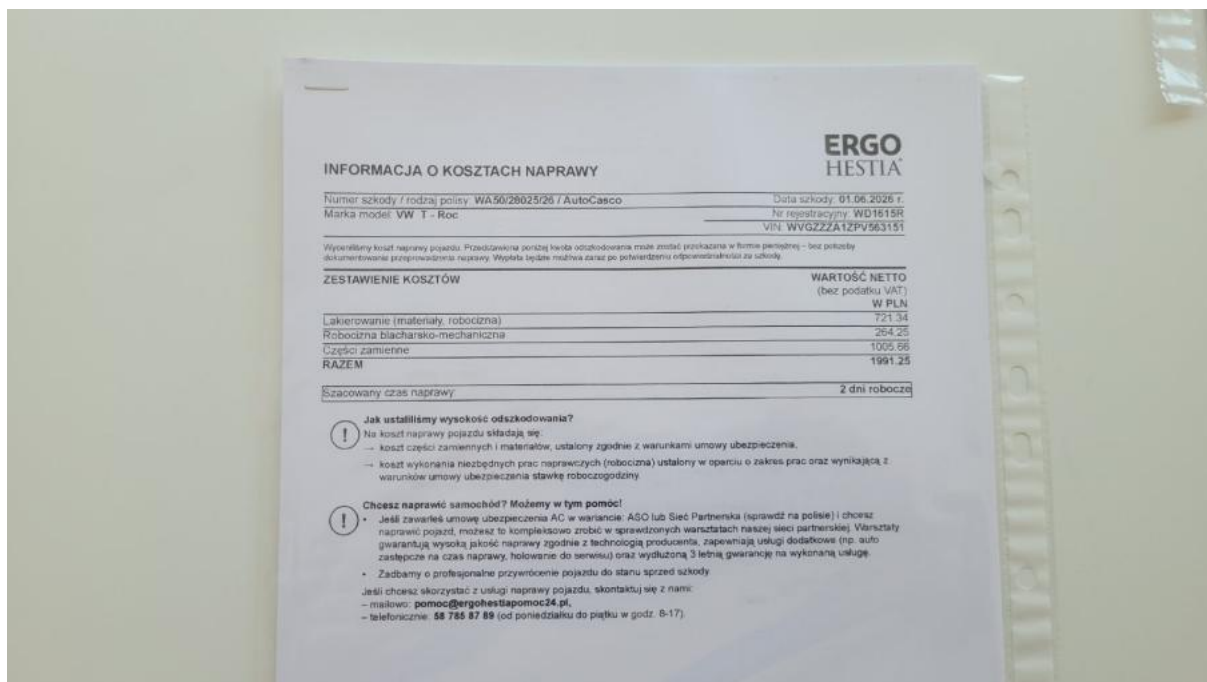**Fot. 18**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**ERGO  
HESTIA**

**INFORMACJA O KOSZTACH NAPRAWY**

Numer szkody / rodzaj polisy: WA50/27875/26 / AutoCasco  
 Data szkody: 01.06.2026 r.  
 Marka/model: VW T - Roc  
 Nr rejestracyjny: WD1615R  
 VIN: WVGZZZA1ZPV563151

Wymieniliśmy koszt naprawy pojazdu. Przedstawione poniżej koszty odszkodowania może zostać przekazana w formie pieniężnej – bez potrzeby dokumentowania przeprowadzenia naprawy. Wykłada będzie możliwa zaraz po potwierdzeniu odpowiedzialności za szkodę.

| ZESTAWIENIE KOSZTÓW                 | WARTOŚĆ NETTO<br>(bez podatku VAT) |
|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                     | W PLN                              |
| Lakierowanie (materiały, robocizna) | 258,43                             |
| Robocizna blacharsko-mechaniczna    | 258,97                             |
| Części zamienne                     | 0,00                               |
| <b>RAZEM</b>                        | <b>517,40</b>                      |
| Szacowany czas naprawy              | 2 dni robocze                      |

**Jak ustaliliśmy wysokość odszkodowania?**  
 Na koszt naprawy pojazdu składają się:  
 → koszt części zamiennych i materiałów, ustalony zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia,  
 → koszt wykonania niezbędnych prac naprawczych (robocizna) ustalony w oparciu o zakres prac oraz wynikający z warunków umowy ubezpieczenia stawkę roboczogodziny.

**Chcesz naprawić samochód? Możemy w tym pomóc!**  
 • Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia AC w wariancie: ASO lub Sieć Partnerska (sprawdź na polisie) i chcesz naprawić pojazd, możesz to kompleksowo zrobić w sprawdzonych warsztatach naszej sieci partnerskiej. Warsztaty gwarantują wysoką jakość naprawy zgodnie z technologią producenta, zapewniają usługi dodatkowe (np. auto zastępcze na czas naprawy, holowanie do serwisu) oraz wydłużoną 3 letnią gwarancję na wykonaną usługę.  
 • Zadbamy o profesjonalne przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody.  
 Jeśli chcesz skorzystać z usługi naprawy pojazdu, skontaktuj się z nami:  
 – mailowo: [pomoc@ergohestiapomoc24.pl](mailto:pomoc@ergohestiapomoc24.pl),  
 – telefonicznie: 88 765 87 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-17).

**Fot. 39**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 40**

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 42**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



**Fot. 44**

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Spoiler zderzaka przedniego - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 46**

Spoiler zderzaka przedniego - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 50**

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



**Fot. 52**

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**


Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 54**

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

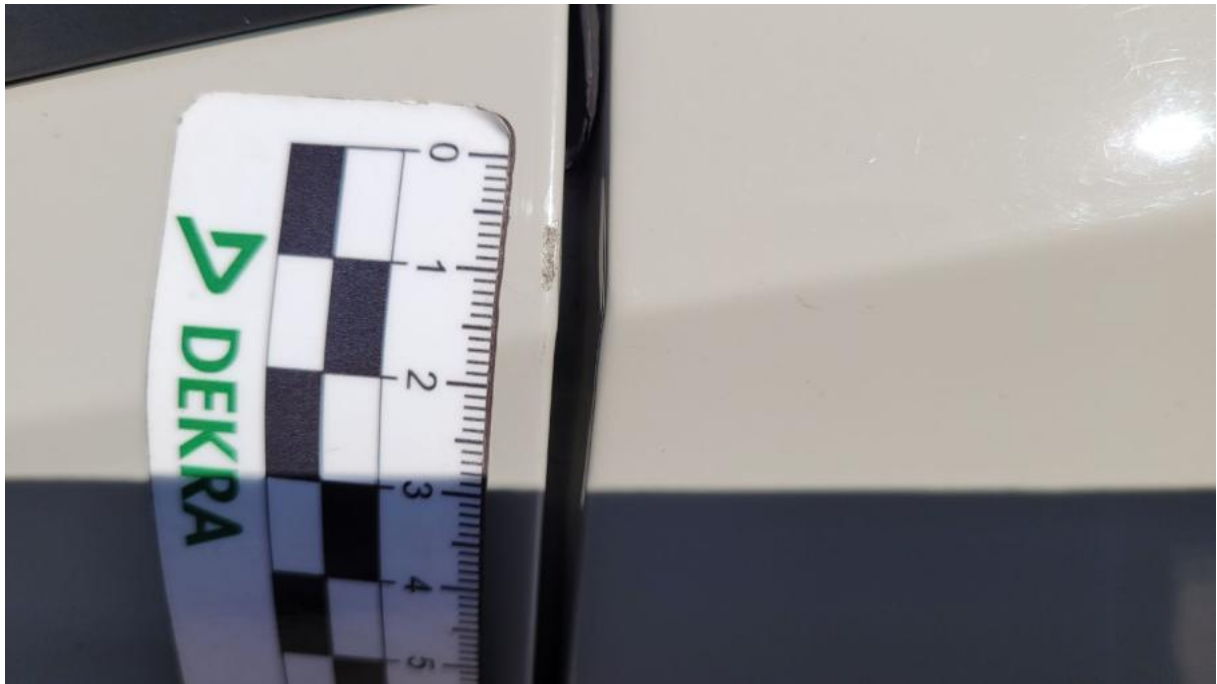

**Fot. 55**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56**

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 58**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 60**

Łotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 62**

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1