

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/30337/26/04/07
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 07-04-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 WS PKO Masterlease
 PKO Masterlease-DZS
 Polanki 4, Gdańsk

Rzeczoznawcy:
Michał Strzelczyk (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Przemysław Ostap
 DEKRA Polska - O. Lublin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	VOLKSWAGEN, Golf VIII Variant (CG5)(09.2020-2024), Life				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	115/85	manualna	167 514	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD3929R	WVWZZZCD6PW527080		28-02-2023/2023	24-02-2028	srebrny/METALIK

Data oględzin: 10-04-2026

Miejsce oględzin:

Łopuszańska
 02-232 Warszawa, Łopuszańska 72
 02-232 Warszawa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTER HAWK 4	205/55 16 91T	2,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTER HAWK 4	205/55 16 91T	2,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTER HAWK 4	205/55 16 91T	3,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTER HAWK 4	205/55 16 91T	3,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (25% - 50%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150

5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TP		wgniecenie, zarysowanie	
2	Błotnik TL		zarysowanie	
3	Zderzak PRZ		wgniecenie, zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Przygotowanie			
2	Przygotowanie			

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi P L		zarysowanie	
2	Zderzak TYŁ		zarysowanie	
3	Fotel PP		zabrudzenie	

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

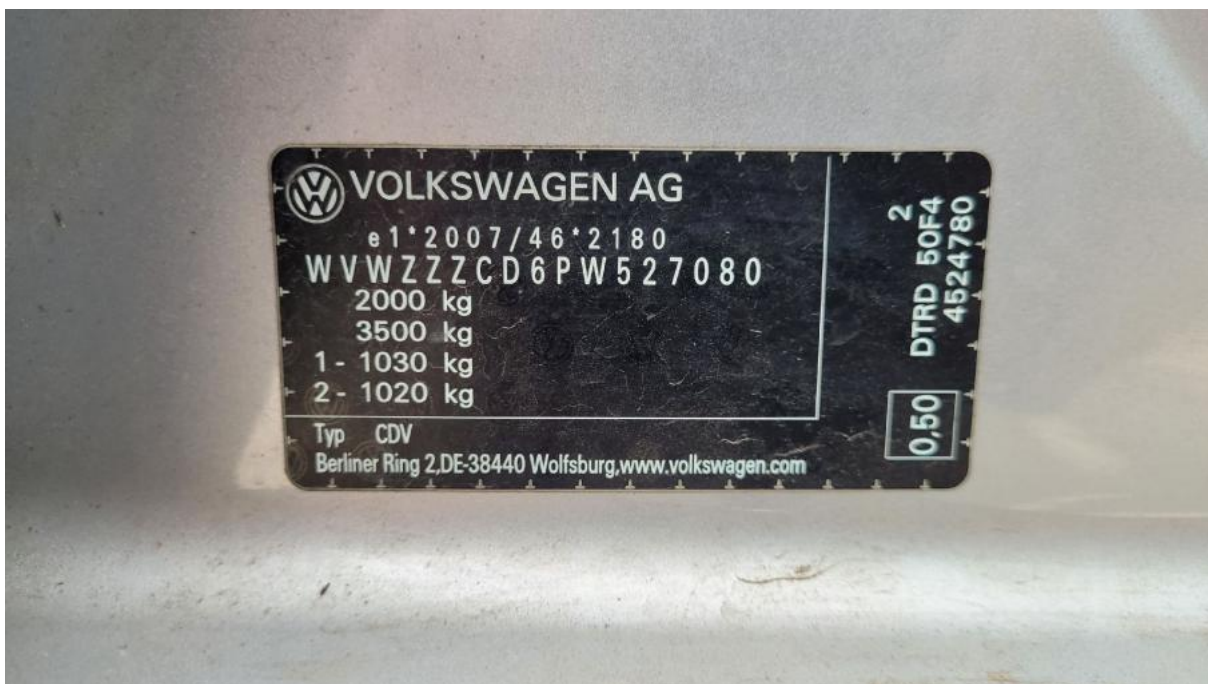

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

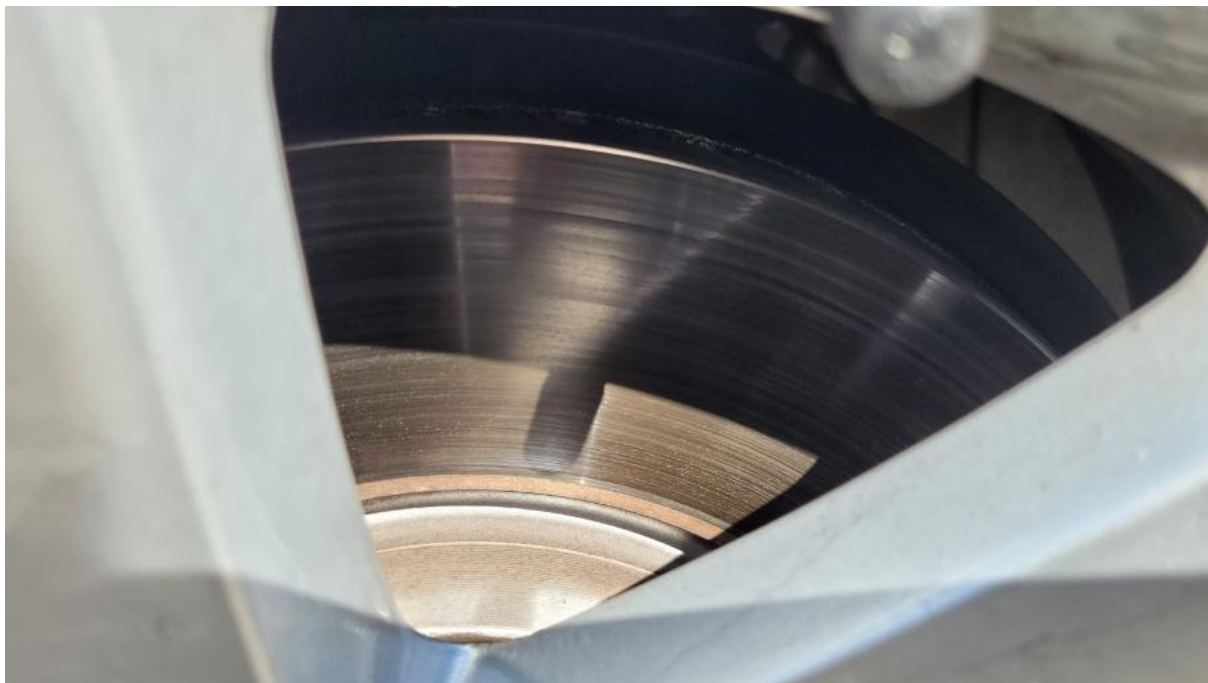

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

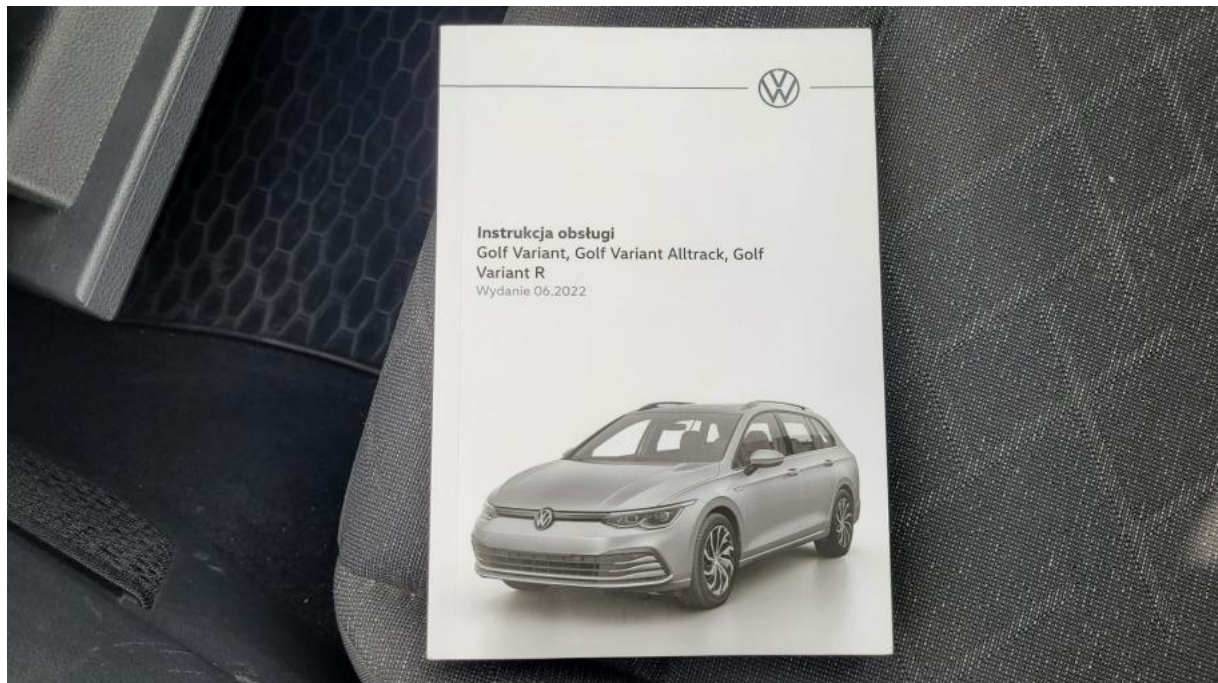

Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Zderzak przedni cz dolna() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak przedni cz L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 64

Fotel prz. praw. - Inne 1