

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/30695/26/04/08
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 08-04-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 WS PKO Masterlease
 PKO Masterlease-DZS
 Polanki 4, Gdańsk

Rzeczoznawcy:
Iwo Tokarski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu TOYOTA, Proace City Verso, L1 Combi				Rodzaj nadwozia KOM
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym	Pojemność [ccm] 1499	Moc [KM/kW] 102/75	Skrzynia biegów manualna	Stan licznika [km] (odczytany) 168 872	Ilość drzwi/miejsc 5/5
Nr rej. pojazdu WD3677S	Nr nadwozia (VIN) YARECYHT2GJ976570		Data 1-rej./rok prod. 17-01-2022/2021	Następne bad. tech. 09-01-2027	Lakier biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 15-04-2026

Miejsce oględzin:
 automarket Wola Warszawa (CFM)
 AUTOMARKET WOLA, PRYMASA
 TYSIĄCLECIA 103, 01-424 WARSZAWA
 01-424 Warszawa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MINERVA, RADIAL F209	205/60 16 96V	5,5 mm
	lewe	MINERVA, RADIAL F209	205/60 16 96V	6,0 mm
tylna	prawe	MINERVA, RADIAL F209	205/60 16 96V	4,5 mm
	lewe	MINERVA, RADIAL F209	205/60 16 96V	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (25% - 50%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Okleiny reklamowe na drzwiach PL, PP i na drzwiach tyłu P.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zaślepka haka holowniczego TYŁ		deformacja	
2	Zderzak TYŁ		pęknięcie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TP		wgniecenie	
2	Pokrywa		zaprawki lakiernicze	
3	Kanapa		zabrudzenie	
4	Fotel PL		zabrudzenie	
5	Fotel PP		zabrudzenie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie tapicerki			
2	Usunięcie olkeiny			

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	PRZYGOTOWANIE DO LAKIEROWANIA			

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TL		odpryski lakieru	
2	Drzwi P P		odpryski lakieru, wgniecenie	
3	Drzwi P L		wgniecenie	
4	Drzwi T P		zarysowanie	
5	Listwa drzwi P P		zarysowanie	
6	Pokrywa		odpryski lakieru, wgniecenie	
7	Próg P		zarysowanie	
8	Słupek (B) P		wgniecenie	

9	Spoiler zderzaka PRZ		zarysowanie	
10	Szyba PRZ		odprysk szkła	
11	Zderzak PRZ		zarysowanie	
12	Lusterko zewnętrzne P		zarysowanie	
13	Tapicerka drzwi TP		zarysowanie	
14	Oslona / wykładzina bocz. przestrz. bag. L		zarysowanie	
15	Oslona / wykładzina bocz. przestrz. bag. P		zarysowanie	

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

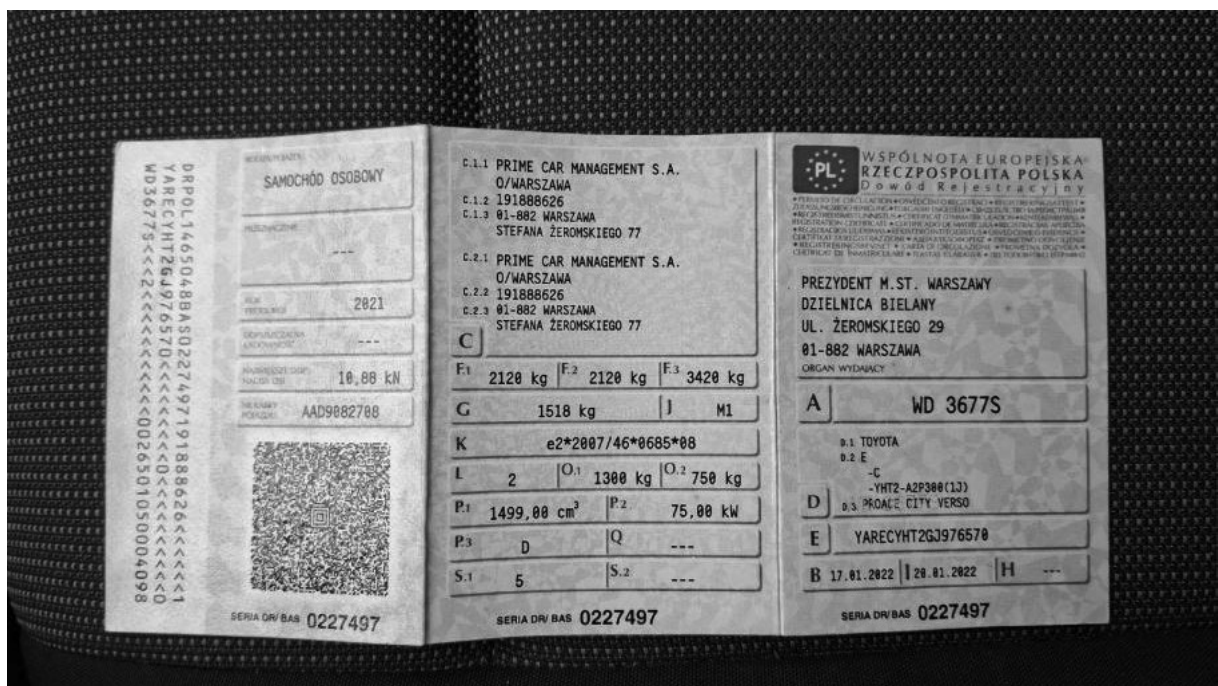

Fot. 13


Dowód rej. Str. 1

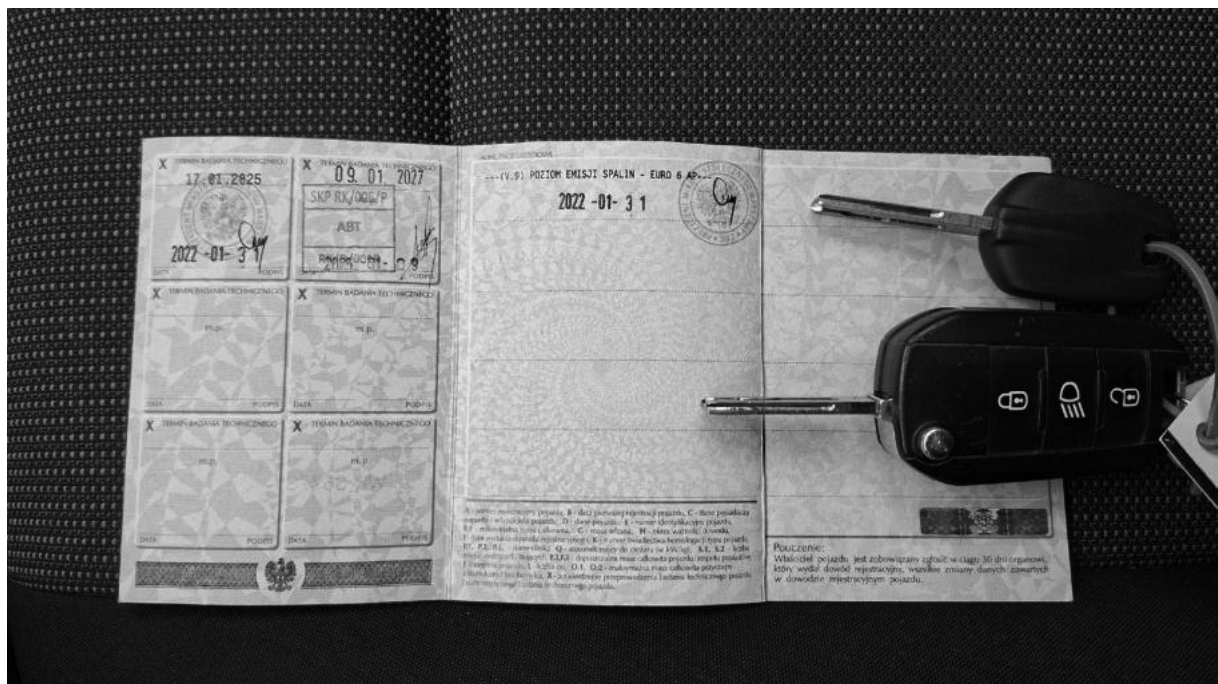

Fot. 14


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

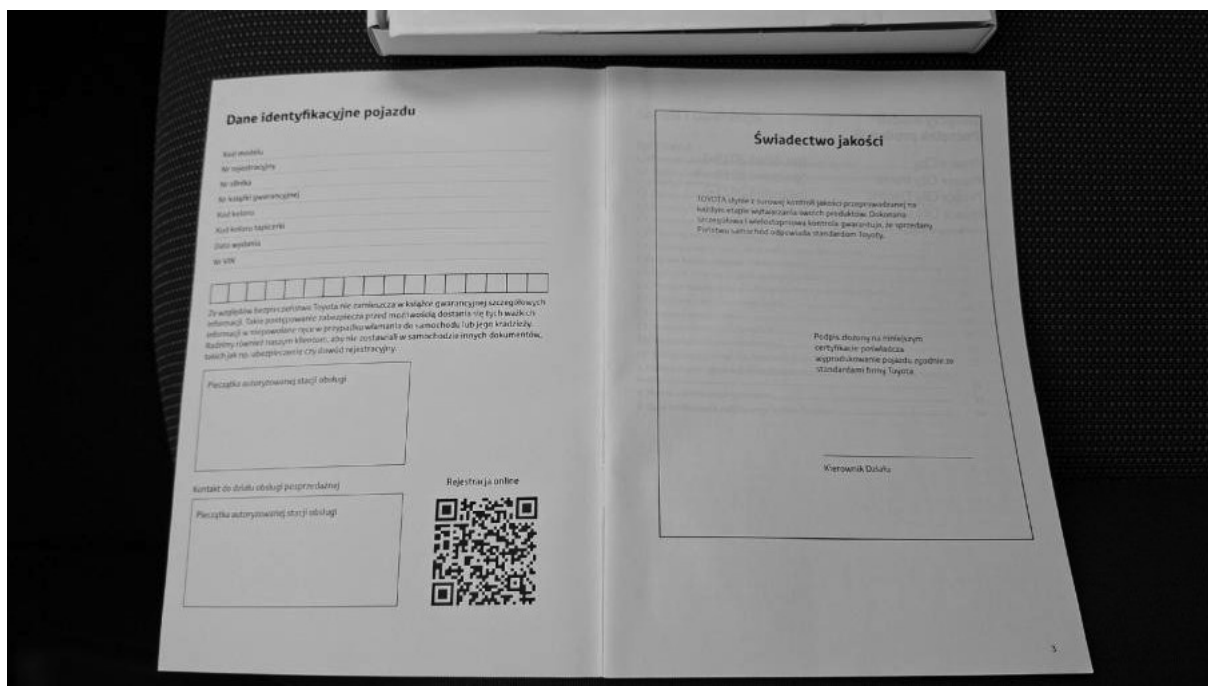

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

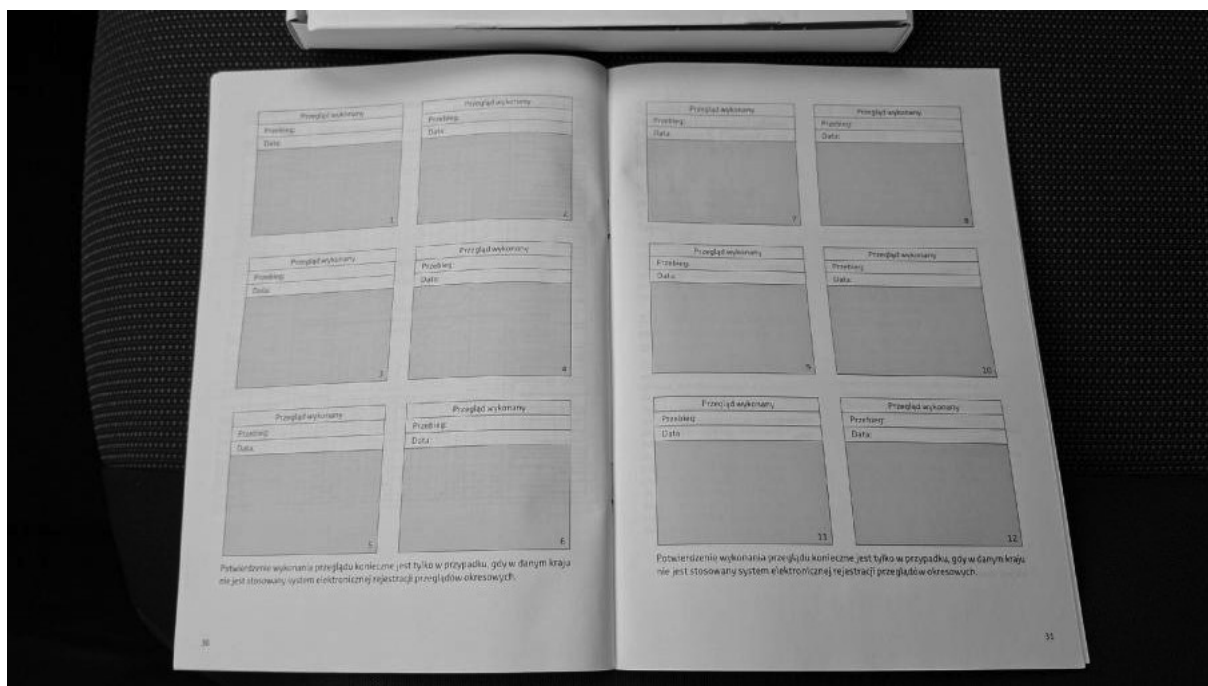


Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje

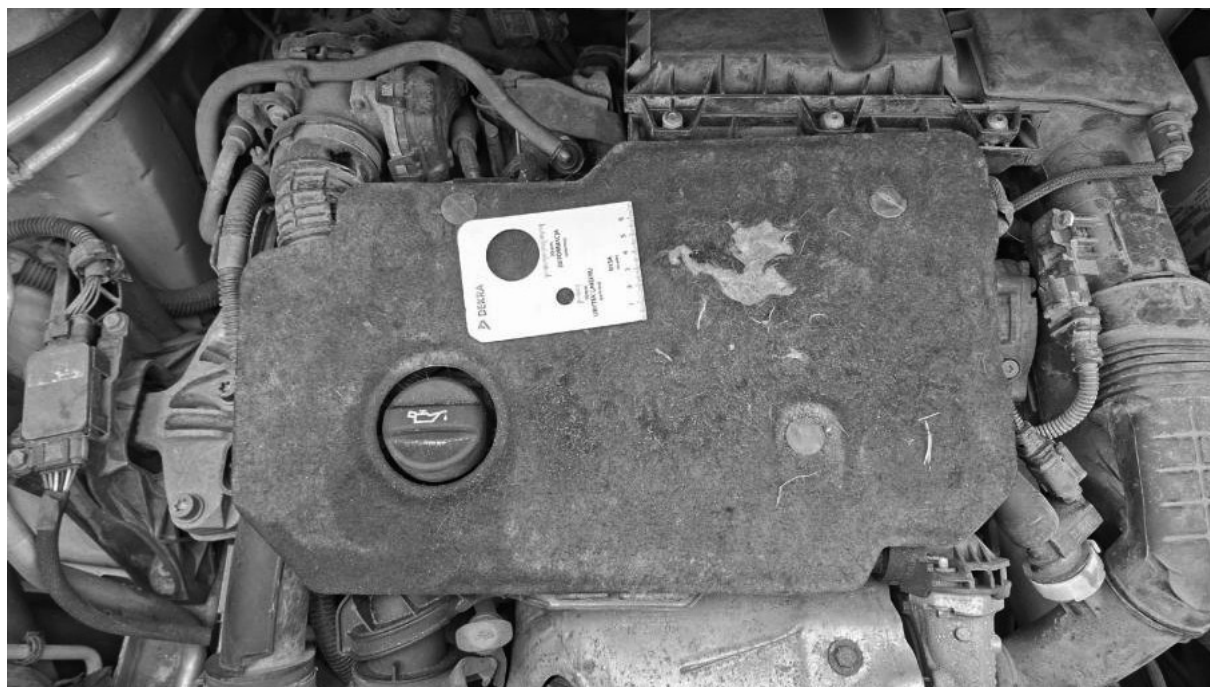


Fot. 38
Osłona silnika - pęknięcie/rozerwanie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Inne 1

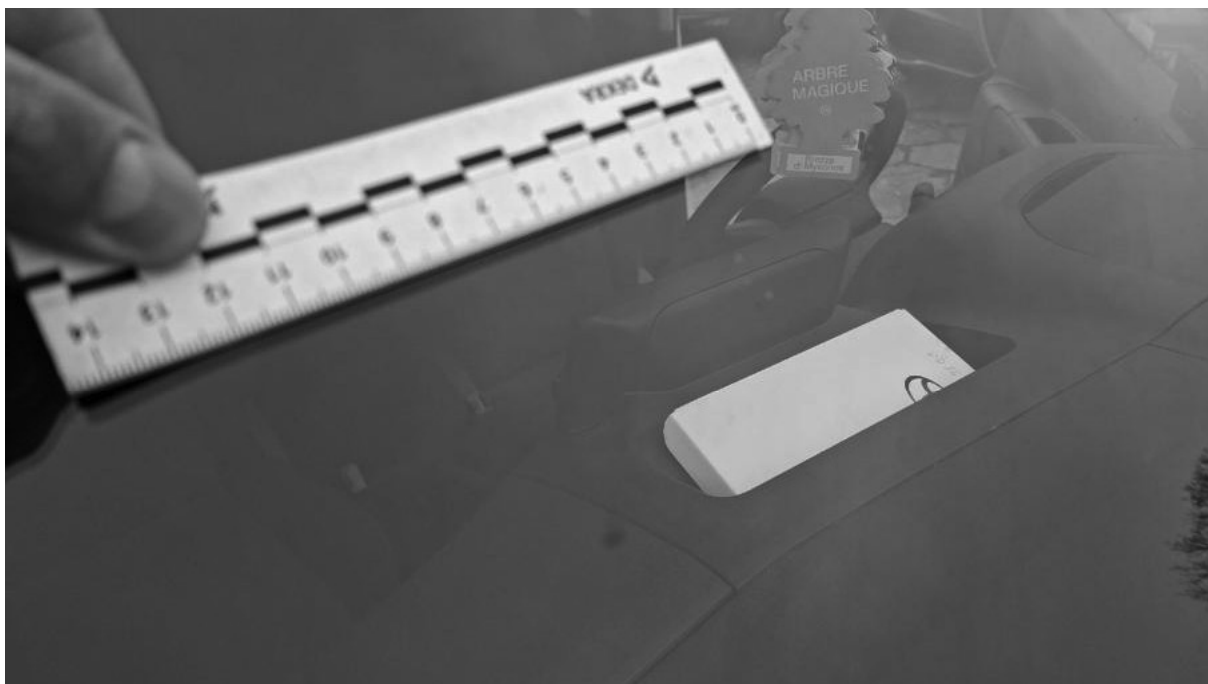

Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

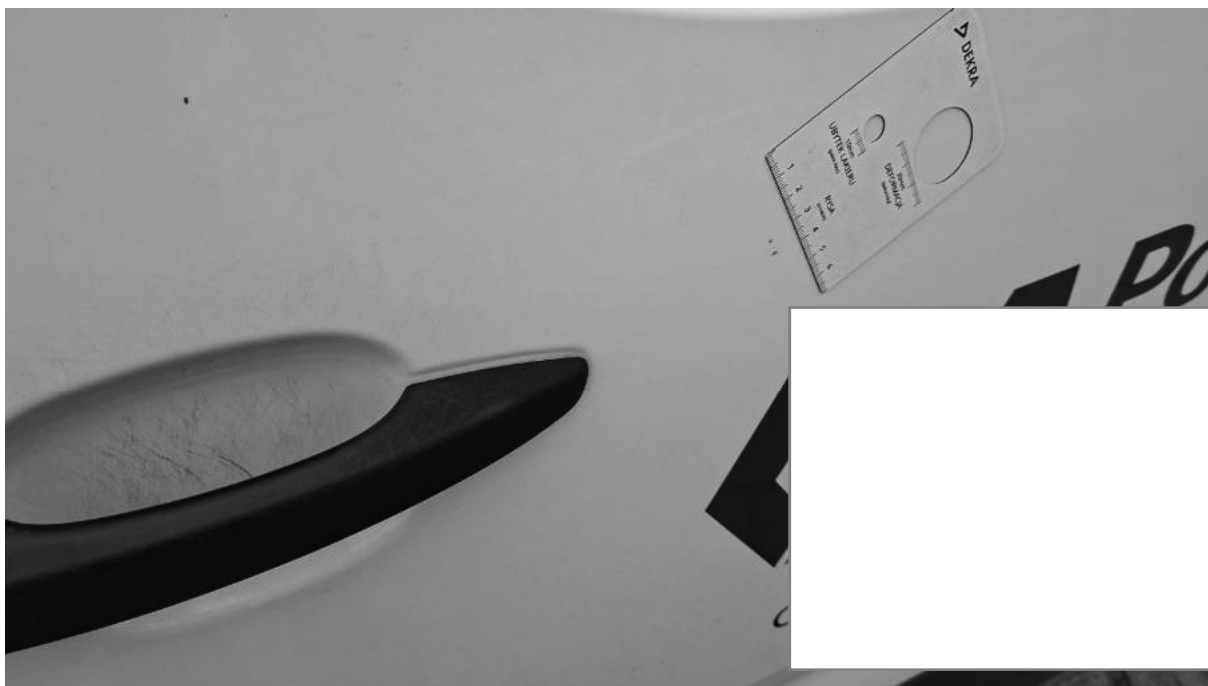

Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

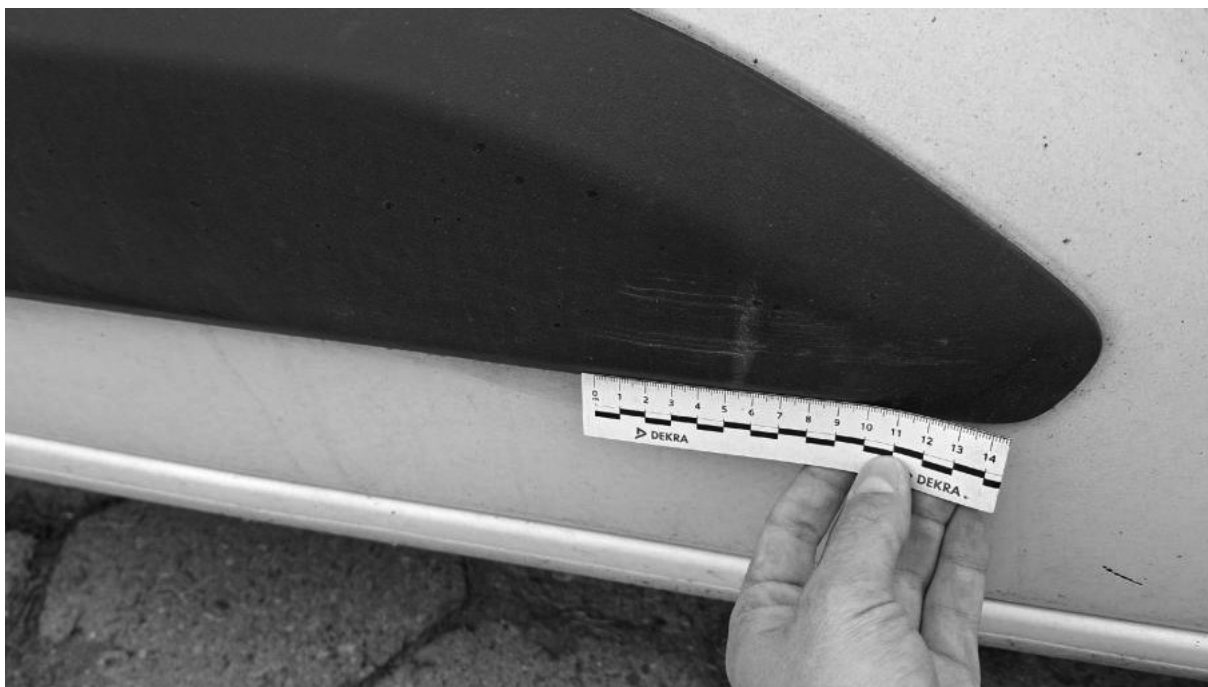

Fot. 48

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny cz P - Pęknięcie/rozerwanie 1

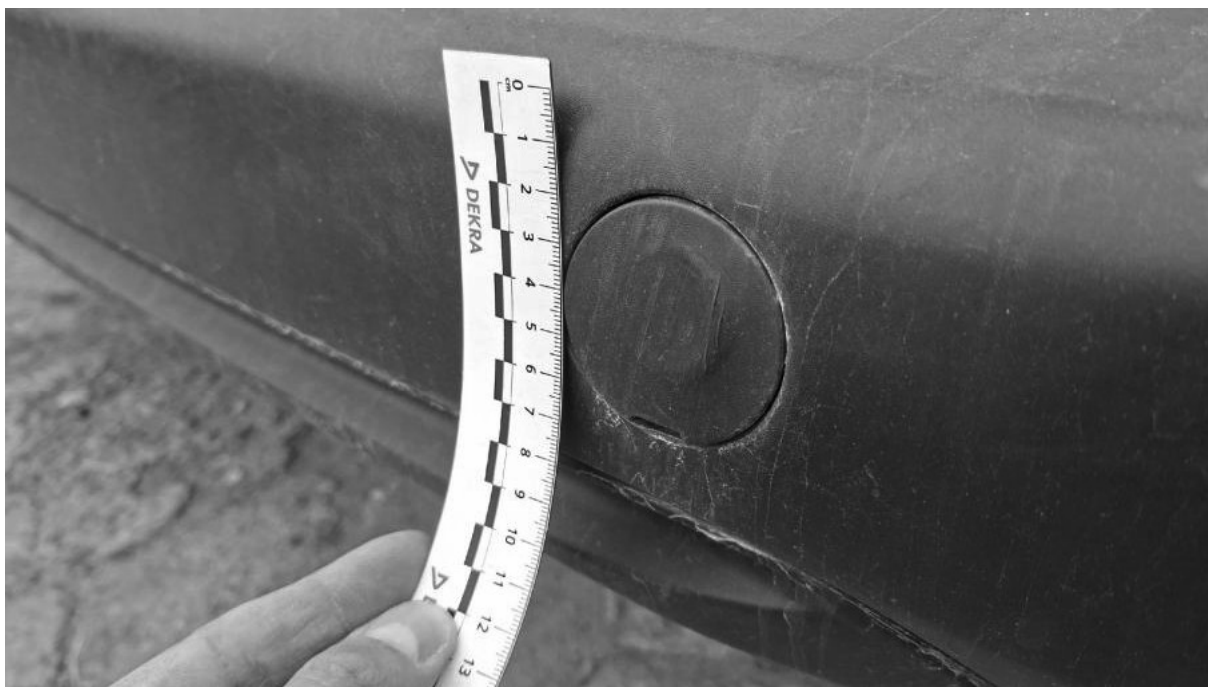

Fot. 58

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Fotel prz. lew. - Inne 1

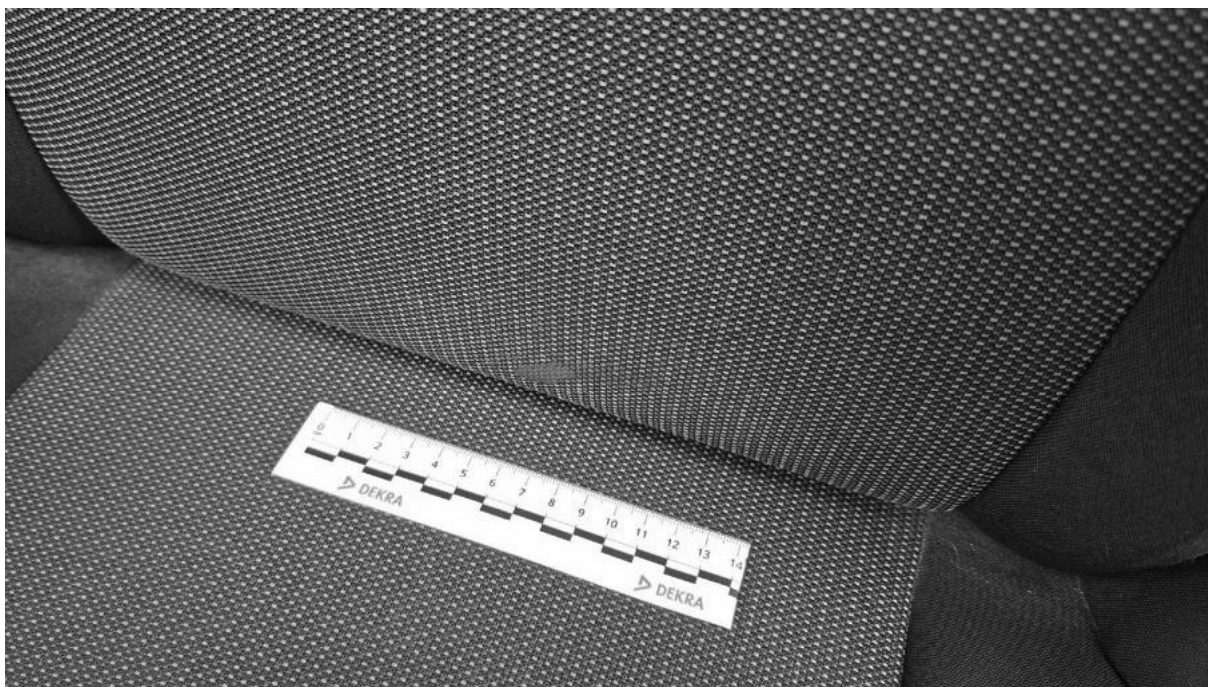

Fot. 62


Fotel prz. lew. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Fotel prz. praw. - Inne 1

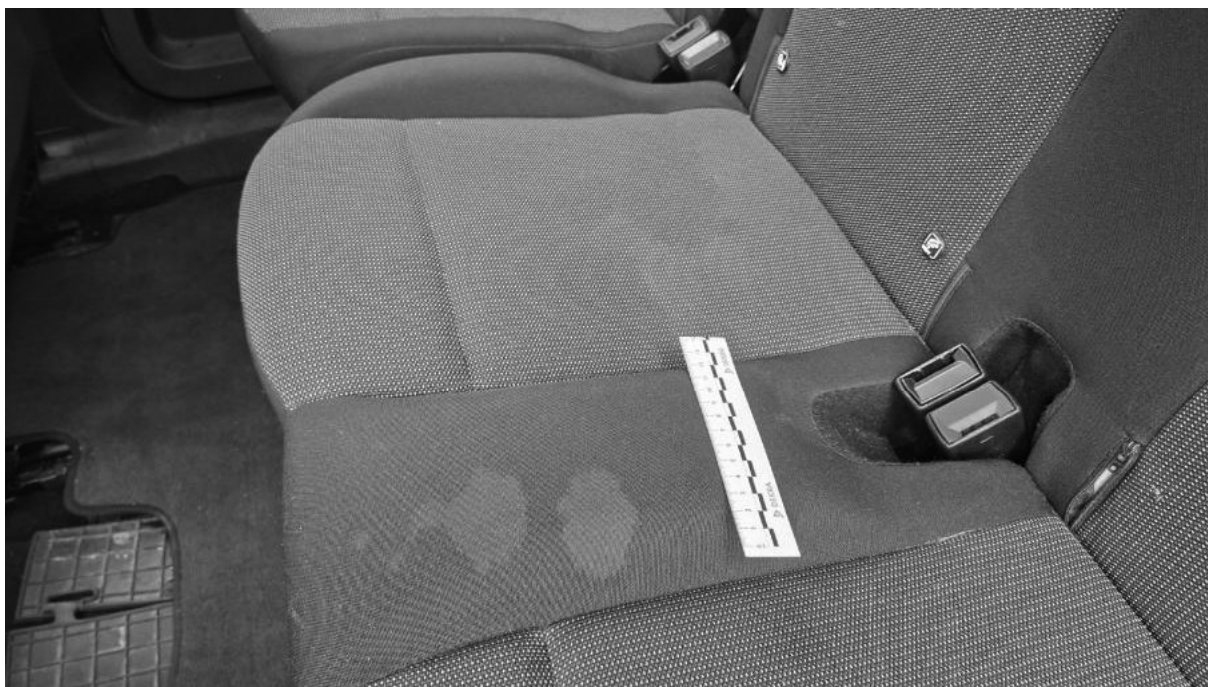

Fot. 64

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67


Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

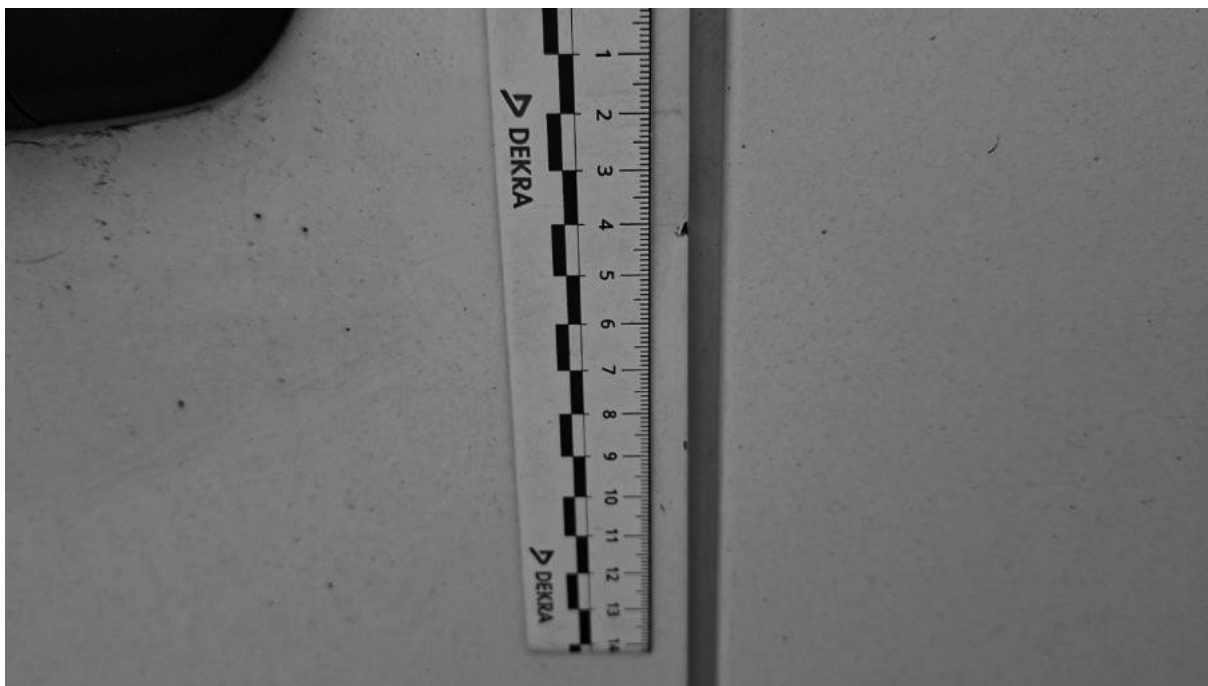

Fot. 69

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71


Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

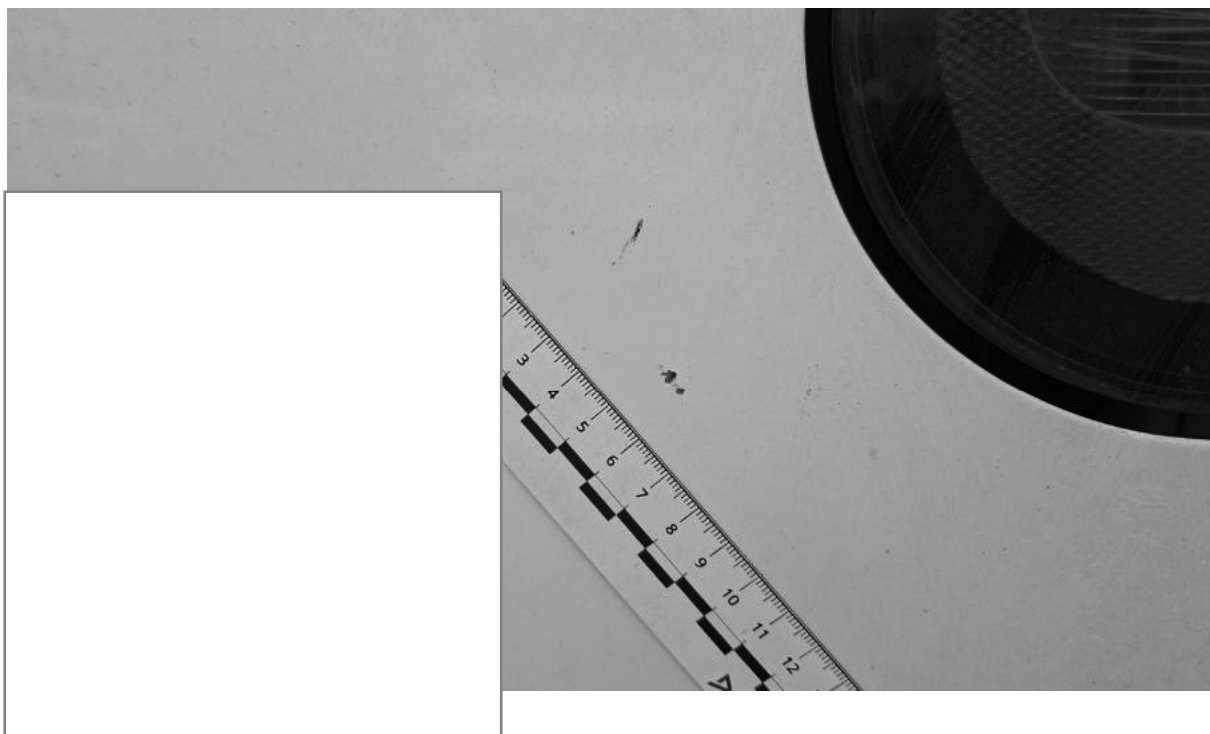

Fot. 73

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Ściana działowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1