

Nr zlecenia: 86/24/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/24

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	M M C J N K B 4 0 F D 8 3 4 8 3 8
Marka:	MITSUBISHI	Nr rejestracyjny:	GSP5H33
Model pojazdu:	L 200 DID MR`14 E5 2.9t	Nr Info-Ekspert:	023-01256
Wersja:	Invite	Rok produkcji:	2015
Wskazanie drogomierza	265359 km		
Data pierwszej rejestracji	2015/05/13		
Data ważności badania technicznego	2027/05/06		
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy		
Rodzaj kabiny	podwójna		
Dop. masa całk. / Ładowność	2850 kg / 960 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna		
Rozstaw osi	3000 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2477 ccm / 100kW (136KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Klimatyzacja
- 2 Osłona chłodnicy chromowana
- 3 Poduszka powietrzna kierowcy
- 4 Poduszka powietrzna pasażera

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 5 System kontroli trakcji ASTC
- 6 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 7 Zderzak przedni w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 Hak holowniczy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	ROADX 225/70 R16	103T	RX QUEST HT01		9,0
Przednie prawe:	ROADX 225/70 R16	103T	RX QUEST HT01		9,0
Tylne lewe:	TRIANGLE 225/70 R16	103T	AGILEX A/T TR292		7,0
Tylne prawe:	TRIANGLE 225/70 R16	103T	AGILEX A/T TR292		7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl
Odczyt drogomierza z dnia 06.05.2026 - 265 359km

Oględziny wykonał: Mateusz Kosakowski
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


	NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Próg	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		
3	Dach		Odkształcony, zarysowania, ogniska korozji		
4	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
5	Błotnik tylny	P	Odkształcony, zarysowania, ogniska korozji		
6	Drzwi tyłu nadwozia		Odkształcenia, zarysowania		

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu. Szczegółowy stan zobrazony w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

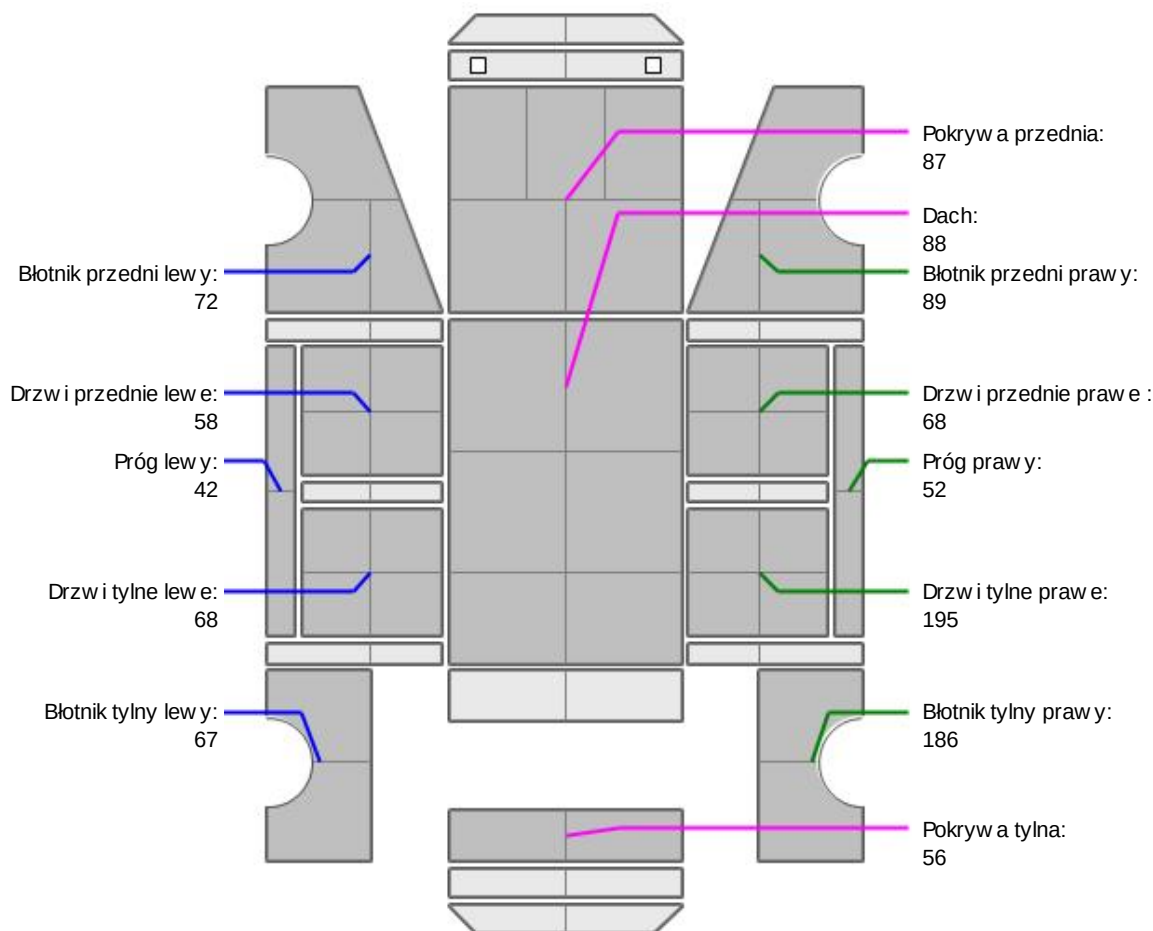

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		87	
2	Dach		88	
3	Błotnik przedni	L	72	
4	Próg	L	42	
5	Drzwi przednie	L	58	
6	Drzwi tylne	L	68	
7	Błotnik tylny	L	67	
8	Błotnik przedni	P	89	
9	Próg	P	52	
10	Drzwi przednie	P	68	
11	Drzwi tylne	P	195	
12	Błotnik tylny	P	186	
13	Pokrywa tylna		56	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięcia, zarysowania, złuszczenia powłoki lakierowej		
2	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozerwany		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Fotel tylny		Poplamiony		
4	Kanapa tylna		Rozdarcie materiału, zabrudzona		
5	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
6	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
9	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
10	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
11	Wykładzina podłogi		Zabrudzona		
12	Akumulator		Niesprawny		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego stalowa	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego stalowa	P	Ogniska korozji		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcie materiału		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na rozładowany akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń. Według informacji uzyskanych od osoby okazującej pojazd nie uruchamia się. Brak szczegółowych informacji

odnośnie uszkodzeń. Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8

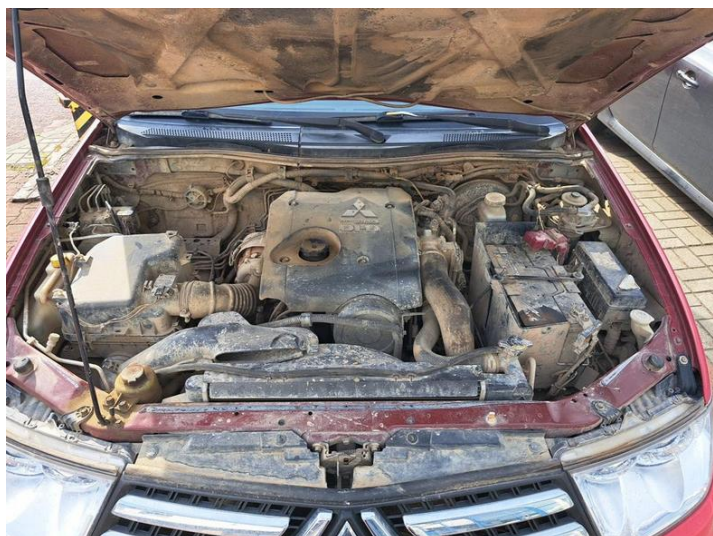

Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17

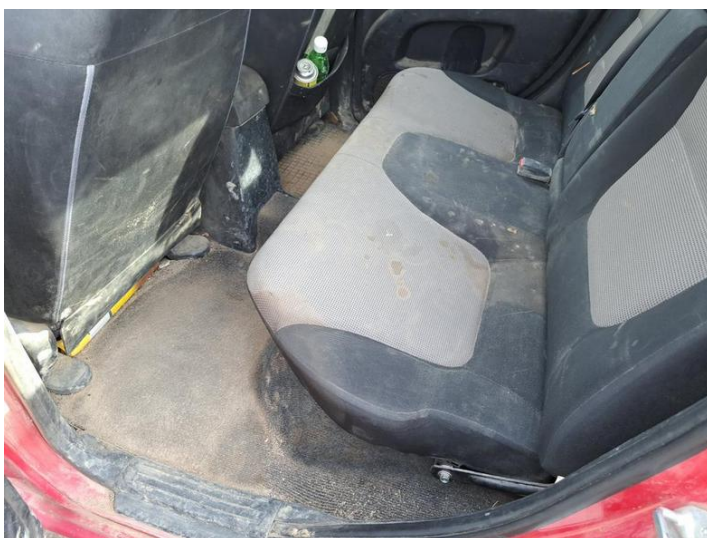

Fot. nr 18



Fot. nr 19

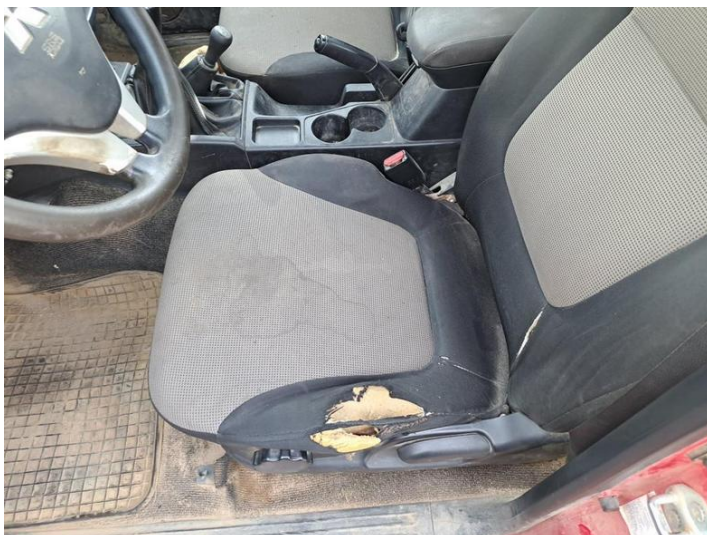

Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24

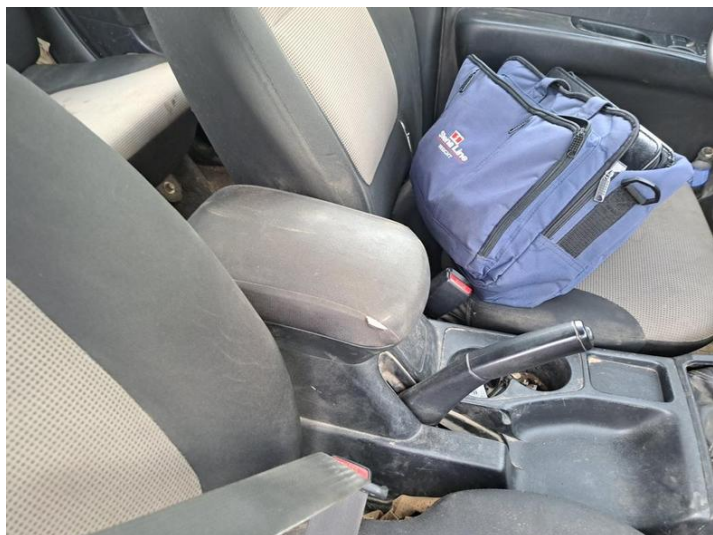

Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28

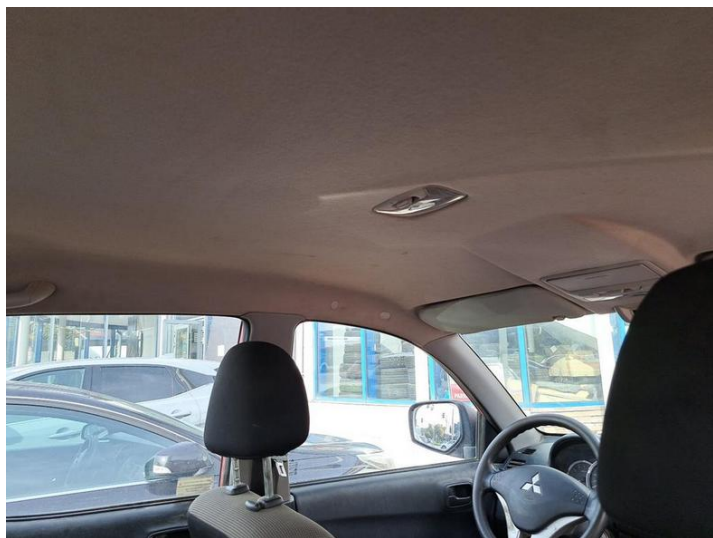

Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35

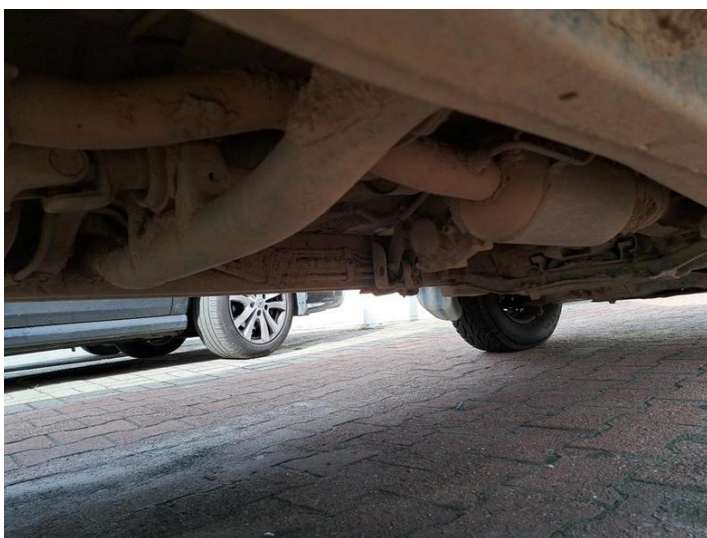

Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39

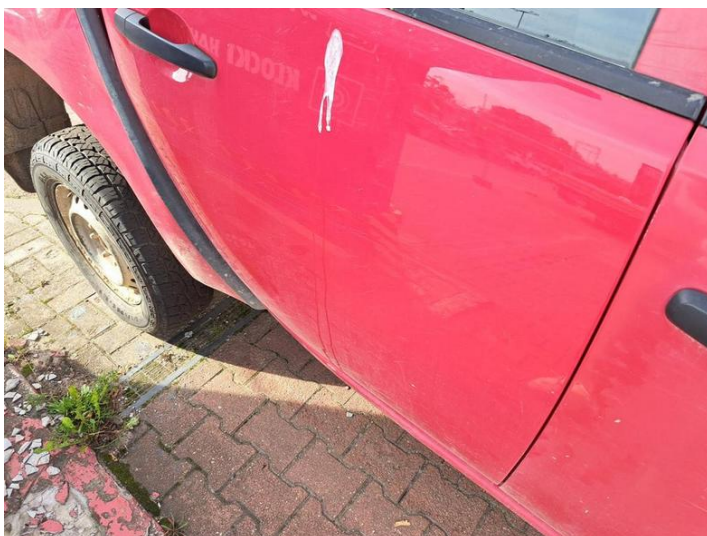

Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43

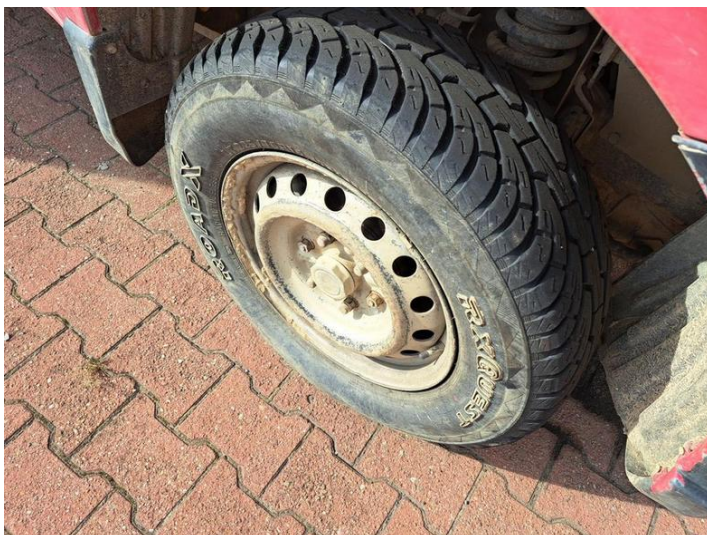

Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

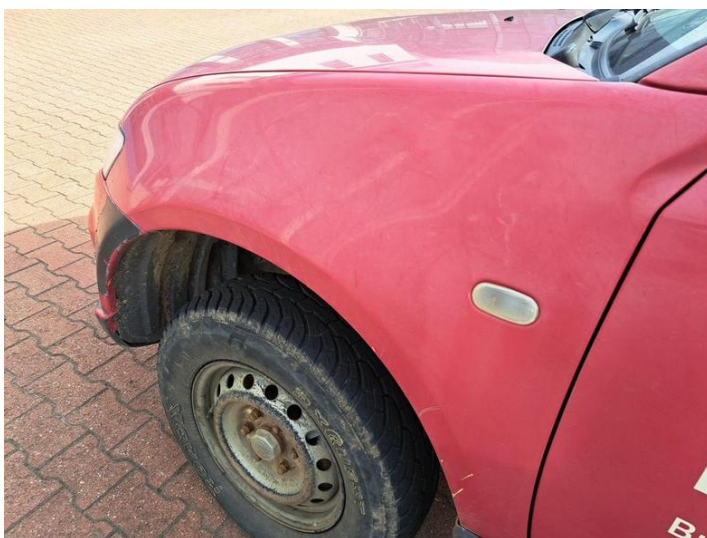

Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53

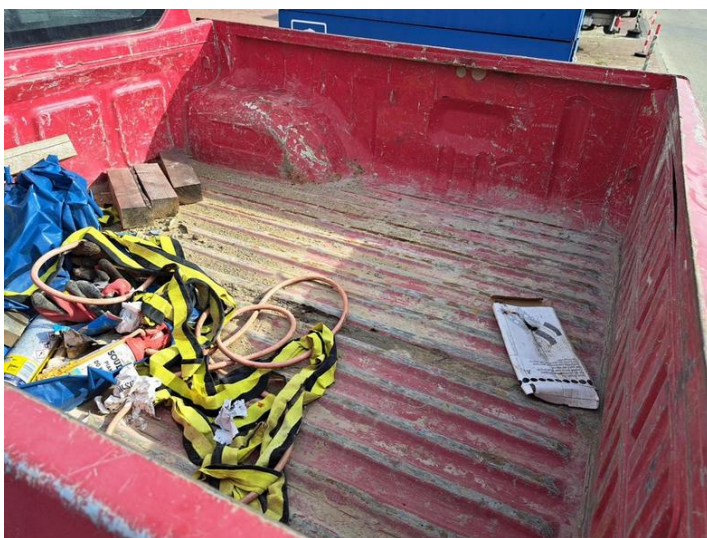


Fot. nr 54




Fot. nr 55




Fot. nr 56

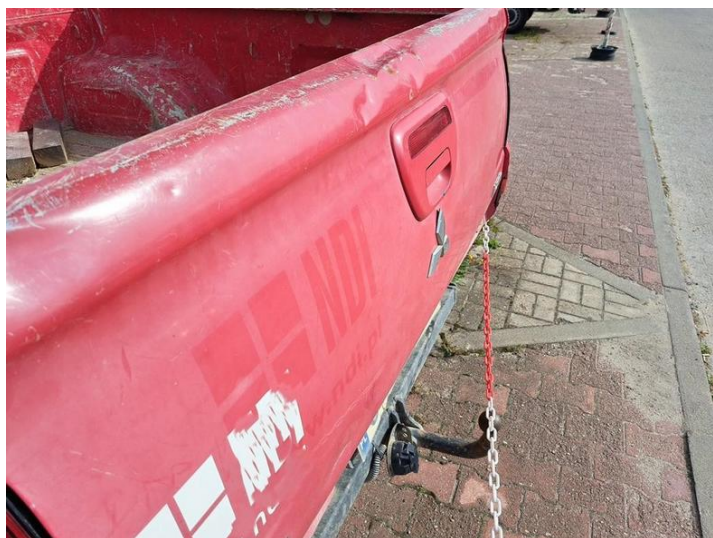

Fot. nr 57

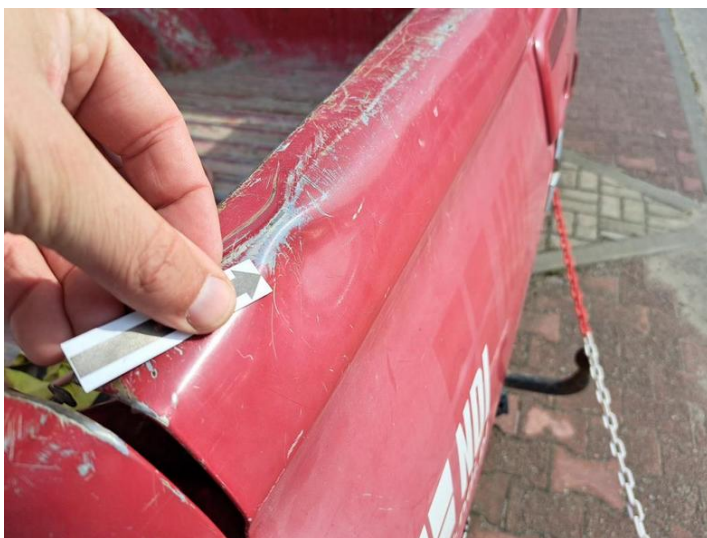


Fot. nr 58

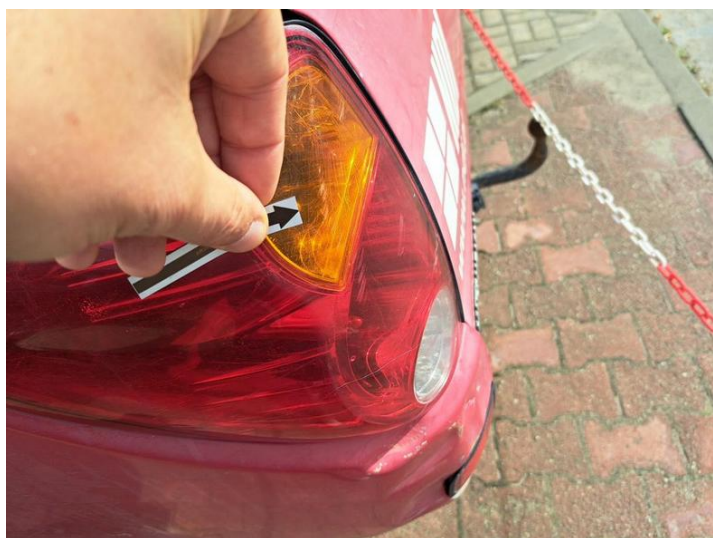

Fot. nr 59




Fot. nr 60

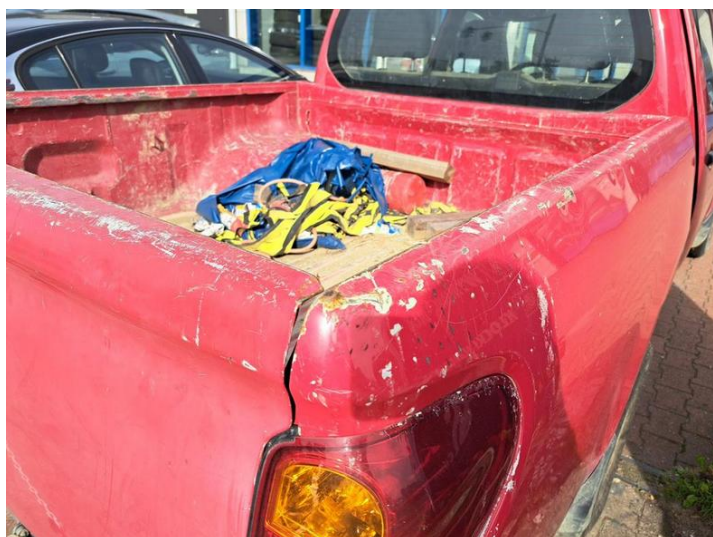

Fot. nr 61



Fot. nr 62

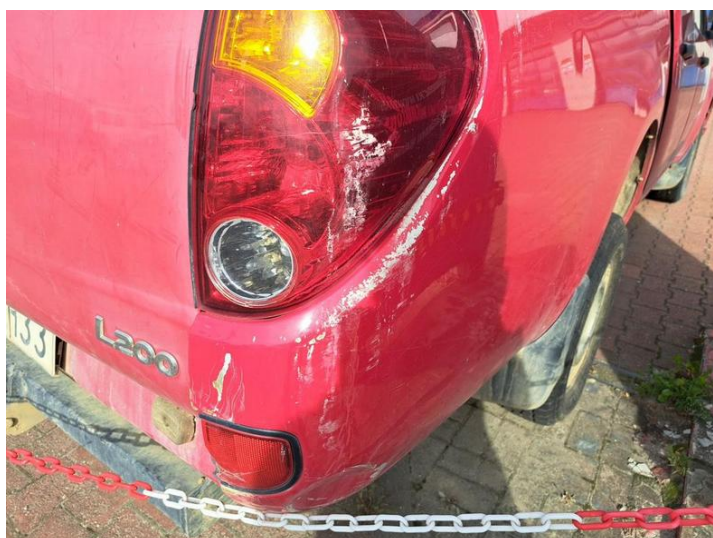

Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu