

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12905/8/26-15201	Data raportu	03-08-2026
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	27-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/67536/26/07/21		Miejsce oględzin
			MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0SXXWPGSLB74139
Marka, model	FORD Transit Connect 1.5 Eco...
Typ, wersja	Transit Connect 210 L2 Trend
Numer rejestracyjny	WD8697R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/88 kW
Stan licznika	122 095 km
Data 1. rej./rok prod.	14-07-2020/2020
Data nast. bad. techn.	12-05-2027
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS z EBD, Drzwi boczne przesuwne, prawe, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Immobilizer PATS, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, Poduszka powietrzna kierowcy, Przegroda blaszana bez okna z klapą, Radio 1 DIN, Bluetooth, MP3, AUX, USB, sterowanie z kierownicy, System Auto Start Stop, System wspomagania ruszania pod górę (HSA), Wykładzina podłogowa przedziału ładunkowego, Zamek centralny, Światła do jazdy dziennej, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Pakiet foteli przednich 18, Przegroda blaszana bez okna, z uchylną klapą, Relingi dachowe, Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości, Uchwyt do telefonu My Ford Dock, Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów, Kamera cofania

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SAILUN, ATREZZO ZSR	215/55 17 98W	4,5 mm
	lewe	SAILUN, ATREZZO ZSR	215/55 17 98W	3,5 mm
tylna	prawe	SAILUN, ATREZZO ZSR	215/55 17 98W	5,0 mm
	lewe	SAILUN, ATREZZO ZSR	215/55 17 98W	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	pęknięcie	WY	1.5
2	Krata wlotu powietrza, dolna	pęknięcie	WY	
3	Uszczelka szyby trójk. drzwi przed. R	inne	WY	0.8
4	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	nawiercony(e) otwór/otwory, ślady korozji	WY	1.2
5	Masa uszczelniająca tylnych drzwi L		WY	
6	Komplet montażowy/naprawczy/klej		WY	
7	Wykładzina bagażnika	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.4

8	Drzwi części ład.przesuwne R	wgniecenie, wgniecenie, odpryski lakieru	NA	1.8
9	Błotnik tylny L	liczne, wgniecenie, odpryski lakieru	NA	2.5
10	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
11	Błotnik tylny , część górna R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg

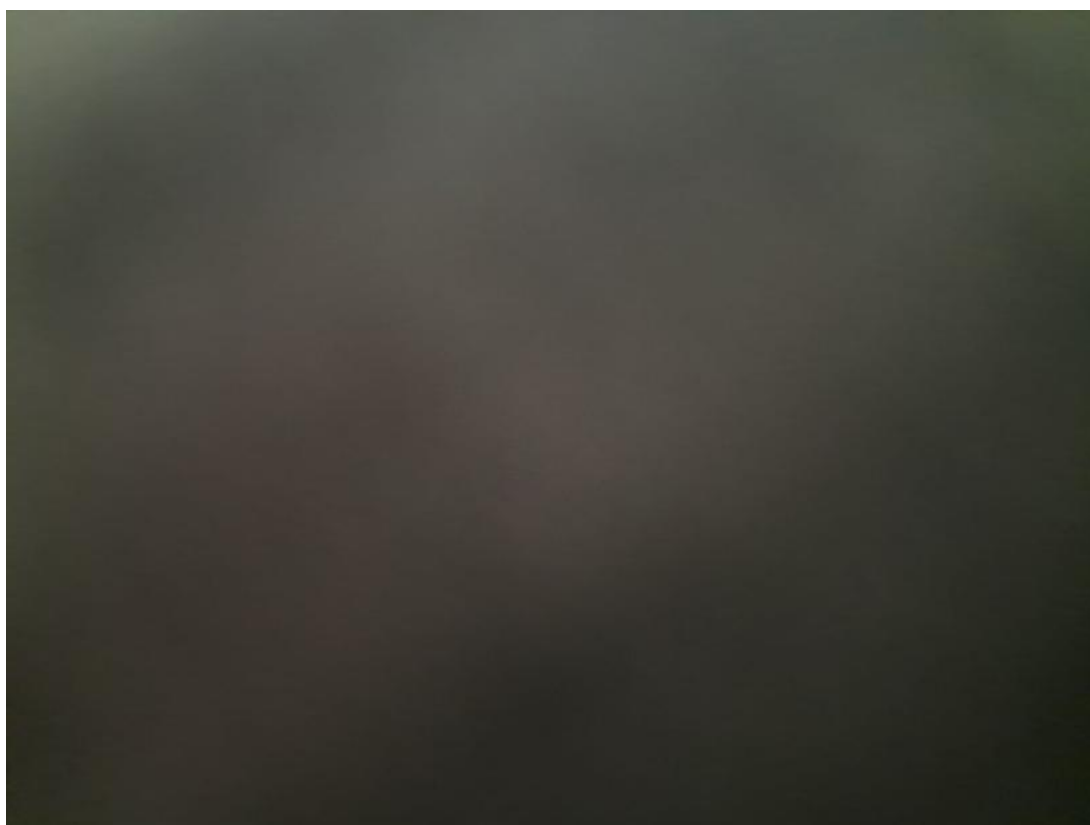

Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa

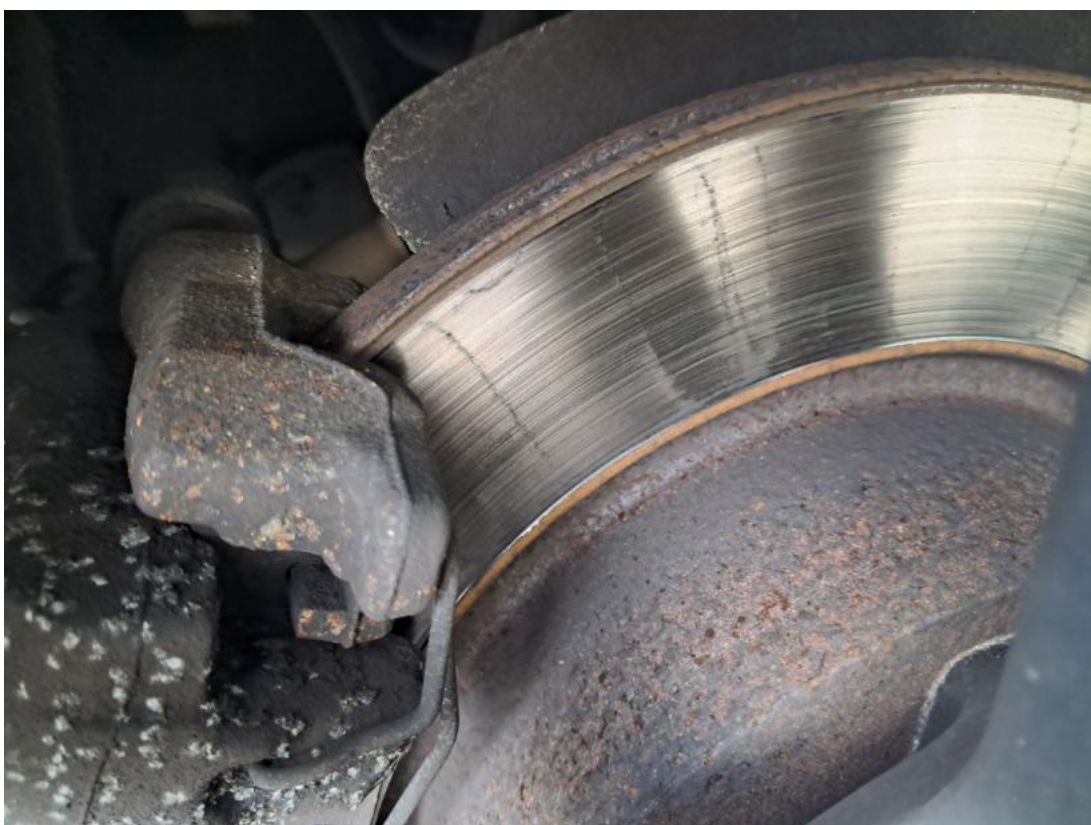

Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

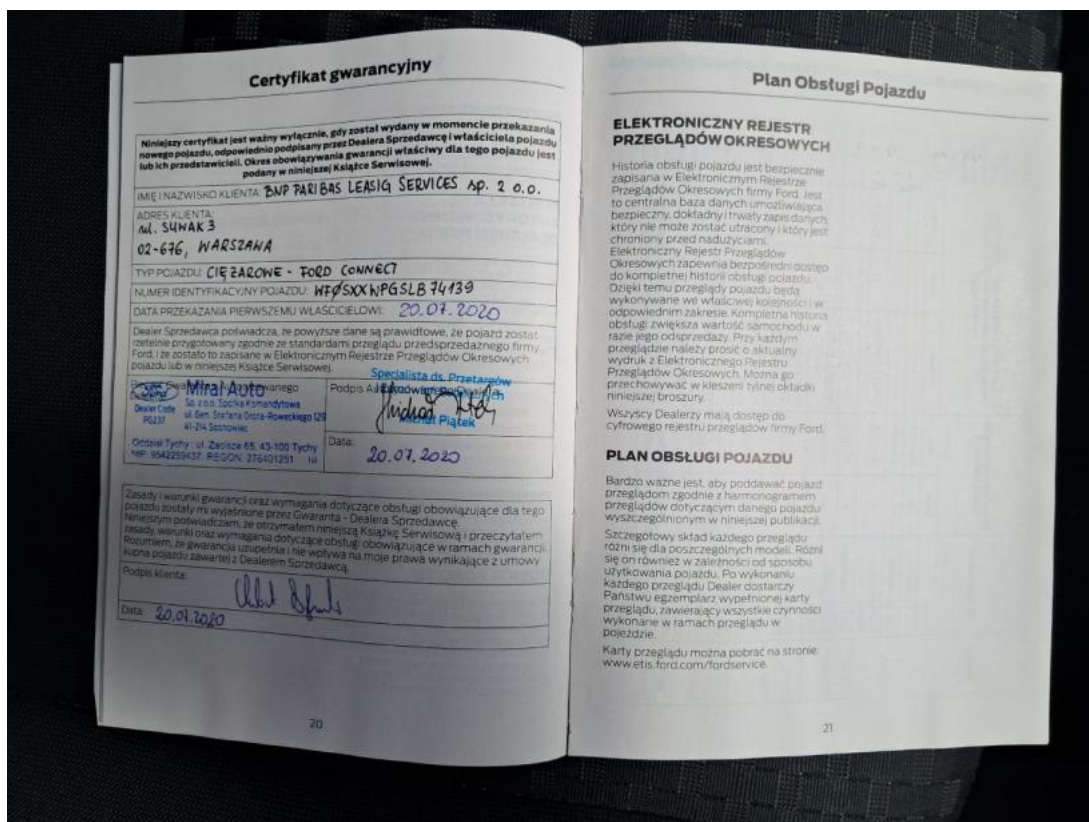

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

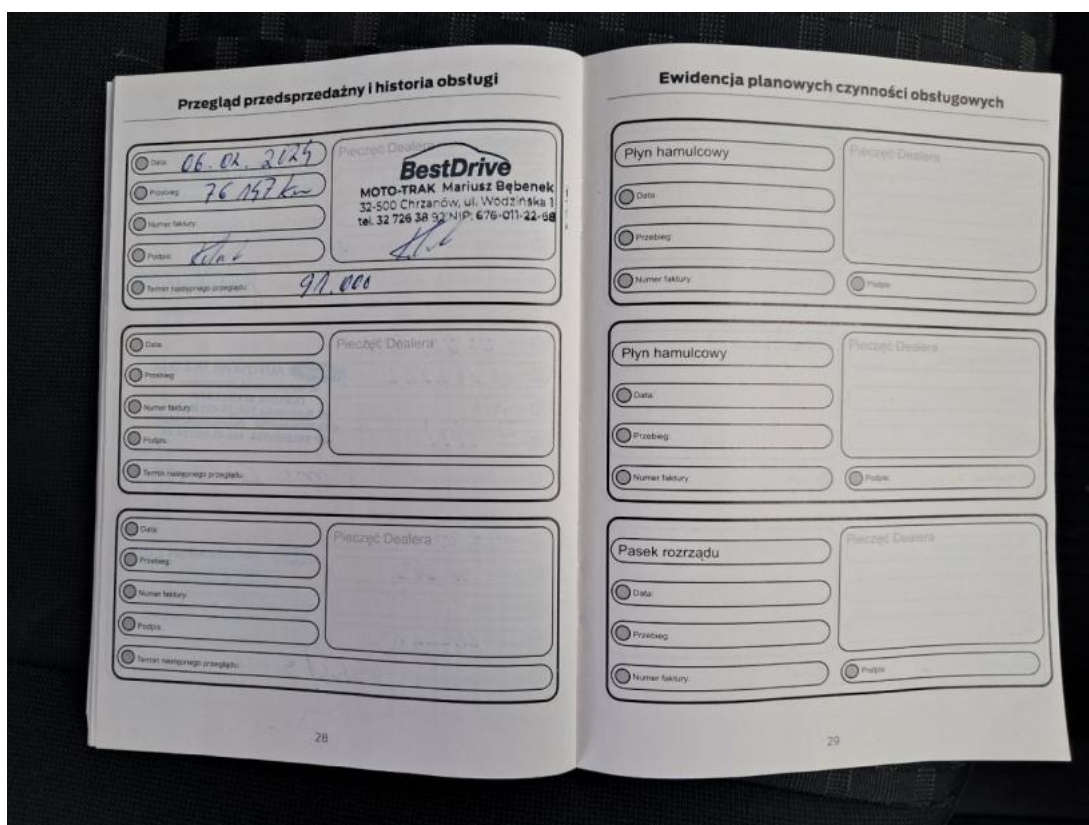

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Krata zderzaka prz. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Zderzak - Inne 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

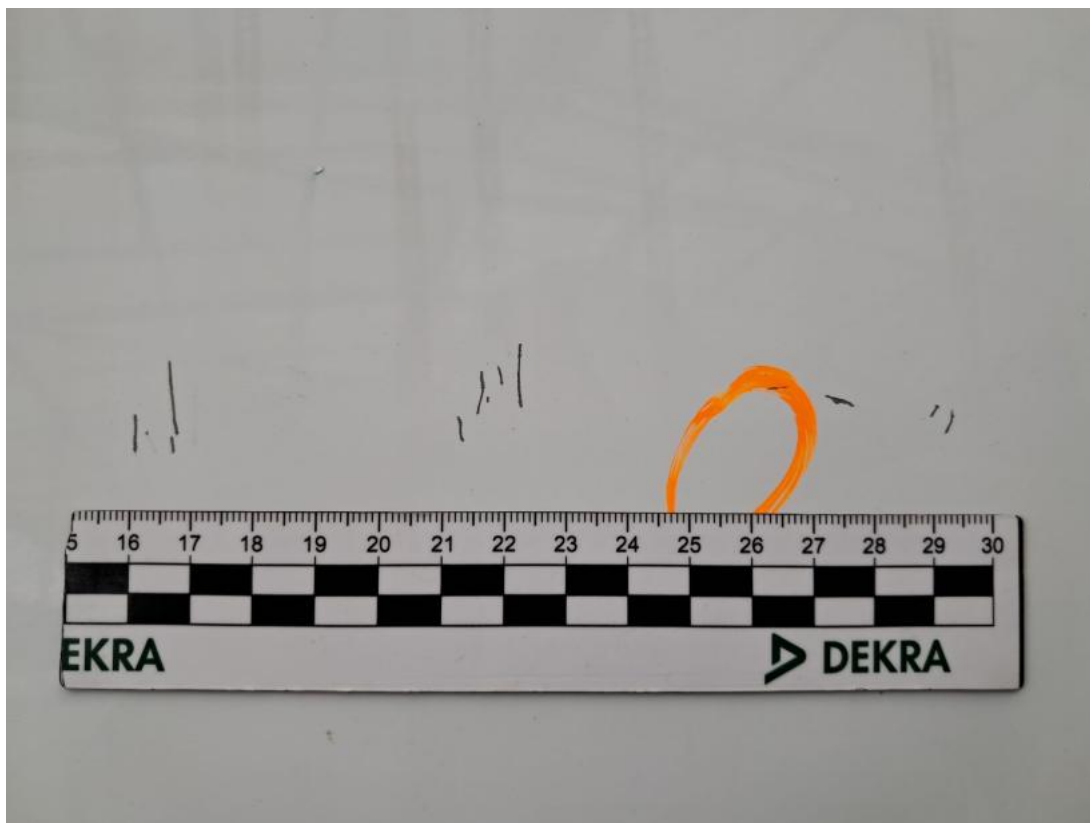

Fot. 51

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Szyba boczna przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Uszczelka szyby drzwi prz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Uszczelka szyby drzwi prz P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Uszczelka szyby drzwi prz P - Inne 2



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Szyba boczna przednia L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 62

Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



Fot. 64

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 66

Drzwi tyłu lewe - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Ściana lewa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 1