

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00172/9/26-201112	Data raportu	13-09-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Szukalski (WSP)	Data oględzin	11-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/83278/26/09/04	Miejsce oględzin	ul. Toruńska 85, 87-162 Lubicz Dolny, 8...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YH4812ANL127341
Marka, model	KIA Ceed Kombi 21-
Typ, wersja	Ceed 1.0 T-GDI S
Numer rejestracyjny	CT715AG
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/73.5 kW
Stan licznika	163 507 km
Data 1. rej./rok prod.	28-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	18-07-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Antena dachowa standardowa, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gwarancja, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy i o ruszeniu poprzedz. pojazdu, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z f. wykrywania pieszych, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Sortownik pod podłogą w bagażniku, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Tylne spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DĘBICA, PRESTO HP2	195/65 15 91H	8,0 mm
	lewe	DĘBICA, PRESTO HP2	195/65 15 91H	7,7 mm
tylna	prawe	DĘBICA, PRESTO HP2	195/65 15 91H	8,4 mm
	lewe	DĘBICA, PRESTO HP2	195/65 15 91H	8,4 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uchwyt/Listwa uchwyty pokrywy	głębokie, wgniecenie	WY	0.3
2	Obudowa kratki powietrza	ostre, ubytki materiału	WY	0.2

3	Tapicerka drzwi, przód R	głębokie, ubytki materiału	WY	0.3
4	Okładzina zderzaka przedniego	ostre, rysa/odprysk, lew., liczne, odpryski lakieru, lew., liczne, rysa/odprysk, praw.	NA	1
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	ostre, zarysowanie	NA	1.5
6	Próg L	liczne, ubytki materiału	NA	1.5
7	Okładzina zderzaka tylnego	głębokie, zarysowanie	NA	1
8	Błotnik tylny R	głębokie, zarysowanie	NA	1.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

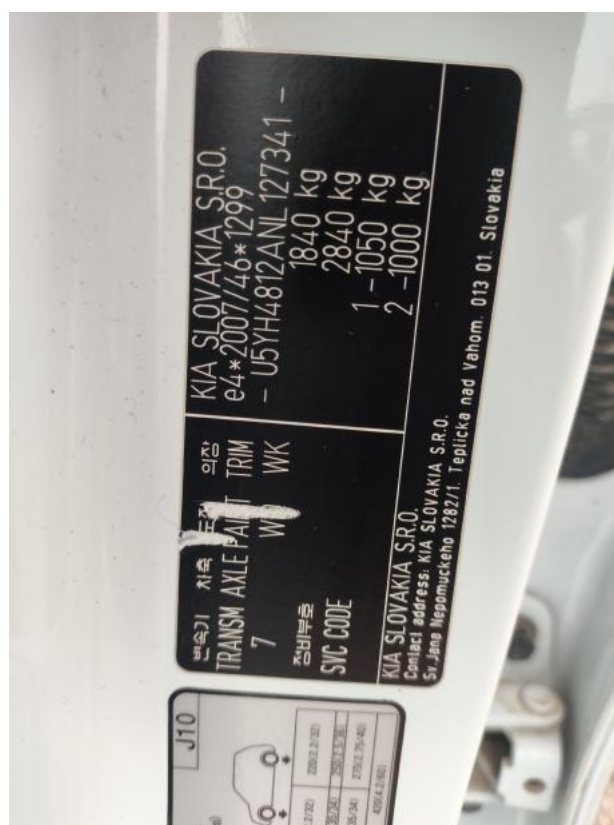

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa


SAMOCHÓD OSOBOWY			
POLSKA IDENT.	---		
KON. PRZEDSIĘWZI.	2022		
GŁOŚNIECZALNA I ADRESOWANIE	---		
NUMEROWSKI DOP. NADZIAI TBL	10,29 kN		
M KARTY POKAZU	AAD4324220		
SERIA DV BAS 2715998			

G.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT SPÓKA AKCYJNA W GDANSKU ODDZIAŁ TORUN			
G.1.2 1918886260#175			
G.1.3 87-100 TORUN GRUDZIĄDKA 163			
G.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT SPÓKA AKCYJNA W GDANSKU ODDZIAŁ TORUN			
G.2.2 1918886260#175			
G.2.3 87-100 TORUN GRUDZIĄDKA 163			
C	F ₁ 1840 kg F ₂ 1840 kg F ₃ 2840 kg	J	M1
K	e4*2007/46*1299*16	O ₁ 1000 kg O ₂ 500 kg	
L	2	P ₁ 998,00 cm³ P ₂ 73,50 km	
P ₁	p	Q	---
S ₁	5	S ₂	---

SERIA DV BAS 2715998


REPUBLIKA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA GOSPODARSTWO	
PREZYDENT MIASTA TORUNIA UL. WAŁY GEN.SIKORSKIEGO 8 87-100 TORUN	
ORGAN WYKONY	
A	CT 715AG
D	-FSPCL -MELLI -S.EED
E	USYH4812ANL127341
H	29.07.2022 29.07.2022 H ---
SERIA DIVBAS 2715998	

Dowód rej. Str. 1

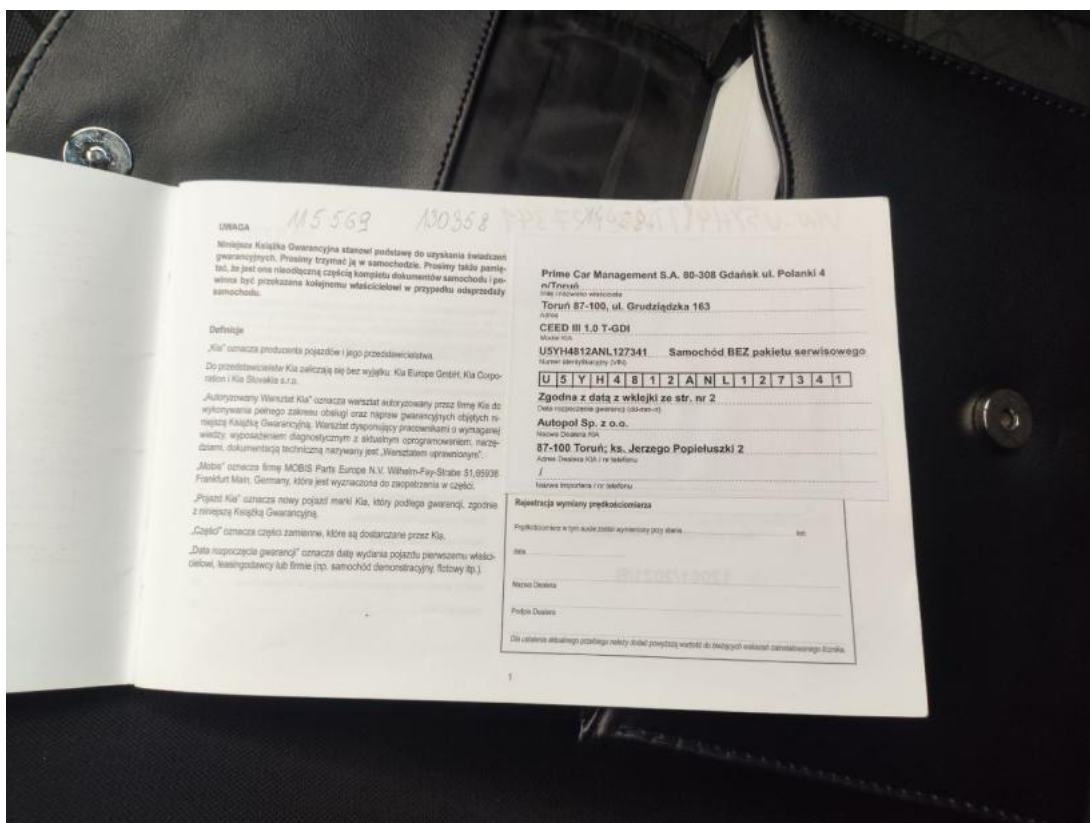


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

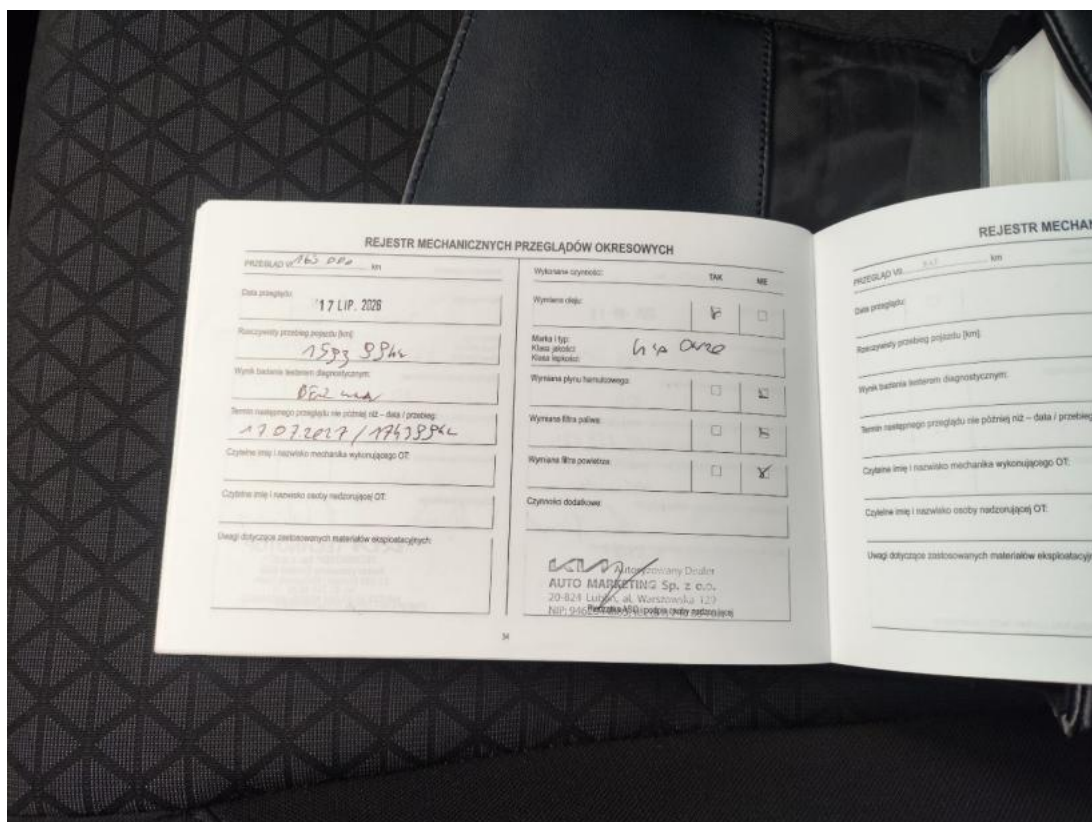

Fot. 15


Książka serwisowa – ostatni przegląd

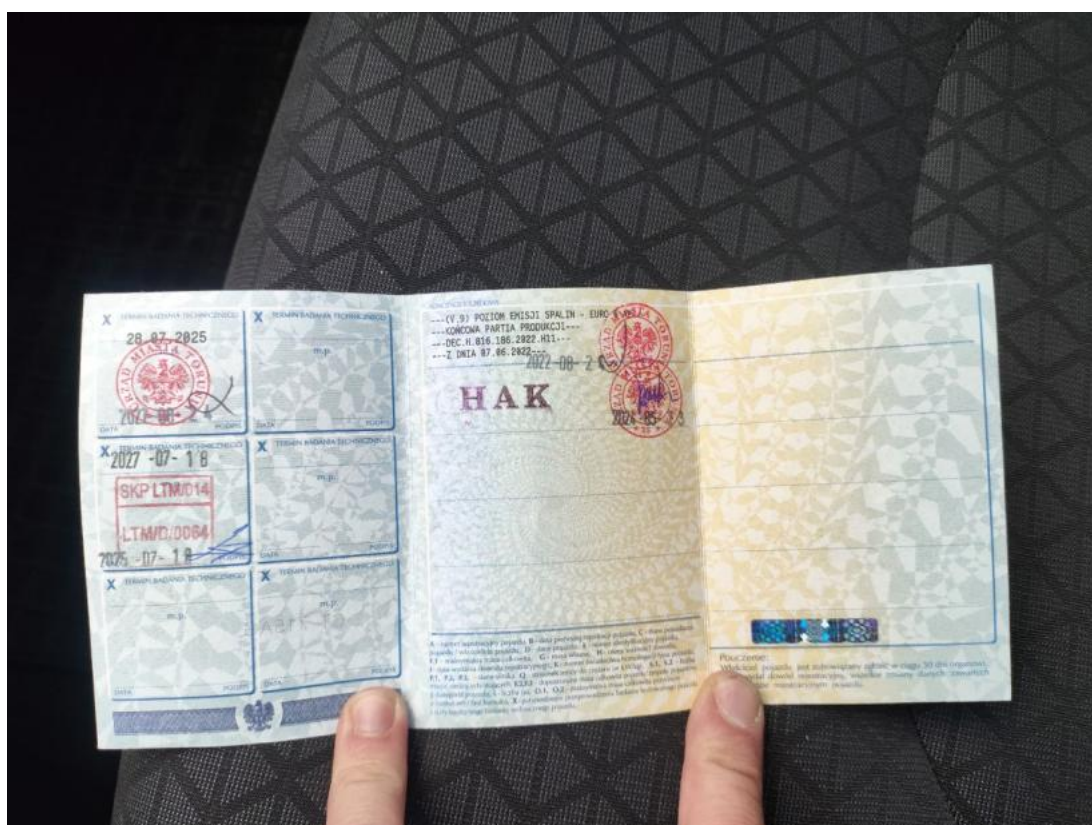

Fot. 16

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

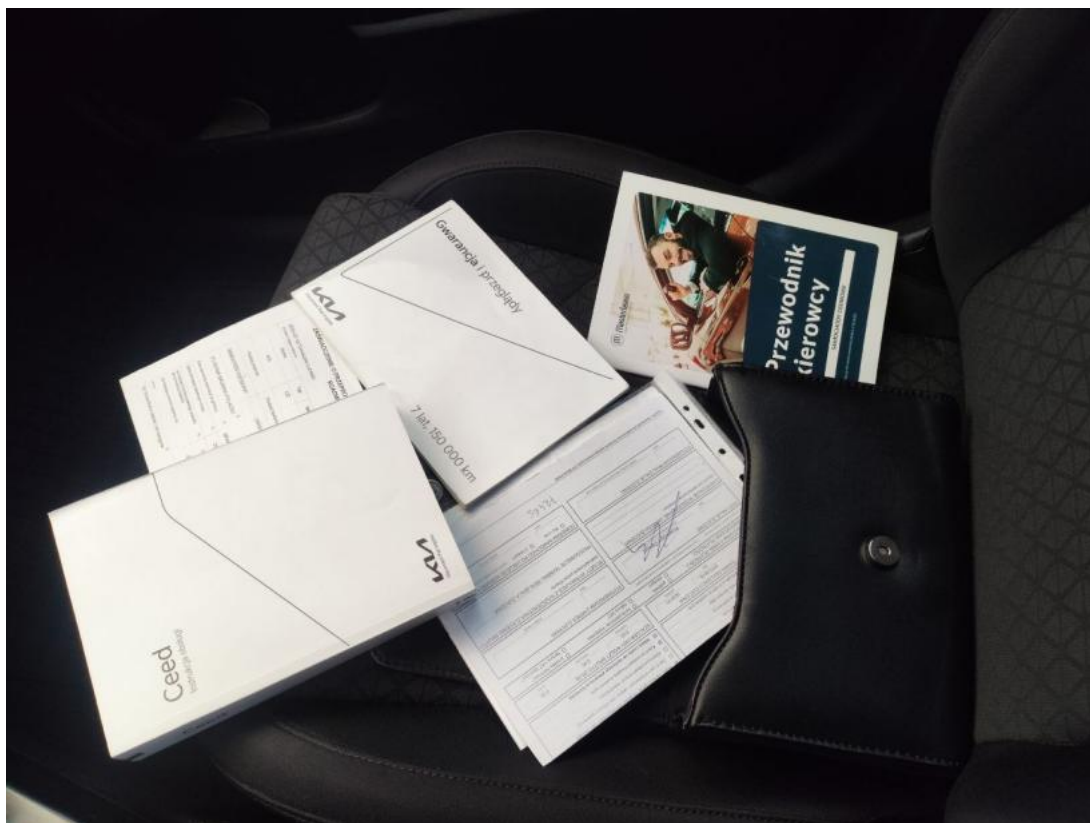

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Zderzak przedni cz P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Klamka/uchwyt pokrywy tyl - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Klamka/uchwyt pokrywy tyl - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Klamka/uchwyt pokrywy tyl - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Klamka/uchwyt pokrywy tyl - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 62

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Próg L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 66

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Próg L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Konsola środkowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Konsola środkowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Konsola środkowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 78

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 80

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1