

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13756/9/26-15201	Data raportu	23-09-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	22-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/81645/26/09/01	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3YDCNFC12T30706
Marka, model	PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi...
Typ, wersja	Boxer 435 BlueHDi L4H2 Pro
Numer rejestracyjny	DX25674
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/121 kW
Stan licznika	155 174 km
Data 1. rej./rok prod.	12-07-2021/2021
Data nast. bad. techn.	11-07-2027
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego, Antena dachowa, Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszkłone, ESP (system stabilizacji toru jazdy), El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16" z ogumieniem 215/75, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia i wysokości, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobiliser, Kierownica regulowana na głębokość, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Osłony przeciwbłotne przód, tył, Poduszka czołowa dla kierowcy, Popielniczka + zapalniczka, Przegroda pełna blaszana, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa Darko Noir, Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na kubki, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie kierownicy, Zabezpieczenie boków części bagażowej do połowy wysokości, Zagłówki przednich foteli, regulowane, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie przednie Mac Pherson, Zawieszenie tylne standardowe, Ławka pasażerska przednia, 2-miejscowa, Światła obrysowe, Czujnik parkowania - tył, Drzwi tylne nieoszkłone, 270 st., Gniazdo 12V, Klimatyzacja manualna, Półka nad głową kierowcy i pasażera, Radio cyfrowe DAB/FM/USB z Bluetooth, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Zawieszenie tylne wzmocnione

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, VANCONTACT 4 SEASON	225/75 16 121120R	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, VANCONTACT 4 SEASON	225/75 16 121120R	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, VANCONTACT 4 SEASON	225/75 16 121120R	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, VANCONTACT 4 SEASON	225/75 16 121120R	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ochronna rantu błotnika R	zarysowanie	WY	0.8
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
5	Dach kabiny	pęknięcie/rozerwanie	WY	13.4
6	Uszczelka drzwi przednich L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.4

7	Listwa ochronna rantu zakola R	zarysowanie	WY	0.2
8	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie	WY	0.2
9	Pas bezp. przedni część środkowa	inne	WY	0.4
10	Nakładka błotnika tylnego tył L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
11	Nakładka błotnika tylnego tył R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
12	Tapicerka drzwi dół R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.3
13	Nakładka pokrywy tylnej dół L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.3
14	Nakładka pokrywy tylnej dół R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.3
15	Tapicerka siedziska 1.rząd L		WY	1
16	Opona 225 / 75 / R / 16R 0.0mm HR	pęknięcie/rozerwanie	WY	
17	Rama drzwi,przód L	zarysowanie	NA	
18	Próg, cz.tylna R	wgniecenie	NA	3
19	Błotnik tylny L	wgniecenie, zarysowanie	NA	2.5
20	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
21	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
22	Lusterko zewn.sterow.elektr. L	zarysowanie		
23	Zderzak, środek	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył

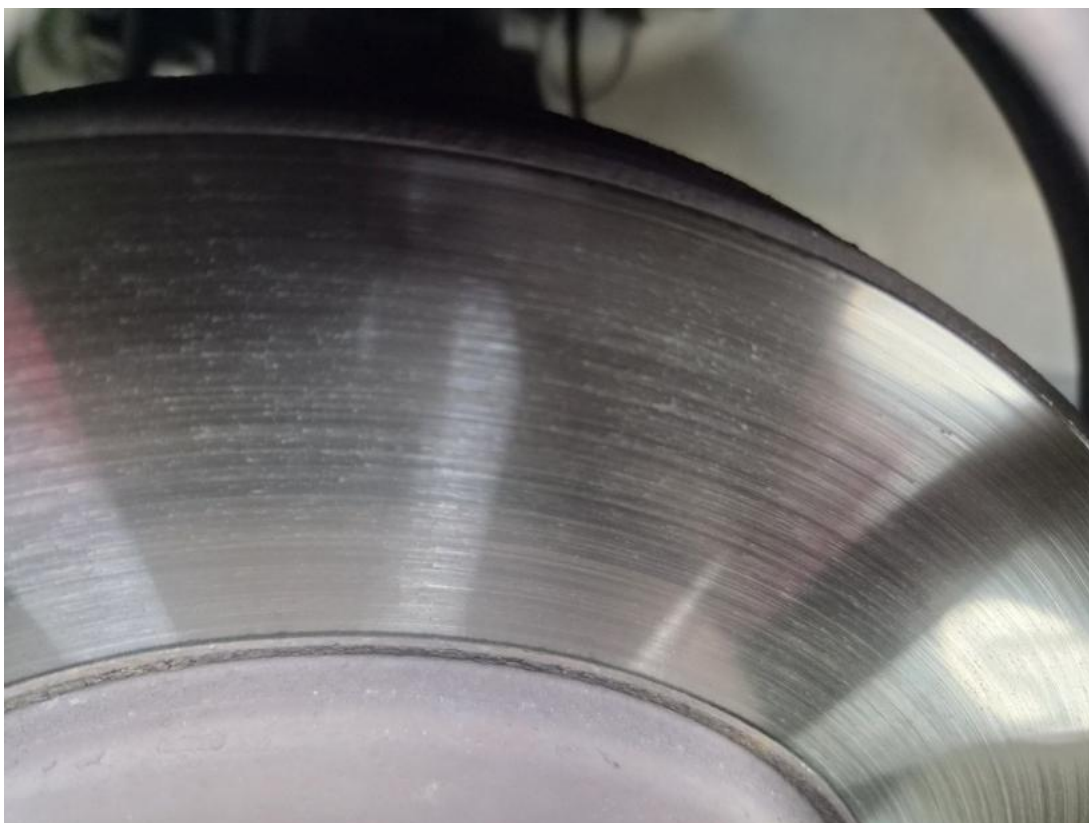

Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane

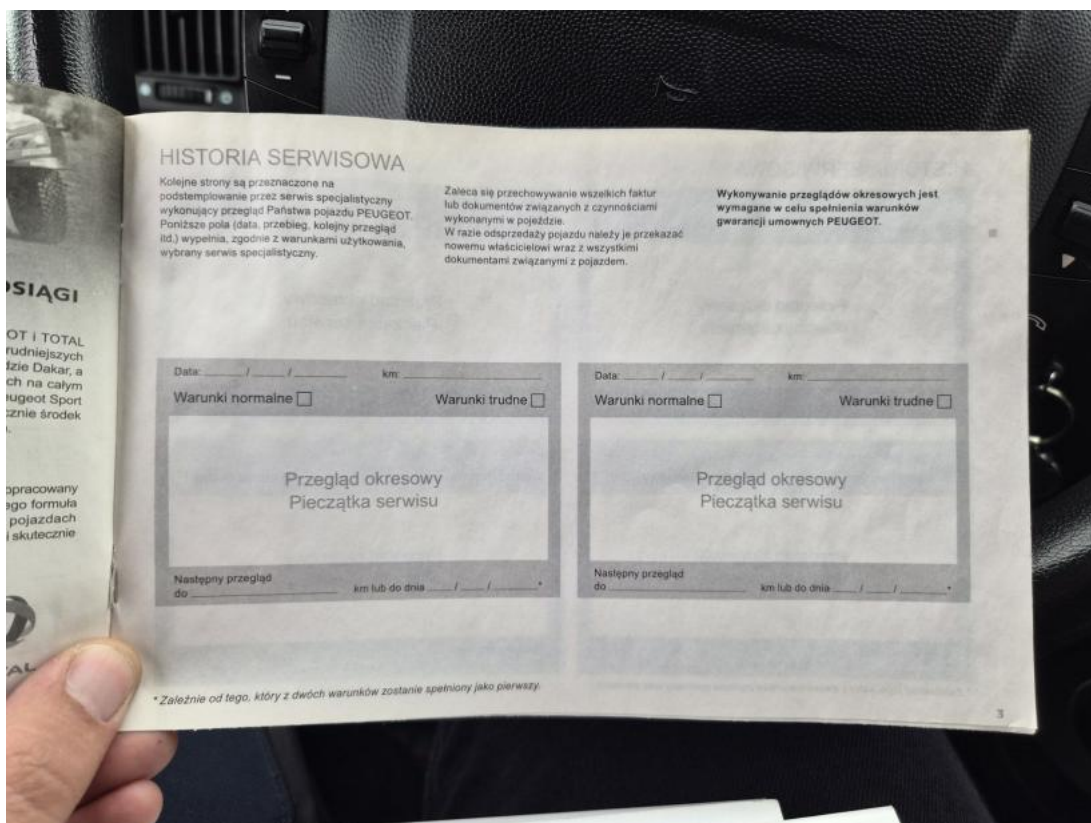

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Listwa drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Dach - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Obudowa lusterka zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Próg L - Inne 1



Fot. 62

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Fotel prz. lew. - Inne 2



Fot. 64

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66

Pas bezpieczeństwa przedni prawy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Wykładzina pokrywy tylnej() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 70

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 72

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 74

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Pęknięcie/rozerwanie 3