

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13860/9/26-15201	Data raportu	29-09-2026
Rzeczoznawcy	Paweł Laskowski (WSP) O/Lesźno mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	25-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/88688/26/09/21	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBEP6NJ9JZ158372
Marka, model	SKODA Fabia III Hatchback 14...
Typ, wersja	Fabia 1.0 TSI Ambition
Numer rejestracyjny	WU4771G
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/70 kW
Stan licznika	168 130 km
Data 1. rej./rok prod.	06-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

2 siatki na bokach oparć foteli przednich, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza, Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/60, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Osłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Panel instrumentów - Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer), Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowieź zmiany biegu, Przegroda wnęki nadkola - z lewej strony, Przyciemniane szyby, Radio Swing z ekranem dotykowym 5 cali/SD/USB/AUX/RDS FM, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony, z miejscem na butelkę 1l, Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), Schowki w drzwiach - przód, Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby elektrycznie sterowane przednie, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tyłne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy, Wycieraczka szyby tylnej, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wykończenie wnętrza - Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgienne, Alarm, Felgi aluminiowe 15 MATONE z ogumieniem, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier metalik, Radio Swing z ekranem dotykowym 5 cali/SD/USB/AUX/RDS FM/Bluetooth

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO	185/60 15 84T	1,8 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	185/60 15 84T	2,5 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO	185/60 15 84T	2,3 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	185/60 15 84T	3,6 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Refl. przeciwmglowy kpl. L	inne	WY	0.4
2	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
3	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
4	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
5	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	
6	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru, zarysowanie		
7	Błotnik przedni L	wgniecenie		
8	Dach	odpryski lakieru, wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
10	Próg L	zarysowanie		
11	Próg R	zarysowanie		
12	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
13	Błotnik tylny R	zarysowanie		
14	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
15	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowania eksploatacyjne		
16	Listwa deski rozdzielczej R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

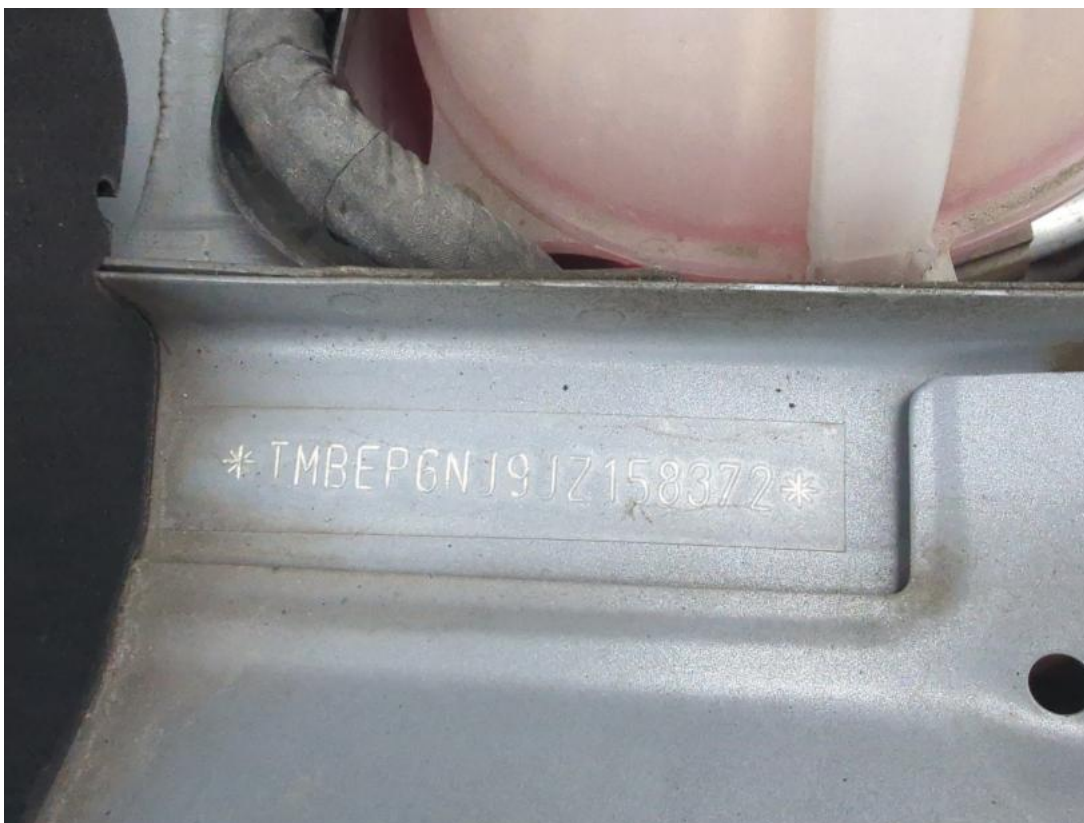

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

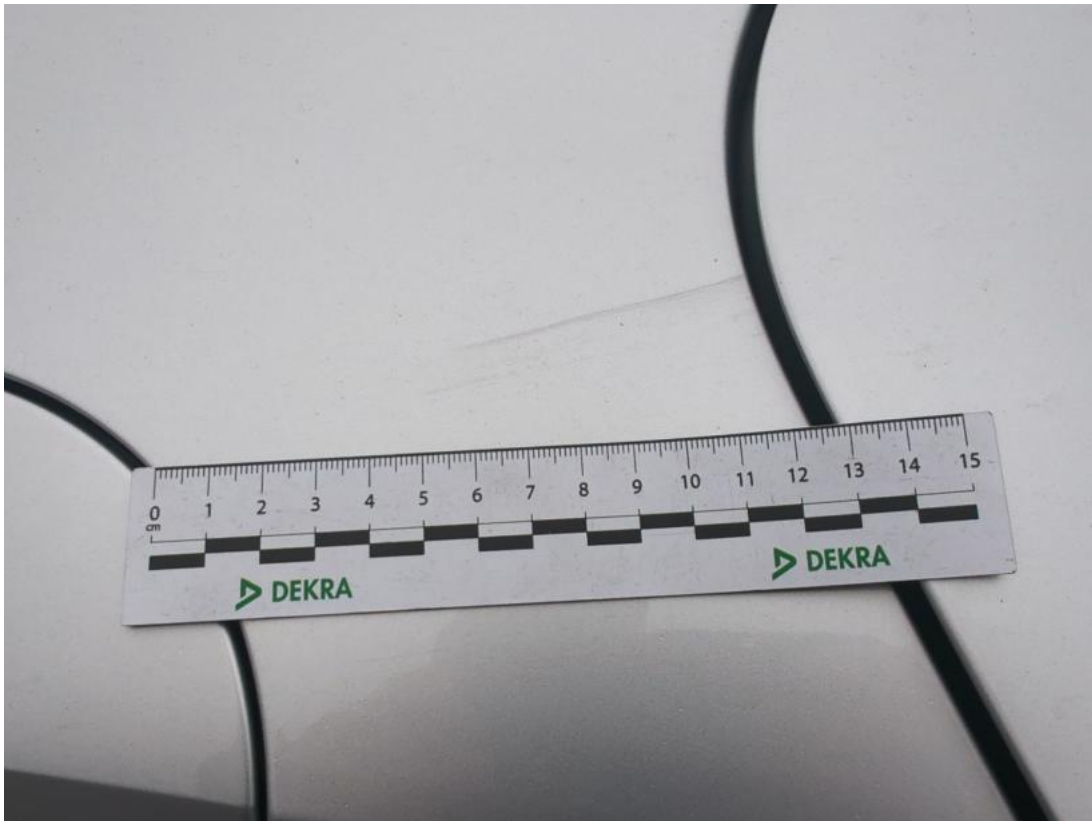

Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52


Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Rysa/odprysk 2

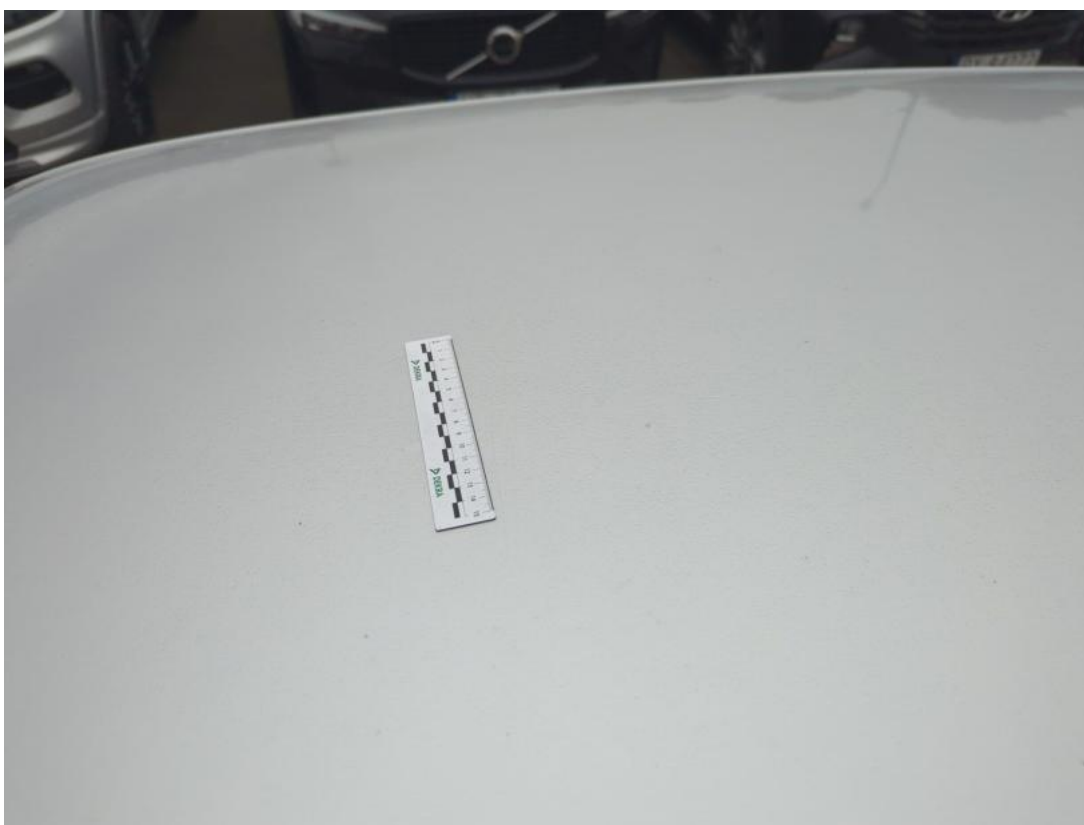

Fot. 54

Dach() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

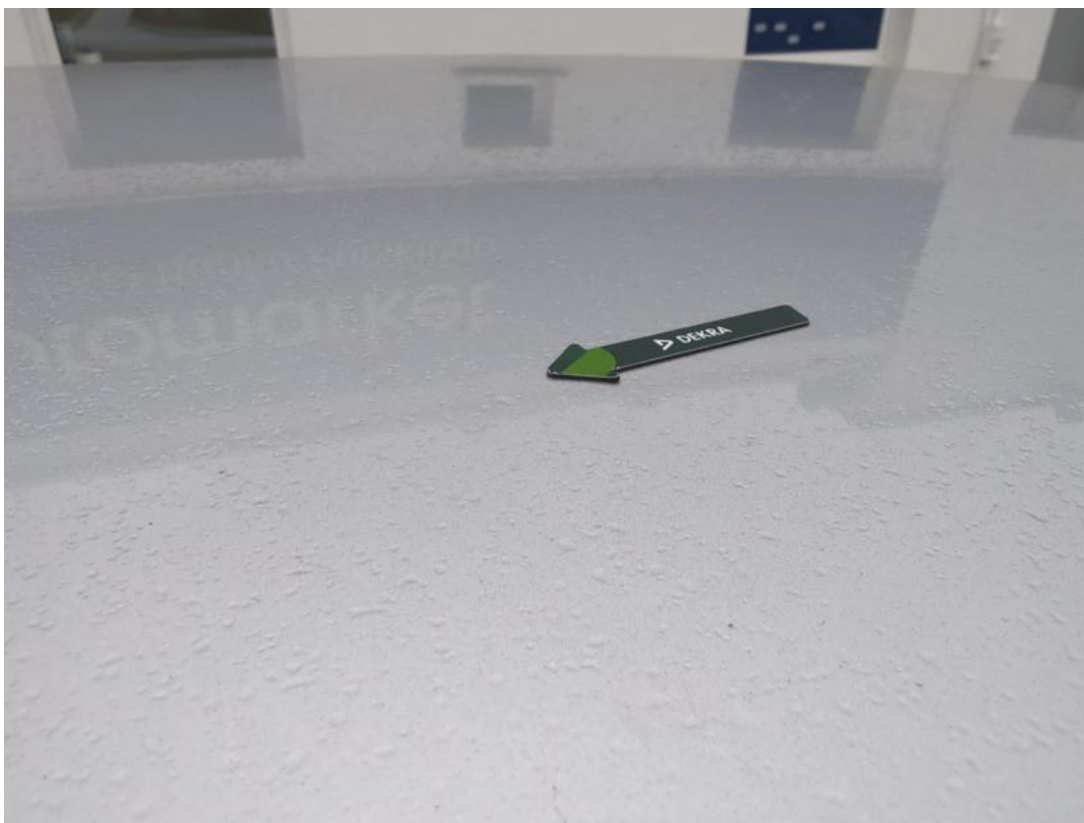

Fot. 57

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 58


Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Próg L - Rysa/odprysk 1

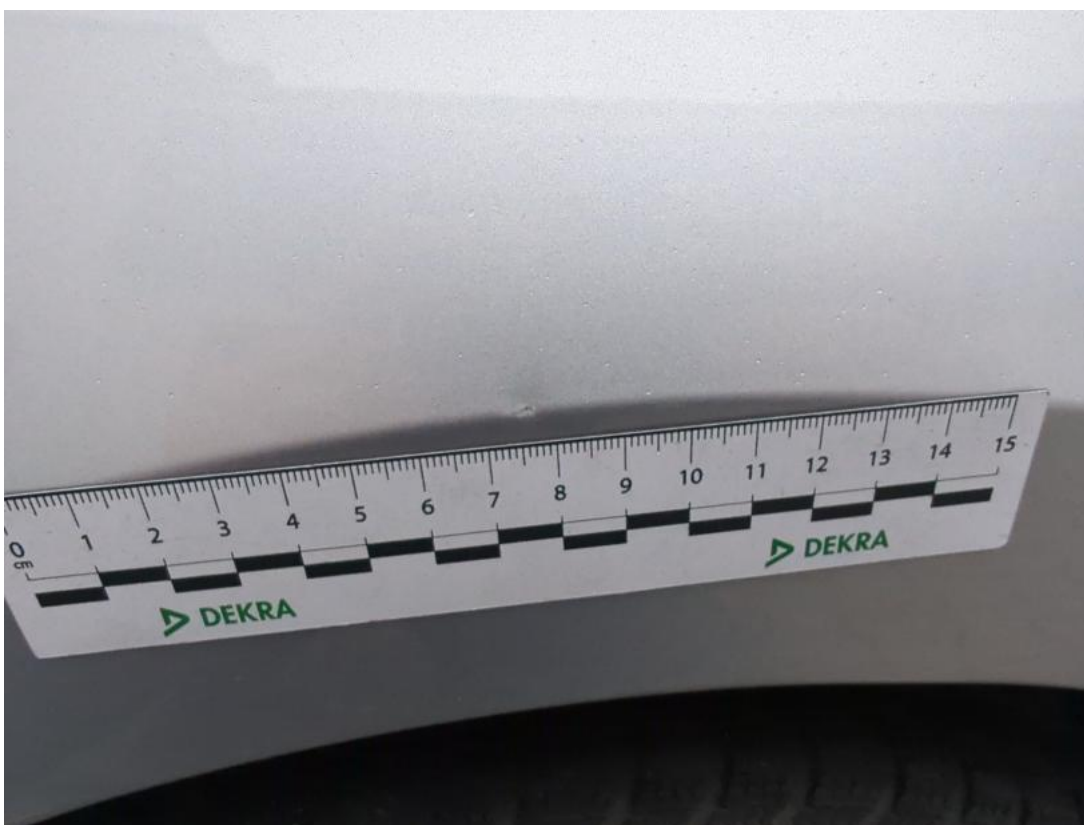

Fot. 60

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Reflektor przeciwmgielny L - Inne 1



Fot. 62

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Koło kierownicy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Koło kierownicy - Inne 2



Fot. 66

Koło kierownicy() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 68

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 70

Kanapa tyl. - Inne 2