

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13739/9/26-15201	Data raportu	22-09-2026
Rzeczoznawcy	Iwo Tokarski (WSP)	Data oględzin	21-09-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/81581/26/09/01	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT6EBXK1018231
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 1.5 T GPF Elite S&S aut
Numer rejestracyjny	WD0210R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1490 ccm/121 kW
Stan licznika	173 281 km
Data 1. rej./rok prod.	10-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	12-05-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Antena radiowa w tylnej szybie, Antena zdyspersyfikowana w tylnej szybie, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Felgi aluminiowe 18, 15 ramion, Opony 245/45, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdko USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika, Gniazdko USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lampy tylne LED, Lane Keep Assist, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Listwa czarna matowa w linii dachu, Listwy progowe "Opel" w drzwiach przednich, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterka w osłonie przeciwsłonecznej bez podświetlenia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie halogenowe, Regulacja wysokości świecenia reflektorów - automatyczna, Schowek na okulary w konsoli środkowej, zamykany, Sterowanie radiem z kierownicy, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa Oxford z elementami z sztucznej skóry Morrocan, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tunel centralny z podłokietnikiem, Tyłne oparcie składane, dzielone 40/60, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki tylny, środkowy, Zestaw Dobry Widoczności, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy diennej LED, Alarm, Kamera parkowania z tyłu, Lakier perłowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE	245/45 18 100V	4,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE	245/45 18 100V	4,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE	245/45 18 100V	3,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE	245/45 18 100V	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupki środkowy lewy	do 150
3	Słupki środkowy prawy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200
3	Słupki przedni lewy	150 - 200
4	Słupki przedni prawy	150 - 200
5	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Oslona przeciw kamieniom	pęknięcie	WY	0.5
2	Nadkole wewn. R	pęknięcie	WY	0.4
3	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	0.4
4	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	
5	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	
6	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.7
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie	NA	
8	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
9	Błotnik przedni R	zarysowanie		
10	Dach	wgniecenie		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
12	Oslona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
14	Próg L	zarysowanie		
15	Próg R	zarysowanie		
16	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
17	Błotnik tylny L	wgniecenie		
18	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
19	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

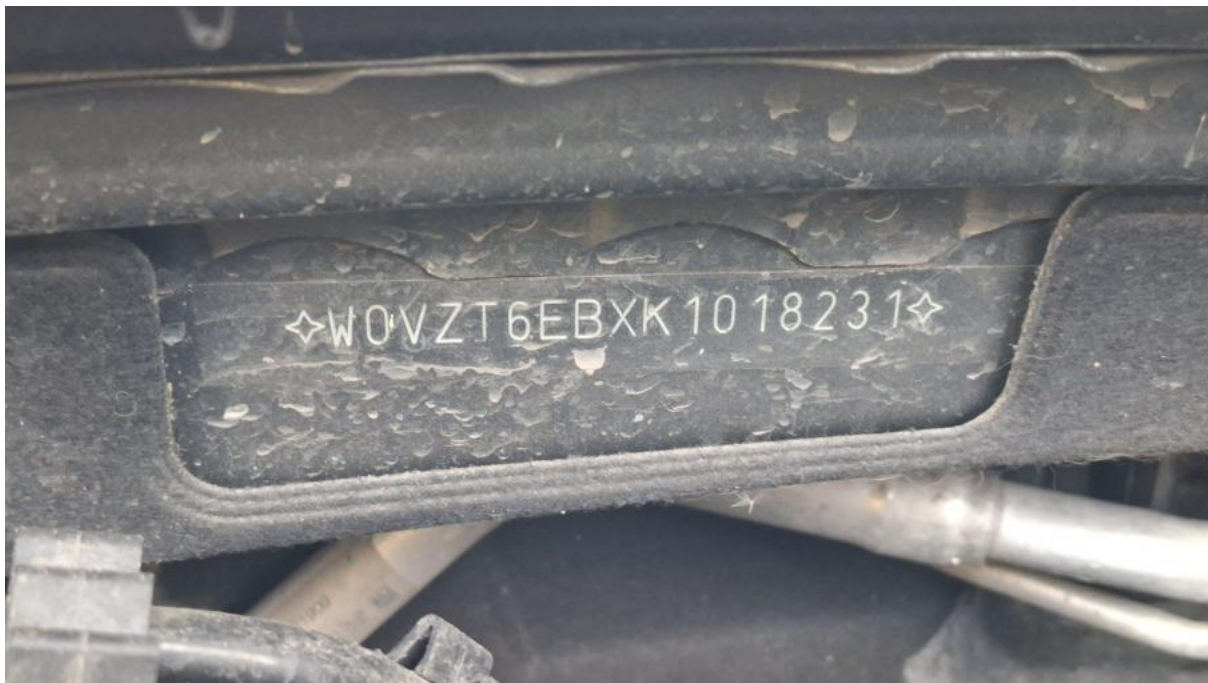

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22


Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony

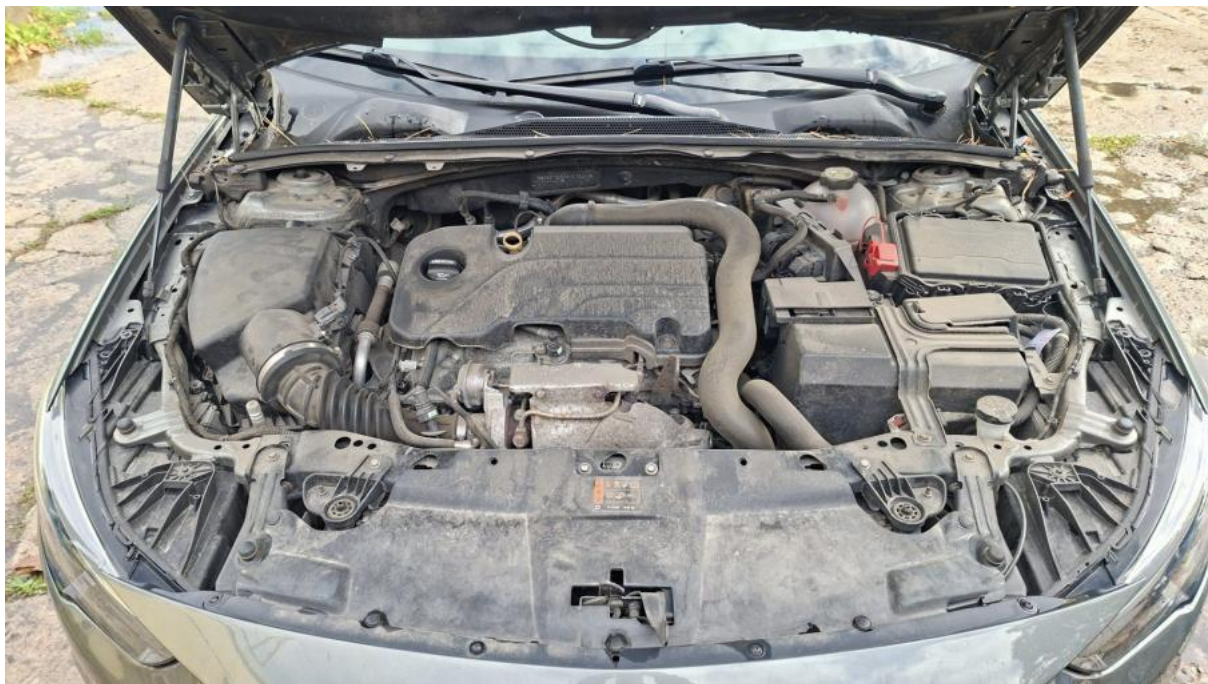

Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

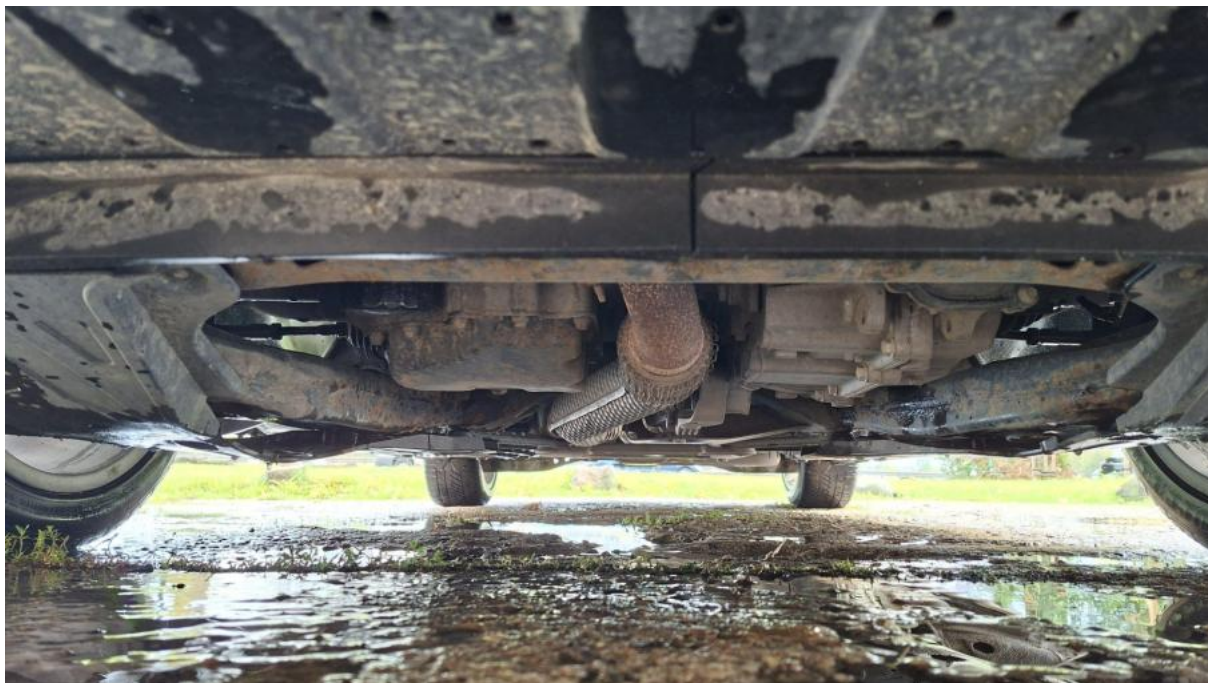

Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

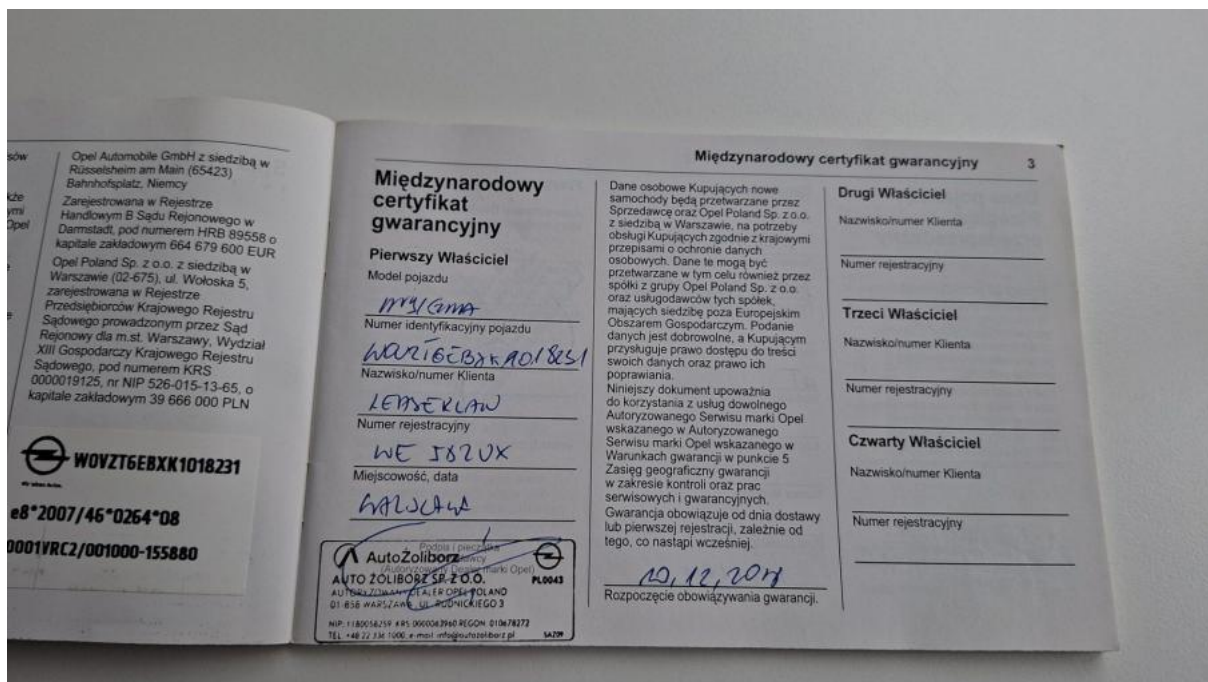

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

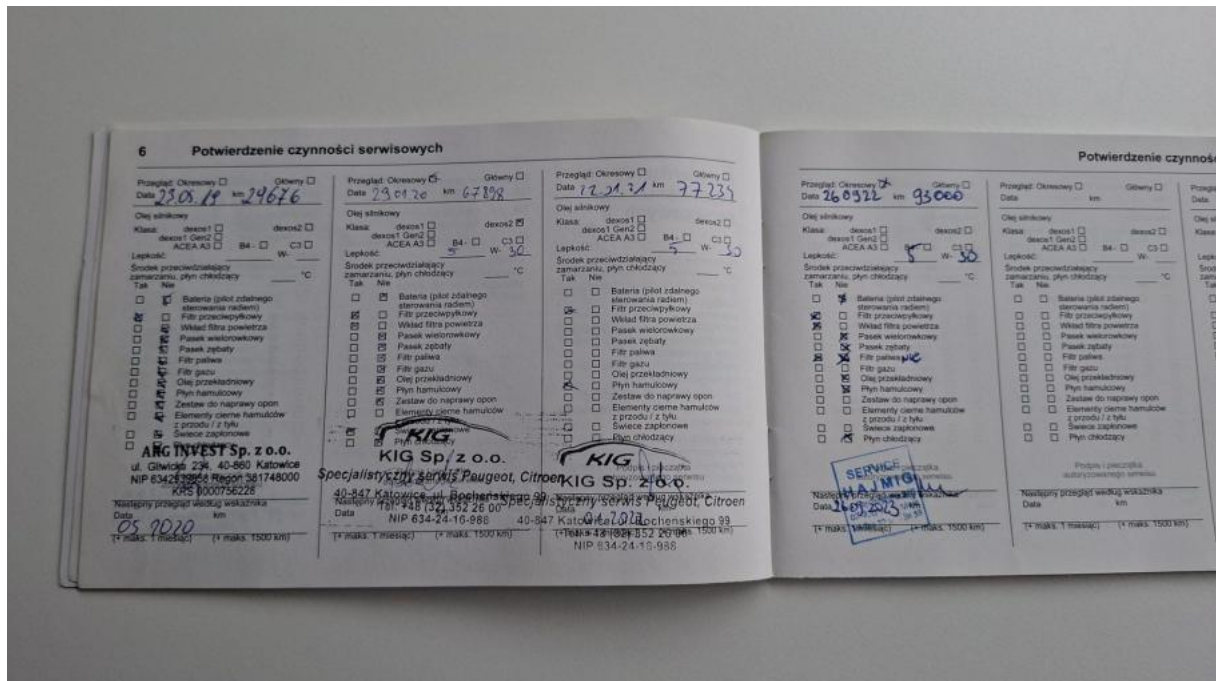

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Inne 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42


Zderzak przedni cz P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz P - Inne 2

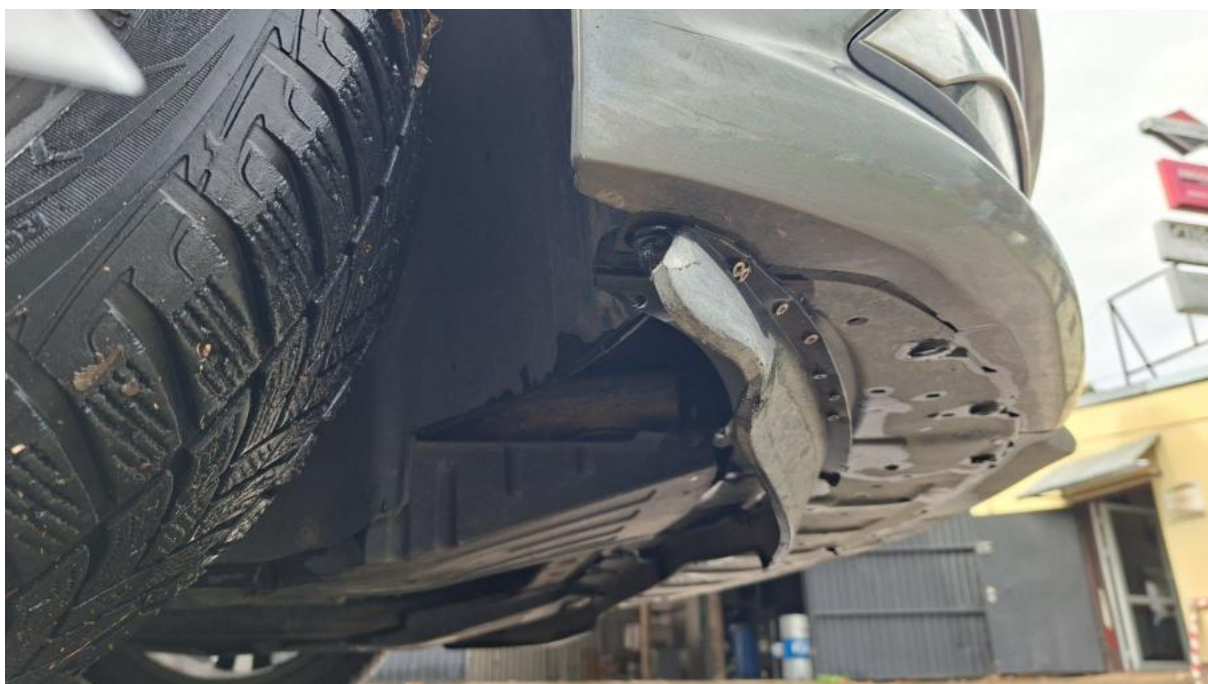

Fot. 44

Zderzak przedni cz P() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Nadkole przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66


Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Próg L - Rysa/odprysk 1

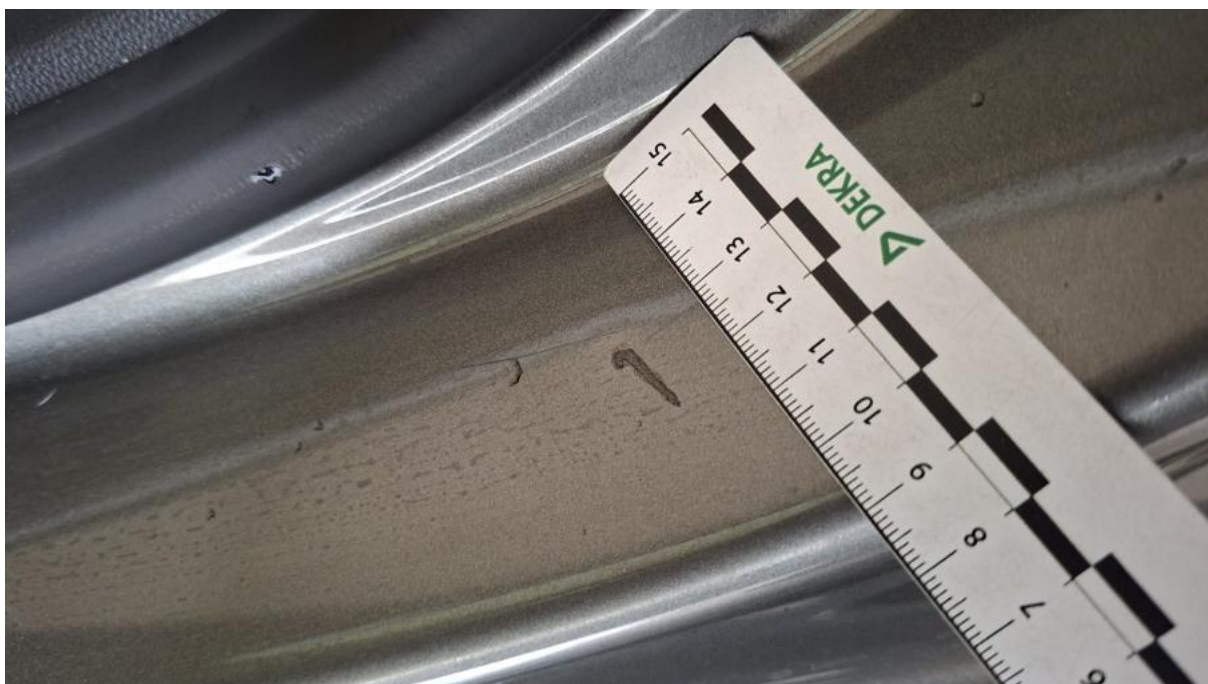

Fot. 68

Próg L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1