

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09381/9/26-15501	Data raportu	06-09-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr Patryk Salzer	Data oględzin	03-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/81303/26/08/31	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA26300006J11350
Marka, model	FIAT Doblo Cargo 1.3 MJ Euro...
Typ, wersja	Doblo Maxi 1.3 MJ Base
Numer rejestracyjny	WD2732R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1248 ccm/70 kW
Stan licznika	226 313 km
Data 1. rej./rok prod.	07-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	26-06-2027
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	biały/zwykły
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Drzwi boczne przesuwne prawe, El. podnoszenie szyb, przód, Elektryczna blokada drzwi, Gniazdo 12V w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Listwy boczne czarne, Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie, Pełnowymiarowe koło zapasowe, Poduszka powietrzna kierowcy, Przegroda stała bez szyby, System ESC (zaw. ABS, EBD, HBA, ASR, MSR, ESC i wspomaganie ruszania pod górę), Usługi Uconnect Live, Wspomaganie kierownicy, Czujnik temperatury zewnętrznej, Klimatyzacja manualna, Lusterka zewnętrzne regulowane i ogrzewane elektrycznie, Radio VP1 MP3 + Bluetooth, Schowek na drobne przedmioty zamykany na kluczyki, Tarcze hamulcowe przednie powiększone, Zamek centralny zdalnie sterowany, Ładownośæ zwiêkszona

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOOD RIDE, ALL SEASON MASTER SW613	195/60 16 9997T	4,0 mm
	lewe	GOOD RIDE, ALL SEASON MASTER SW613	195/60 16 9997T	4,0 mm
tylna	prawe	MINERVA, ALL SEASON MASTER	195/60 16 89V	4,0 mm
	lewe	MINERVA, ALL SEASON MASTER	195/60 16 89V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Błotnik przedni prawy	150 - 300
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna	pęknięcie	WY	1.7
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Osona lusterka zewnętrznego R	pęknięcie	WY	0.1
4	Tapicerka oparcia 1.rząd L	wgniecenie	WY	1.2
5	Komplet nakładek pokrywy tylnej R	zarysowanie	WY	0.4
6	Błotnik przedni L	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	0.4
7	Dach	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	0.7
8	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru, ślady korozji, inne	NA	1.6
9	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie, odpryski lakieru, ślady korozji	NA	1.6

10	Poszycie drzwi tylnych R	odpryski lakieru	NA	0.5
11	Rama drzwi, przód L	odpryski lakieru, ślady korozji, zarysowanie	NA	0.5
12	Rama drzwi, przód R	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	
13	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie, zarysowanie	NA	0.5
14	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie, zarysowanie	NA	0.5
15	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
16	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
17	Tylny panel boczny z ramą drzwi L	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

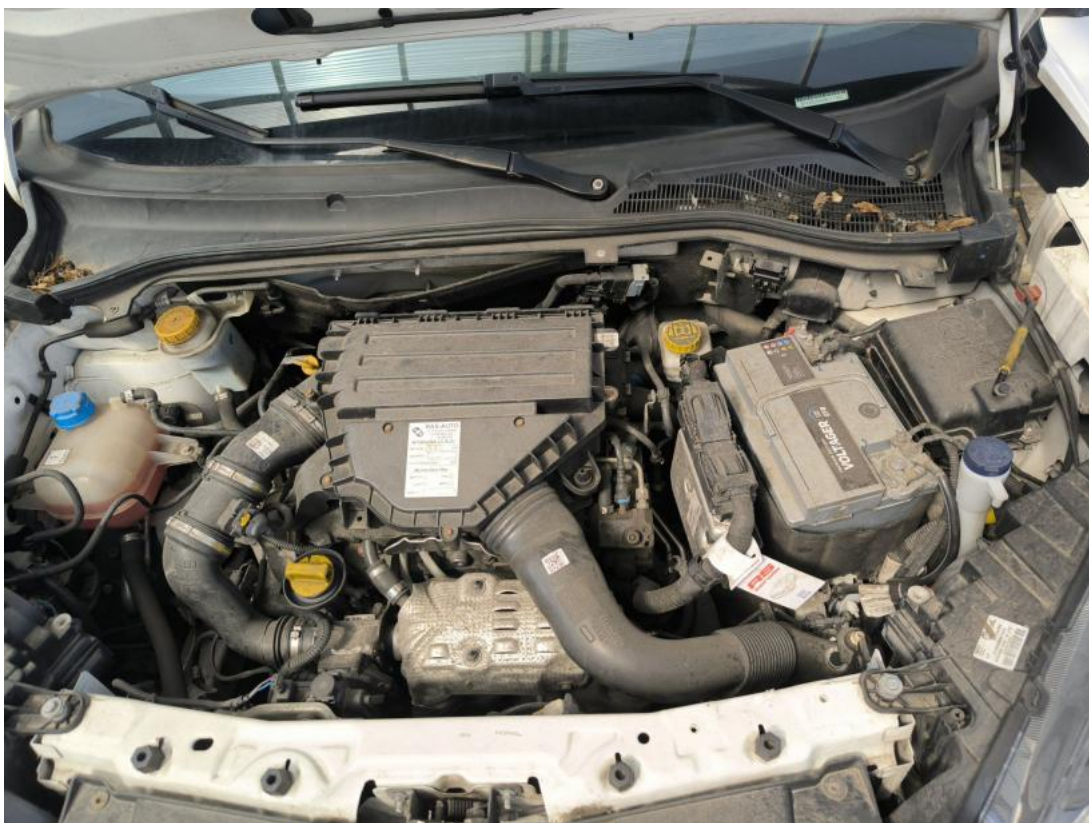

Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

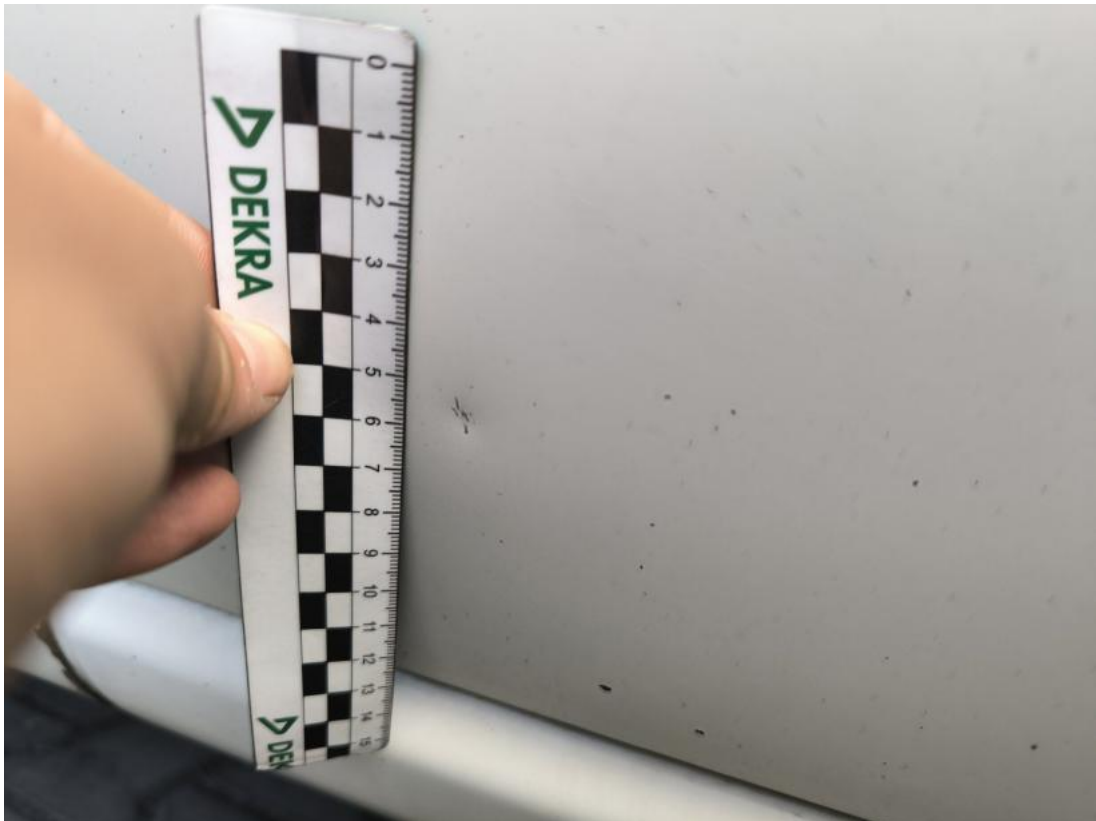

Fot. 39

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Inne 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

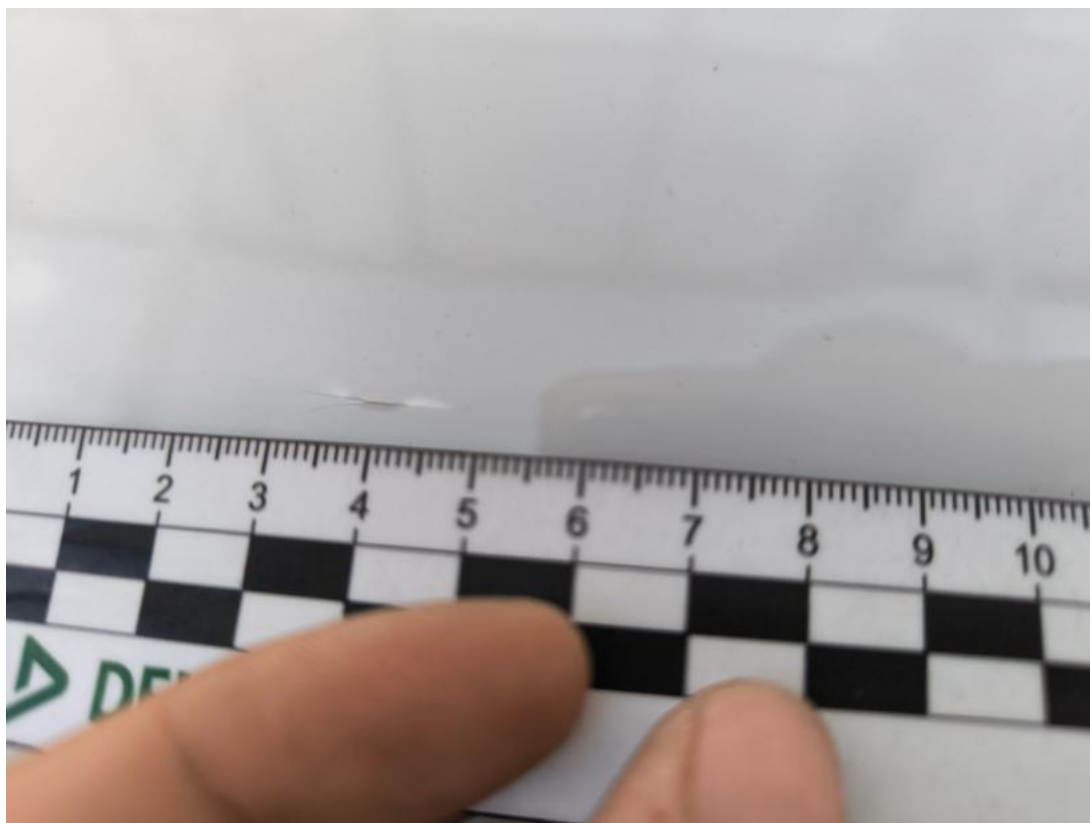

Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54


Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

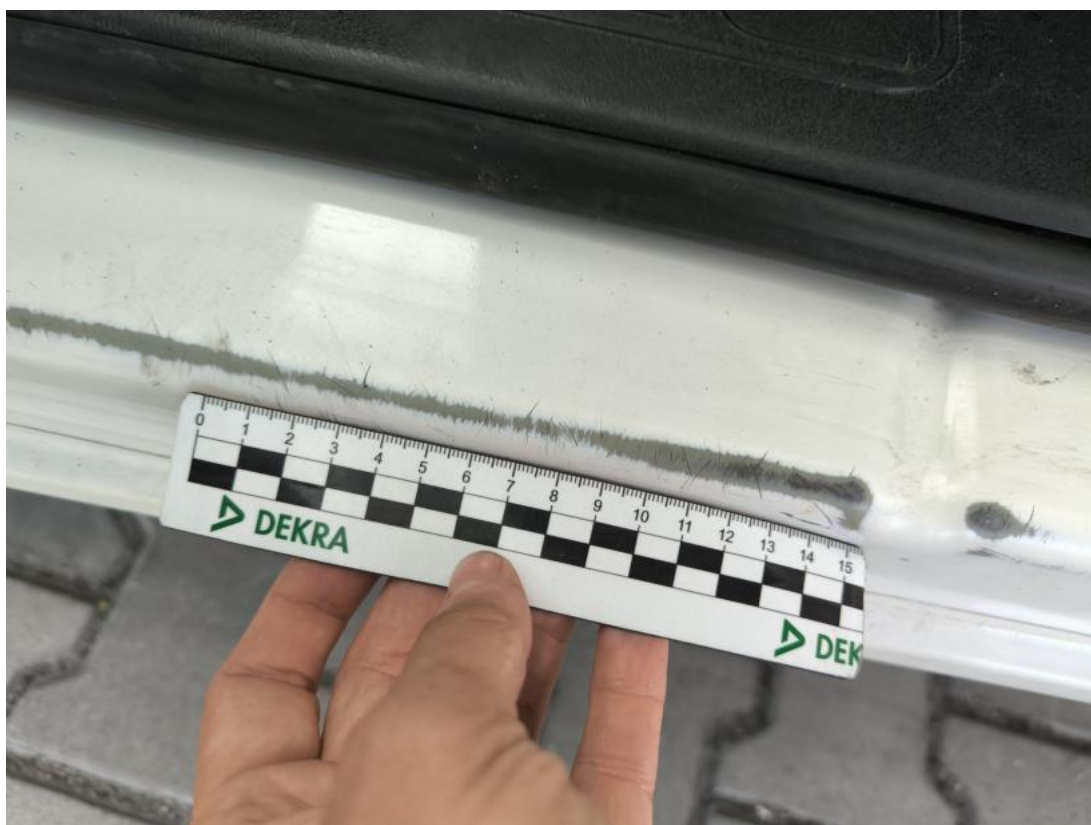

Fot. 56

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Błotnik przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59


Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Fotel prz. praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

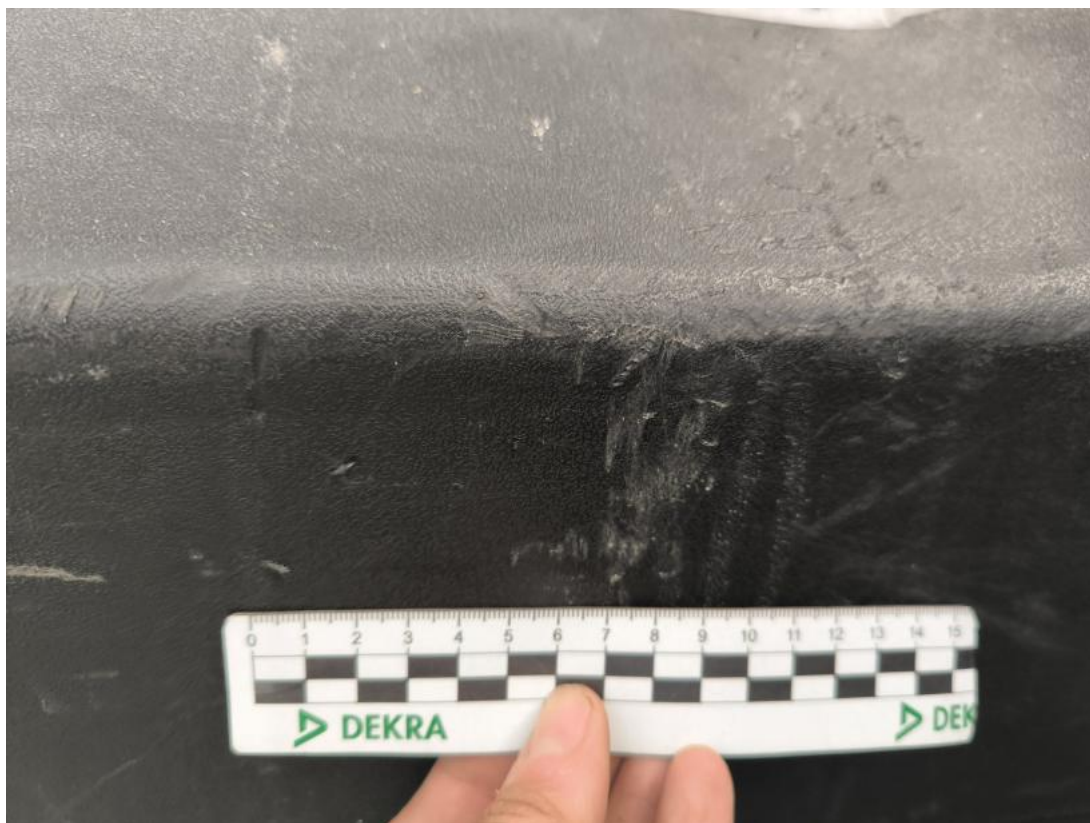

Fot. 61

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3