

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13971/10/26-15201	Data raportu	07-10-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP)	Data oględzin	01-10-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/91329/26/09/29	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0V0XEP68K4351502
Marka, model	OPEL Corsa E Hatchback 14-19
Typ, wersja	Corsa 1.4 Enjoy
Numer rejestracyjny	WD0041U
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1398 ccm/66 kW
Stan licznika	265 835 km
Data 1. rej./rok prod.	31-05-2019/2019
Data nast. bad. techn.	12-06-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ESP + TCS, Fotele przednie komfortowe, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana manualnie, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Regulacja wysokości fotela kierowcy, System monitorujący ciśnienie w oponach, Tapicerka materiałowa czarna Shimmer, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wspomaganie układu kierowniczego elektrycznie tryb City, Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Środkowy słupek oklejony folią w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Lampki do czytania z przodu, Pakiet Upgrade

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIREMAX, FM601	185/65 15 88H	5,0 mm
	lewe	FIREMAX, FM601	185/65 15 88H	4,2 mm
tylna	prawe	FIREMAX, FM601	185/65 15 88H	5,1 mm
	lewe	FIREMAX, FM601	185/65 15 88H	5,6 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie, pęknięcia powłoki lakierowej	WY	1.5
2	Obicie półki tylnej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
3	Pokrywa przednia	zarysowanie	NA	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie	NA	
5	Błotnik przedni L	odpryski lakieru		
6	Słupek przedni (A) z progiem L	zarysowanie		
7	Dach	rysa/odprysk		

8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie, odpryski lakieru		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
10	Próg L	zarysowanie		
11	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
12	Błotnik tylny R	zarysowanie		
13	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
14	Kołpak koła przód L	zarysowanie		
15	Kołpak koła przód R	zarysowanie		
16	Kołpak koła tył R	zarysowanie		
17	Nakładka wew. bagażnika L	zarysowanie		
18	Nakładka wew. bagażnika R	zarysowanie		
19	Komplet nakładek pokrywy tylnej	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

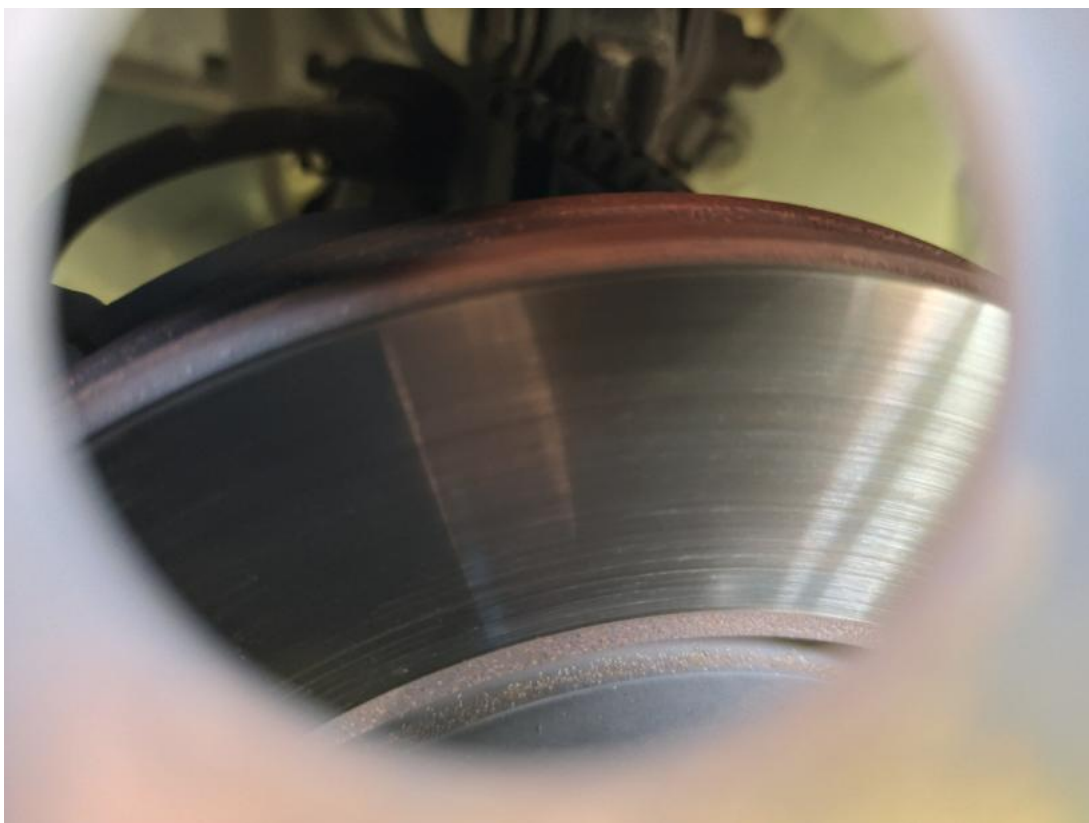

Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

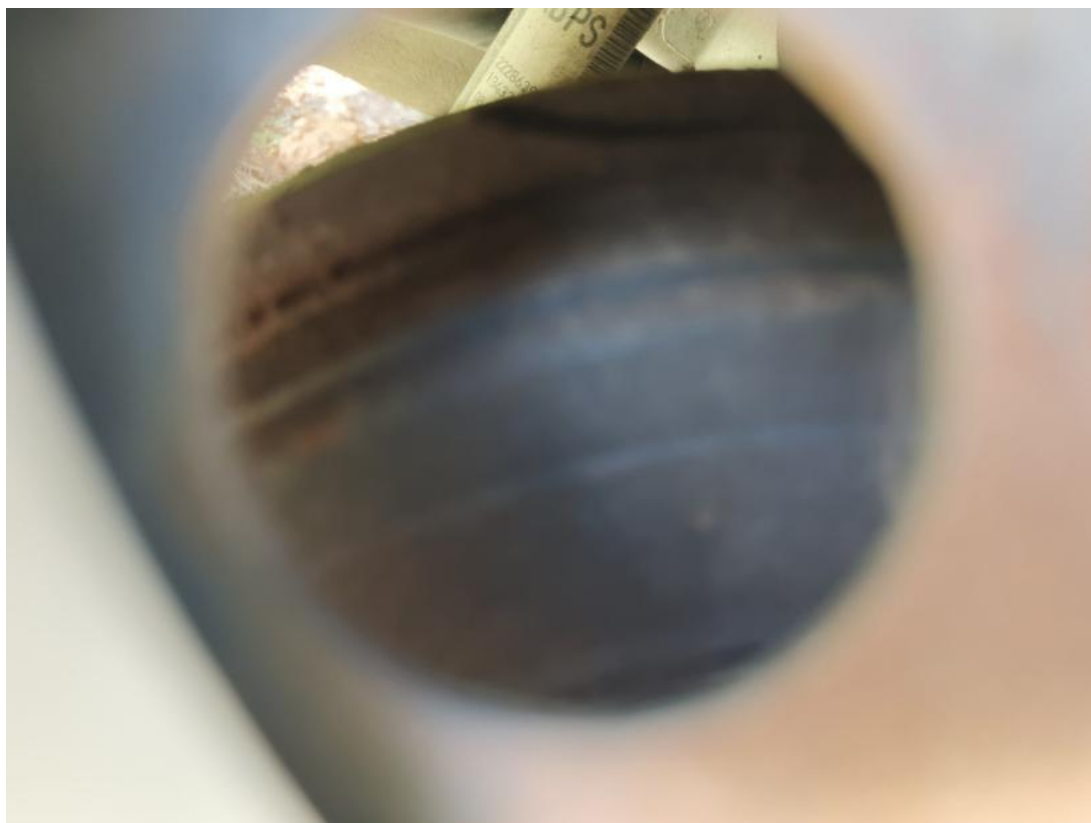

Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki




Fot. 36
kontrolka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

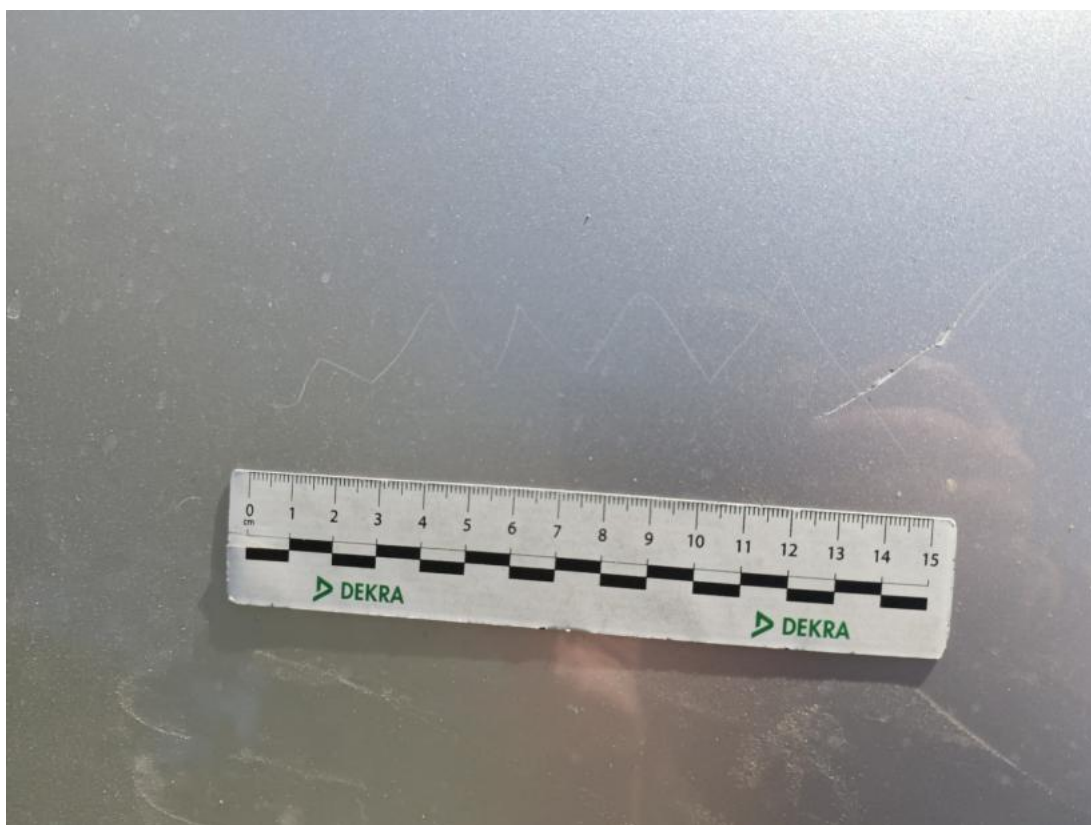

Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

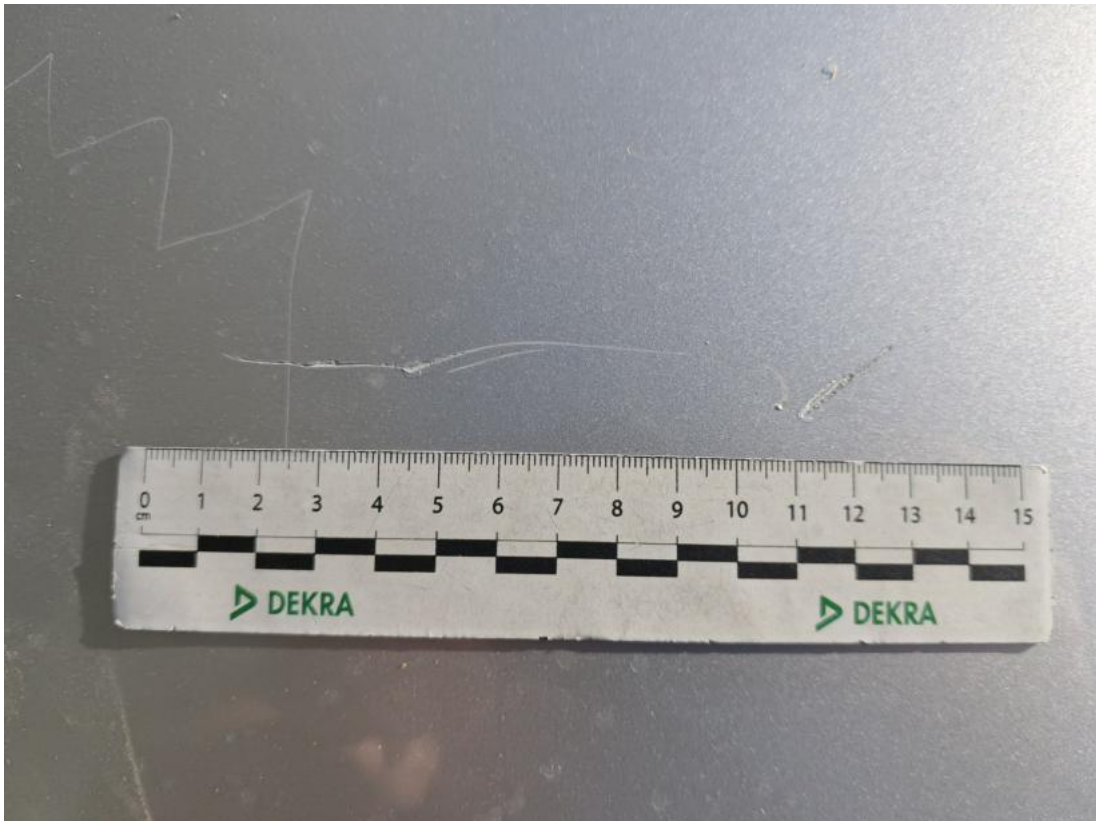

Fot. 39

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46


Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Kołpak przedni P() - Rysa/odprysk 3

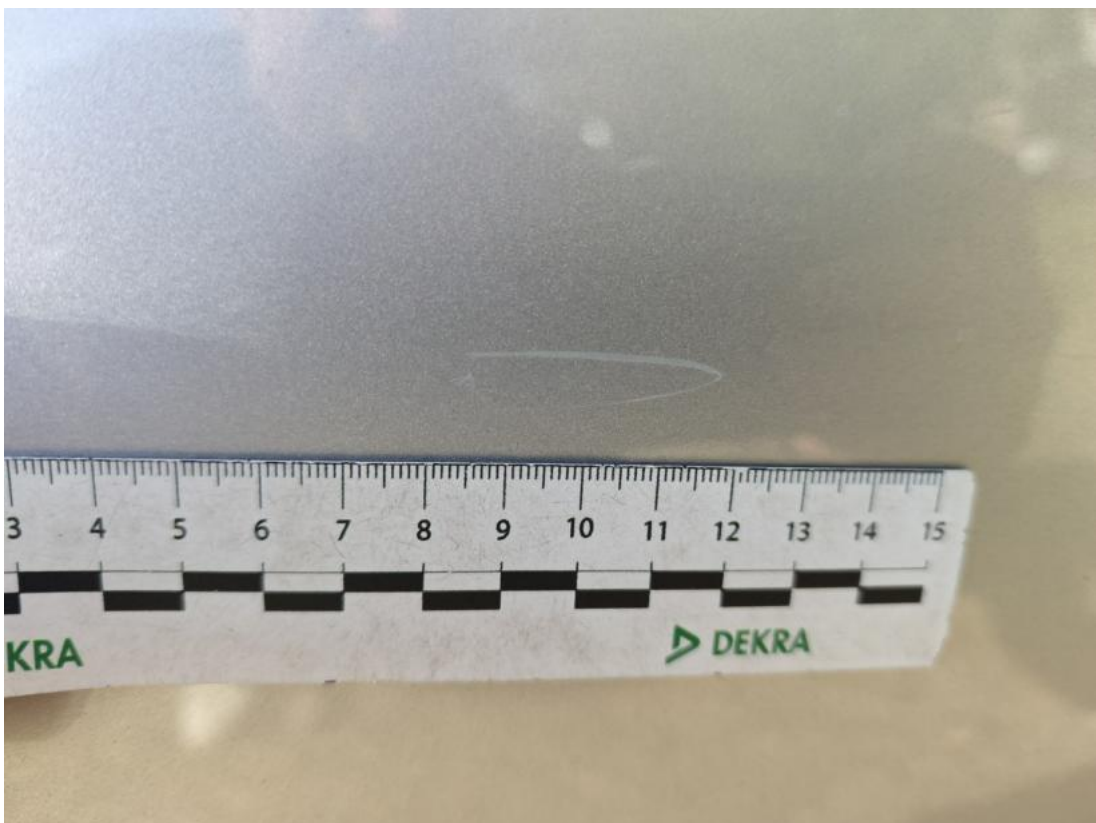

Fot. 48

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

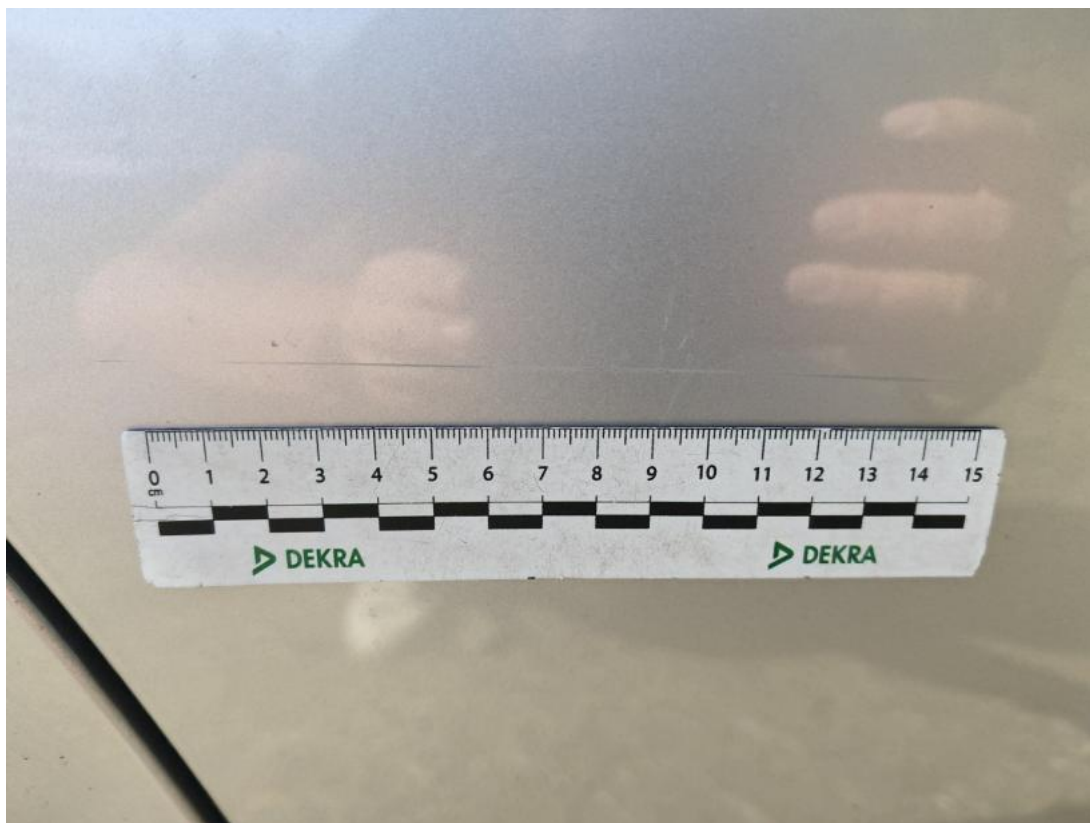

Fot. 49

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52


Kołpak tylny P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

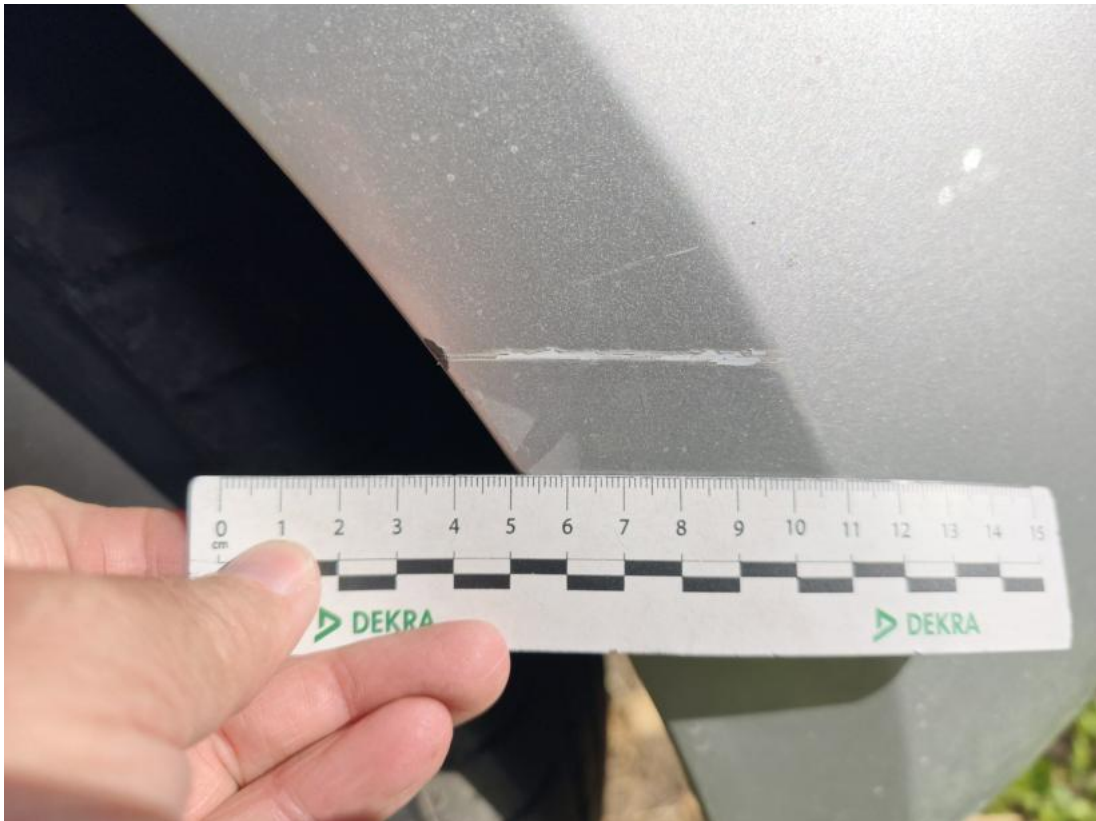

Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

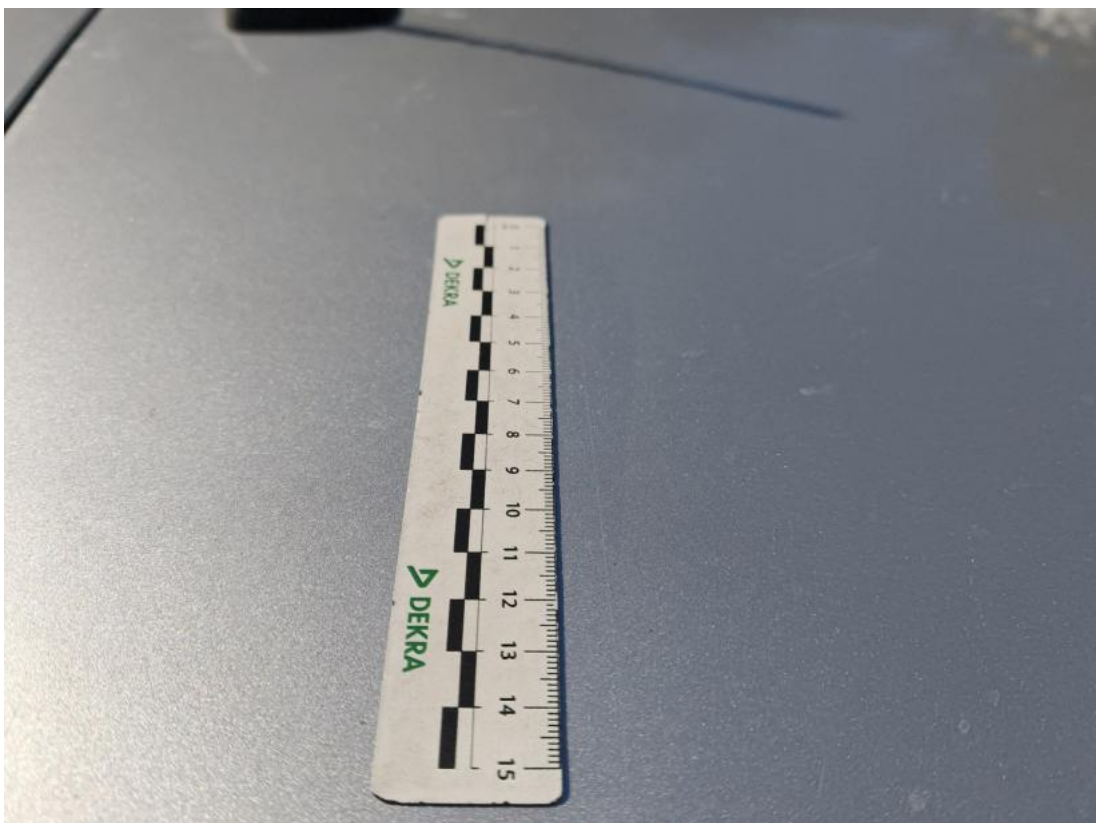

Fot. 54


Dach - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Rysa/odprysk 1

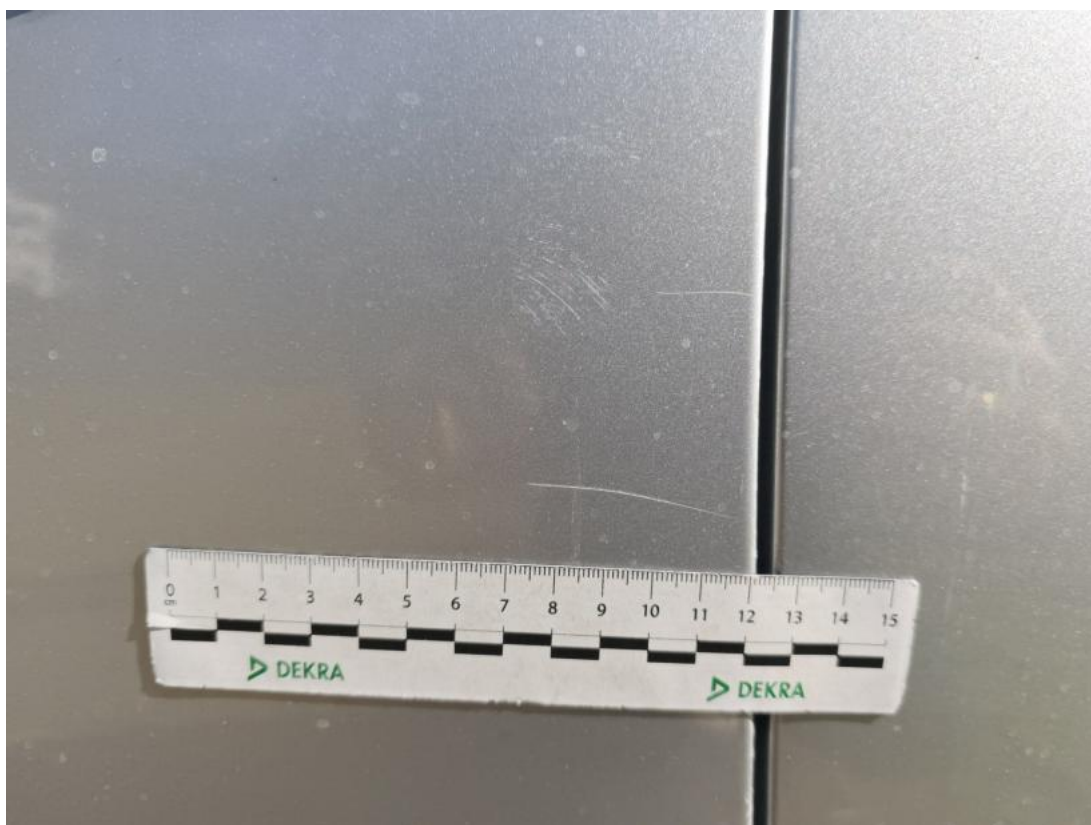

Fot. 56

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

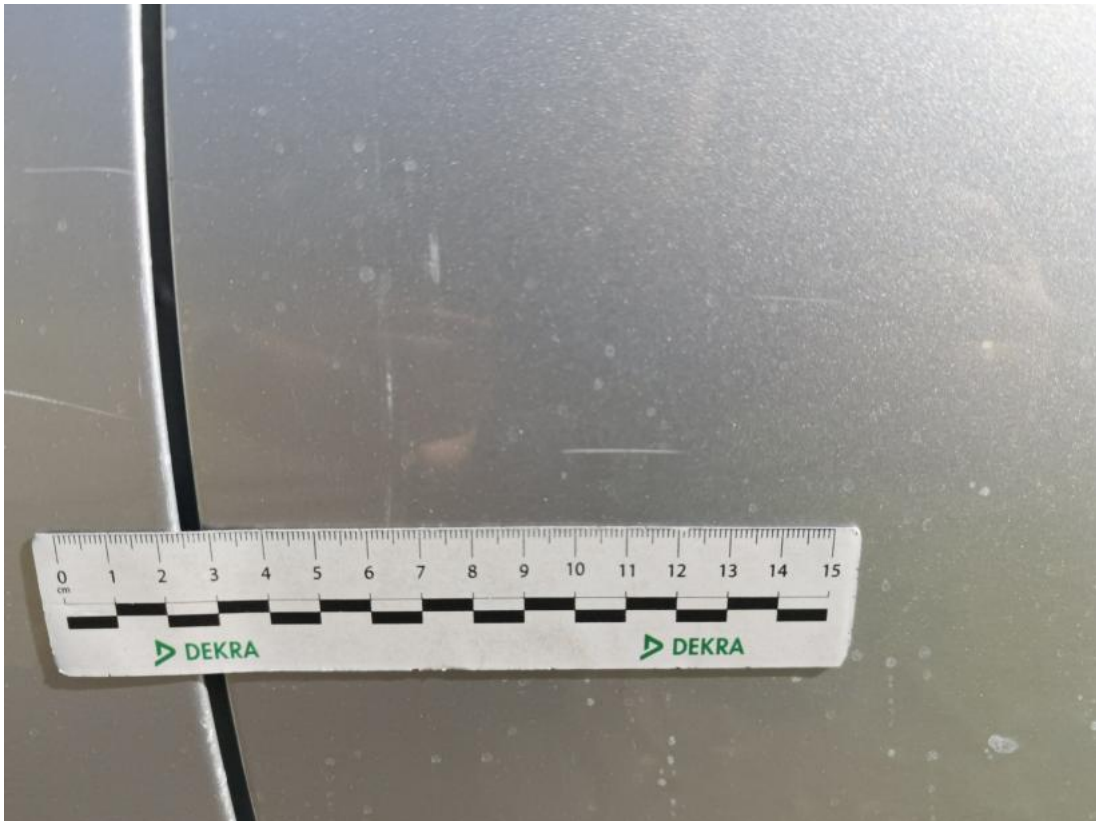

Fot. 59

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Próg L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Koło kierownicy() - Rysa/odprysk 3



Fot. 70


Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

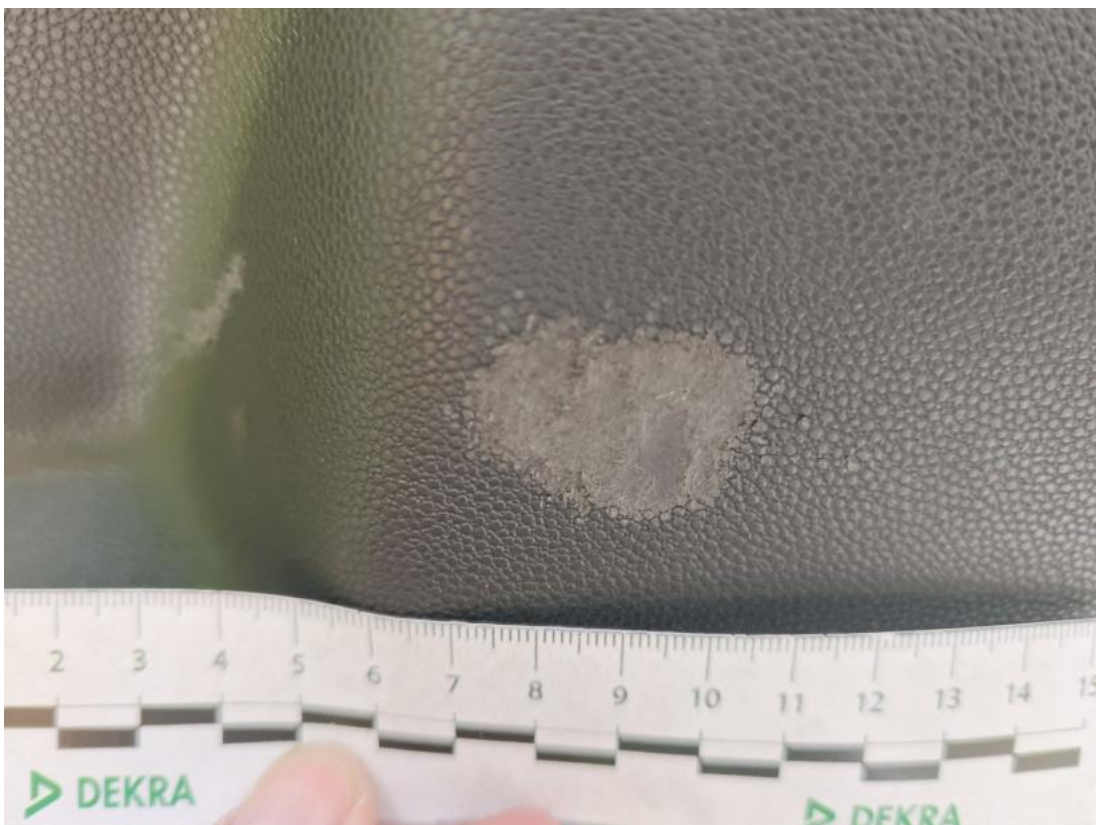

Fot. 72

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3



Fot. 74

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2



Fot. 76

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Rysa/odprysk 3