

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13822/9/26-15201	Data raportu	27-09-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Szukalski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	25-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/89218/26/09/22	Miejsce oględzin	Toruńska 85, 87-162 Lubicz Dolny, 87-1...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YH4812ANL120389
Marka, model	KIA Ceed Kombi 21-
Typ, wersja	Ceed 1.0 T-GDI S
Numer rejestracyjny	CT628AA
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/74 kW
Stan licznika	95 021 km
Data 1. rej./rok prod.	30-03-2022/2022
Data nast. bad. techn.	28-03-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Antena dachowa standardowa, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmiernych, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gwarancja, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy i o ruszeniu poprzedz. pojazdu, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z f. wykrywania pieszych, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Sortownik pod podłogą w bagażniku, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, PRESTO HP2	195/65 15 91H	7,5 mm
	lewe	DEBICA, PRESTO HP2	195/65 15 91H	7,5 mm
tylna	prawe	DEBICA, PRESTO HP2	195/65 15 91H	8,2 mm
	lewe	DEBICA, PRESTO HP2	195/65 15 91H	8,3 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie	WY	1.4

2	Okladzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	WY	1.1
3	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.8
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowania eksploatacyjne, wgniecenie	NA	1.2
5	Próg R	wgniecenie	NA	2
6	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
7	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	
8	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
9	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
10	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowania eksploatacyjne		
11	Kolpak koła przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

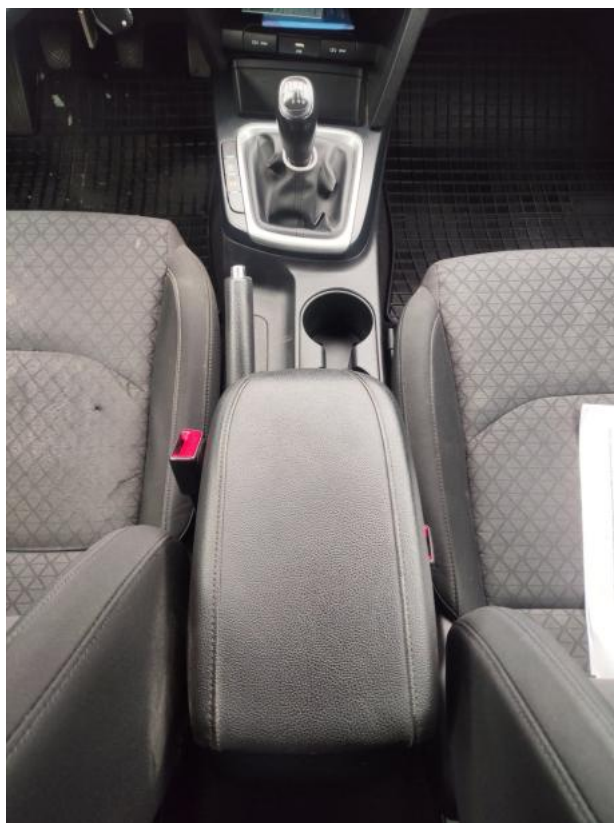

Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

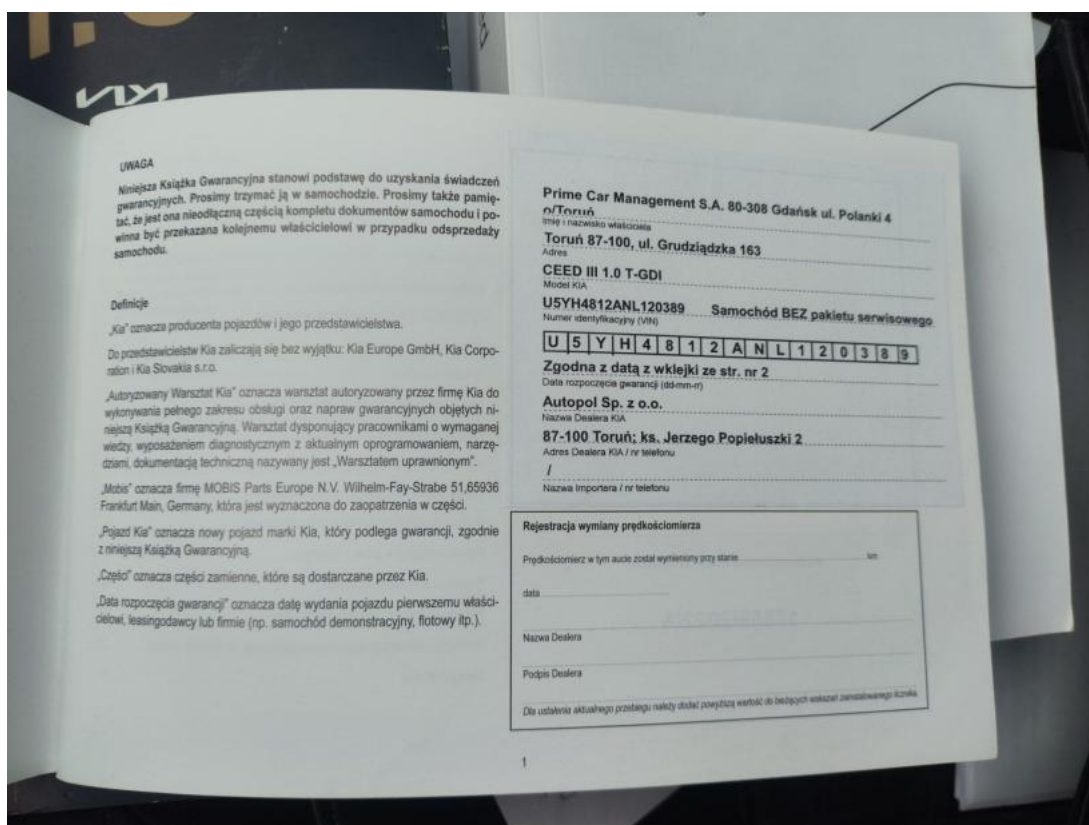

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz P - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Kołpak przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Lusterko zew P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Lusterko zew P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Próg P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 62

Klamka drzwi prz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Klamka drzwi prz L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 64

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66


Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Koło kierownicy - Inne 1

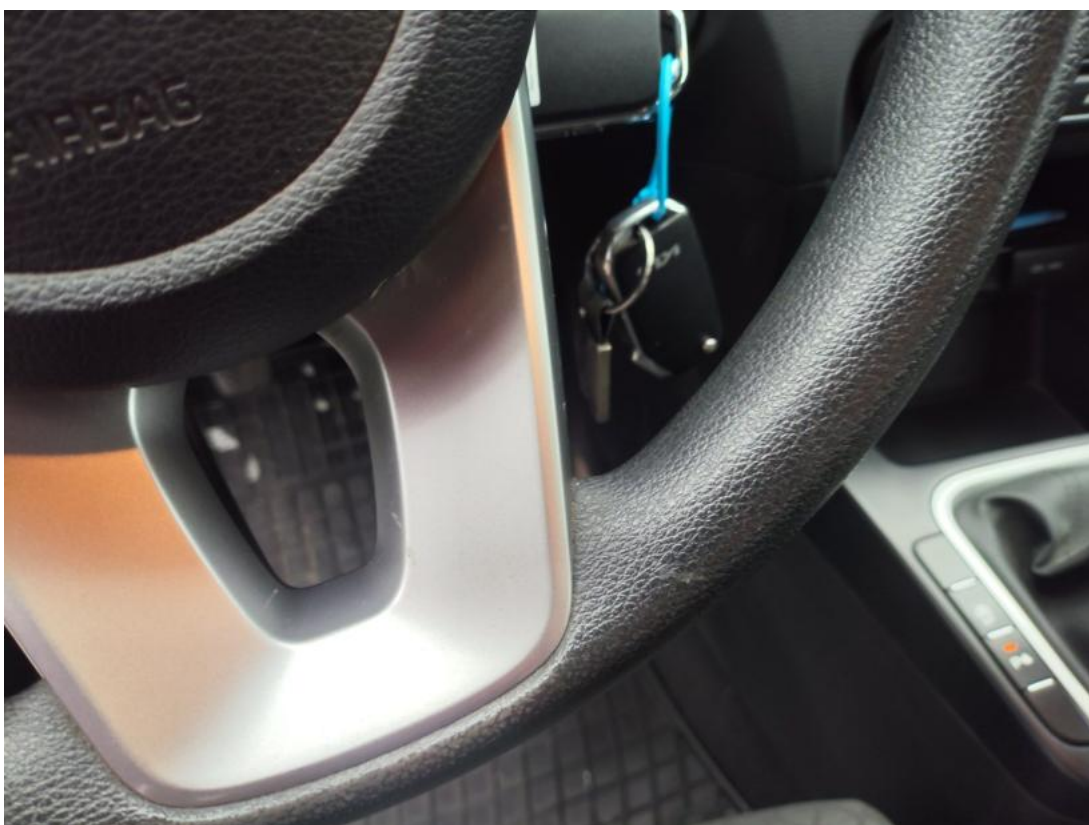

Fot. 68

Koło kierownicy - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72


Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Fotel prz. praw. - Inne 1

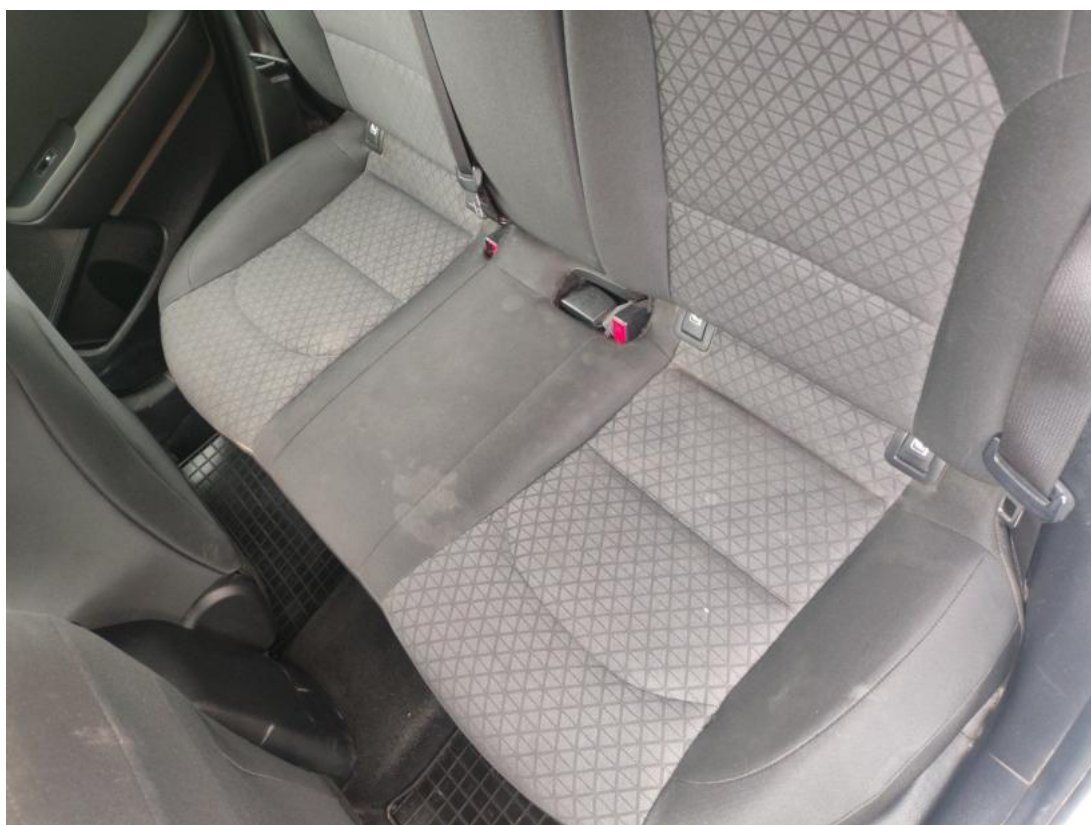

Fot. 74

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Kanapa tyl. - Inne 1