

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220595/10/26-11401	Data raportu	20-10-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	15-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/92183/26/10/01	Miejsce oględzin	SŁOMCZYN MAGAZYN, METALOWA 1...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH351CANJ188099
Marka, model	HYUNDAI i30 20-24
Typ, wersja	i30 1.5 DPI Comfort
Numer rejestracyjny	WJ9174K
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/81 kW
Stan licznika	88 541 km
Data 1. rej./rok prod.	08-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	06-06-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent podjazdu (HAC), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Gazetowniki w oparciach przednich foteli, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, Grill wykończony w kolorze czarnym z chromowaną listwą, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampy przednie projekcyjne (mijania), Listwa ozdobna, czarna, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, podświetlane, z lusterkami, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Schowek centralny na okulary nad głową, Siatka do mocowania bagażu, System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym, System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, Apple CarPlay, Android Auto, Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, z funkcją Auto Up-Down, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie, Lakier metalik, Pakiet Winter, Czujniki parkowania - przód, Kamera cofania

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, ECOCONTROL HP2	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	FULDA, ECOCONTROL HP2	205/55 16 91H	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	rozerwanie	WY	0.2
2	Podsufitka	rozerwanie, ubytki materiału	WY	1.8
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.3
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Kłamka zewnętrzna drzwi przednich L	rysa/odprysk	NA	0.3
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
8	Rama drzwi przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
9	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
10	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
11	Ostona przeciw kamieniom	zarysowanie		
12	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
15	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
16	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
17	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
18	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
19	Komplet nakładek pokrywy tylnej	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

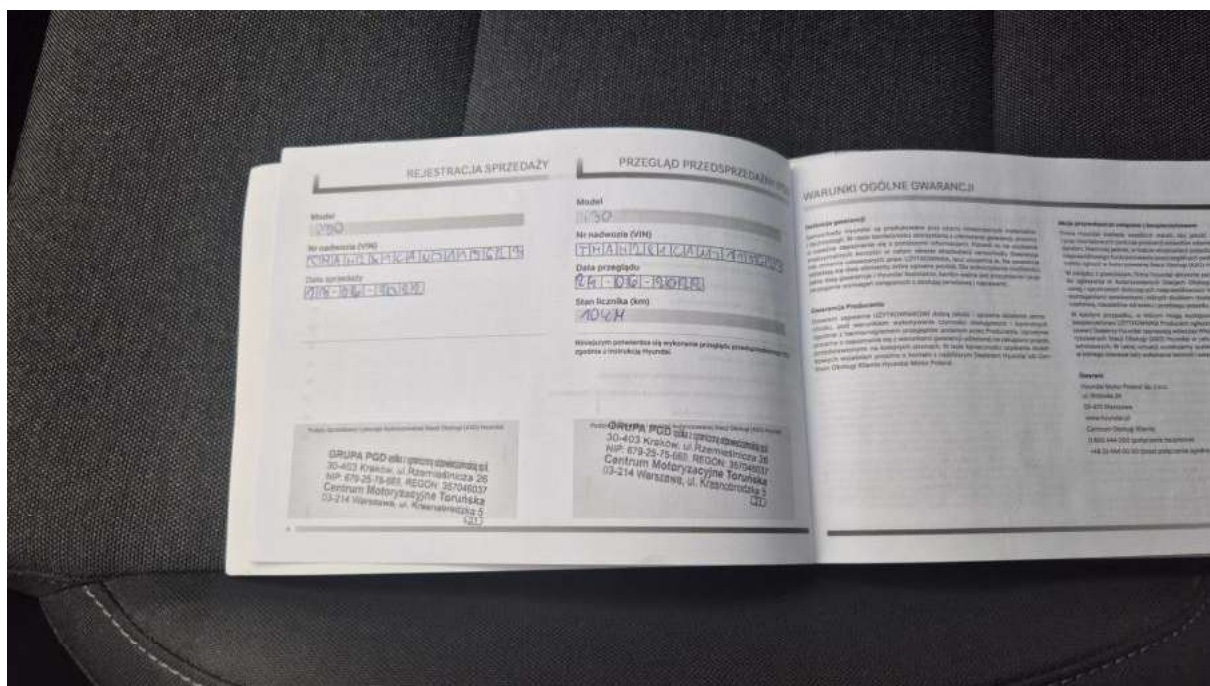

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

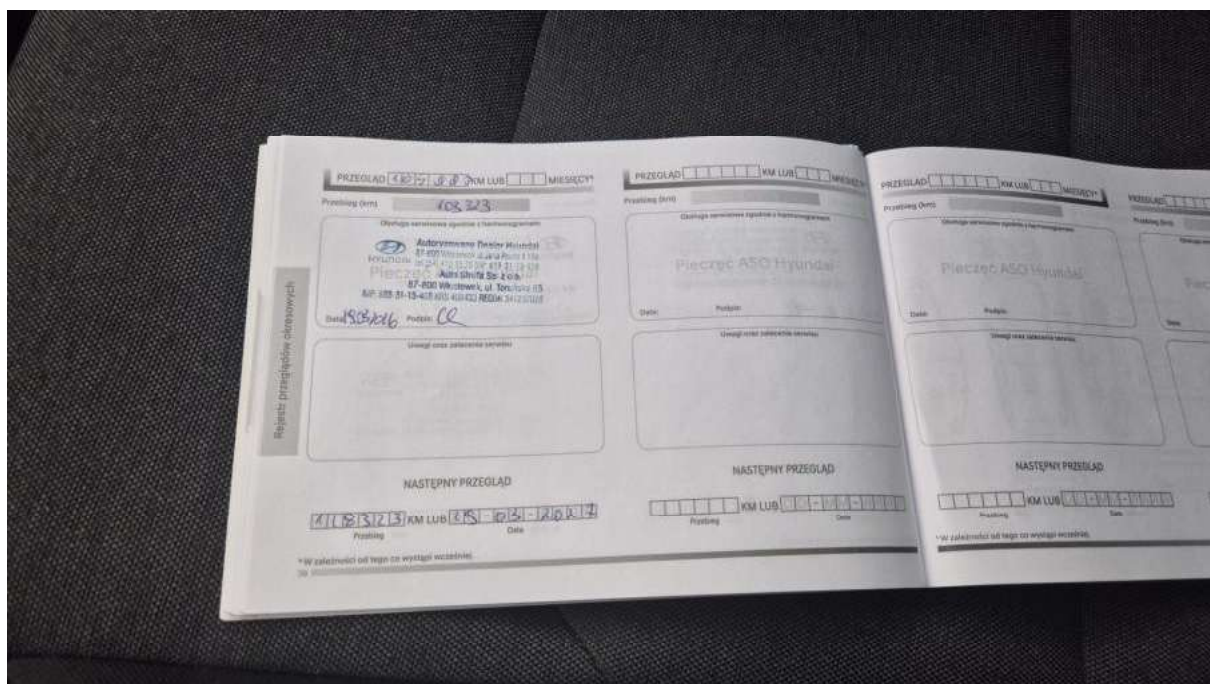

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

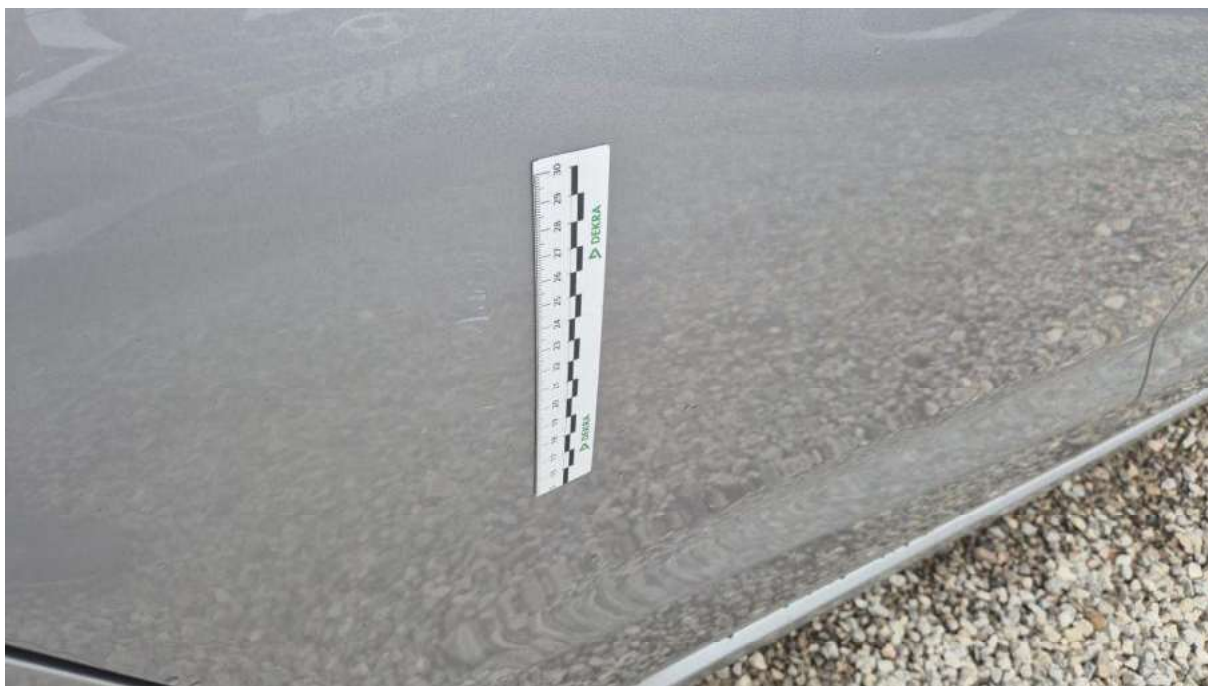

Fot. 51

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Kłamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Światnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1