

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14087/10/26-15201	Data raportu	14-10-2026
Rzeczoznawcy	Iwo Tokarski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	07-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/91718/26/09/30	Miejsce oględzin	Klaudyn, ul. Estrady 14, 00-001 Warszawa

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBJP6NJJXN2022725
Marka, model	SKODA Fabia III Kombi 18-22
Typ, wersja	Fabia 1.0 TSI Ambition
Numer rejestracyjny	WD5218S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/70 kW
Stan licznika	221 220 km
Data 1. rej./rok prod.	24-03-2022/2022
Data nast. bad. techn.	11-03-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + EBV + TPM, ACS - system pokolizyjny, Bluetooth, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elementy kontrolne nawiewów powietrza chromowane, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną ramką, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Ogranicznik prędkości, Oświetlenie bagażnika, Panel instrumentów - Ambition/Style/MC (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer), Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowieź zmiany biegu, Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Przegroda wnęki nadkola - z prawej i lewej strony, Przycisk hamulca ręcznego chromowany, Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB), Ramki bocznych nawiewów powietrza chromowane, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby boczne-tylne przyciemniane, Szyby elektrycznie sterowane przednie, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wycieraczka szyby tylnej, Wycieraczki Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy, Wykończenie wnętrza - Ambition, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny ze składanym kluczykiem, Światła do jazdy dziennej LED, Funkcja SmartLink+, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Comfort

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	185/60 15 84H	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	185/60 15 84H	4,5 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECOWING ES01	185/60 15 84H	4,0 mm
	lewe	KUMHO, ECOWING ES01	185/60 15 84H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie	WY	1.2
2	Uszczelka wew. drzwi tylnych L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.4
3	Uszczelka wew. drzwi tylnych R	pęknięcie/rozerwanie	WY	
4	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.2
5	Nakładka dźwigni hamulca ręcznego	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
6	Opona 185 / 60 / R / 15H 0.0mm HR	pęknięcie/rozerwanie	WY	
7	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
8	Dach	odpryski lakieru	NA	
9	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
10	Błotnik tylny L	wgniecenie, inne	NA	1.2
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
13	Listwa szybowa zewn.drzwi przednich R	zarysowanie		
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
15	Próg R	wgniecenie		
16	Błotnik tylny R	wgniecenie		
17	Nakładka słupka C góra R	zarysowanie		
18	Nakładka przestrzeni bagażowej	zarysowanie		
19	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
20	Tapicerka drzwi tylnych R	wgniecenie		
21	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód

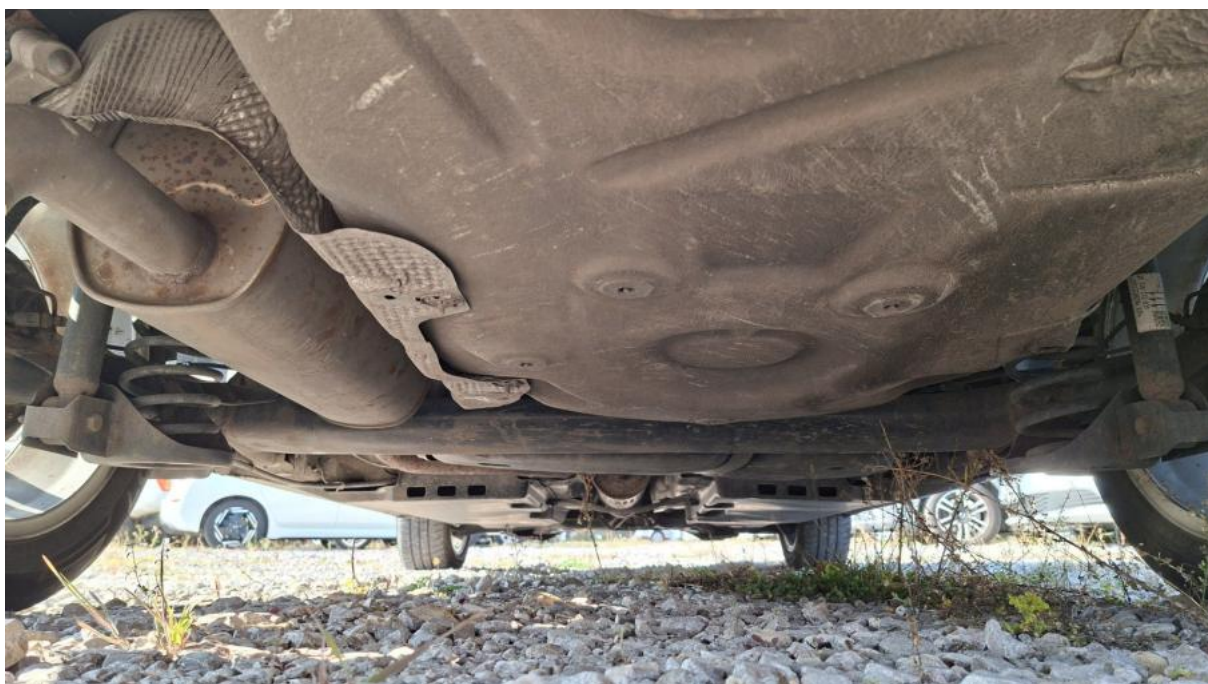

Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

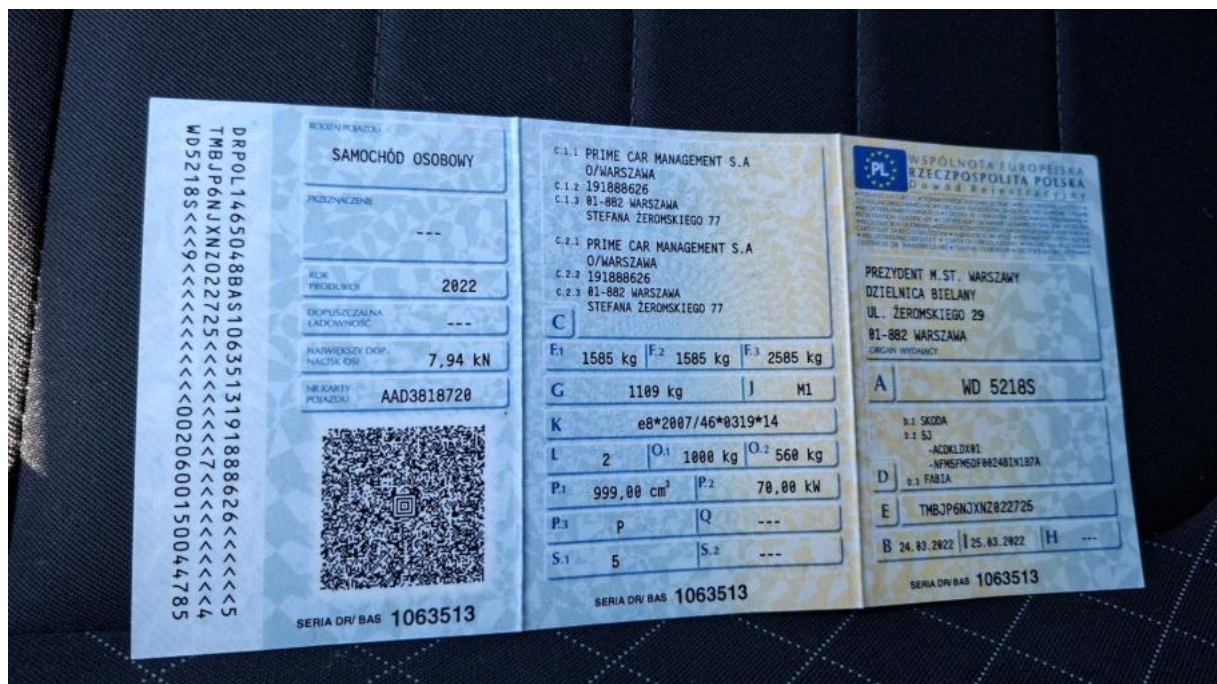

Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Zderzak przedni cz dolna() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Opona tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Dach - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Łottnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

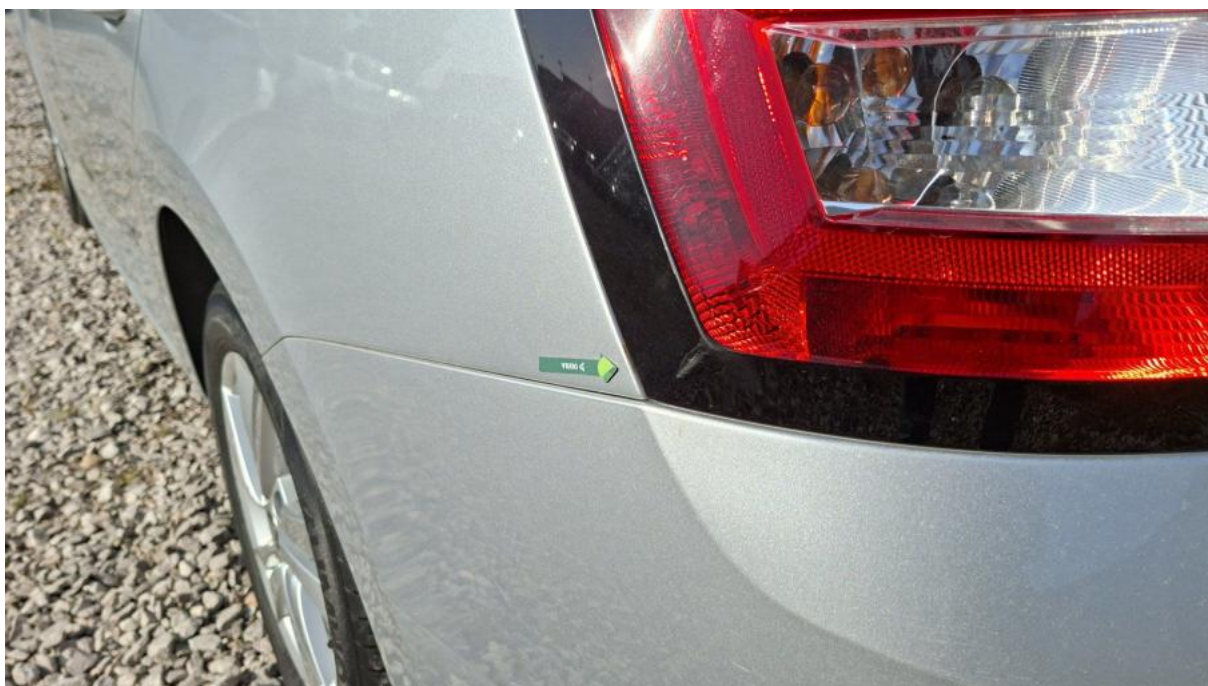

Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Konsola tunelu śr. - Inne 1




Fot. 64

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

A close-up photograph of a blue leather car seat. A white ruler with black markings and the 'DEKRA' logo is placed vertically against the seat. The ruler shows a scale from 0 to 11 centimeters. The seat has a pebbled leather texture and white stitching along the edge. In the background, a car window is visible with several stickers, including a 'V5' registration sticker and a 'V5C' document reference sticker.

Tapicerka drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1

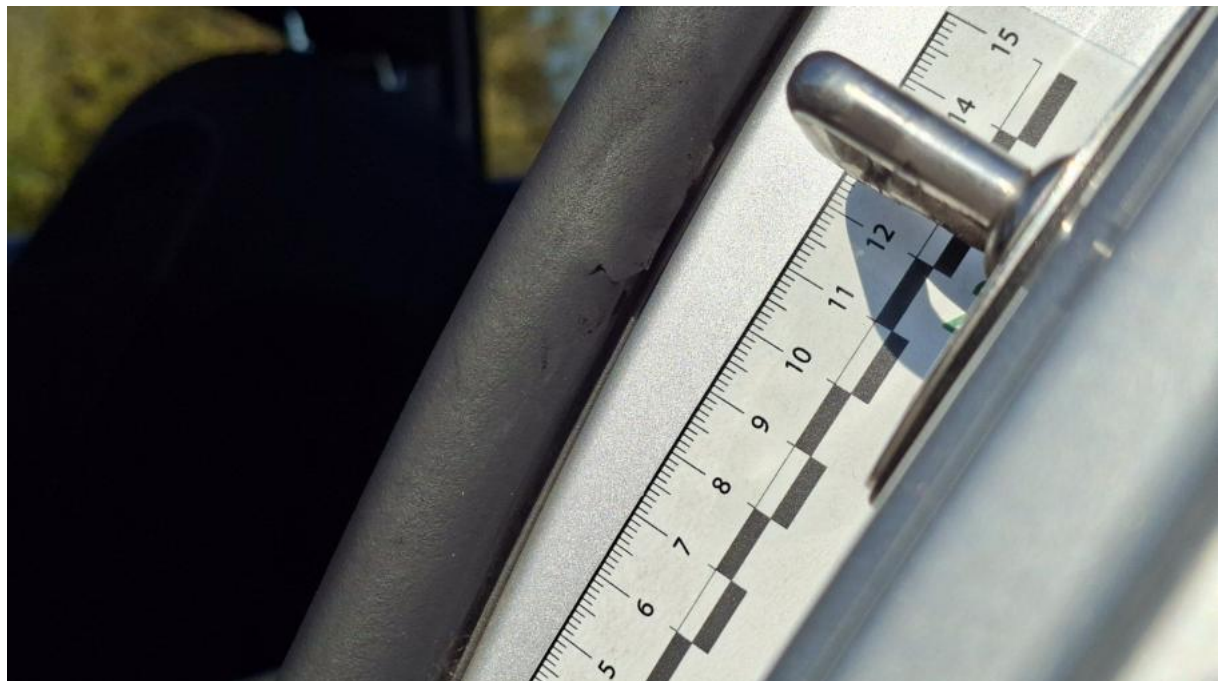

Uszczelka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Półka/roleta tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1