

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14106/10/26-15201	Data raportu	15-10-2026
Rzeczoznawcy	Kacper Sosnowski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	08-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/90712/26/09/28	Miejsce oględzin	SŁOMCZYN MAGAZYN, METALOWA 1...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH351CANJ188793
Marka, model	HYUNDAI i30 20-24
Typ, wersja	i30 1.5 DPI Smart
Numer rejestracyjny	WJ1528L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/81 kW
Stan licznika	127 551 km
Data 1. rej./rok prod.	23-08-2022/2022
Data nast. bad. techn.	06-08-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent podjazdu (HAC), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie - ogrzewane, Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Gazetowniki w oparciach przednich foteli, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, Grill wykończony w kolorze czarnym z chromowaną listwą, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica podgrzewana, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe - dojazdowe, Listwa ozdobna, czarna, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, podświetlane, z lusterkami, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Schowek centralny na okulary nad głową, Siatka do mocowania bagażu, Spojler tylny z trzecim światłem Stop LED, System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym, System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, Apple CarPlay, Android Auto, System ostrzegania o ruszeniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, z funkcją Auto Up-Down, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie, Lakier metalik, Czujnik parkowania - przód

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	2,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.9
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, liczne, wgniecenie	NA	2
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie, liczne, wgniecenie	NA	2
5	Błotnik tylny R	wgniecenie, odpryski lakieru	NA	2
6	Pokrywa tylna	zarysowanie, wgniecenie	NA	1
7	Oslona przeciwsłoneczna L	zabrudzenie	NA	
8	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
9	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	
10	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru		
11	Błotnik przedni L	wgniecenie		
12	Błotnik przedni R	wgniecenie		
13	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
15	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie		
16	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych R	odpryski lakieru		
17	Rama drzwi.przód L	odpryski lakieru, wgniecenie		
18	Próg L	zarysowanie		
19	Próg R	zarysowanie		
20	Błotnik tylny L	wgniecenie, wgniecenie		
21	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
22	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

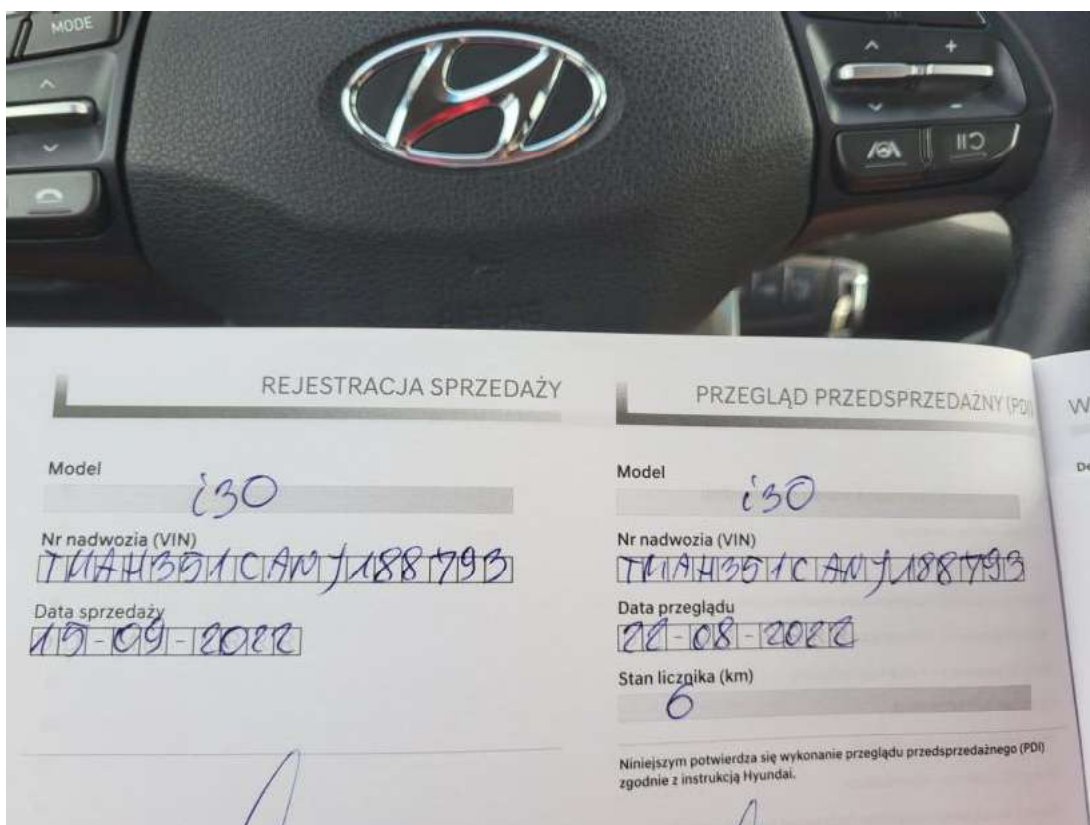

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

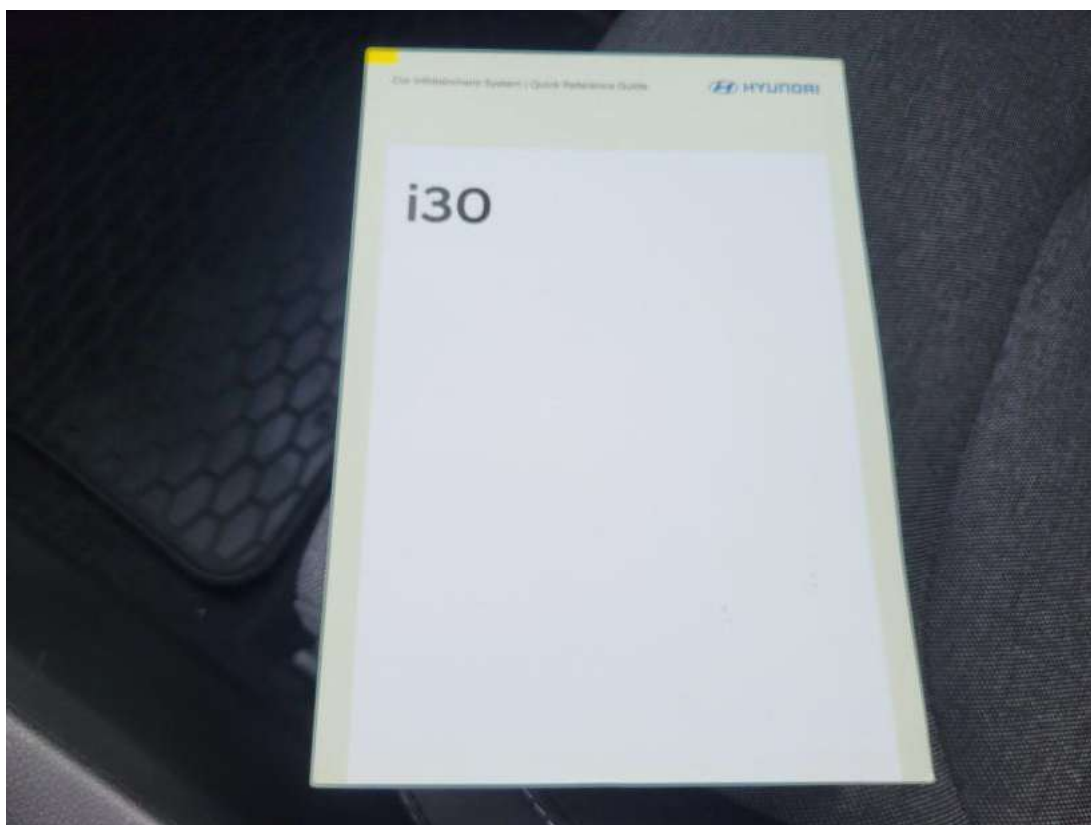

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 70

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71


Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 72

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

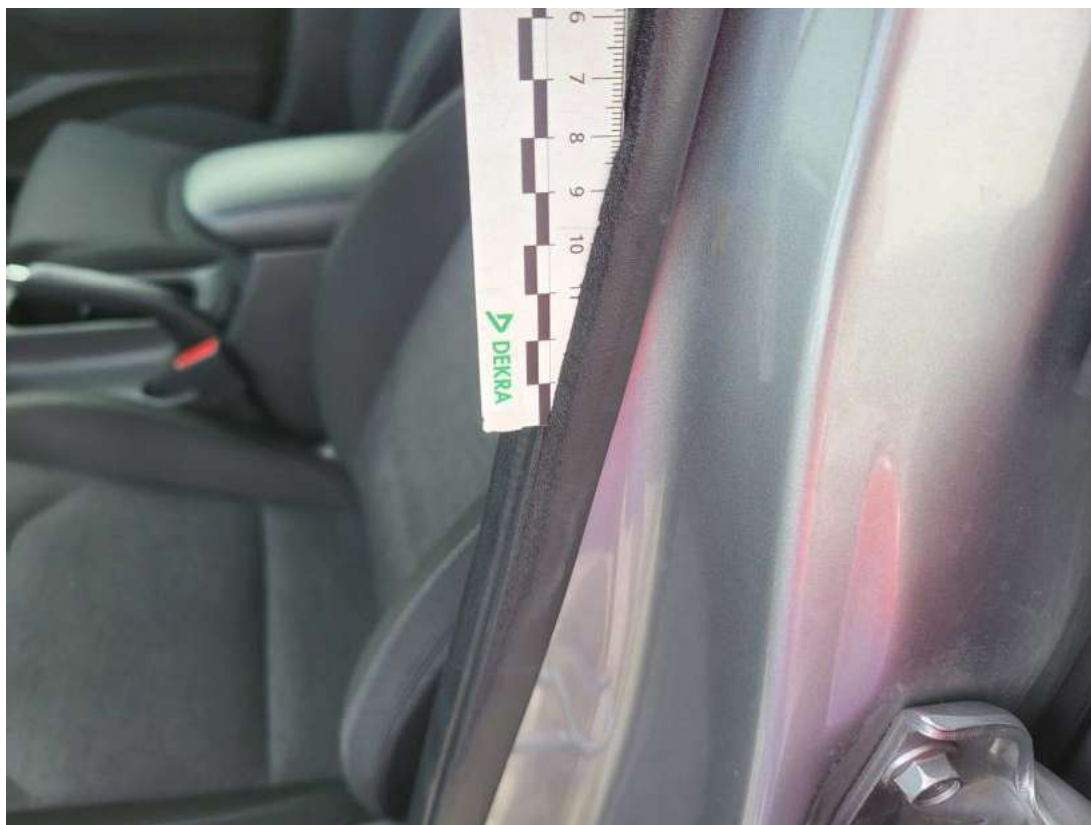

Fot. 73

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 74

Ostona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 76

Dywanik prze P - Pęknięcie/rozerwanie 1