

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14226/10/26-15201	Data raportu	21-10-2026
Rzeczoznawcy	Kacper Sosnowski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	15-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/95298/26/10/12	Miejsce oględzin	05-090 Janki, Aleja Krakowska 18, 05-09...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YAREFYHT2GJ028755
Marka, model	TOYOTA Proace City 1.5 D4-D...
Typ, wersja	Proace City 1.5 D-4D Standard...
Numer rejestracyjny	WD6791R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/75 kW
Stan licznika	162 466 km
Data 1. rej./rok prod.	06-06-2023/2023
Data nast. bad. techn.	05-06-2028
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmiernych, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieprzeszkłone, otw. 60/40, z kątem otwarcia 180st., Dywaniki gumowe, Dźwignia zmiany biegów mocowana standardowo (brak konsoli centralnej), Dźwignia zmiany biegów z tworzywa sztucznego, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65 R15, Fotel kierowcy komfortowy z podłokietnikiem i reg. odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy regulowany na wysokość, Fotel pasażera pojedynczy, Fotel pasażera regulowany ręcznie, Fotel pasażera składany, Hamulec postojowy, ręczny, Immobilizer, Kierownica z tworzywa sztucznego, Klamki wewnętrzne nielakierowane, Klimatyzacja manualna, Kluczyki - 2 szt (1 zwykły + 1 zdalny ze sterowaniem), Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Listwa boczna ochronna w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne i klamki nielakierowane w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne składane ręcznie, Osłony przeciwbłotne z tyłu, Oświetlenie standardowe przestrzeni pasażerskiej, Oświetlenie standardowe przestrzeni ładunkowej (3 żarówki), Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Przegroda metalowa nieprzeszkłona, Prześwit standardowy, Przygotowanie do montażu haka, Przystosowanie do montażu relingów dachowych, Radiodiodniownik fabryczny ze zintegrowanym wyświetlaczem (bluetooth, USB, mini-jack)+2głośniki, Rząd trzeci nieprzeszkłony, Schowek pasażera otwarty, Schowek ponad głowami kierowcy i pasażera, System E-call, System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyby w 1. rzędzie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku, 6 haków, VSC - Układ kontroli stabilności, Wycieraczki przedniej szyby sterowane manualnie, Wyświetlacz LCD z obsługą piktogramów, Zamek centralny, Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany, Zestaw głośnomówiący, Światła do jazdy dziennej, Pakiet Multimedia, Pakiet siedzeń Active 3, Pokrycie powłoką nadkoli w przestrzeni ładunkowej, Hak holowniczy stały

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	195/65 15 91H	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	195/65 15 91H	4,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	195/65 15 91H	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	195/65 15 91H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	zarysowanie	WY	1.1
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
5	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
6	El. dystansowy szyby przedniej, górny L		WY	
7	El. dystansowy szyby przedniej, górny R		WY	
8	Dywaniki podłogi przód	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.2
9	Nakładka zderzaka przedniego, góra	zarysowanie	NA	
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru	NA	
11	Błotnik tylny L	liczne, wgniecenie	NA	2.5
12	Błotnik tylny R	wgniecenie	NA	1
13	Ośłona przeciwsłoneczna R	zabrudzenie	NA	
14	Tapicerka siedziska 1.rząd	zabrudzenie	NA	
15	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
16	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
17	Dach	odpryski lakieru		
18	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
19	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
20	Drzwi części ład.przesuwne R	wgniecenie		
21	Rama drzwi,przód L	odpryski lakieru		
22	Próg L	zarysowanie		
23	Próg R	zarysowanie		
24	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowania eksploatacyjne		
25	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
26	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

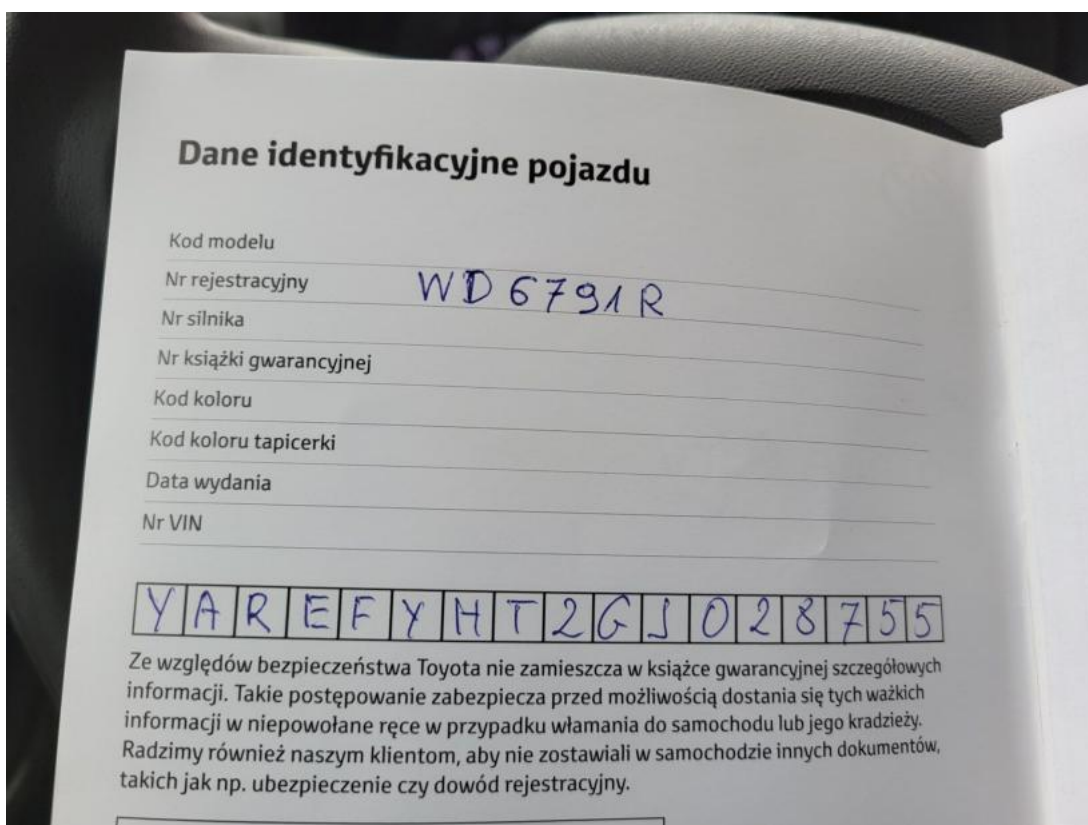

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

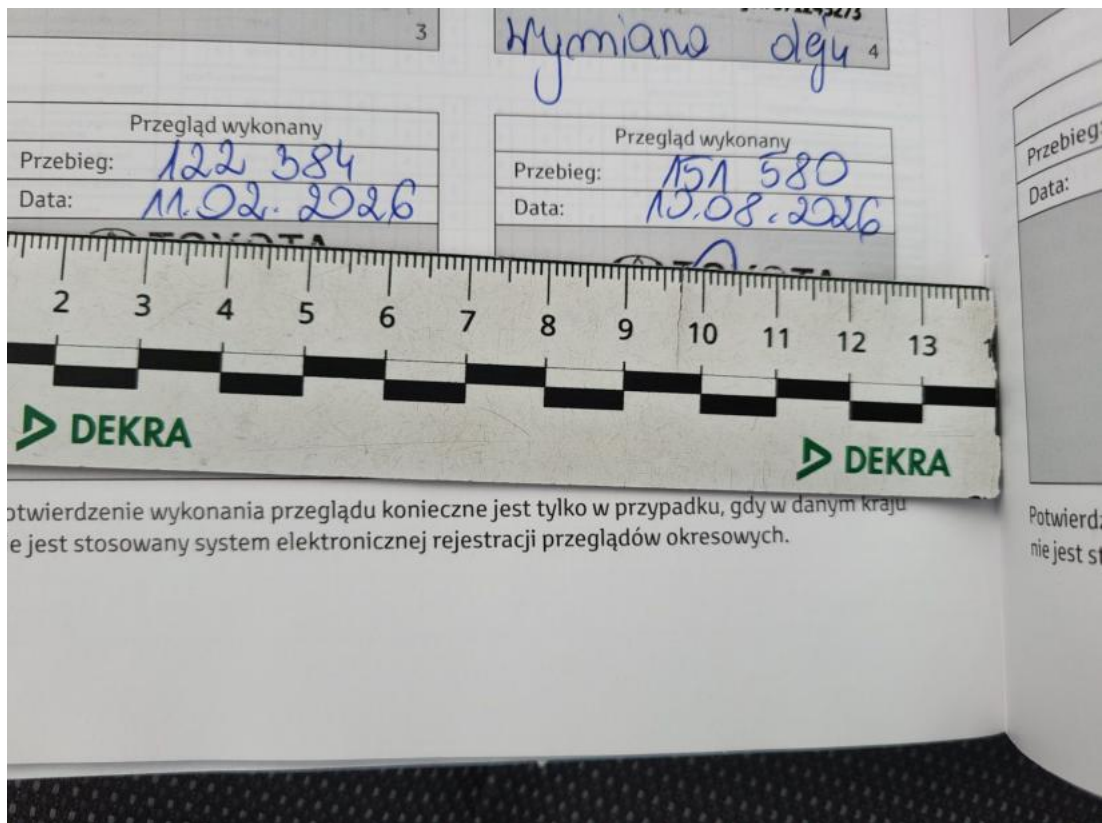

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

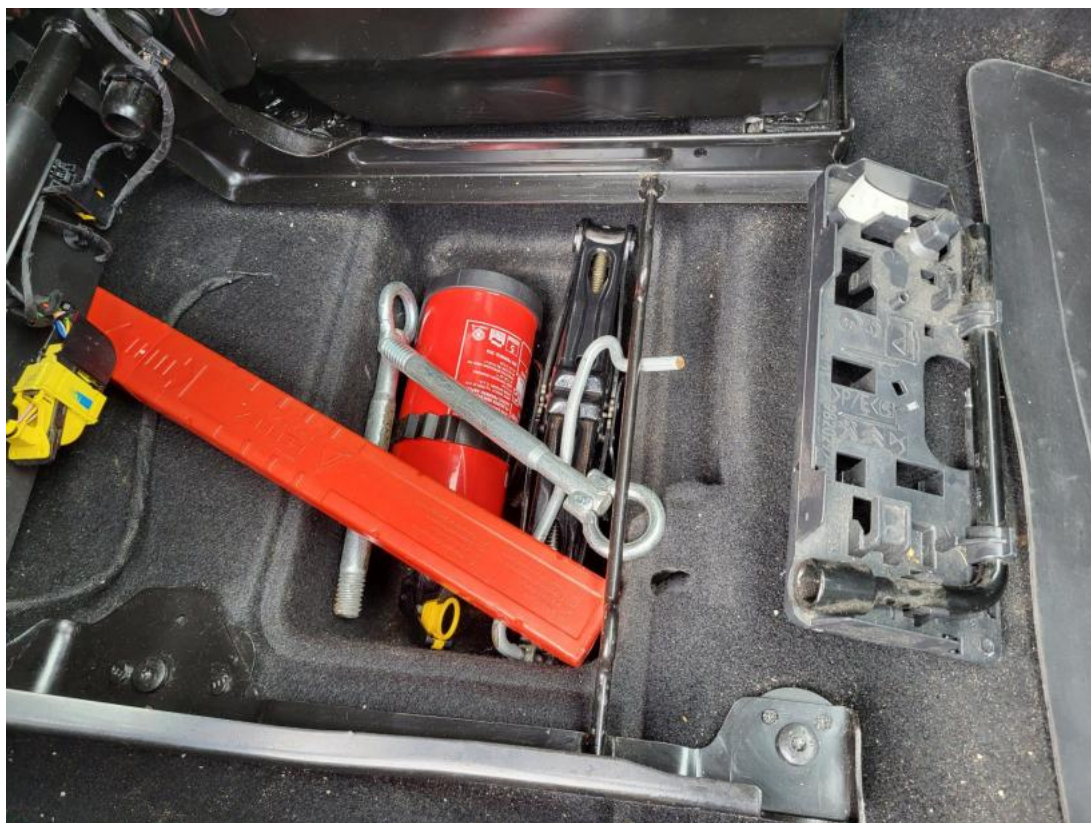

Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

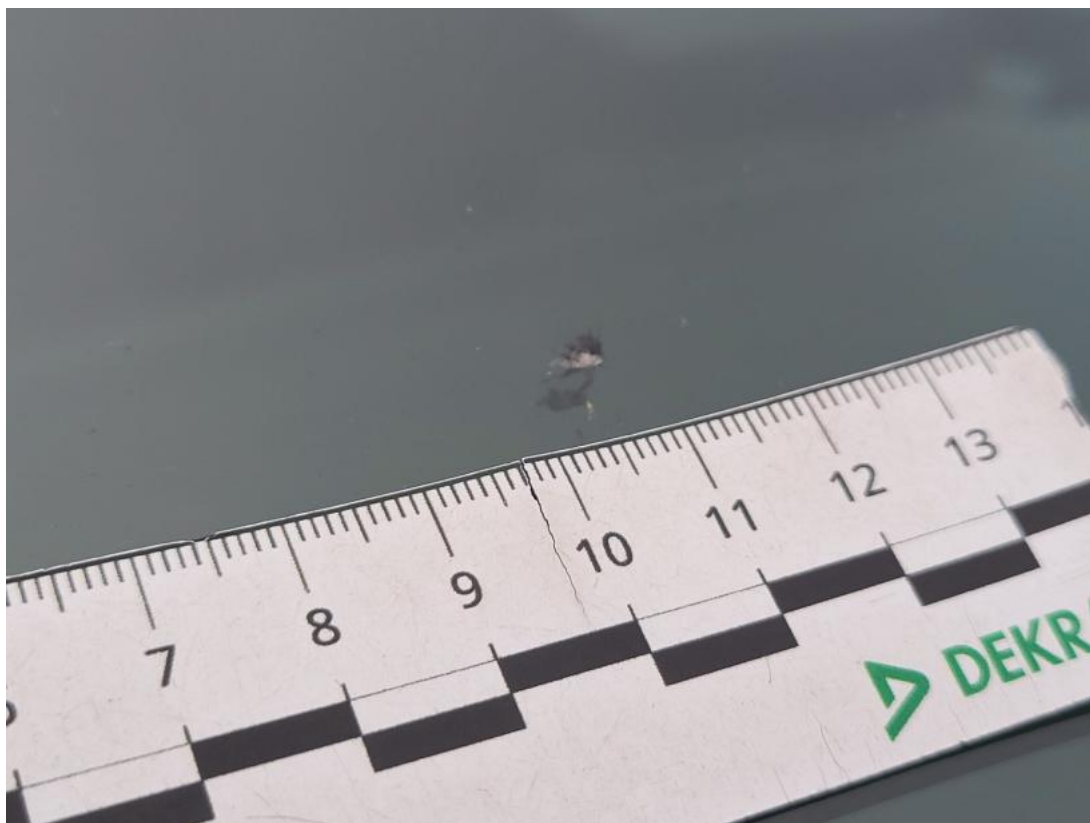

Fot. 43

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 56

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 62

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Ostona p/słoneczna prawa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1